



Benutzerhandbuch

VA5 Pro A4404 – SAB Virtual Unit



Inhalt:

Einführung.....	7
VA5 Pro.....	7
A4404 – SAB (Signal Analyzer Box).....	7
Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, sollten Sie die folgenden Informationen beachten.....	8
Allgemeine Warnhinweise.....	8
Batterieladung.....	9
Allgemeine Informationen.....	10
Vorderansicht.....	10
Draufsicht.....	10
Rückansicht (mit angeschlossener IR Kamera).....	10
Verbindung zu einem Computer.....	11
Eingangskanäle.....	13
IN1 Buchse.....	13
IN2 Buchse.....	13
IN3 Buchse.....	14
IN4 Buchse.....	14
TRIG Socket.....	14
Standard Kabelverdrahtung.....	15
A4409 - BNC Box.....	15
Erste Schritte mit dem VA5.....	16
Einschalten.....	16
Ausschalten.....	16
Schlafmodus.....	16
Automatisches ausschalten.....	16
Notauschalten.....	16
Kapazitätswarnung.....	16
Hauptbildschirm.....	17
Schaltflächen.....	17
Module.....	18
MENÜ Schaltfläche.....	18
Tastaturkürzel.....	18
Batterieladezustand.....	18
PC Verbindungsanzeige.....	19
Bildschirmtastatur.....	19
Wie man mit Menüs arbeitet.....	20
Wie man mit Listen arbeitet.....	23
MENÜ.....	25
MENÜ / Einstellungen.....	26
Globale Einstellungen.....	26
ISO Filter Ordnung.....	29
Touchscreen.....	29
Tastatur.....	29
Helligkeit.....	30
Sprache.....	30
Darstellung.....	30
Profile.....	30
Einstellungen Benutzerkommentar.....	31
Datum/Zeit.....	32
Tastaturkürzel.....	33
Signalquelle.....	33
Triggereinstellungen.....	35

Nachlaufanalyse.....	40
Spektrum Einstellungen.....	41
Sensoren.....	42
AC Sensoren.....	43
ISO 20816 Maschinengruppe.....	46
Wälzlager Einstellungen.....	46
DC Sensoren.....	47
Tacho / Externe Sensoren.....	47
WAVIS – Drahtlose Sensoren.....	49
Sensoreigenschaften für Aufzeichnungen.....	55
Schwingwegsensoren.....	55
MENÜ / Start.....	57
Stethoskop.....	57
Kamera.....	57
IR Kamera.....	57
Galerie.....	57
Taschenrechner.....	57
Update.....	58
Hilfe.....	58
Screenshot.....	58
Alle exportieren.....	58
Über.....	59
Ausschalten.....	59
Drehzahlerfassung.....	60
Analysator.....	61
Grundbegriffe.....	61
Projekt nach VA5_DISC (Flash-Laufwerk) exportieren.....	61
Projekt Liste.....	62
Projekt Menü.....	62
Bildschirmdiagramm.....	65
Definition der Messung im Projekt.....	65
Eingangspuffer.....	70
Diagramm Max/Min.....	70
Schaltflächen Modi.....	71
Projekt Menü.....	72
Mess Menü.....	73
Messung bearbeiten.....	82
Diagramm Einstellungen.....	92
FASIT.....	102
Kennwert.....	103
Spektrum.....	105
Zeitsignal.....	107
g-demod Spektrum.....	109
g-demod Zeit.....	110
g-demod Kennwert.....	110
vfd Wälzlager.....	110
amp+phase.....	111
Orbit (Umlaufbahn).....	112
Gefilterter Orbit.....	113
Drehzahl.....	114
ACMT Zeitsignal.....	115
ACMT g-demod Zeitsignal.....	115
ACMT g-demod Spektrum.....	116
Ordnungsanalyse.....	117
Ordnungsspektrum (Ordnungsanalyse).....	117

Phasenverschiebung.....	118
DC.....	120
Frf.....	120
Oktavspektrum, Schallpegel und äquivalenter Schallpegel.....	121
Statische Wellenlage.....	122
S-max.....	122
Erweitertes Smax.....	123
Cepstrum.....	124
Ultraschall.....	125
Rekorder.....	125
Route.....	126
Laden der Route zum Instrument.....	126
Erstellung des Routenbaums im Instrument.....	126
Routen öffnen.....	126
Sortieren der Routenliste.....	127
Routenbaum.....	129
QR Code.....	130
Routen Bilder.....	133
Sensorprüfung.....	135
Messprozess.....	136
Kontinuierliche Speicherung von Messwerten.....	136
Routen Status.....	137
Letzter Wert und Referenzwerte.....	137
Manuelle Eingabe.....	138
Textbausteine (Notizen).....	138
Drehzahl in der Route.....	140
Liniengeschwindigkeit.....	141
Grenzwerte.....	143
Export nach VA5_DISC.....	144
Nachlaufanalyse.....	145
Nachlaufanalyse.....	145
Trend.....	146
Trend Menü.....	148
Rekorder.....	149
Projekt Liste.....	149
Projekt Menü.....	150
Rekorder Einstellungen.....	151
Aufzeichnung.....	153
Aufzeichnung Vorschau.....	154
Einstellungen wav Export.....	155
Temporäre Aufzeichnung.....	156
Auswuchten.....	157
Projekt.....	157
Projekt Liste.....	158
Projekt Menü.....	158
Auswuchteinstellungen.....	159
Grundeinstellungen.....	160
Einheiten Einstellung.....	162
Rotor Einstellungen.....	162
Ein Ebenen Auswuchten.....	163
Zwei Ebenen Auswuchten.....	173
Auswuchtfehler.....	179
Auswucht Menü.....	180
Erweitertes Auswuchten.....	182

Projekt.....	182
Projekt Liste.....	182
Projekt Menü.....	183
Auswuchteinstellungen.....	183
Grundeinstellungen.....	184
Einheiten Einstellung.....	186
Auswuchtvorgang.....	186
Auswuchtfehler.....	193
Auswucht Menü.....	193
FASIT.....	194
Schwingungsgrenzwerte.....	194
Maschinengrenzwerte.....	194
Wälzlager Grenzwerte.....	195
FASIT Einstellungen.....	196
Sensor Einstellungen.....	197
Einheiten.....	197
Messung.....	197
FASIT Bildschirm.....	197
Unwucht, Fehlausrichtung und Lockerung.....	197
Stethoskop.....	199
Verzögerung der Audioausgabe.....	199
Wiedergabe Einstellungen.....	199
Wälzlager Schmierung.....	201
Zwei Möglichkeiten einen Sensor zu montieren.....	201
Prozedur.....	202
Oktavanalyse.....	204
Messeinstellungen.....	204
Messung.....	205
Algorithmus zur Oktavanalyse.....	206
Stoß Test.....	207
Einstellungen.....	207
Amplitudentrigger.....	208
Reaktionsspektrum.....	208
Analyse.....	209
Schaltfläche.....	210
ADS.....	211
ADS Projekt.....	211
Projekt Liste.....	211
Projekt Menü.....	212
ADS Einstellungen.....	212
Ansichten.....	213
Schaltflächen für die Maschinenansicht.....	216
Schaltflächen für die Ansicht Messungen.....	217
Ultraschall.....	219
Sensor Einstellungen.....	219
Einstellungen.....	220
Messung.....	220
Kamera.....	222
Schaltflächen.....	222
IR Kamera.....	223
Betrieb.....	223
Fokus.....	223

Cursor.....	223
Schaltflächen.....	224
Temperatur Kalibrierung.....	224
IR Bildkorrektur.....	225
Diagrammeigenschaften.....	226
Galerie.....	227
Schaltflächen.....	227
Schaltflächen für maximales IR-Kamerabild.....	228
MCSA.....	229
Sensor Einstellungen.....	229
MCSA Einstellungen.....	229
Messung.....	231
MCSA Bildschirm.....	231
Fehler und Warnungen.....	235
Einphasige Messung.....	235
A4404 – SAB und Virtuelle Einheit.....	237
Installation.....	237
Update.....	237
Betrieb.....	238
VA5 Virtuelle Einheit und VA5 Pro verbindung.....	238
Anhang A: Technische Spezifikation.....	240
Eingänge.....	240
Messfunktionen.....	240
Rekorder:.....	241
Auswuchten:.....	241
Generell:.....	241
Kamera:.....	242
IR Kamera:.....	242
Drahtloser (Wi-Fi) Sensor:.....	242
Anhang B : Konventionen zur Phasenmessung.....	243
Einkanalige Messung mit Tacho.....	243
Zweikanalige Messung.....	246
Letzte Gedächtnisstütze.....	247
Anhang C: Symbole und Abkürzungen.....	248
Eingänge.....	248
Abkürzungen in Diagrammen.....	248

Einführung

Das Messgerät **VA5 Pro**, das Messgerät **A4404 - SAB** (Signal Analyzer Box) und die Anwendung der **virtuellen Einheit** werden in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Dieses Kapitel soll den Unterschied zwischen ihnen verdeutlichen.

VA5 Pro

VA5 ist ein tragbares Schwingungsanalysegerät, das auf der von Adash entwickelten einzigartigen digitalen Signalverarbeitungsplatine (DSP) basiert.



A4404 – SAB (Signal Analyzer Box)

A4404 - SAB ist ein Schwingungsanalysator im Taschenformat, der Eingangsbuchsen für Sensoren enthält. Es verwendet die gleiche DSP-Platine wie das VA5, enthält jedoch keine Tastatur und keinen Bildschirm. Es muss über USB mit dem Computer verbunden werden. Sie müssen die "Virtual Unit"-Anwendung installieren, die dieselbe Software wie im VA5 verwendet wird. Fast alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen funktionieren sowohl im Gerät als auch in der Virtuellen Einheit. Sie werden informiert, wenn ein Unterschied auftritt. Die Besonderheiten der Virtuellen Einheit und des A4404 - SAB werden in einem eigenständigen Kapitel am Ende des Handbuchs beschrieben.



Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Empfehlungen kann zu einem Ausfall des Messgeräts führen.
Der Betrieb mit einer höheren Spannung als 24 V kann Schäden verursachen.

Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, sollten Sie die folgenden Informationen beachten.

Allgemeine Warnhinweise

Schließen Sie keine höheren Spannungen als 30 V an das Messgerät an!

Nur geeignete ICP-gespeiste Sensoren können an AC-Signaleingänge angeschlossen werden.

Wenn die Messung ohne ICP-Stromversorgung erforderlich ist, muss die ICP-Stromversorgung abgeschaltet werden.

Sie können die externe Signalquelle, die nicht gegen ICP-Speisung geschützt ist, beschädigen.

AC-Kanäle - mit Spannungen von mehr als ± 18 V (Spitze) kann das Gerät beschädigen.

DC-Kanäle - mit Spannungen von mehr als ± 30 V (Spitze) kann das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie immer nur Originalkabel, die für die Verbindung mit dem Sensor vorgesehen sind.

Verwenden Sie niemals eine Reduzierung, um das Ladegerät mit dem Messgerät zu verbinden.

Verwenden Sie das Ladegerät nur, wenn das Messinstrument ausgeschaltet ist.

Laden Sie das Messinstrument nur in geschlossenen Räumen in trockener, vibrationsfreier Umgebung auf.

Langes Drücken und Halten der Einschalttaste führt zum falschen Ausschalten des Geräts. Daten können verloren gehen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

 
Batterieladung

Laden Sie die Batterie nur bei einer Temperatur von 0 - 40°C (30 - 100 °F) auf!

Verwenden Sie das Ladegerät nicht während der Messung (höheres Rauschen).

Um eine vollständige Ladung zu erreichen, laden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand auf.

Die Buchse für das externe Ladegerät befindet sich auf der Oberseite. Die Akku-LED-Diode leuchtet während des Ladevorgangs orange und leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.



Das Gerät VA5 verwendet Li-ION-Akkus (LiION). Dieser Batterietyp sollte nicht vollständig entladen werden. Wenn die Batterie unter eine bestimmte Spannung entladen wird, nennen wir das Tiefentladen. Die Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus. Das Laden eines tiefentladenen Akkus dauert viel länger. Wenn das Gerät längere Zeit nicht geladen wird, kann es zu einer Tiefentladung kommen. Sie wird durch Selbstentladung der Batterie verursacht. Es ist auch ein häufiger Fehler, das Gerät durch Drücken der Einschalttaste in den Ruhezustand zu versetzen, anstatt es ganz auszuschalten. Wenn die Batterie tief entladen ist, dauert es viel länger, sie wieder aufzuladen. Manchmal leuchtet die Anzeige am Ladegerät nicht auf, wenn die Batterie tief entladen ist - das bedeutet nicht, dass sie nicht aufgeladen wird. Bitte laden Sie die Batterie weiter auf, auch wenn die Anzeige nicht leuchtet, die Anzeige wird später aufleuchten.

Um eine Tiefentladung des Instruments zu vermeiden, laden Sie es regelmäßig auf, auch wenn Sie es nicht benutzen. Wir empfehlen Ihnen, alle 3 Monate zu überprüfen, ob es aufgeladen ist.

WAS ZU TUN IST, WENN SIE DAS GERÄT NICHT EINSCHALTEN KÖNNEN/ WENN DAS GERÄT NICHT NORMAL GELADEN WERDEN KANN:

Entladene Batterie

Batterie muss geladen werden (Ladezeit ca. 5 Stunden), das Gerät kann bei angeschlossenem Ladegerät normal eingeschaltet werden.

Tief entladene Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht aufgeladen wurde muss das Gerät vollständig aufgeladen werden, bis die Anzeige am Ladegerät grün leuchtet. Dies kann mehr als 12 Stunden dauern. Die Anzeige auf dem geladenen Gerät leuchtet nicht vom Beginn des Ladevorgangs an. Manchmal ist es nicht möglich, das Gerät einzuschalten, selbst wenn das Ladegerät angeschlossen ist.

Beschädigtes Ladegerät

wenn das Ladegerät angeschlossen ist, sollte die Anzeige zu leuchten beginnen (grüne oder orange Farbe), nur bei Tiefentladung leuchtet die Anzeige nicht sofort auf.

Plötzliche Verringerung der Batterielebensdauer

das Instrument muss wenige Male vollständig geladen und entladen werden (normalerweise 2-5 Mal). Die Lebensdauer der Batterie sollte sich auf diese Weise verlängern das Instrument muss wenige Male vollständig geladen und entladen werden (normalerweise 2-5 Mal).

Allgemeine Informationen


Vorderansicht



Draufsicht



Rückansicht (mit angeschlossener IR Kamera)

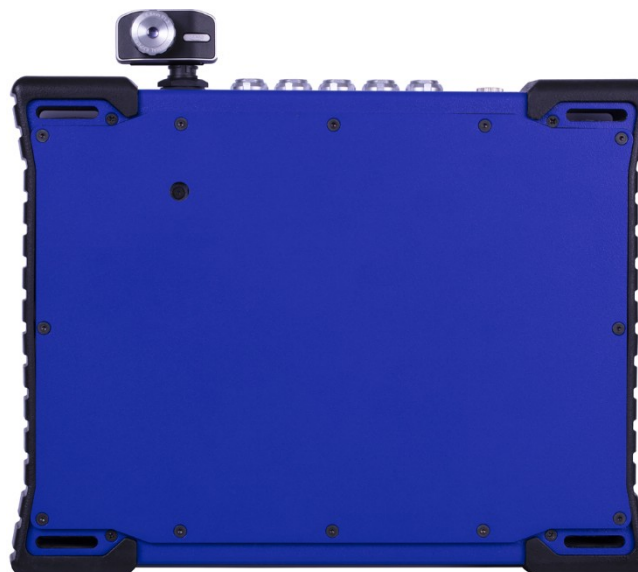

Verbindung zu einem Computer

VA5_DISC

Alle Daten wie Projekte, Messungen, Messwerte, Setups und so weiter werden auf einer Festplatte mit hoher Speicherkapazität gespeichert, die nur für interne Zwecke bestimmt ist. Darüber hinaus enthält das Instrument ein VA5_DISC, es handelt sich um einen Flash-Speicher, auf den von einem externen Computer aus zugegriffen werden kann. Das **VA5_DISC** ist eine Schnittstelle für Daten. Wenn Sie z.B. eine Route vom DDS zum VA5_DISC speichern, kopiert das Instrument diese automatisch auf die Festplatte. Dann messen Sie die Route und exportieren die Route zurück zum **VA5_DISC**. Hier können Sie sie vom Computer lesen. Sie müssen nicht alle Daten von der internen Festplatte exportieren. Exportieren Sie nur die Daten, die Sie vom Computer lesen möchten. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie exportieren können, wird später in den Kapiteln über die Konfiguration des Projekts für jedes Modul angegeben.

VA5_DISC prüfen

Die VA5_DISC Prüfung wird während der Geräteinitialisierung durchgeführt.

Checking VA5_DISC

VA5_DISC leeren

Wenn sich Projekte auf der VA5_DISC befinden, die längere Zeit nicht genutzt wurden, werden diese gelöscht. Sie verbleiben jedoch auf dem internen Laufwerk des Geräts und können jederzeit wieder exportiert werden.

Clearing VA5_DISC

 
30%

Verbindung

Um eine Verbindung zwischen Computer und Instrument (genauer gesagt dem VA5_DISC) herzustellen, verwenden Sie das USB-Kabel, das zum Standardzubehör gehört.



Die Verbindung zum PC wird durch ein Symbol in der rechten unteren Ecke neben dem Batteriesymbol angezeigt. Zum Herunterladen von Daten müssen Sie sich im Hauptbildschirm befinden.



Solange Sie sich nicht auf dem Hauptbildschirm befinden, bleibt das VA5_DISC für den Instrumentenprozessor zugänglich und Sie können es auf Ihrem PC nicht sehen. Die korrekte Verbindung mit dem PC wird durch das Nachrichtenfeld angekündigt.

Connected to PC

To prevent data loss, always use Safely Remove Hardware icon on your computer before unplugging the USB cable!

VAX_DISC

Manchmal benötigen Sie möglicherweise eine Festplatte mit höherer Kapazität als das VA5_DISC (16 GB). Sie können jede externe Festplatte über USB anschließen. Damit das Gerät Ihre Festplatte erkennen kann, müssen Sie sie als **VAX_DISC** bezeichnen. Verwenden Sie ein Standard-USB-OTG-Kabel (siehe unten), damit das

Instrument als Host fungieren kann. Schließen Sie den kleinen Stecker an die USB-Buchse des Instruments an und verbinden Sie dann die VAx_DISC mit der OTG-Buchse. Wenn **VAx_DISC** angeschlossen ist, zieht das Instrument dieses gegenüber VA5_DISC vor.

Achtung! Das OTG-Kabel gehört nicht zum Standardzubehör des VA5-Set.



Eingangskanäle

Alle Eingangsbuchsen befinden sich in der oberen Konsole.

Die Eingangsbuchsen IN1, IN2, IN3, IN4 werden für AC- und DC-Signale verwendet. Die Eingangsbuchse TRIG wird für Triggersignale, in der Regel Tacho, verwendet. Alle Buchsen haben mehrere Pins. Es wird ermöglicht mehrere Signale an eine Buchse anzuschließen (siehe Belegungsplan).


Die AC-Eingänge ermöglichen die Messung einer maximalen Spannungsspitze +/-12V. Die DC-Kanäle ermöglichen die Messung von max. +/-24V.

NC - nicht angeschlossen

GND - Masse

SHLD - Schirmung

IN1 Buchse

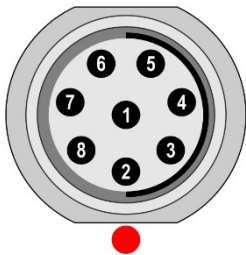

1 – GND oder NC

2 – +5V/0.1A

3 – **DC1**

4 – NC

5 – SHLD


6 – +20V/5mA

7 – **GND**

8 – **AC1**

Achtung! Pin 2 der IN1-Buchse (Speisung des Ultraschallsensors) ist intern mit Pin 2 der TRIG-Buchse (Speisung der Tachosonde) verbunden.

IN2 Buchse

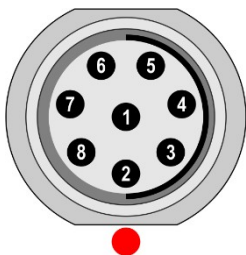

1 – GND oder NC

2 – AC4

3 – **DC2**

4 – AC3


5 – SHLD

6 – AC1

7 – **GND**


8 – **AC2**

Hinweis! Achten Sie auf die Möglichkeit, alle vier AC-Kanäle an **IN2** anzuschließen.

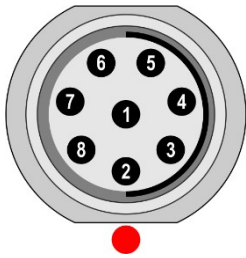
IN3 Buchse

- 1 – GND oder NC
- 2 – DC2
- 3 – **DC3**
- 4 – DC4
- 5 – SHLD
- 6 – DC1
- 7 – **GND**
- 8 – **AC3**

Hinweis! Achten Sie auf die Möglichkeit, alle vier DC-Kanäle an **IN3** anzuschließen.

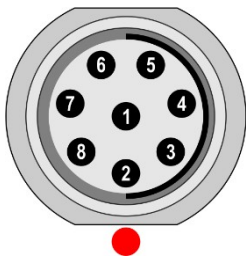IN4 Buchse

- 1 – GND oder NC
- 2 – NC
- 3 – **DC4**
- 4 – NC
- 5 – SHLD
- 6 – +20V/5mA
- 7 – **GND**
- 8 – **AC4**

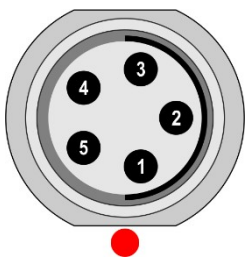TRIG Socket

- 1 – TRIG
- 2 – +5V/0.1A
- 3 – SHLD

4 – GND
5 – GND

Achtung! Pin 2 der IN1-Buchse (Speisung des Ultraschallsensors) ist intern mit Pin 2 der TRIG-Buchse (Speisung der Tachosonde) verbunden.

Standard Kabelverdrahtung

Bei den Standardkabeln, die Bestandteil des VA5-Set sind, ist das Sensorsignal an Pin Nummer 8 angeschlossen. Der zweite Sensordraht ist mit der Masse (Pin 7) verbunden.

Wenn Sie dieses Kabel verwenden:

- In der IN1-Buchse wird das Signal an CH1 gemessen.
- An der IN2-Buchse wird das Signal an CH2 gemessen.
- An der IN3-Buchse wird das Signal an CH3 gemessen.
- An der IN4-Buchse wird das Signal an CH4 gemessen (Ver. 2.0 und höher).

Wenn Sie den triaxialen Sensor verwenden wollen, dann müssen Sie die IN2-Buchse (Pins 6, 8, 4) + Masse (Pin 7) verwenden. Dazu benötigen Sie das Spezialkabel welches Sie über Ihren Händler beziehen können.

A4409 - BNC Box



Diese Box kann den Anschluss weiterer Anschlusskabel an VA5-Eingänge vereinfachen. Die BNC-Eingangsanschlüsse werden auf der Oberseite für den Anschluss von 4 AC-Kanälen und 4 DC-Kanälen verwendet. An der seitlichen Blende befinden sich zwei Anschlüsse, die den Anschluss aller 4 AC-Kanäle an den IN2-Eingang und aller 4 DC-Kanäle an den IN3-Eingang ermöglichen. Siehe Belegungsplan von IN2 und IN3 im vorherigen Kapitel. Sie sehen, dass alle 4 AC-Kanäle an einen Eingang IN2 angeschlossen werden können. Auf die gleiche Weise können alle 4 DC-Kanäle an einen Eingang IN3 angeschlossen werden.

Erste Schritte mit dem VA5

Einschalten

Der **Ein-Schalter** befindet sich in der linken unteren Ecke der Vorderseite. Drücken Sie den Knopf einige Sekunden lang, bis die Power-LED zu leuchten beginnt. Zuerst blinkt sie eine Zeit lang orange, dann leuchtet sie blau. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt eine Weile.



Ausschalten

Verwenden Sie zum **Ausschalten** des Gerätes im Hauptmenü "Ausschalten" und bestätigen Sie.

Achtung! Die Einschalttaste (zum Einschalten gedacht) schaltet das Gerät nicht aus. Es schaltet es in einen Schlafmodus!

Schlafmodus

Verwenden Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät in einen Schlafmodus zu versetzen. Der Bildschirm ist ausgeschaltet, und der Stromverbrauch ist im Schlafmodus niedriger. Verwenden Sie die gleiche Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder aufzuwecken.

Hinweis! Sie können jede beliebige Taste verwenden, um das Instrument aufzuwecken. Beachten Sie jedoch, dass der Tastendruck auch im Schlafmodus vom System nicht ignoriert wird und der Druck kann zu einem unerwarteten Ereignis in der Anwendung führen. Die Reaktion auf den Tastendruck ist die gleiche wie wenn man sich nicht im Schlafmodus befindet.

Automatisches ausschalten

Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten keine Taste gedrückt wird, wird das Gerät ausgeschaltet.

Notauschalten

Dies ist keine korrekte Vorgehensweise um das Gerät auszuschalten. Seine Verwendung kann zu Datenbeschädigungen führen. Verwenden Sie diese Möglichkeit nur im Notfall (z.B. wenn das System einfriert). Halten Sie die Einschalttaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Das Instrument schaltet sich aus.


Kapazitätswarnung

Wenn diese Warnmeldung erscheint, müssen Sie freien Speicherplatz auf der Festplatte schaffen, indem Sie die nicht benötigten Messungen, Routen oder Datensätze entfernen.

90% of disc is full.
Longer measurements not available.

Hauptbildschirm

Nach der Systeminitialisierung erscheint der Hauptbildschirm.

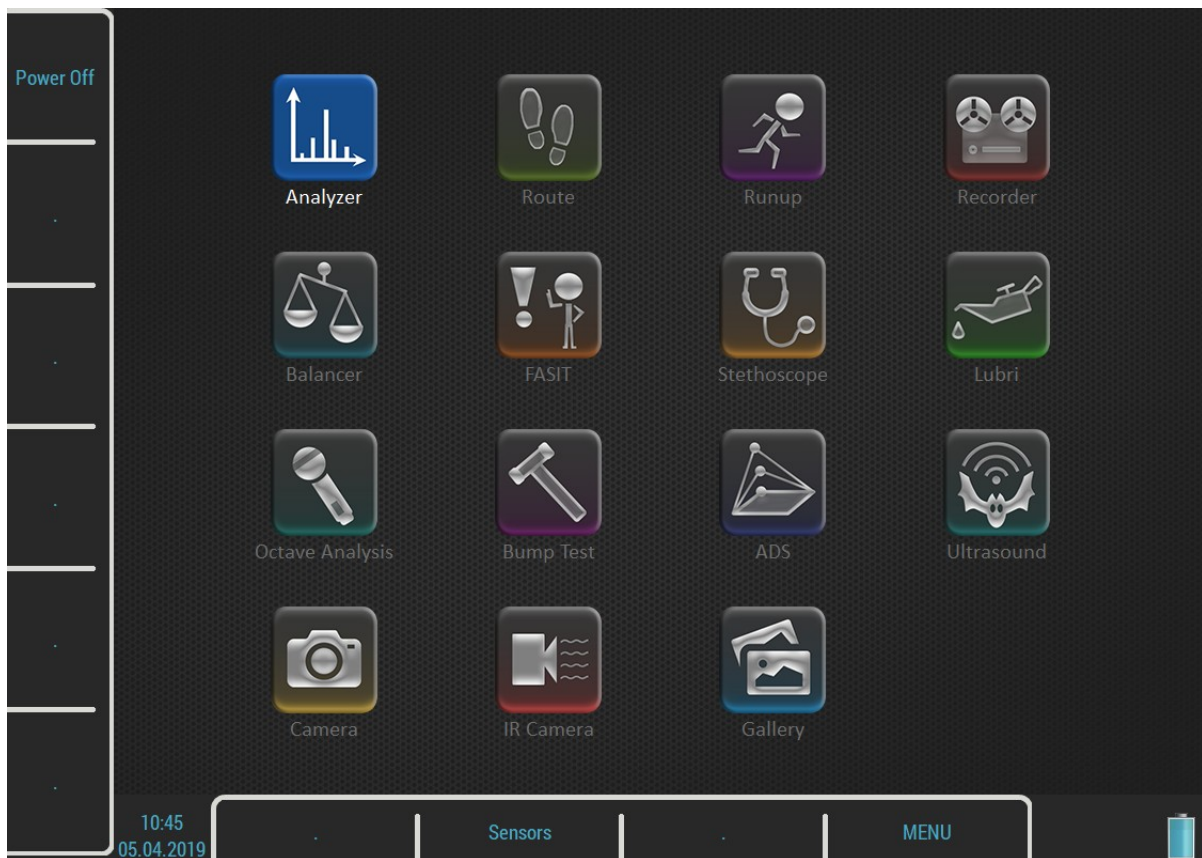

Sie können das Instrument über Schaltflächen rund um das Display oder über den Touchscreen steuern.

Hinweis! Es können mehr Seiten auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden (aufgrund der vielen Module ist nicht genug Platz für alle Modul-Icons vorhanden). Sie können die Kreise in der Mitte des unteren Teils des Bildschirms sehen (über den Tasten Sensoren und MENÜ). Sie können sich mit Pfeilen durch die Seiten bewegen oder auf dem Bildschirm gleiten. Für die aktuelle Seite wird ein voller weißer Kreis angezeigt.

Schaltflächen

Schaltflächen auf der rechten Seite haben folgende Bedeutung:

-  *Escape*
-  *Hoch*
-  *Links*
-  *Rechts*
-  *Runter*
-  *Eingabe (Enter)*
-  *Rücktaste (Backspace)*



Tabulator



Hauptbildschirm

Die Bedeutung der nächsten Schaltflächen kann variieren und wird immer in der unmittelbaren Nähe der Schaltfläche auf den Bildschirm geschrieben. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, eine Taste je nach Bedarf für viele Funktionen zu verwenden. Sie können die Taste drücken oder auf den Touchscreen tippen, um die Funktion aufzurufen.

Module

Das VA5-Instrument enthält viele Module. Jedes Modul hat ein Symbol auf dem Hauptbildschirm. Wählen Sie ein Symbol mit den Pfeilen oder tippen Sie darauf. Drücken Sie die Eingabetaste oder tippen Sie zweimal, um ein Modul zu öffnen. Jedes Modul wird in einem separaten Kapitel beschrieben.

MENÜ Schaltfläche

Die **MENÜ**-Taste öffnet das Hauptmenü eines Instruments. Diese Taste ist auf den meisten Bildschirmen verfügbar.

Tastaturkürzel

Linke Seiten- und untere Tasten haben auf dem Hauptbildschirm keine Bedeutung. Sie können für Benutzerdefinierte Verknüpfungen verwendet werden. Sie können die Bedeutung für jede freie Taste in MENÜ / EINSTELLUNGEN / Tastaturkürzel definieren. Die freie Taste ist mit dem Symbol "." (Punkt) gekennzeichnet. Sie können das Menü Tastaturkürzel auch durch Drücken der freien Taste aufrufen. In diesem Fall richtet der Dialog nur die gedrückte Taste ein. Standardmäßig sind zwei Tastenkombinationen eingestellt, die Ausschalttaste 1 und die Taste 8 Sensoren. Sie können diese Tastenkürzel auch ändern. Die Taste 8 ist etwas Besonderes für Tastenkürzel. Ein auf dieser Schaltfläche definiertes Kürzel ist auch in anderen Bildschirmen verfügbar, nicht nur auf dem Hauptbildschirm.

Batterieladezustand

Die Informationen über den % Batterieladezustand werden in der rechten unteren Ecke des Displays angezeigt.



Batterieladezustand 75 – 100 %



Batterieladezustand 50 – 75 %



Batterieladezustand 30 – 50 %



Batterieladezustand 10 – 30 %



Batterieladezustand unter 10 %.

Ab 6 % beginnt ein Warndreieck mit Ausrufezeichen zu blinken, wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Das Gerät schaltet sich unter 4 % aus.

PC Verbindungsanzeige



Es wird neben dem Batteriesymbol angezeigt, wenn das Gerät am PC angeschlossen ist. Eine ausführlichere Beschreibung des Anschlusses finden Sie unter Allgemeine Informationen / Anschluss am Computer.

Bildschirmtastatur


1	q	2	w	3	e	4	r	5	t	6	y	7	u	8	i	9	o	0	p		
	a	s	d	f	g	h	j	k	l	'											
	z	x	c	v	b	n	m	,	.	?											
&123																Del					

Die Bildschirmtastatur wird automatisch geöffnet, wenn Sie einen Text eingeben. Sie können durch Tippen auf die Tasten der Tastatur schreiben.

Wenn Sie eine Taste eine Weile gedrückt halten, erhalten Sie ein Angebot von Alternativzeichen. Wählen Sie ein Zeichen aus, indem Sie sich auf ihm bewegen und loslassen.

	3	ě
ę	e	é
ê	è	ë

 Steuertasten:



Enter bestätigt den Text.



Escape bricht die Texteingabe ab.



Rücktaste bewegt den Cursor eine Position nach hinten und löscht Zeichen an dieser Position.



Shift schaltet die Tastatur zur Eingabe von Großbuchstaben um.



Wenn Sie die **Shift**-Taste drücken, wird es ausgewählt. Die Buchstaben auf der Tastatur werden in Großbuchstaben geändert. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, kehrt die Tastatur automatisch zur Eingabe von Kleinbuchstaben zurück.



Drücken Sie zweimal die **Shift**-Taste und es wird zu Caps Lock. Dadurch werden weiterhin Großbuchstaben geschrieben.



Schaltet die Tastatur zur Eingabe von Zahlen und Symbolen um.

Hinweis! Sie können eine Zahl auch durch Drücken und Halten eines Buchstabens in der ersten Zeile eingeben. Buchstaben aus der ersten Reihe haben eine Nummer als Alternativzeichen. Die Nummer wird in der linken oberen Ecke der Buchstabentaste geschrieben.



Delete löscht ein Zeichen an der aktuellen Position.



Der **Pfeil nach links** bewegt den Cursor eine Position nach zurück.



Der **Pfeil nach rechts** bewegt den Cursor eine Position nach vorne.

Wie man mit Menüs arbeitet

Sie müssen viele Parameter für die Verwendung des Instruments definieren. All diese Definitionen werden über Menüpunkte und Dialogfenster bereitgestellt. Die Vorgehensweise für den Betrieb mit allen ist die gleiche. Wir beschreiben es an einem Beispiel, der Definition der Sensoreigenschaften.

Elementauswahl

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das Hauptmenü des Instruments zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten und Enter oder tippen Sie doppelt auf ein Element, um es auszuwählen. Wählen und öffnen Sie das Menü **Sensoren**.



Als nächstes öffnen Sie einen beliebigen AC Sensor aus.

▶ ICP	aus
Empfindlichkeit [mV / g]	100
Einheit	g
Name	undef
Position[°]	0
ISO Maschinen Gruppe	undef.
Lager	undef
Speichern	

Hinweis! Wenn das Menü mehrere Parameter enthält und Sie nicht alle auf dem Bildschirm sehen können, können Sie einfach mit dem Finger über den Bildschirm nach oben und unten gleiten.


Menüpunkt Auswahl

Verwenden Sie Pfeile nach oben und unten, um ein Element, z.B. die **Empfindlichkeit**, zu markieren. Drücken Sie dann Enter oder den Rechtspfeil. Alternativ können Sie auf den Parameter tippen, den Sie einstellen möchten, um ein Untermenü mit möglichen Werten zu öffnen. Wählen Sie einen Wert durch Antippen oder drücken der **Eingabetaste**.


ICP	aus	1
▶ Empfindlichkeit [mV / g]	100	10
Einheit	g	▶ 100
Name	undef	Benutzer
Position[°]	0	
ISO Maschinen Gruppe	undef.	
Lager	undef	
Speichern		

Benutzerdefinierte Werte

Sie können eine vordefinierte Empfindlichkeit wählen oder eine Zahl eingeben (z.B. 45 mV/g). Wählen Sie den Benutzerpunkt aus. Ein Texteingabedialog öffnet sich.

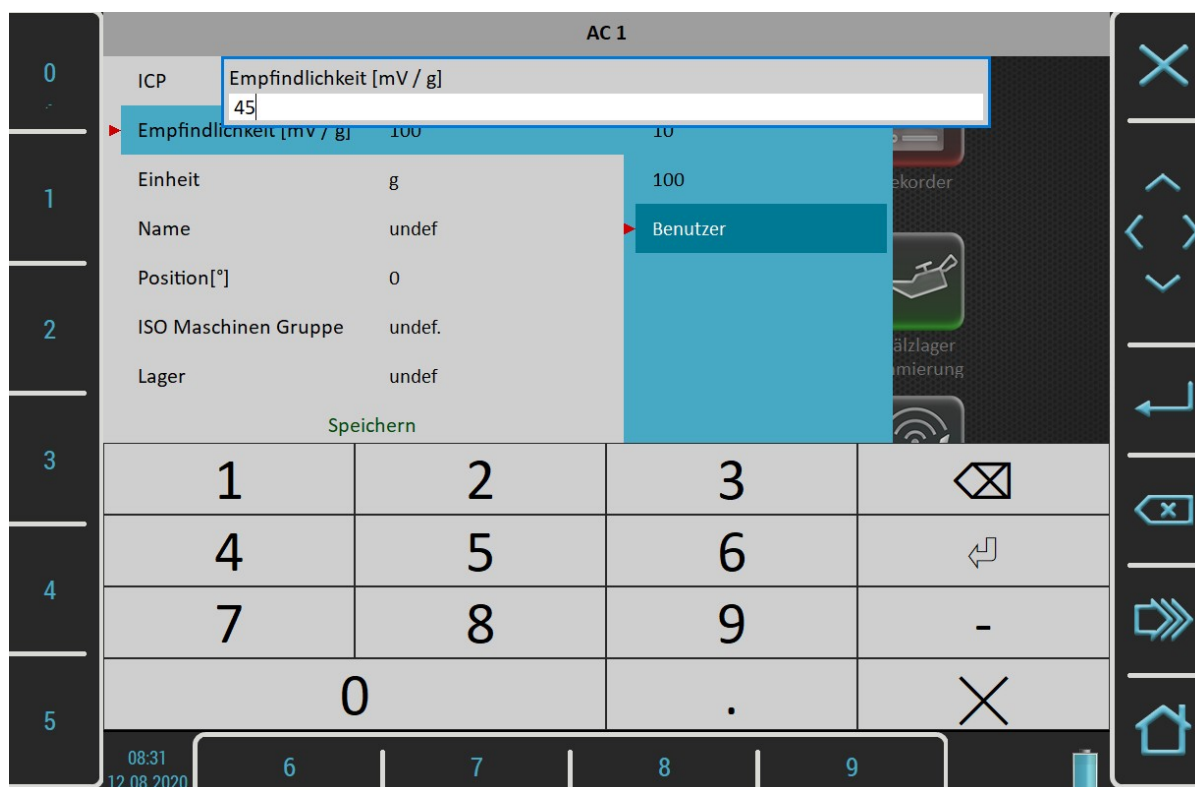

Sie können die Nummer mit Hilfe von Tasten rund um das Display eingeben. Dezimalpunkt oder Minuszeichen werden durch mehrmaliges Drücken der Nulltaste definiert. Mit der **Rücktaste** können Sie eingegebene Zeichen löschen. Mit der **Enter-Taste** bestätigen Sie den Wert oder mit der **Escape-Taste** verlassen Sie die Eingabe ohne Änderung. Sie können die Zahl auch über die Touch-Tastatur eingeben.

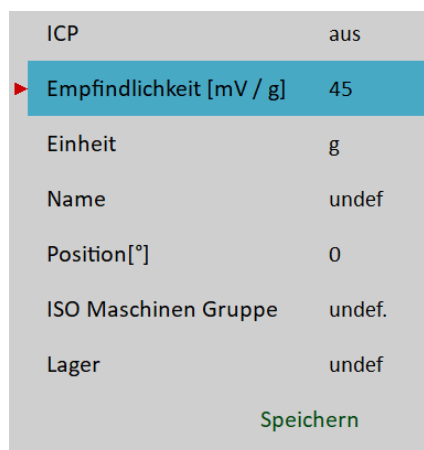

Wie wir in der Werteingabe erwähnt haben, muss bei einigen Menüpunkten auch der Text eingegeben werden. Der Bildschirm sieht ähnlich wie der numerische Bildschirm aus. Der einzige Unterschied ist die Zeichenauswahl auf den Schaltflächen. Es funktioniert wie die Tastatur eines Mobiltelefons, für die Auswahl des zweiten Zeichens müssen Sie die Taste zweimal drücken.

Eingaben bestätigen

Der letzte Punkt aller Menüs ist Speichern. Wenn Sie diesen Punkt wählen, wird das Menü geschlossen und alle von Ihnen eingestellten Werte werden gespeichert. Die gleiche Bedeutung hat auch die Schaltfläche


Speichern oben links. Wenn die Escape-Taste verwendet wird, wird das Menü geschlossen, ohne etwas zu speichern.

Wie man mit Listen arbeitet

Mehrfach-Auswahl von Objekten

Manchmal kann es sein, dass Sie mit mehreren Elementen zusammenarbeiten müssen. Das übliche Beispiel ist das Löschen von mehreren Elementen in einem Schritt.

Mit der linken Taste **Multi ein / Multi aus** können Sie mehrere Elemente auf einmal auswählen. Der Text der Schaltfläche zeigt an, welcher Modus gerade aktiv ist. Drücken Sie die Taste, um den Modus zu ändern. Wenn Sie sich in der Liste durch Pfeile bewegen und die Mehrfachauswahl eingeschaltet ist, können Sie weitere Elemente auswählen (oder die Auswahl aufheben). Die Escape-Taste hebt alle Auswahlen auf.

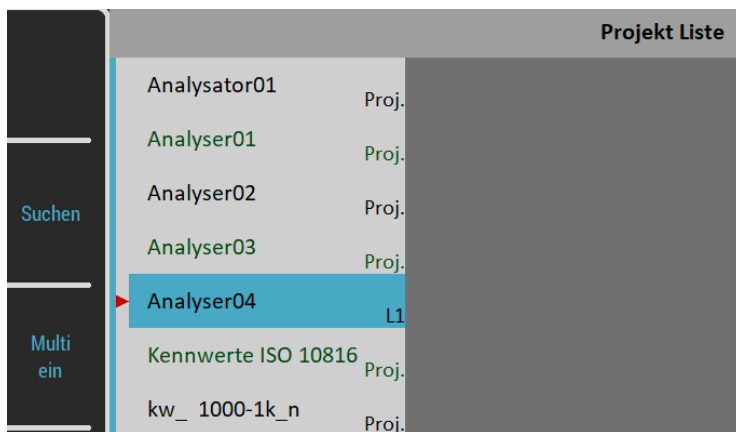


Sortieren von Elementen


Die Einträge in den Listen sind standardmäßig alphabetisch sortiert. Manchmal müssen Sie die Elemente in der Liste vielleicht anders sortieren.

Für solche Fälle gibt es eine Sortierschaltfläche. Diese Schaltfläche befindet sich auf der linken Seite, neben der Projektliste. Ihr Text ändert sich von **Sortieren aus** zu **Sortieren ein**. Sie zeigt Ihnen immer an, welcher Modus eingeschaltet ist.


Wenn die Schaltfläche „**Sortieren aus**“ anzeigt, bedeutet dies, dass Sie die Elemente in der Liste **nicht** mit den Pfeilen nach oben oder unten verschieben können.

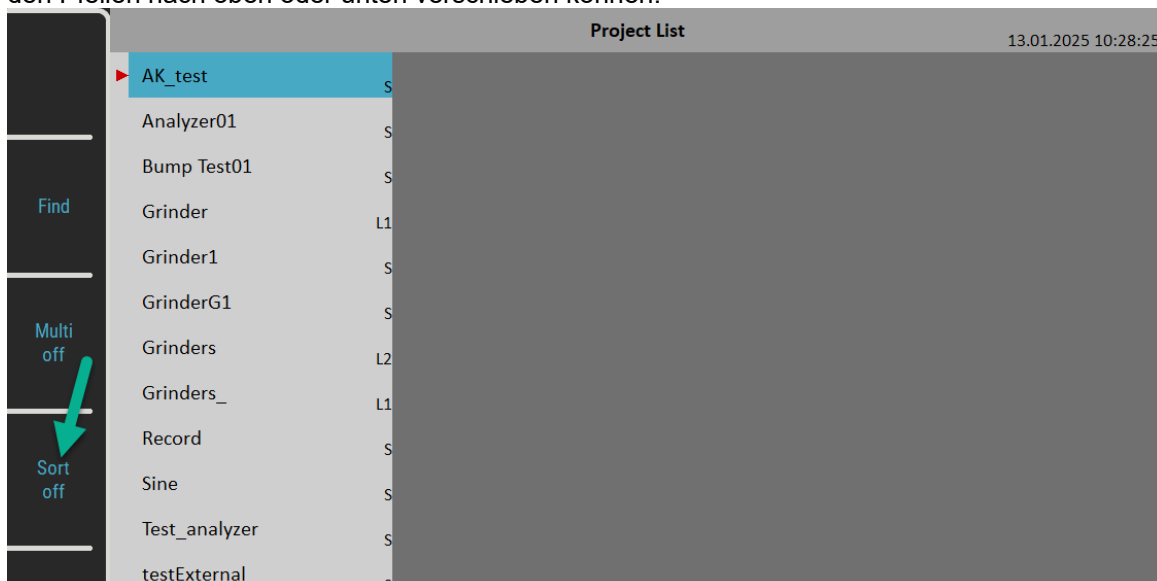

Wenn Sie darauf klicken, ändert sich der Text zu Sortieren ein. Das bedeutet, dass Sie sich jetzt im Sortiermodus befinden und Sie die **Pfeile** nach **oben** und **unten** verwenden können, um sich mit dem ausgewählten Element zu bewegen und seine Position in der Liste zu ändern.

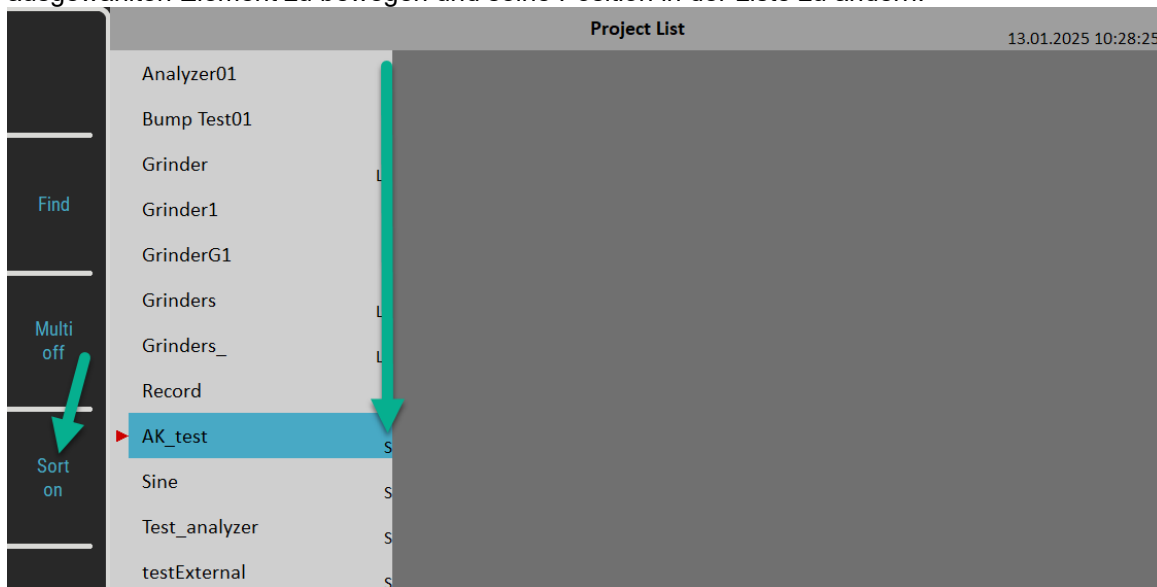

Das Element bleibt an der Position, an die Sie es verschoben haben. Wenn Sie die Projekte wieder alphabetisch sortieren möchten, können Sie die Schaltfläche Projekt / Alphabetisch sortieren verwenden, um das Element wieder neu zu sortieren.

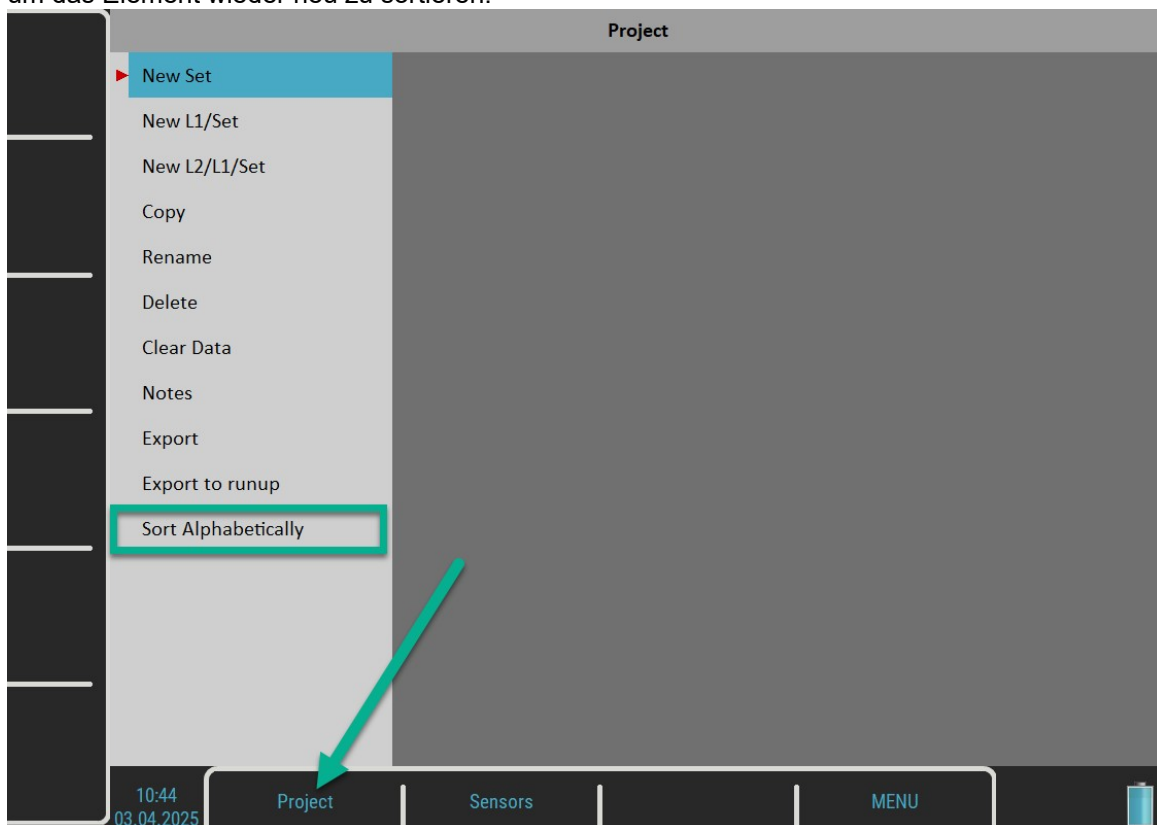


Hinweis! Wenn die Artikelliste alphabetisch sortiert ist, ist die Option 'Alphabetisch sortieren' im Artikelmenü nicht sichtbar!

Objekte suchen

Wenn die Liste zu lang ist oder Sie den Namen kennen, dann verwenden Sie die Schaltfläche Suchen. Geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein und bestätigen Sie.

MENÜ

Drücken Sie die **MENÜ-Taste**. Das Hauptmenü des Instruments ist in zwei Teile aufgeteilt. Elemente in einem **EINSTELLUNGEN**-Teil werden zum Öffnen der nächsten Menüs verwendet, und Elemente in einem **AUSFÜHREN**-Teil aktivieren einige Aufgaben.

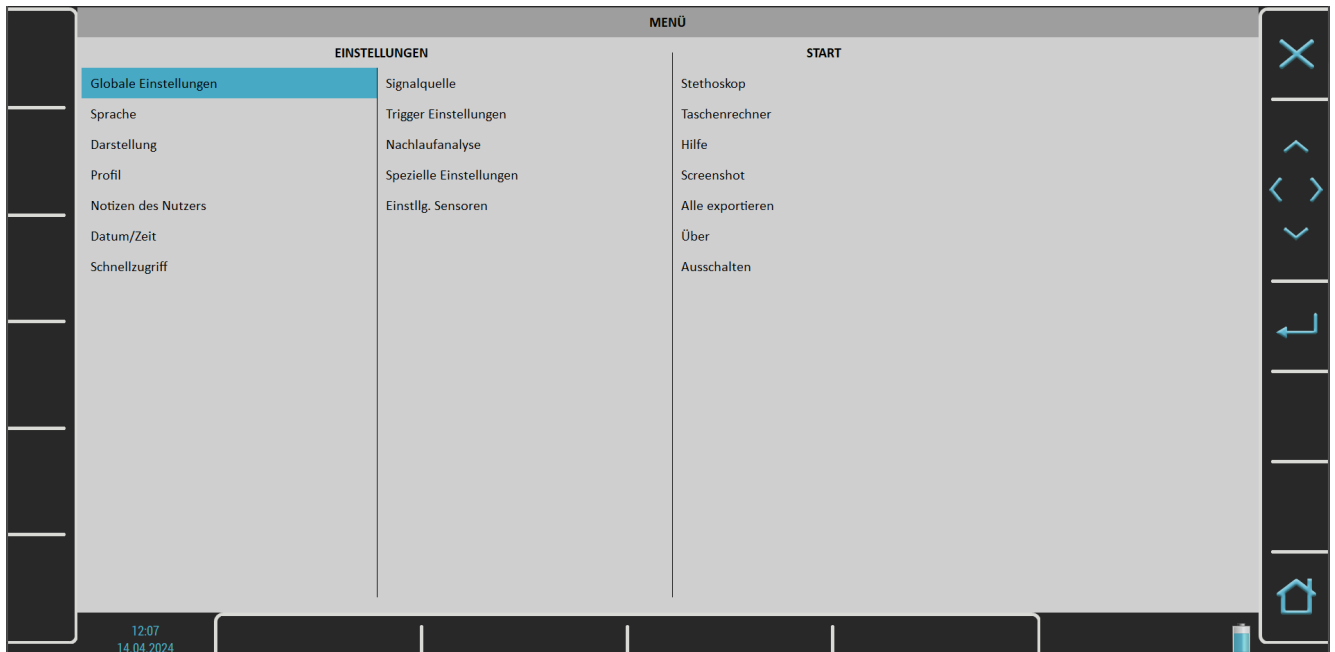

MENÜ / Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt bestimmte Menüs. Parameterbeschreibungen enthalten auch Listen möglicher Werte. Standardwerte sind unterstrichen.

Globale Einstellungen

Anzeigen von Routenwerten

an, aus

Wenn Sie auf der Strecke schneller vorankommen wollen und Sie nicht nach jedem Punkt die Messergebnisse ansehen möchten, dann schalten Sie ihn **aus**.

Automatisches Speichern der Route

an, aus

Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden die Daten automatisch gespeichert, nachdem die Messung an jedem Punkt einzeln durchgeführt wurde. Wenn diese auf aus gesetzt ist, muss der Benutzer sie manuell speichern.

Route automatisch weiterführen

an, aus

Nach dem Speichern von Messwerten wird automatisch der Bildschirm mit Ergebnissen geschlossen und eine Liste von Messpunkten angezeigt. Der nächste Messpunkt wird ausgewählt. Die notwendige Bedingung ist, dass alle Messungen vom letzten Punkt vorgenommen und korrekt gespeichert werden.

Sensorüberprüfung in der Route

an, aus

Jeder Punkt in der Route enthält Sensoreinstellungen, die in der DDS definiert sind. Das Gerät speichert auch die Sensoreinstellungen (Menü Sensoren). Beide Einstellungen werden für jeden Punkt während der Messungen der Route verglichen. Wenn die Sensoreinstellung am Messpunkt nicht gleich der Sensoreinstellung im Instrument ist, erscheint das Fenster "Verwendeter Sensor". Es ist eine Warnung für den Benutzer. Diese Prüfung kann mit der Einstellung **ein-** oder **aus**geschaltet werden.

Used Sensor
on AC1: 100 mV / g, ICP on

Anzeige von kleinen Werten

an, aus

Wenn Sie daran interessiert sind, Werte unter der 0,001 zu sehen, dann setzen Sie sie auf an und die Werte werden in wissenschaftlicher Notation angezeigt (z.B. 5.26e-6). Andernfalls wird die 0 (Null) für kleine Werte angezeigt.

Stopp falls ICP Fehler

an

Die Messung wird gestoppt sobald ein ICP Fehler erkannt wird.

aus

Die Messung wird weiter ausgeführt, es wird nur ein Hinweis ICP Fehler angezeigt.

Einheiten

metrisch, imperial, beides
Verfügbare Einheiten im Menü.

Frequenzeinheit

Hz, RPM, CPS, CPM

Drehzahleinheit

Hz, RPM, CPS, CPM

Netzfrequenz

Es wird für den Wert Elect in der Synch-Tabelle verwendet, der für Spektren angezeigt wird ([Synch Tab](#))

Phasenbereich

(-180, 180) , (0, 360)
Bereich der Phasenwerte

Angezeigtes Kaskadenspektrum

32, 128, 256, 512, 1024
Anzahl der angezeigten Spektren im Wasserfall-(Kaskaden-)Diagramm.
Es ist nicht die Anzahl der gemessenen Spektren!

Diagramm ausrichtung

an, aus
Wenn mehr Diagramme desselben Typs angezeigt werden, können die Zoom- und Cursor-Funktion aller Diagramme ausgerichtet werden.

Diagramm Gitter

an, aus

Cursor Art

linear, maxs
Dieser Punkt muss eingehend erläutert werden. Auf den ca. 600 Bildschirmpixeln wird die Breite des Diagramms (z.B. Spektrum-Frequenzachse) angezeigt. Das Spektrum könnte aber 25600 Linien haben, und dann werden 42 Linien in einer Pixelzeile angezeigt ($42=25600/600$). Diese Anzahl von Linien in einem Pixel des Diagramms unterscheidet sich von der Gesamtanzahl der Linien und dem verwendeten Zoom. In den älteren Instrumenten benutzten wir das Verfahren der zeilenweisen Cursorbewegung. Das bedeutet, dass sich der Cursor innerhalb eines Pixels bewegt, ohne dass es zu einer wirklichen Bewegung auf dem Bildschirm kommt. Die Benutzer haben sich darüber beschwert. Jetzt haben wir ein anderes Verfahren verwendet. Der Cursor bewegt sich um Pixel, nicht um Zeilen. In jedem Pixel sind mehr Zeilen verborgen, und der Cursor muss eine bestimmte Zeile anzeigen. Welche Zeile sollen wir verwenden? Wenn der Cursortyp auf linear eingestellt ist, dann ist der Schritt der Cursorbewegung die Anzahl der Zeilen in einem Pixel. Wenn der Typ Cursor auf maximal eingestellt ist, dann bewegt sich der Cursor immer zur maximalen Zeile, die in einem Pixel enthalten ist.

Aufnahme Analysegeschwindigkeit

schnell, Echtzeit
Eine Aufzeichnung könnte auf zwei Arten analysiert werden. Nehmen wir an, die Aufzeichnungslänge beträgt 300 Sekunden, es könnte zum Beispiel eine Hochlaufaufzeichnung sein. Sie möchten die Amp+Phasenmessung während der Aufzeichnung messen. Wenn Sie die kontinuierlichen Ergebnisse

beobachten möchten, wählen Sie den **Echtzeit**modus, und die Verarbeitung der Aufzeichnung dauert 300 Sekunden (die Analysezeit entspricht der Zeit, die die Aufzeichnung dauerte). Wenn Sie die Ergebnisse im Datenspeicher speichern und nicht auf dem Bildschirm betrachten möchten, dann wählen Sie den Schnellmodus. Die Analysedauer wird viel schneller als 300 Sekunden sein. Sie können sich auch vorstellen, dass es wie ein Tonbandgerät ist. Sie können die Taste play (Echtzeit) oder spulen (viel schneller) drücken. Das Gerät ermöglicht die Analyse der Aufzeichnung auch im **Schnell**modus (Rückspulen). Es ermöglicht, z.B. 1 Stunde Länge in einigen Sekunden zu analysieren.

Beginn der Record-Analyse

kontinuierlich, beginnen, erneut, fragen

Diese Optionen werden verwendet, wenn der Datensatz zur Analyse ausgewählt wird.

Zum Beispiel verwenden wir eine Aufzeichnung, deren Länge 60 Sekunden beträgt. Wir definieren Zeitsignalmessung, deren Länge 8 Sekunden beträgt. Das bedeutet, wenn wir die Starttaste drücken, dauert die Messung 8 Sekunden und die Position des Cursors bewegt sich um 8 Sekunden in der Aufzeichnung.

kontinuierlich

Die nächste Messung beginnt mit dem Ende der letzten Messung.

beginnen

Die nächste Messung beginnt mit dem Beginn der Aufzeichnung.

erneut

Die nächste Messung beginnt mit dem Beginn der letzten Messung.

fragen

Der Benutzer wählt vor dem Lesen eine beliebige Option aus.

Wenn Sie den Cursor manuell bewegt haben, beginnt die nächste Lesung immer an dieser Position.

Wav Kodierung

PCM, 24 bit, PCM, 16 bit

Dies ist eine Konfiguration der Kodierung für WAV-Exporte. PCM ist die Abkürzung für Pulse-Code-Modulation, die gängigste Methode zur Kodierung von Signalen im wav-Format. Die Zahl hinter der PCM-Abkürzung steht für die Anzahl der Bits pro Sample oder die Bit.

Das VA5 Instrument verwendet einen 24-Bit-A/D-Wandler, daher ist 24 Bit pro Sample das Standard-Bit für den wav-Export. Manche Software erlaubt es jedoch nicht, diese Bittiefe zu verarbeiten. In diesem Fall kann die üblichere Kodierung mit 16 Bits pro Sample verwendet werden.

Hinweis! Die Samplerate der wav-Datei entspricht der Samplingfrequenz des exportierten Signals und kann im Instrument nicht geändert werden. Wenn Sie sie ändern möchten, müssen Sie eine Drittanbieter-Anwendung verwenden, um die exportierte wav-Datei neu zu sampeln (z. B. Audacity).



Zählung von Winkeln

mit Drehrichtung(°WR), gegen Drehrichtung (°AR)

Sie können die Drehrichtung von Winkeln (Phasen) festlegen. Die getroffene Auswahl wird dann hinter der Gradmarke als WR (mit Drehung) oder AR (gegen Drehung) gekennzeichnet.

Mit Drehrichtung:

gegen Drehrichtung:

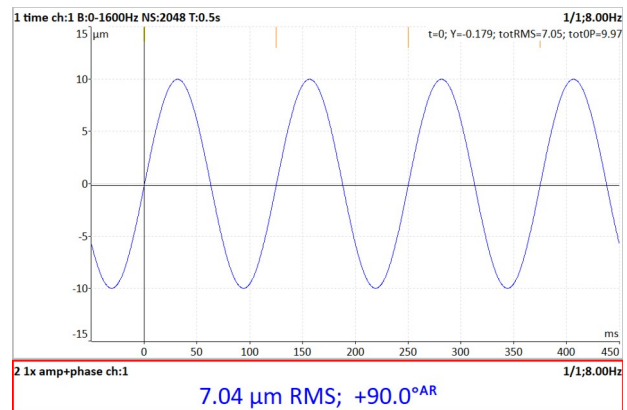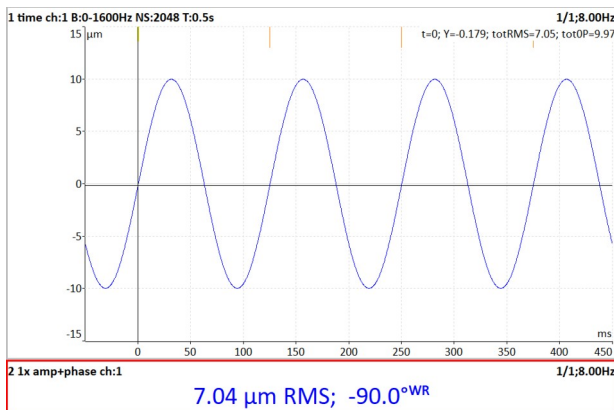

Auf den Bildern oben sehen Sie das Zeitsignal mit Tachomarken. Die Tachomark kommt 90° vor dem Maximum des Signals in Drehrichtung. Wenn wir die Drehrichtung wählen, sagen wir, dass die Tachomark 90° vor dem Signalmaximum liegt und der Winkel (die Phase) somit -90° beträgt.

Bei der Einstellung gegen die Drehrichtung liegt das Signalmaximum 90° hinter dem Tacho und der Winkel beträgt $+90^\circ$.

Die Hauptanwendung dieses Parameters ist das Auswuchten. Einige Benutzer sind es gewohnt, Winkel mit der Drehung zu zählen, während andere Benutzer gegen die Drehung zählen möchten. Mit dem VA5 können Sie die von Ihnen gewünschte Richtung einstellen.

Achtung! Wenn Sie diesen Wert ändern, werden alle Winkel (Phasen) entgegengesetzt. Ändern Sie den Wert daher nicht zwischen den Messungen, wenn Sie die Phasen vergleichen wollen.

ISO Filter Ordnung

standard, hoch

Zur Messung des Gesamt Schwinggeschwindigkeitswerts im Frequenzband von 10–1000 Hz können Sie Filter verwenden, die der Norm ISO 16063-21 entsprechen (Option Standard), oder Filter höherer Ordnung mit größerer Dämpfung außerhalb des Durchlassbereichs, die auch für andere Filterarten verwendet werden (Option hoch).

Touchscreen

Touchscreen einschalten

ja, nein

Display ausschalten

Dies ist der Wert, bei dem die Anzeige ausgeschaltet wird. Sie können ihn auf einen Zahlenwert (in Minuten) oder auf den Wert "Nie" einstellen. Dieser Parameter ist standardmäßig auf 5 Minuten eingestellt.

Tastatur

Tastatur Beleuchtung

an, aus

Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist nach dem Einschalten des Instruments immer ausgeschaltet. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

Helligkeit

Nicht für die Virtuelle Einheit verfügbar!
Einstellungen der Bildschirmhelligkeit

Sprache

Sprache

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.

Darstellung

Stil Bedienoberfläche

Nur für die Virtuelle Einheit!

alt (VA4 I), alt (VA4 II), neu (VA5)

Sie können wählen, welche Bedieneroberfläche die virtuelle Einheit verwendet, VA4 oder VA5. Die Änderung wird nach dem Neustart der Anwendung wirksam.

Benutzung der rechten Schaltflächen

Nicht für die Virtuelle Einheit!

ja, **nein**

Sie können die rechten Tasten auf dem Display einschalten und sie dann wie in der virtuellen Einheit auf den Touchscreen drücken. Die Änderung wird nach dem Neustart der Anwendung wirksam.

Achtung! Der nutzbare Anzeigebereich nimmt bei Verwendung der rechten Tasten ab.
Das PC-Verbindungssymbol ist nicht sichtbar.

Hintergrundfarbe

schwarz, weiß

Hintergrundfarbe der Diagramme.

Profile

Alle Instrumentenparameter können im **Profil** gespeichert werden. Dies ist zum Beispiel für die Speicherung von Sensorempfindlichkeiten nützlich.

Einstellungen unter "gerade geöffneter Profilname" speichern

Speichern Sie die Parameter im aktuell geöffneten Profil (aktualisiert das Profil). **Hinweis!** Sie müssen ein Profil erstellen und öffnen, sonst ist dieses Element nicht sichtbar.

Einstellungen als neues Profil speichern

Speichern Sie die Parameter im neuen Profil (nach der Namenseingabe).

Werkseinstellung

Gerät wird mit den Werkseinstellungen geladen.

Liste gespeicherter Profile

Wählen Sie ein vorhandenes Profil aus. Mit der Schaltfläche **Löschen** wird das ausgewählte Profil entfernt.

Einstellungen Benutzerkommentar

Sie können im Instrument Notizen erstellen und diese an verschiedene Elemente anhängen, z.B. an Routenpunkte. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie einen Notiztext eingeben können.

1. Sie geben den Notiztext manuell ein.
2. Wählen Sie eine vordefinierte Notiz aus dem Datensatz "**Werksnotizen**" aus.
3. Wählen Sie eine vordefinierte Notiz aus dem Satz **Benutzernotizen** aus.

Die Benutzernotizen werden unter dem Menüpunkt Benutzernotizen-Einstellungen, vom Benutzer erstellt und bearbeitet.

Textbausteine
Benutzer Kommentar

Liste der Herstellerhinweise

- ▶ Maschine läuft nicht
- Neues Lager
- Neuer Motor
- Neue Kupplung

In der oberen Hälfte befindet sich die Liste der vorhandenen Benutzernotizen (jetzt leer).

Die vordefinierten Werksnotizen werden in der unteren Hälfte angezeigt.

Da der Benutzer normalerweise nur die Benutzernotizen verwenden möchte, können Sie jede beliebige Werksnotiz in die Benutzernotizen kopieren. Wählen Sie sie mit Pfeilen aus und drücken Sie die Taste Auswahl oder **Eingabe** oder tippen Sie doppelt darauf.


Textbausteine
Benutzer Kommentar

Neues Lager

Liste der Herstellerhinweise

- ▶ Maschine läuft nicht
- ▶ Neues Lager
- Neuer Motor
- Neue Kupplung

Wenn Sie eine eigene Notiz anlegen möchten, dann drücken Sie die Schaltfläche Text bearbeiten. Erfassen Sie Ihre Notiz manuell. Jede Textzeile ist eine Notiz. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile hinzuzufügen.

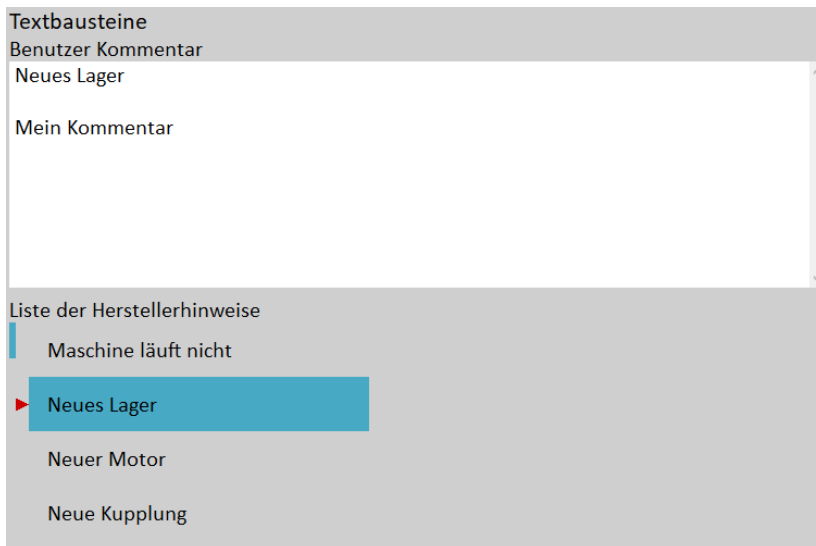

Drücken Sie die Escape-Taste, um zur Liste der Werksnotizen zurückzukehren.

Drücken Sie die Escape-Taste, wenn die Liste der Werksnotizen aktiv ist, um den Dialog zu schließen. Es erscheint die Frage "Änderungen speichern". Bestätigen Sie die Frage, wenn Sie möchten.

Datum/Zeit

Datumsformat

yyyy/mm/dd

dd.mm.yy

mm/dd/yyyy (a.m./p.m. verwendet wird)

Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde


Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit

Tastaturkürzel

Legen Sie die Tastenkürzel für Schaltflächen fest.


Signalquelle

Die Messung kann **LIVE** von Kanälen oder aus der Aufzeichnung erfolgen (zum Beispiel siehe Kapitel Rekorder). Alle im Gerätespeicher gespeicherten Aufzeichnungen werden in der Liste Signalquelle unter dem Punkt **LIVE** angezeigt.

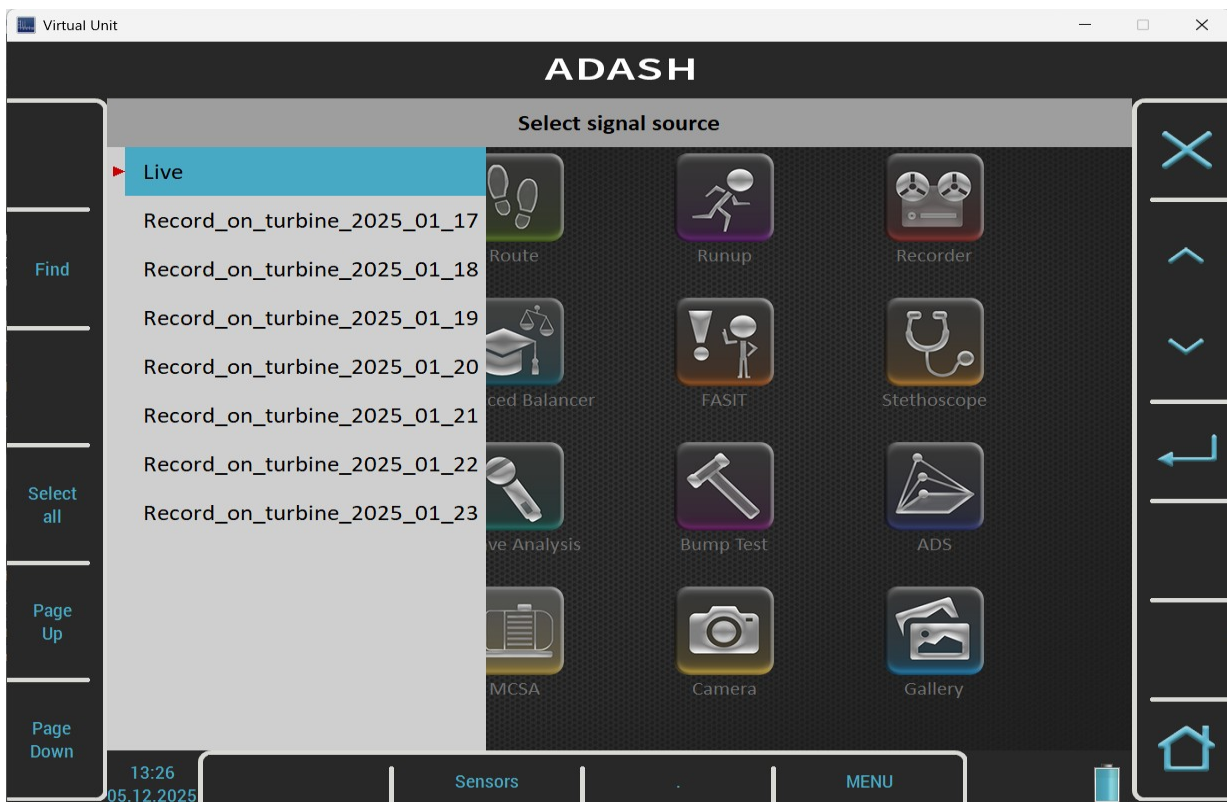


Sie können mehrere Aufzeichnungen als Signalquelle auswählen. Es ist möglich, alle Aufzeichnungen in der Liste als Signalquelle zu wählen – diese Option ist auch im obigen Screenshot verfügbar – Schaltfläche **'Alle auswählen'** auf der linken Seite des Screenshots.

Oder es ist möglich, nur einige davon auszuwählen. Die Schaltfläche **'Auswählen'** wird verwendet, um eine oder mehrere Aufzeichnungen als Signalquelle auszuwählen.

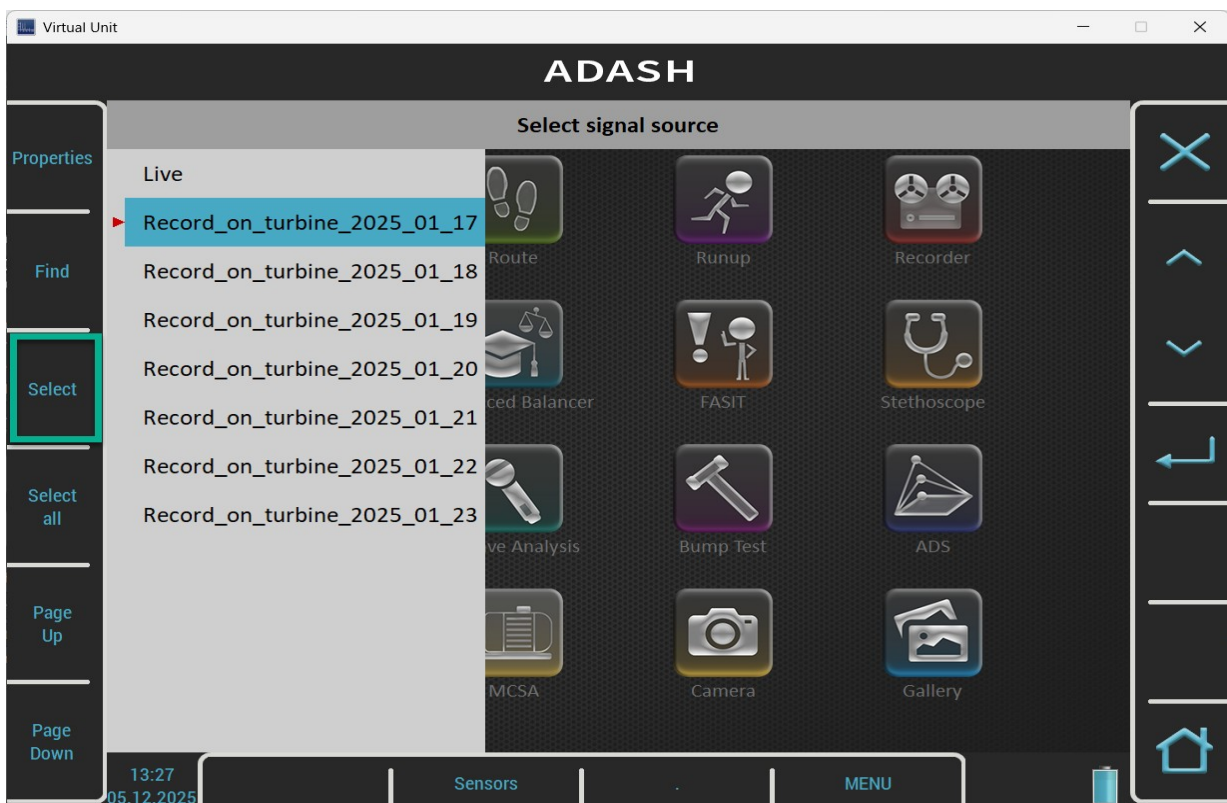

Ausgewählte Aufzeichnungen werden grün und fett hervorgehoben, wie im nachfolgenden Screenshot.

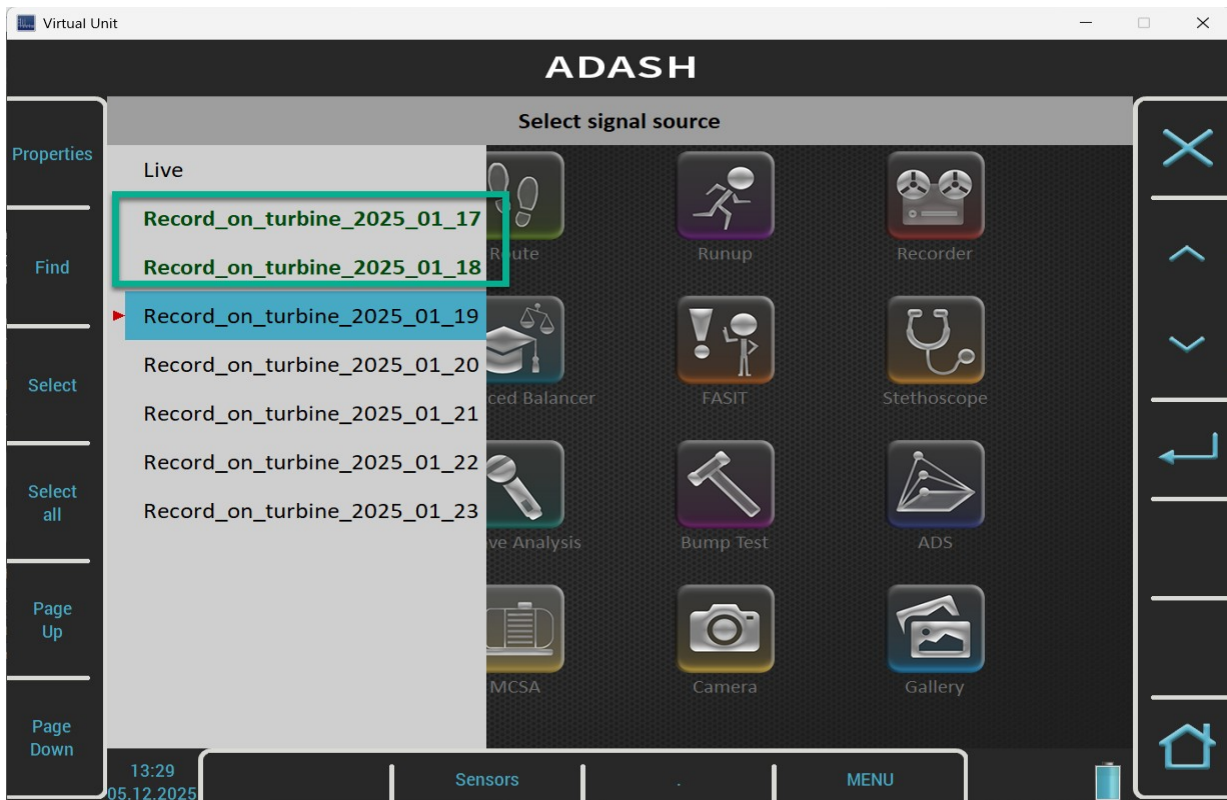

Bestätigen Sie die ausgewählten Aufzeichnungen mit Enter. Starten Sie die Messung. Die definierten Messungen werden an der ersten ausgewählten Aufzeichnung durchgeführt. Sobald diese abgeschlossen ist, werden die Messungen automatisch an der nächsten Aufzeichnung fortgesetzt. Dies wird wiederholt, bis die Messungen an allen ausgewählten Aufzeichnungen abgeschlossen sind. Danach erhalten Sie folgende Benachrichtigung.

All records processed

Hinweis! Wenn im Nachlauf mehrere Aufzeichnungen als Signalquelle verwendet werden, werden separate Trends erstellt.

Triggereinstellungen

In diesem Menü werden die Parameter für die Triggierung der Messung eingegeben.

Analysator Triggermodus

Trigger-Steuerung der Messung für das Analyzer-Modul. Sie wird auch im Modul Oktavanalyse verwendet.

einzel

Von allen Messungen eines Datensatzes wird nur ein Messwert erfasst und angezeigt.

kontinuierlich

Wenn Sie das Analog-Oszilloskop verwenden, sehen Sie immer das aktuelle neue Signal auf dem Bildschirm. Die Bedeutung ist hier ähnlich. Die Messung wird so lange wiederholt, bis Sie die **Stop**-Taste drücken.

Nachlauf Triggermodus

Triggersteuerung der Messung für das Modul Nachlaufanalyse. Es muss definiert werden, wie oft und welche Daten aufgenommen werden sollen.

Achtung! Im Nachlauf-Modul kann eine neue Messung beginnen, nachdem alle Messungen in einem Datensatz beendet sind (mit einer Ausnahme, dem Modus **schnellst mögl. alle**).

schnellst mögl.

Die nächste Messung wird unmittelbar nach der vorherigen Messung ohne jegliche Verzögerung durchgeführt.

manuell

Der Benutzer startet die nächste Messung manuell (durch Drücken der Eingabetaste).

drehzahl

Die nächste Messung wird durchgeführt, wenn sich die Drehzahl signifikant von der vorherigen Messung unterscheidet. Der Benutzer definiert im Punkt Drehzahländerung, was eine wesentliche Änderung ist.

Trigger Einst.	
Trigger Modus	Drehzahländerung[RPM]
Nachlaufmodus	1
► Drehzahländerung[RPM]	60.0
Zeitintervall[s]	1
Nachlauf min. Drehzahl [RPM]	undef
Nachlauf max. Drehzahl [RPM]	undef
Trigger Auswahl	sofort
Benutze Sig. Ampl. als Trigger	nein

zeit

Alle Messungen werden mit dem gleichen Zeitabstand vorgenommen. Die Länge des Zeitintervalls wird in Punkt Zeitänderung definiert.

Trigger Einst.	
Trigger Modus	kontinuierlich
Nachlaufmodus	Zeit
Drehzahländerung[RPM]	60.0
► Zeitintervall[s]	1
Nachlauf min. Drehzahl [RPM]	undef
Nachlauf max. Drehzahl [RPM]	undef
Trigger Auswahl	sofort
Benutze Sig. Ampl. als Trigger	nein



Zeit oder Drehzahl

Diese Option ist die Kombination von Drehzahl und Zeit. Die nächste Messung wird durchgeführt, wenn eine Zeit- oder Drehzahländerung eintritt.

schnellst mögl. alle

Im Gegensatz zu den vorherigen Triggermodi ermöglicht der Modus *schnellst mögl. alle*, dass **alle** Messungen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Das bedeutet, dass der nächste Messwert jeder Messung unmittelbar nach der vorherigen Messung erfolgt. Bei allen anderen Modi wird gewartet, bis alle Messungen in einem Datensatz abgeschlossen sind, bevor eine Nachtriggerung erfolgen kann. Im Modus "*schnellst mögl. alle*" kann jede Messung so schnell wie möglich einzeln nach getriggert werden, ohne dass auf den Abschluss der anderen Messungen in einem Datensatz gewartet werden muss.

Das folgende Beispiel zeigt den Unterschied zwischen dem Modus *schnellst mögl.* und *schnellst mögl. alle*. Es werden drei Messungen mit einer Länge von 1 Sekunde, 4 Sekunden und 8 Sekunden durchgeführt. Die erste Abbildung zeigt den schnellst mögl.-Modus. Sie können drei Messungen sehen, die 1, 4 und 8 Sekunden dauern. Das Speicherintervall aller Messungen beträgt 8 Sekunden, da die kürzeren Messungen immer warten, bis die längste Messung abgeschlossen ist. Die zweite Abbildung zeigt den Modus schnellst mögl. alle, bei dem alle Messungen so schnell wie möglich durchgeführt werden.

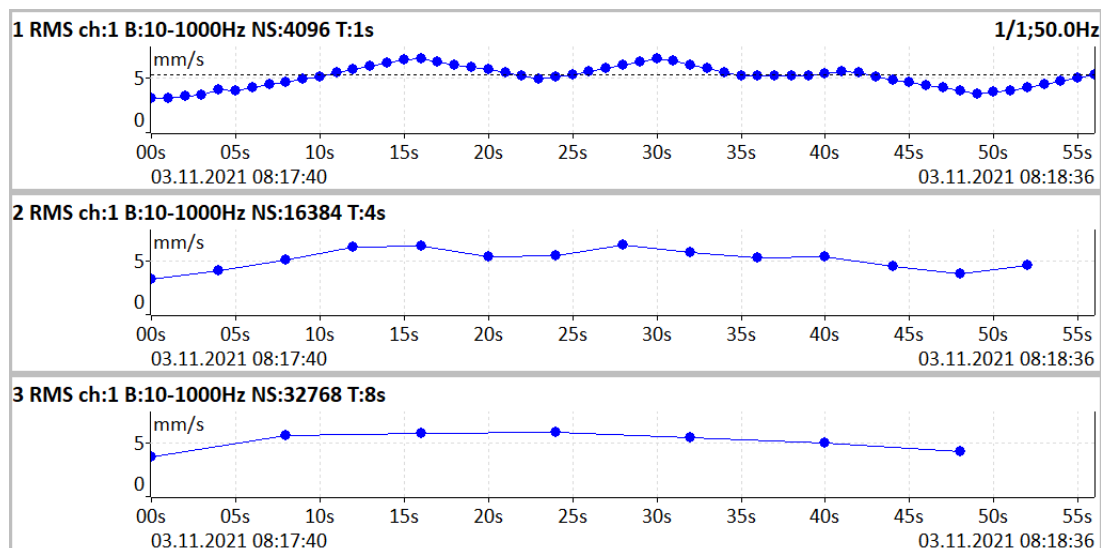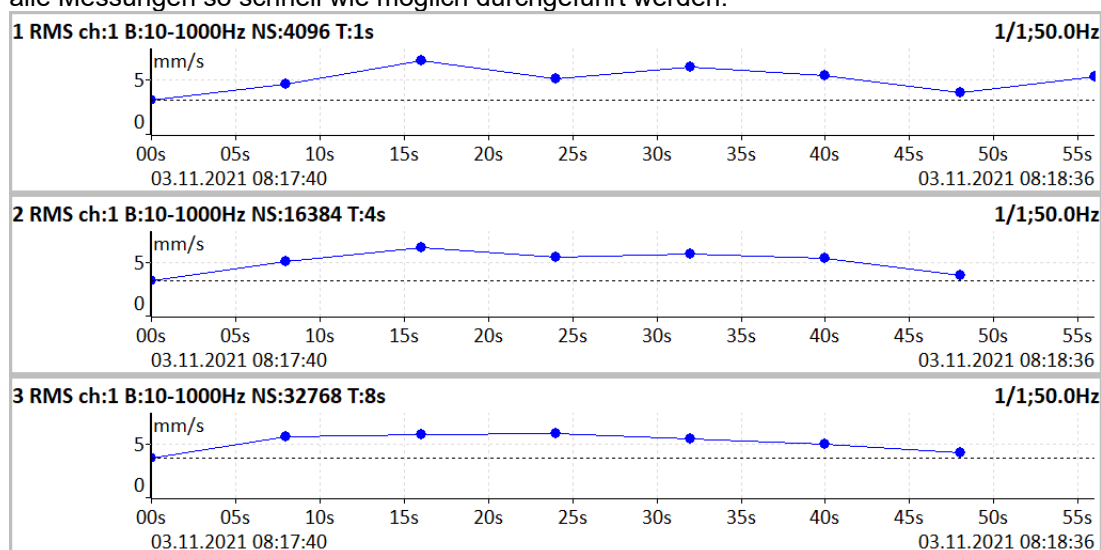

Hinweis! Wenn der Messprozess auf ein kontinuierliches Ereignis wartet, erscheint ein Fenster **"Warten auf Retrigger"**. Der Text informiert, welches Ereignis erwartet wird.

Waiting for manual retrig
Press enter for retrig

Waiting for time or speed retrig
10 s or 1.00 Hz

Drehzahländerung

Siehe Nachlauf Triggermodus.

Zeitänderung

Siehe Nachlauf Triggermodus.

Nachlaufanalyse minimal / maximal Drehzahl



undef, benutzer

Nachlauf Messungen werden nur durchgeführt, wenn die tatsächliche Drehzahl größer als die Nachlauf minimal Drehzahl (falls definiert) und kleiner als Nachlauf maximal Drehzahl (falls definiert) ist. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Messung nicht durchgeführt und es erscheint ein Fenster **"Warten auf Nachlaufdrehzahl"** mit den eingestellten Grenzwerten als Hinweis.

Hinweis! Sie können beide Werte oder nur einen von ihnen definieren.

Waiting for runup speed <20;50> Hz	Waiting for runup speed <undef;50> Hz	Waiting for runup speed <20;undef> Hz
---------------------------------------	--	--

In den folgenden Abbildungen sehen Sie den Unterschied zwischen der Messung mit undefinierten Nachlauf minimal- und maximal Drehzahl (Abbildung links) und der Messung mit Nachlauf Drehzahl, die auf 20Hz und 50Hz eingestellt sind (Abbildung rechts). Wie Sie sehen können, fehlen in der rechten Abbildung Werte größer als 50Hz und kleiner als 20Hz. Das Beispiel zeigt Drehzahlwerte, jedoch werden alle gemessenen Datensätze durch den Drehzahlwert gesteuert.

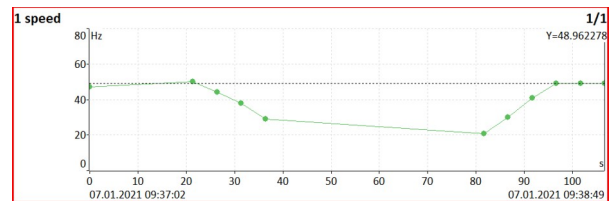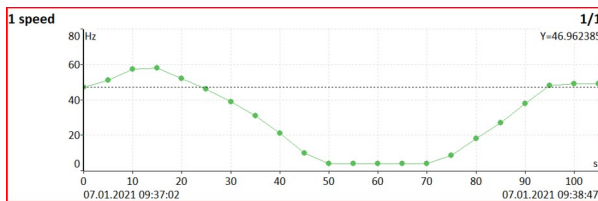

Trigger Quelle

Jede Messung muss getriggert (d.h. gestartet) werden. Wenn Sie zur Durchführung der Messung die Eingabetaste drücken, führen Sie nur die Initialisierung durch. Wenn alles bereit ist, um die Daten aufzunehmen, wird der Punkt Triggerquelle angewendet.

Im Nachlaufmodus wird die Häufigkeit der Messungen zunächst durch den Nachlauf-Triggermodus gesteuert. Dann wird der Punkt Triggerquelle angewendet.

sofort

Die Messung wird sofort nach der Initialisierung gestartet, ohne auf etwas zu warten.

extern

Die Messung wird ausgelöst, wenn das Signal am TRIG-Eingang den ebenfalls in diesem Menü definierten externen Triggerpegel überschreitet.

Ein solches Signal kann z.B. erzeugt werden, wenn die Maschine zu arbeiten beginnt. Diese Art von Signal wird normalerweise in der Maschinensteuerung erzeugt.

Achtung! Wenn die externe Triggerquelle eingestellt ist, darf die Tachosonde nicht an den TRIG-Eingang angeschlossen werden. Daher wird in diesem Fall keine Drehzahl ausgewertet. Es können keine drehzahlabhängigen Messungen wie z.B. Ordnungsanalyse gemessen werden. Außerdem wird kein Drehzahlwert im Datenkopf gespeichert.

manuell

Die Messung wird nach Drücken der Eingabetaste gestartet. Denken Sie daran, dass Sie die Eingabetaste zweimal drücken müssen. Das erste Drücken dient zur Initialisierung, das zweite zum Triggern.

manuell fortlaufend

Ähnlich wie manuell, aber jeder Mittelwert während der Mittelwertbildung muss separat gestartet werden. Wenn AVG beispielsweise 10 ist, muss die Eingabetaste 10 Mal verwendet werden.

amplitude

Die Messung wird ausgelöst, wenn das Signal am Eingang des Ampl Trig-Kanals den Ampl Trig-Pegel überschreitet (beide werden ebenfalls in diesem Menü definiert). Es werden sowohl positive (steigende Flanke) als auch negative (fallende Flanke) Pegel akzeptiert. Die Signalamplitude wird direkt vom Sensoreingang genommen, es wird keine zusätzliche Filterung angewendet.

Beispiele:

der Pegel wird auf 100mV eingestellt - ausgelöst, wenn das ansteigende Signal z.B. von 99mV auf 101mV geht
der Pegel wird auf -100mV eingestellt - ausgelöst, wenn das fallende Signal z.B. von -99mV auf -101mV geht

drehzahlsensor

Die Messung wird gestartet, wenn das Signal am TRIG-Eingang den im Tacho-Menü definierten Tacho-Trig-Pegel überschreitet. Der Drehzahlsensor ist ein Sonderfall des externen Triggers. Wenn wir über den Drehzahlsensor sprechen, meinen wir das Signal (normalerweise wie TTL), das einen oder mehrere Impulse während einer Umdrehung der Welle enthält. Man kann es auch als Serie einzelner externer Impulse verstehen.

Unterschied zum externen Signal:

1. Der Schwellenwert für den Trigger des Tachos wird im Menü Drehzahl Sensor definiert. Für den externen Trigger wird er hier im Menü Triggereinstellungen definiert.
2. Bei Drehzahltrigger fällt die Signalfanke immer. Für den externen Trigger können Sie fallend oder steigend wählen.
3. Bei der Mittelwertbildung wird für jeden Mittelwert ein Tachotrigger erwartet, im Gegensatz zur externen Triggerung, bei der der Trigger nur zu Beginn erwartet wird und dann alle Mittelwerte ohne Triggerung gemessen werden.

Hinweis! Wenn der Messprozess auf ein Triggerereignis wartet, erscheint ein Fenster "Warten auf Trigger". Der Text informiert, welches Ereignis erwartet wird.



Waiting for external trigger

Waiting for amplitude trigger
3 g / AC 1

Waiting for manual trigger
Press enter for trigger

Benutze Sig. Ampl. als Trigger**ja, nein**

Wenn ja eingestellt ist, dann werden die Tachoimpulse durch den Amplituden-Triggerpegel erzeugt, nicht von der Drehzahlsonde. Stellen Sie den Kanal und den Pegel auf die gleiche Weise wie beim Amplitudentrigger ein. Stellen Sie die Amplituden-Tacho-Hysterese auf 30-50% des Niveaus ein, um die Erzeugung von mehr Impulsen in der Nähe zu vermeiden. Dies kann passieren, wenn das Signal verrauscht ist. Manchmal müssen Sie mehr Prozentwerte ausprobieren, um den richtigen Wert zu finden.
Siehe Bilder zum besseren Verständnis.

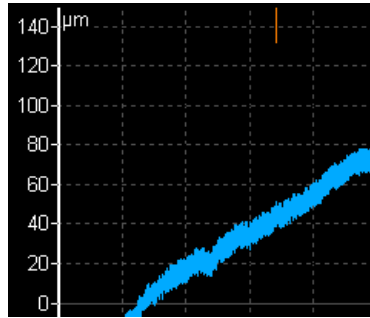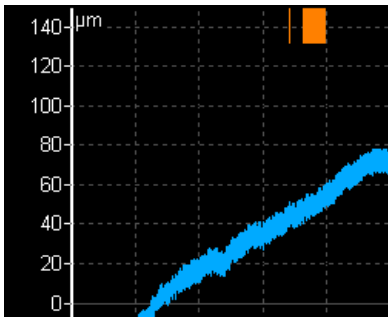

Ampl Trig Kanal

Siehe Triggerquelle, **amplitude** gesetzt.

Ampl Trig Level

Siehe Triggerquelle, **amplitude** gesetzt. Der Wert wird in der physikalischen Einheit des Sensors auf dem ausgewählten Kanal eingestellt.

Ampl.-Trigger Hysterese

Siehe **amplitude**


Negative Mittelwertbildung

ja, nein


Negative Mittelwertbildung ist nur bei einem Amplitudentrigger verfügbar. Wenn dieser eingeschaltet ist, wird zu Beginn der Messung nach der Geräteinitialisierung ein Referenzspektrum aufgenommen. Dieses Referenzspektrum wird gespeichert und dann von jedem berechneten Spektrum subtrahiert. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Stoß Test bei laufender Maschine durchführen. Bitte machen Sie keine Stöße während der Initialisierung der negativen Mittelwertbildung. Sie werden durch ein Hinweisfenster darauf hingewiesen.

Negative Averaging Initialization
Please don't hit

Sehen Sie sich das nächste Beispiel an. Auf dem ersten Bild sehen Sie ein Spektrum eines durchgeführten Stoß an einer gestoppten Maschine. Das Exponentialfenster wird angewendet.

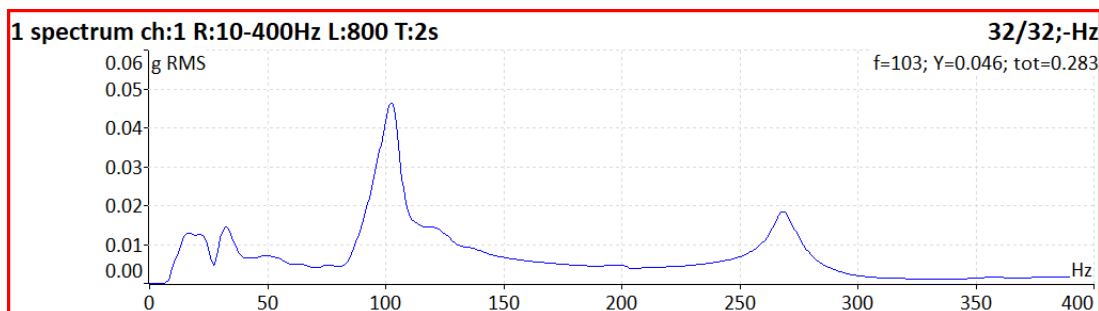


Das nächste Bild zeigt den Stoß, der an einer laufenden Maschine durchgeführt wurde. Sie können einen großen Spitzenwert in der Nähe von 50 Hz sehen.

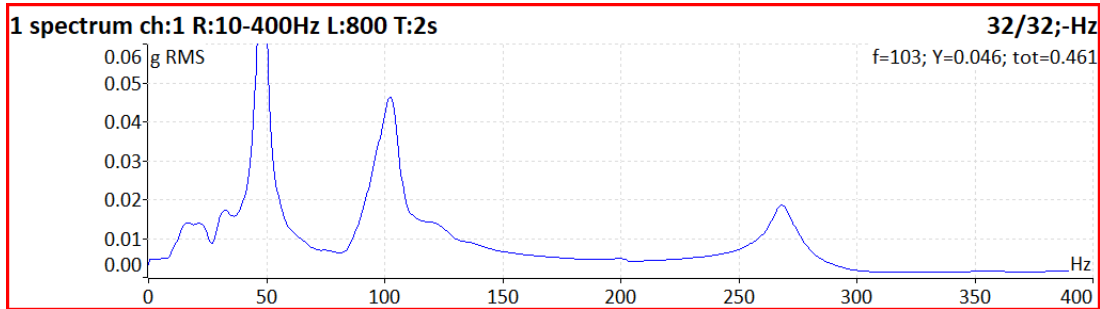

Durch die Verwendung der negativen Mittelwertbildung können Sie die unerwünschten Spitzen im Spektrum eliminieren, die durch die laufende Maschine verursacht werden. Nicht durch die Resonanzen.

Hinweis! Es wird empfohlen, die Mittelwertbildung (mehrere Treffer) mit der negativen Mittelwertbildung zu verwenden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

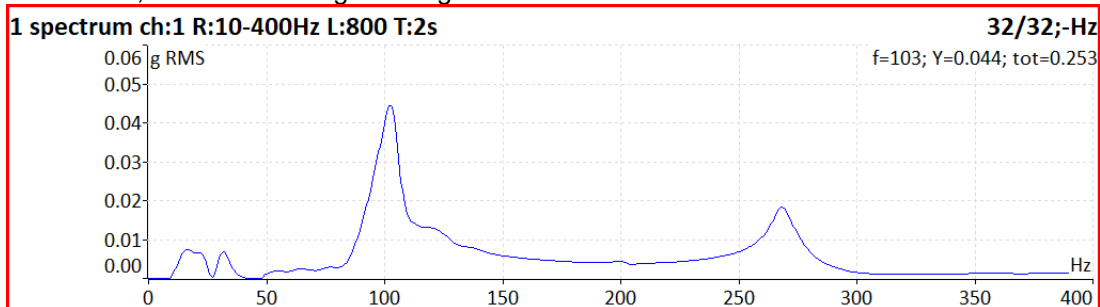

Vortrigger[%]

[-100, 100]

In der Regel beginnt die Messung (z.B. Zeitsignal) genau ab dem Triggerzeitpunkt. Bei einigen Anwendungen sind Sie aber auch daran interessiert, das Signal vor dem Triggerzeitpunkt zu kennen. Die erforderliche Zeit sollte in Sekunden definiert werden, wird aber bei Signalanalysatoren üblicherweise als prozentualer Anteil an der Gesamtsignallänge definiert. Wenn ein Zeitsignal von 1 Sekunde gemessen wird und Pretrig 25 ist, dann werden 0,25 Sekunden vor dem Trigger und 0,75 Sekunden nach dem Trigger benötigt. Es könnte auch der negative Vortrigger verwendet werden. Das bedeutet, dass das Zeitsignal später als der Triggerimpuls gemessen wird.

Nachlaufanalyse

Dieses Menü enthält Parameter für das Nachlaufmodul.

Maximale Speichergröße [MB]

Es ermöglicht teilweise Einsparungen bei der Messung des Nachlaufs. Wenn die Größe der gemessenen Daten den Wert überschreitet, werden die Daten gespeichert und ein neuer Nachlauf geöffnet.

Zeiteinheit

tage, stunden, minuten

Die Einheit des Parameters der Länge (siehe nächste Zeile)

Länge


undef, wert

Wenn die definierte Länge überschritten wird, werden die Messdaten in einzelnen Dateien gespeichert. Jede Datei enthält die definierte Länge.


Hinweis! Es gehen keine Daten verloren, wenn die Daten teilweise in separate Dateien gespeichert werden (aufgrund der überschrittenen maximalen Speichergröße oder Länge).

Trend Zeitachse

relativ die Zeitachse beginnt bei Null

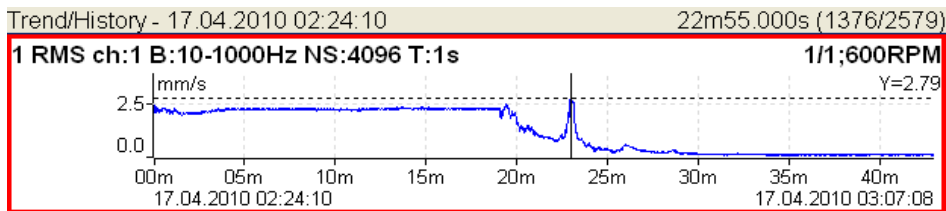

Echtzeit der Zeitpunkt der Messung wird auf der Zeitachse angezeigt

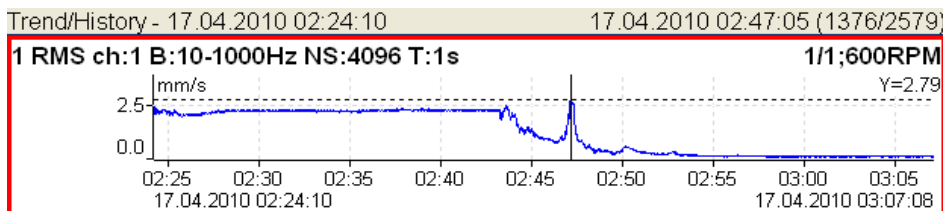

Trendlänge

auto, wert

Die Länge der Trendgrafik (der Bereich der X-Achse). Sie wird für die Nachlaufmessung und für die Grafikeigenschaften / Trendansicht verwendet. Wenn die Automatik verwendet wird, werden alle Daten im Trend angezeigt.

Spektrum Einstellungen

Einige Parameter der Spektrum-Eigenschaften können hier vordefiniert werden. Jedes neu erstellte Spektraldiagramm wird diese Eigenschaften übernehmen.

Signalbewertung

RMS, 0-P, P-P

Standard Signalbewertung für spektrale Amplitudenwerte.

Achse X

lin, log

Achse Y

lin, log, dB

Spitzen liste

an, aus

Diagrammlinien

fortlaufend, diskret

Harmonische Cursor, Seitenband Cursor, Wiederholdende Cursor

Anzahl der Cursor Linien

Sensoren

Wenn Sie die Sensoren an das Gerät anschließen, müssen Sie angeben, welche Art von Sensoren Sie verwenden. Wählen Sie den Punkt **Sensoren** im Hauptmenü. Wählen Sie im nächsten Menü den Kanal, den Sie definieren möchten.

AC1 – AC4

Einstellung der Eigenschaften jedes AC-Kanals (Sensor, ISO 20816-Gruppe, Wälzlager).

Alle AC Sensoren

Einstellung aller AC Kanäle gemeinsam.

Alle Lager

Einstellung *eines* Lager für alle AC Kanäle.

Alle ISO

Einstellung einer *ISO 20816* Gruppe für alle AC Kanäle.

DC1 – DC4

Einstellung der Eigenschaften jedes DC-Kanals.

Alle DC Sensoren

Einstellung aller DC Kanäle gemeinsam.

Tacho / Extern

Einstellungen des Tacho / Extern Kanal

Einschwingzeit

Manchmal kann es sein, dass Sie länger brauchen, bis sich der Sensor eingeschwungen hat. Stellen Sie die erforderliche zusätzliche Zeit in Sekunden ein.

AC Sensoren

AC (Wechselstrom)-Sensoren werden für Signale, zum Beispiel Vibrationen, verwendet. Das AC-Sensor-Menü kann über MENÜ / Sensoren / AC1 - AC4 oder Alle AC-Sensoren geöffnet werden.

Typ**Kabelgebunden, Drahtlos**

Der kabelgebundene Sensor ist der Sensor, der über ein Kabel an die AC-Eingänge (IN1 - IN4) des Geräts angeschlossen wird. Der drahtlose Sensor benötigt einen Wi-Fi-Adapter, um die Daten in das Gerät zu übertragen. Die folgenden Parameter beschreiben die Einrichtung des kabelgebundenen Sensors. Die Verwendung von Adash drahtlosen Sensoren wird in einem separaten Kapitel **Drahtlose Sensoren** beschrieben.

ICP**an, aus**

Wählen Sie die erforderliche Einstellung entsprechend dem Sensortyp.

Hinweis: Die ICP-Stromversorgung ist auch bei der Messung eines Gleichspannungssignals verfügbar, da einige Gleichspannungssensoren sie verwenden können.

Sensitivität [mV / "einheit"]**1, 10, 100, benutzer**

Definieren Sie den Empfindlichkeitswert in der physikalischen Einheit des Sensors.

Einheit

Select the unit according to a sensor's type.

Name**undef, benutzer**

Sie können optional einen Namen des Sensors eingeben, indem Sie speichern wählen. Verwenden Sie **undef**, um den Sensornamen zurückzusetzen.

Hinweis! Der Name des Sensors wird im Hauptmenü Sensoren angezeigt.

Sensors	
▶ AC 1 - acc100	
AC 2 - acc100	
AC 3	
AC 4	

Sensor speichern

Die Parameter des bezeichneten Sensors können gespeichert werden. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, öffnen Sie das Menü Name erneut. Der neue Menüpunkt Speichern ist jetzt verfügbar. Wenn Sie dieses Element wählen, wird der Sensor gespeichert.

AC 1		
ICP	aus	undef
Empfindlichkeit [mV / g]	100	Benutzer
Einheit	g	▶ Speichern
▶ Name	acc100	
Position[°]	0	
ISO Maschinen Gruppe	undef.	
Lager	undef	
Speichern		

Hinweis! Wenn Sie einen Sensor unter einem bereits definierten Namen speichern möchten, werden Sie gefragt ob die Parameter überschrieben werden sollen.

Sensor "acc500" ist schon definiert.
Parameter überschreiben?

Sensoren auswählen

Gespeicherte Sensoren werden angezeigt, wenn Sie das Menü Name öffnen. Wählen Sie einen Namen eines gespeicherten Sensors und drücken Sie die Eingabetaste. Dann werden seine Parameter geladen.

AC 1		
ICP	aus	undef
Empfindlichkeit [mV / g]	500	acc100
Einheit	g	acc500
▶ Name	undef	Benutzer
Position[°]	0	
ISO Maschinen Gruppe	undef.	
Lager	undef	
Speichern		

Hinweis! Wenn Sie die Benutzeroption wählen und dann einen Namen eingeben, der bereits gespeichert wurde (z.B. acc500), werden Sie gefragt, ob Sie dessen Parameter laden möchten.

Sensor "acc500" ist schon definiert.
Parameter überschreiben?

Sensor löschen

Wählen Sie einen Sensor, den Sie löschen möchten. Öffnen Sie das Menü **Name** erneut. Nun erscheint das neue Element löschen. Wählen Sie dieses Element und drücken Sie die Eingabetaste. Der Sensor wird aus der Liste entfernt.


AC 1		
ICP	aus	undef
Empfindlichkeit [mV / g]	500	acc500
Einheit	g	Benutzer
▶ Name	acc500	Entfernen
Position[°]	0	
ISO Maschinen Gruppe	undef.	
Lager	undef	
Speichern		

Sensorliste importieren

In der Virtual Unit ist die Liste der gespeicherten Sensoren als Datei `data\Sensors\sensors.json` im Arbeitsverzeichnis der Virtual Unit (standardmäßig `C:\ProgramData\Virtual Unit`) verfügbar. Sie können diese Datei verwenden, um Ihre Sensorliste in das Instrument zu übertragen. Kopieren Sie die Datei `sensors.json` in das Stammverzeichnis von VA5_DISC. Nach dem Starten des Geräts wird die Datei dann automatisch importiert und die Sensorliste im Gerät verwendet.

Position

Die Einbaulage des Sensors (siehe Bild unten). Wird normalerweise für Wegsensoren verwendet.

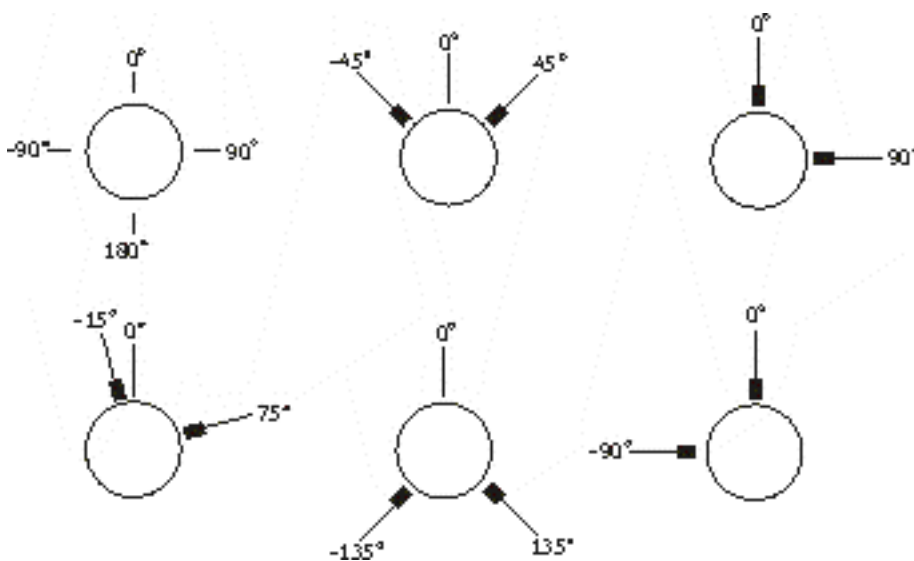

DC GAP Kanal

Im Falle eines Wegsensors könnte auch ein DC-Kanal eingegeben werden, der für die Abstandsmessung verwendet wird (der Sensor muss sowohl am AC- als auch am DC-Eingang angeschlossen werden). Der Abstandswert wird bei Zeitsignal- und Orbit Messungen gespeichert und der Wert wird zu einem Signal addiert.

ISO Maschinengruppe

Die Gruppendefinition nach ISO 10816. Siehe ISO 10816 Maschinengruppen.

ISO Maschinen Fundamente

starr, flexibel

Nur verfügbar, wenn ISO-Maschinengruppe definiert ist.

Wälzlager typ

Definition des Lagers. Siehe Lagereinstellungen

ISO 20816 Maschinengruppe

Sie können die entsprechende Maschinengruppe gemäß ISO 20816 für jeden Kanal einzeln (Menü AC1 - AC4) oder für alle Kanäle zusammen (Menü Alle ISO) einstellen.

Die ISO 20816 Gruppen- und Fundamentparameter werden für Grenzwertberechnungen sowie die grüne, orange und rote Anzeige verwendet (siehe Analysator / Kennwert / ISO 20816 Kennwertmessung).

Wälzlager Einstellungen

Die Fehlerlagerfrequenzen können in Spektren angezeigt werden. Dazu ist die Lagerdefinition erforderlich. Sie können die Lager für jeden Kanal einzeln (Menü AC1 - AC4) oder für alle Kanäle zusammen (Menü Alle Lager) einstellen.

Wälzlager

datenbank

Wählen Sie ein Lager aus der Datenbank aus.

Lager Bezeichnung

nu

- NP32T-SEA
- ▶ NU10-500-NTN
- NU10/500
- NU10/500-NTN
- NU10/500-SKF

Geben Sie den Namen (oder einen Teil des Namens) ein und verwenden Sie die Pfeile nach oben/unten. Bestätigen Sie mit Enter oder tippen Sie auf ein Element.

benutzer

Wenn sich das gewünschte Lager nicht in der Datenbank befindet, können Sie die Parameter händisch definieren.

undef

Kein Lager definiert, die Fehlerfrequenzen werden nicht angezeigt.

Laufring rotation

innen, außen

Nur verfügbar, wenn ein Lager definiert ist.

Für eine korrekte Berechnung der Fehlerfrequenzen müssen Sie festlegen, welcher Laufring sich dreht.

DC Sensoren

DC-Sensoren werden für Gleichstromsignale verwendet, z.B. Temperatur, Druck, Das DC-Sensor Menü kann über das MENÜ / Sensoren / DC1 - DC4 oder Alle DC-Sensoren geöffnet werden.

Sensitivity [mV / "Einheit"]

1, 10, 100, benutzer

Definieren Sie den Empfindlichkeitswert des Sensors in der physikalischen Einheit des Sensors.

Offset [mV]**0, benutzer**

Definieren Sie den Offset-Wert des Sensors in Millivolt.

Die verwendete Formel:

$$\text{Ausgangswert in "Einheit"} = (\text{Eingangswert in mV} - \text{Offset}) / \text{Empfindlichkeit.}$$

Einheit

Wählen Sie die Einheit entsprechend dem Sensortyp.

Name

Der Name des Sensors. Siehe AC-Sensoren / Name für weitere Einzelheiten.


Position

Der Winkel des Sensors. Siehe AC-Sensoren / Name für weitere Einzelheiten..

Tacho / Externe Sensoren

Das Tacho- oder Externen Trigger Menü kann über MENÜ / Sensoren / Tacho geöffnet werden.

Die Tachosonde wird an den TRIG-Eingang angeschlossen. Das Signal enthält einen oder mehrere Impulse pro Umdrehung. Die Impulse werden zur Drehzahlberechnung oder zur Triggerung der Messung verwendet. Das Gerät VA5 verwendet die fallende Flanke des Tachosignals zur Auslösung (d.h. das Ende der Tachomärke).

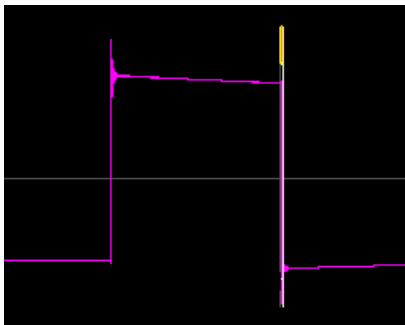**Tacho Trig Level [V]**


Für die Drehzahlmessung muss der richtige Referenzwert eingestellt werden. Wenn z.B. der Standard-Tacho-Pegel 0,5V beträgt und die Impulse die 1,5V erreichen, dann sollte der Wert 1V betragen. Negative Impulse sind nicht erlaubt, Sie müssen dafür einen Konverter von Adash verwenden.

Triggerflanke**ansteigend, abfallend**


Flanke für die Triggerung.

Der Triggerpegel zusammen mit der Triggerflanke definieren den Triggerzeitpunkt (der Zeitpunkt, an dem die Trigger- oder Tachomärke erzeugt wird).

Wenn die Flanke auf **fallend** eingestellt ist, wird der Triggerzeitpunkt erreicht, wenn das TRIG-Signal von einem Wert oberhalb des Triggerpegels auf einen Wert **unterhalb** des Triggerpegels sinkt.

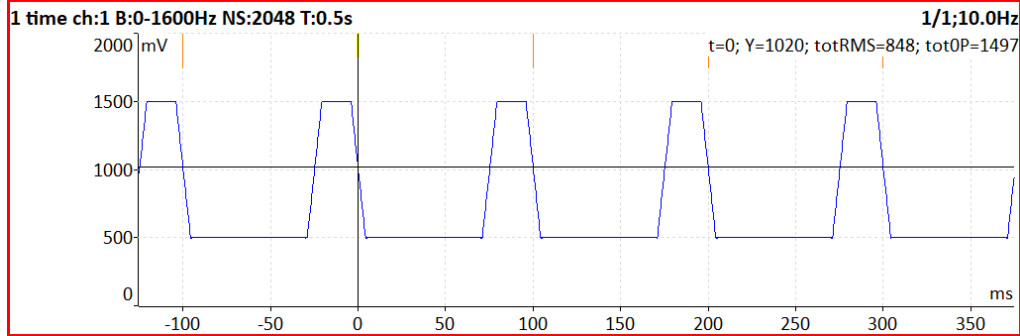

Wenn die Flanke auf **ansteigend** eingestellt ist, wird der Triggerzeitpunkt erreicht, wenn das TRIG-Signal von einem Wert unterhalb des Triggerpegels auf einen Wert oberhalb des Triggerpegels **ansteigt**.

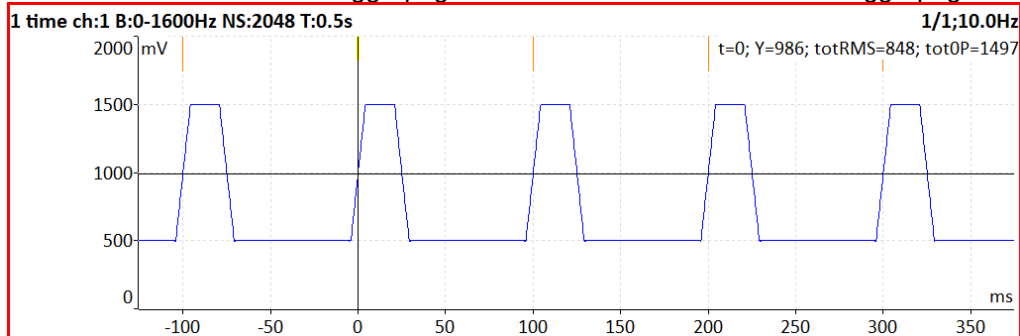

Impulse pro Umdrehung

Dieser Wert muss eingestellt werden, damit die Drehzahl korrekt ermittelt wird, wenn während einer Umdrehung mehrere Impulse erzeugt werden.

Drehzahlmultiplikator

Der gemessene Drehzahlwert wird mit diesem eingestellten Wert multipliziert (z.B. Getriebe).

Hinweis! Messungen, die auf einer Ordnungsanalyse basieren (Ordnungsspektrum, Amplitude + Phase...), können nur mit einem Schwinggeschwindigkeitsmultiplikator von 1 durchgeführt werden.

Min Drehzahl

Die niedrigste Drehzahl, die der Anwender mit Tacho messen möchte. Eine niedrigere Drehzahl als dieser Wert kann nicht erkannt werden. Mit anderen Worten, es bedeutet, wie lange das Instrument auf zwei Tacho-Impulse wartet (die Drehzahl) wird aus der Zeit zwischen zwei Impulsen berechnet. Wenn die Impulse fehlen, dann wird der Fehler "Keine Drehzahl" angezeigt. Wenn Sie 1Hz wählen, dann beträgt das Warteintervall 1 Sekunde. Wenn Sie 0,1Hz eingeben, dann warten Sie 10 Sekunden.

Achtung! Wenn die Wellendrehzahl kleiner als die Min-Drehzahl ist, werden keine Tachomarken erzeugt und es kann kein Triggersignal des Tachos auftreten.

Achtung! Wenn Sie den Wert von Min Drehzahl verringern, erhöhen Sie die Zeit, die für die Erkennung von Tachosonden ausfallen benötigt wird.

WAVIS – Drahtlose Sensoren

Das VA5- Messgerät kann auch Vibrationen mit einem drahtlosen Adash Vibrationssensor messen. Diese Funktion ist ab der Firmware Version 0284 verfügbar.

Wichtig! Der drahtlose Adash Schwingungssensor ist nur für das VA5 Pro Messgerät geeignet.



Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie eine Maschine diagnostizieren müssen, sich aber aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe der Maschine aufhalten können, während diese läuft. Eine Maschine oder die Messstelle kann in einem Sicherheitskäfig eingeschlossen sein, in dem es verboten ist, sich zu bewegen. Eine Messung mit kabelgebundenen Schwingungssensoren wäre in dieser Situation sehr schwierig. Ein drahtloser Sensor bietet eine perfekte Lösung. Sie montieren den kabellosen Sensor an der Messstelle, stehen hinter dem Sicherheitskäfig in sicherer Entfernung von der gefährlichen Maschine und empfangen die Schwingungsdaten kabellos.

Beschreibung der Frontblende

Der drahtlose Sensor ist mit Bedientasten ausgestattet, die auch als LED-Anzeigen verwendet werden.



Wenn der Sensor ausgeschaltet ist, leuchtet keine Anzeige.

Sie können den Sensor durch **einmaliges kurzes Drücken** der Einschalttaste einschalten. Die Wi-Fi-Anzeige beginnt rot zu leuchten und der Sensor ist bereit für die Messung.

Sie können den **Sensor ausschalten**, indem Sie die Einschalttaste (4 Sekunden) gedrückt halten. Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet dann nicht mehr.

Achtung! Der Sensor verfügt über mehrere Konfigurationen, die im VA5 nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie später im Kapitel **Andere Sensorkonfiguration**.

Die Bedeutung der Anzeigefarben der einzelnen Anzeigen ist nachstehend aufgeführt.

Power	Farbindikator	
-------	---------------	--

	Off	Gerät ohne externe Spannungsquelle (batteriebetriebenes/akkubetriebenes Messgerät)
	Red	Externe Spannungsversorgung angeschlossen, Akku wird geladen.
	Green	Externe Spannungsversorgung angeschlossen, Akku vollständig aufgeladen.

Wi-Fi	Farbindikator	
	Off	Wi-Fi-Schnittstelle ausgeschaltet.
	Red	Wi-Fi eingeschaltet, Sensor nicht mit VA5 verbunden.
	Blue	Wi-Fi eingeschaltet, Sensor mit VA5 verbunden (nach der Initialisierung des Wi-Fi-Adapters).
	Green	Wi-Fi eingeschaltet, Sensor mit VA5 verbunden, Messung läuft.

Beschreibung oberes Gehäuseteil des Sensors




Die Montageöffnung ist für eine Schraube **M6 x 45mm** vorbereitet. Sie können mit der Schraube einen Magneten am Sensor befestigen.

Sehen Sie, wie Sie den Magneten am Sensor befestigen (von links).

1. Legen Sie den Sensor auf die Rückseite.
2. Bringen Sie den Magneten am Sensor an.
3. Schrauben Sie den Magneten mit einer anti-magnetischen Schraube fest.



Beschreibung Rückseite

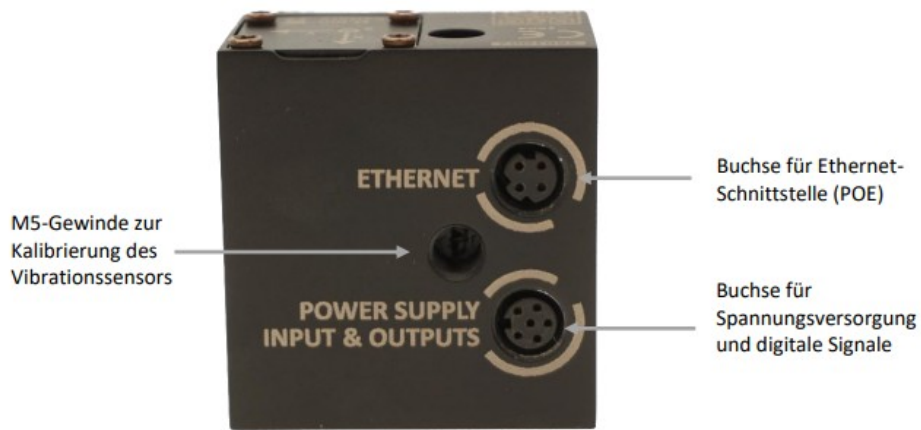

Die Kalibrierungsbefestigungsöffnung dient zur Befestigung des Sensors an einem Schwingerreger während der Kalibrierung. Der Sensor wird über ein spezielles Stromkabel aufgeladen.


Hinweis: Der Ethernetanschluss wird nicht genutzt!



Während des Ladevorgangs schaltet sich der Sensor automatisch ein. Es ist möglich, eine Messung durchzuführen, während der Sensor geladen wird.

Der Ladevorgang wird durch das Leuchten der Betriebsanzeige angezeigt. Die rote Farbe zeigt den Ladevorgang an. Die grüne Farbe zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Beschreibung Unterseite

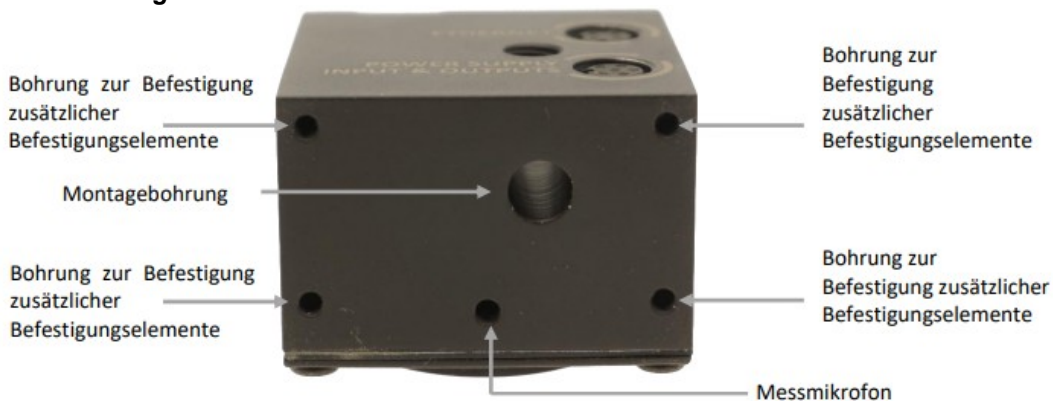

Wi-Fi Adapter für VA5

Das VA5 benötigt einen externen Wi-Fi-Adapter, kommunizieren. Bitte schließen Sie den Adapter während der



entsprechenden Adapter während der



um mit dem drahtlosen Sensor zu externen Wi-Fi-Adapter vor jeder Messung mit Anschlussreduzierung an und lassen Sie den Messung angeschlossen.

+

USB-C zu USB-A

External Wi-Fi adapter Tp-Link T2U

Wi-Fi-Adapter und Reduktion an VA5 angeschlossen.



Sensor Einstellungen im VA5

Sie können jeden Ihrer AC-Eingänge im AC-Sensor-Setup-Menü auf den drahtlosen Sensor übertragen.

AC 1		
Type	wired	wired
ICP	on	wireless
Sensitivity [mV / g]	100	

Bei den drahtlosen Sensoren ist das Menü anders aufgebaut.

AC 1		
Type	wireless	
Serial Number	2801002	
Axis	Z	

Definieren Sie die Seriennummer des drahtlosen Sensors und die Achse, die dem jeweiligen AC-Kanal zugewiesen ist. Die Seriennummer des Sensors und die Ausrichtung der Achse befinden sich auf der Oberseite des Sensors.

Wenn Sie die Kanalnummer (in unserem Beispiel Kanal 1) in der AC-Kanaldefinition verwenden (z. B. bei der Definition von Messungen, Triggerkanälen usw.), wird das Signal von der entsprechenden Achse des drahtlosen Sensors anstelle des IN1-Eingangs des Geräts übernommen. Es ist möglich, jeden der AC-Eingänge auf diese Weise zu verwenden.

Hinweis! Sie sollten den Sensor so ausrichten, dass die für Ihre Messungen relevanteste Richtung bzw. die Richtung mit der kleinsten Amplitude des erfassten Signals mit der Z-Achse des Sensors übereinstimmt, da die Messung in der Z-Achse von einem hochpräzisen Messwandler mit höherem Frequenz- und Amplitudenbereich durchgeführt wird.

Es ist möglich, mehrere drahtlose Sensoren und kabelgebundene Sensoren gleichzeitig zu verwenden.

Achtung! Der VA5 erstellt ein Wi-Fi-Netzwerk, um mit dem Sensor zu kommunizieren. Verwenden Sie nicht mehrere VA5-Geräte nebeneinander für drahtlose Messungen, da ihre Netzwerke sich gegenseitig stören können.

Bei der Verwendung drahtloser Sensoren gibt es einige Einschränkungen:

- Die maximale Abtastfrequenz beträgt 65536 Hz. Jeder Versuch, eine höhere Abtastfrequenz zu verwenden, führt zu einem Fehler.

Error (Graph 1)
Improper frequency ranges

- Es gibt keinen Tacho-Synchronisationseingang. Jeder Versuch, den Tacho-Eingang zum Auslösen eines Signals vom drahtlosen Sensor zu verwenden, führt zum Status „Warten auf Tacho-Trigger“, und jeder Versuch, eine Messung durchzuführen, die eine Tacho-Synchronisation erfordert (z. B. Drehzahlmessung oder Auftragsanalyse), führt zu einem Fehler „Keine Drehzahl“.

Wireless 2801002
Waiting for tachometer trigger

1 1x amp+phase ch:1
U:g RMS

0/1;-Hz

No speed

- Es gibt keine Definition für die Sensorposition. Daher können Sie keine Messungen durchführen, für die die Sensorposition erforderlich ist (z. B. Orbits, vollständige Spektren).
- Es gibt keine Definition für den Gap-Kanal (statischer Abstand).
- Es ist nicht möglich, Signale von mehreren drahtlosen Sensoren oder kabelgebundenen Eingängen zu einer einzigen Messung zu kombinieren, da der kabelgebundene Eingang und jeder drahtlose Sensor eine eigenständige Signalquelle darstellen. Jeder Versuch, die Signale von mehreren Signalquellen miteinander zu kombinieren, führt zu einem Fehler.

Error
Signal source error

- Es ist nicht möglich, einen Amplituden-Trigger einzustellen, wenn mehrere drahtlose Sensoren oder kabelgebundene Eingänge gleichzeitig verwendet werden. Dies wird ebenfalls zu einem Fehler führen.

Error
Invalid threshold channel

Starten der Messung

Nach der Konfiguration der AC-Eingänge für drahtlose Sensoren drücken Sie einfach die Schaltfläche Start, um den Messvorgang zu starten.

Das Info-Fenster zur **Geräteinitialisierung** wird wie üblich angezeigt. Die Messungen beginnen nach ein paar Sekunden der Initialisierung.

Wireless 2801002
Device Initialization
1s

Nach der Initialisierung des Messgeräts wird der Batteriestatus angezeigt (3 Sekunden lang).

Wireless 2801002
Battery: 99%

Hinweis! Der Wi-Fi-Adapter wird aktiviert, wenn die Start-Taste zum ersten Mal gedrückt wird. Daher kann das Fenster „Geräteinitialisierung“ bei der ersten Messung etwas länger angezeigt werden. Der Wi-Fi-Adapter bleibt dann aktiviert, bis er ausgesteckt wird oder bis Sie zum Hauptbildschirm des Geräts zurückkehren.

Wie bereits erwähnt, leuchtet die Wi-Fi-Anzeige des Sensors rot, wenn der Sensor eingeschaltet ist. Dies zeigt an, dass der Sensor für die Messung bereit ist. Während der aktiven Messung leuchtet die Anzeige grün. Wenn die Messung beendet ist, leuchtet die Anzeige blau, um anzuzeigen, dass der Sensor noch mit dem VA5-Gerät verbunden und für die nächste Messung bereit ist.

Hinweis! Wenn Sie den Sensor mit der Einschalttaste einschalten und innerhalb von 15 Minuten keine Messung durchführen, schaltet sich der Sensor automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Wenn Sie jedoch eine Messung mit dem Sensor durchführen, bleibt der Sensor auf unbestimmte Zeit eingeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Es können einige Verbindungsfehler auftreten:

Wireless 2801002
Device not found

Wireless 2801002
Wi-Fi adapter not found

Wireless 2801002
Wi-Fi driver not found

- **Sensor nicht gefunden**
Vergewissern Sie sich, dass der drahtlose Sensor eingeschaltet ist und sich innerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals befindet.
- **Wi-Fi-Adapter nicht gefunden**
Stellen Sie sicher, dass der Wi-Fi-Adapter ordnungsgemäß an das VA5- Instrument angeschlossen ist.
- **Wi-Fi-Treiber nicht gefunden**
Wenn im VA5- Instrument ein Treiber für den Wi-Fi-Adapter fehlt, führen Sie die folgenden Schritte zur Treiberinstallation durch.

Treiber installation

Einige VA5- Messgeräte verfügen möglicherweise nicht über die erforderlichen Treiber für den Wi-Fi-Adapter und müssen manuell installiert werden. Wenn Sie beim Start einer Messung die Meldung „Wi-Fi-Treiber nicht gefunden“ sehen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die entsprechende Treiberdatei von der Adash Website herunter.
<https://adash.com/download/t2u.driver.zip>
2. Entpacken Sie den Treiber (t2u.driver) und laden Sie den Treiber in VA5_DISC (Stammverzeichnis) hoch.
3. Wählen Sie im Hauptmenü des VA5-Hauptbildschirms „Update“ und wählen Sie die entsprechende Treiberdatei aus.
4. Warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. Der Wi-Fi-Adapter ist nun einsatzbereit.

Andere Sensor Konfigurationen

Der drahtlose Sensor ist ein konfigurierbares Messgerät mit mehreren Modi, aber nur ein Modus ist für die Messung mit dem VA5-Messgerät geeignet. Standardmäßig ist der Sensor auf den korrekten Modus vorkonfiguriert, sodass keine Änderung der Konfiguration erforderlich ist. Der Sensor sollte nur durch Drücken der Ein-/Aus-Taste zum Ein- und Ausschalten bedient werden. Sie müssen jedoch möglicherweise noch die Funktionen der anderen Tasten und deren farbige Beleuchtung kennen.

Es ist möglich, die Standardkonfiguration des Sensors wiederherzustellen, indem Sie die Wi-Fi- und die Statustaste zusammen gedrückt halten (länger als 5 Sekunden). Die Wiederherstellung der Konfiguration wird durch ein kurzes Blinken der Anzeigen angezeigt.

Es ist möglich, die Wi-Fi-Schnittstelle des Sensors auszuschalten, indem Sie die Wi-Fi-Taste (5s) gedrückt halten. Bitte beachten Sie, dass beim Ausschalten der Wi-Fi-Schnittstelle die Wi-Fi-Anzeige erloschen ist und dies der einzige Hinweis darauf ist, dass der Sensor selbst eingeschaltet ist. Sie können die Schnittstelle

einschalten, indem Sie die Wi-Fi-Taste (5s) gedrückt halten, wenn der Sensor eingeschaltet ist, und die Wi-Fi-Anzeige leuchtet.

Durch Gedrückthalten der Statustaste (4s) kann der Sensor in den autonomen Modus geschaltet werden, der durch grünes Leuchten angezeigt wird. Dieser Modus ist für Messungen mit dem VA5-Instrument nicht geeignet. Sie können die Messung dennoch starten, und das Messgerät wird den Sensor automatisch auf die richtige Konfiguration umstellen. Es ist auch möglich, den autonomen Modus manuell auszuschalten, indem Sie die Statustaste (4s) gedrückt halten. Die Beleuchtung schaltet sich dann aus.


Sensoreigenschaften für Aufzeichnungen

Wenn Sie die Aufzeichnung (aufgezeichnetes Rekorder Signal aus dem Datenspeicher) zur Analyse verwenden, werden die Sensoreigenschaften in der Aufzeichnung definiert, da Sie diese vor der Aufzeichnung festlegen mussten. Sie können sie für die nächste Analyse ändern, aber diese Änderung wird nicht in die Aufzeichnung geschrieben. Die ursprünglichen Werte bleiben in der Aufzeichnung erhalten.

The new values will be used only for analysing.
Nothing is rewritten in record.

Schwingwegsensoren

Schwingwegsensoren messen den Abstand zu einer Oberfläche, z. B. zu einer rotierenden Welle. Sie sind nicht in Kontakt mit dieser Oberfläche.

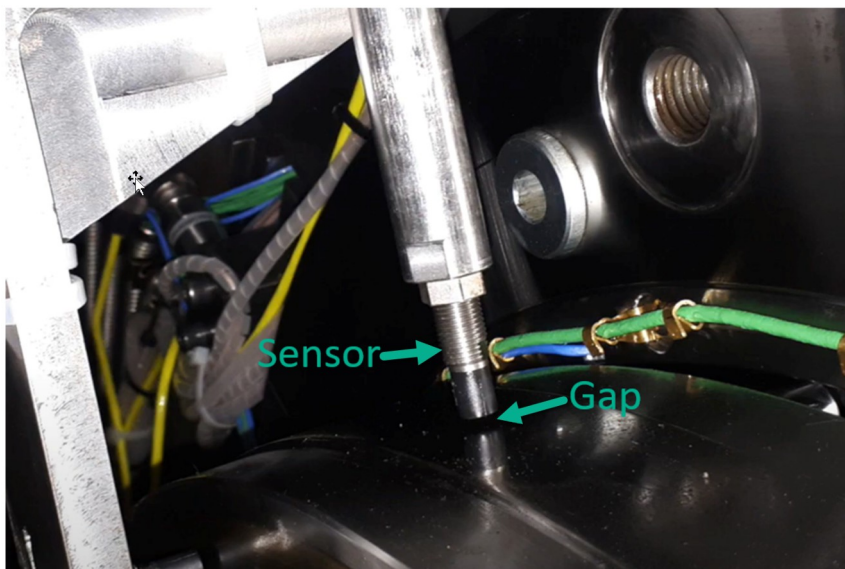

Ein Schwingungssignal einer rotierenden Welle hat einen AC- und einen DC-Anteil. Der AC-Anteil repräsentiert zum Beispiel die Schwingungen. Der Gleichspannungsanteil stellt die Position der Welle dar. Wir wollen, dass der DC-Anteil in unserer Messung numerisch Null ist. Um dies zu erreichen, müssen wir zunächst die Gleichspannungsmessung verwenden, um die Spannung zu messen, die dem Gleichspannungsanteil des Abstands der Welle zum Sensor (Spalt / GAP) entspricht.

▶ Type	dc freerun, single
All Channels	no
Manual Entry	no
Channel	1
Unit	mV
Averaging	linear
Avg	off

Dann müssen wir den gemessenen Wert der Spannung als Offset in den DC-Sensoreinstellungen festlegen. Dieser Wert muss negativ sein. Der Offset entspricht dem Abstand zur Welle, den wir als Null definieren wollen.

DC 1	
Sensitivity [mV / μm]	-8
Offset [mV]	-16000
Unit	μm

Die Ausgangsspannung von Schwingwegsensoren ist in der regel negativ (-24Vdc). Eine geringere Spannung entspricht einem größeren Abstand zur gemessenen Oberfläche. In der Regel wird davon ausgegangen, dass der umgekehrte Fall zutrifft, dass also eine höhere Spannung einem größeren Abstand entspricht. Das bedeutet, dass die Sensorempfindlichkeit ebenfalls negativ eingestellt sein muss, damit der gemessene Abstand positiv ist.

AC 1	
ICP	off
Sensitivity [mV / μm]	-8
Unit	μm

MENÜ / Start

Dieser Teil des Hauptmenüs dient zur Ausführung verschiedener Aufgaben.

Stethoskop

Startet das Stethoskop-Modul. Dies ist eine weitere Option, wie es ausgeführt werden kann. Die grundlegende Option ist, es vom Hauptbildschirm aus zu starten.

Kamera

Startet das Kameramodul. Dies ist eine weitere Option zum Ausführen des Moduls. Die Grundoption besteht darin, es vom Hauptbildschirm aus zu starten.

IR Kamera

Startet das **IR Kameramodul**.

Galerie

Öffnet das Galerie-Modul. Dies ist eine weitere Option, wie Sie es öffnen können. Die Grundoption besteht darin, es vom Hauptbildschirm aus zu öffnen.

Taschenrechner

Öffnet ein Menü zur Auswahl aus verschiedenen Taschenrechnern.

Hinweis! Der Taschenrechner ist nicht verfügbar, wenn Touchscreen / Touchscreen aktivieren auf **nein** gesetzt ist.

Taschenrechner	
TASCHENRECHNER	VIBRATIONSRECHNER
Standard Rechner	Vibrations Einheitenrechner
Wissensch. Rechner	Wälzlager Rechner
Einheitenrechner	Riemenfrequenz Rechner
	Getriebe Rechner

Standard Taschenrechner

Einfacher Taschenrechner mit ähnlichen Funktionen wie ein kleiner Taschenrechner.

Wissenschaftlicher Taschenrechner

Erweiterte Version des Rechners zur Lösung komplexerer mathematischer Operationen.

Einheitenrechner

Ermöglicht Ihnen die Umrechnung zwischen häufig verwendeten Einheiten. Wählen Sie die bekannte Einheit in der linken Spalte, die gewünschten Einheiten in den rechten Spalten, und geben Sie einen Wert ein, um die resultierende Umrechnung zu generieren.

Vibrations Einheitenrechner

Ermöglicht Ihnen die Umrechnung zwischen häufig verwendeten Vibrationseinheiten. Geben Sie die Drehzahl und den bekannten Schwingungswert ein, um die resultierende Umrechnung zu erzeugen.

Wälzlager Rechner

Ermöglicht Ihnen die Berechnung von Lagerfehlerfrequenzen. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein, um Fehlerfrequenzen zu generieren. Falls verfügbar, können Sie auch nur die Lagerbezeichnung eingeben. Wir haben eine neue Fehlerfrequenz mit der Bezeichnung BSF2 hinzugefügt.

$BSF2 = BSF \cdot 2$ ist die Lagerfehlerfrequenz, die Sie genau im Spektrum sehen können, da die sich drehende defekte Kugel das Lager während einer Kugelumdrehung zweimal trifft: einmal trifft die Kugel auf den Außenring und einmal auf den Innenring.

Riemenfrequenz Rechner

Ermöglicht die Berechnung der Riemendurchlaufrfrequenz. Geben Sie die erforderlichen Parameter zur Erzeugung von Riemenfrequenzen ein.

Getriebe Rechner

Ermöglicht die Berechnung der Wellendrehzahlen und der Verzahnungsfrequenzen. Geben Sie die erforderlichen Parameter ein, um die Zahneingriffsfrequenzen und die Abtriebsdrehzahl zu erzeugen.

Update

Upda Aktualisierung der Geräte-Firmware. Das Element Update ist nur verfügbar, wenn das Element MENÜ im Hauptbildschirm ausgewählt wurde. Wenn ein Modul läuft, wird das Element Update nicht angezeigt. Sie können die aktualisierte Firmware von der Website des Herstellers herunterladen. Befolgen Sie das entsprechende Vorgehen:

1. Laden Sie die Datei für die Aktualisierung (z.B. VA5_ver0268.up3) herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
2. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
3. Starten Sie den Explorer oder eine andere Software, die Sie zum Kopieren von Dateien verwenden.
4. Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei vom Computer auf die VA5_DISC.
5. Verwenden Sie die Funktion "Hardware sicher entfernen" und trennen Sie das Gerät vom Computer.
6. Wählen Sie das Element "Update".
7. Wählen Sie die gewünschte Aktualisierungsdatei aus der Liste aus (weitere Versionsdateien können im Instrument gespeichert werden).
8. Das Hauptbildschirmfenster wird nun geschlossen. Der Vorgang der Aktualisierung wird im neuen Befehlsfenster beschrieben.
9. Nach der Aktualisierung wird das Instrument zurückgesetzt.

Hilfe

Zeigt das online Handbuch

Screenshot

Der Screenshot im png-Format wird im Ordner Images auf VA5_DISC gespeichert. Sie können sich die Screenshots in der Galerie ansehen.

Alle exportieren

Exportieren Sie alle noch nicht exportierten Projekte aus allen Modulen.

Über

Version:	0284
Licence:	000002
Built:	29.3.2025 11:05:22
Installed:	29.3.2025 16:08:18
Disc Capacity:	57.1GB
Used Space:	9.5GB (16.7%)
Free Space:	47.6GB (83.3%)
VA5_DISC Free Space:	97.8%
Battery:	100%
CPU:	Inter(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz
Computer:	UMAXVisionbook 10Wr Tab
Hw Version:	VA5.03
Charger:	12V/2A

Führen Sie das Dialogfeld „Info“ aus, um Informationen über die Software, die Hardware, die Lizenz und den freien Festplattenspeicher des Geräts zu erhalten.

Ausschalten

Im Hauptmenü oben links der Softtaster schaltet das VA5 / VE 200 Instrument aus.


Drehzahlerfassung

In einigen Fällen müssen Sie die Drehzahl der gemessenen Maschine kennen. Gewöhnlich haben die Routenmessungen die von DDS ermittelte Drehzahl eingestellt. Wir werden hier beschreiben, wie die Drehzahlerfassung funktioniert.

Die Erkennung erfolgt kurz vor der eigentlichen Messung nach Drücken der Start-Taste. Während der Erkennung wird in der rechten unteren Ecke ein Informationsfenster angezeigt.

Wenn die Tachosonde verwendet wird, dann wird die Drehzahl damit gemessen.

Wird die Tachosonde nicht verwendet, so wird das Spektrum angezeigt. Die höchsten Peaks werden gefunden und in der Liste angezeigt. Die Drehzahl mit der höchsten Amplitude wird oben in der Liste angezeigt. Sie können den richtigen Wert auswählen.

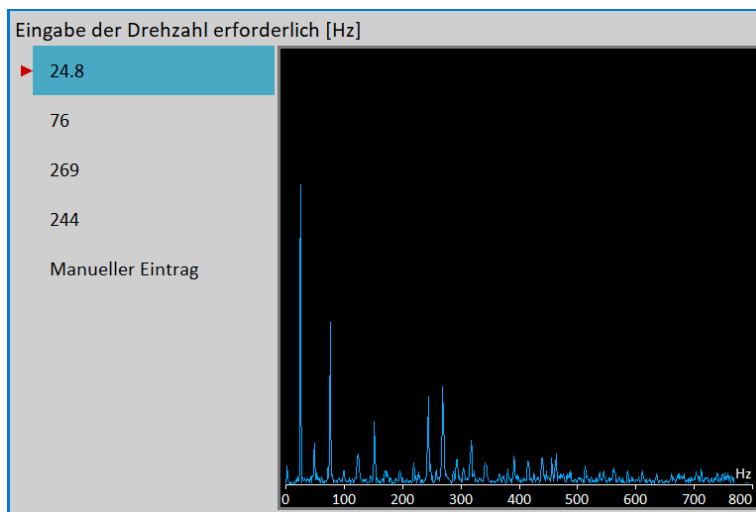

Wenn kein Wert in der Liste korrekt ist, dann wählen Sie manuelle Eingabe und geben Sie die Drehzahl manuell ein. Wenn in diesem Fenster kein Drehzahlwert definiert ist, dann werden die Messungen ohne einen Wert durchgeführt.

Drehzahl eingeben. [Hz]

Warnung: Wenn Drehzahlsensor verwendet wird hat dieser Vorrang

Die Drehzahlerfassung ist nur verfügbar, wenn ein Schwingungssensor zur Erfassung von Messpunkten verwendet wird. In anderen Fällen erscheint die Warnung. Dann ist die manuelle Eingabe der Drehzahl erforderlich.

Speed could not be detected
Improper sensor

Wenn die Messung zur Drehzahlerfassung fehlschlägt, erscheint eine Fehlermeldung. Zum Beispiel ICP-Fehler.

Speed could not be detected
ICP error

Wenn der Drehzahlwert erkannt wird, wird er automatisch im Datenkopf für die nachfolgende Messung auf die gleiche Weise wie der von der Tachosonde gemessene Drehzahlwert gespeichert. Wenn der Tachosensor in der gleichen Zeit verwendet wird, hat der Tachosensor Vorrang.

Analysator

Das Modul **Analysator** ist das Basismodul für die Signalanalyse. Wenn Sie die **Routenmessung** nicht vorbereitet haben, dann verwenden Sie den **Analysator** zur Analyse. Alle erforderlichen Parameter müssen von Hand eingestellt werden, oder Sie können die gespeicherten Messparameter aus dem Datenspeicher verwenden.

Grundbegriffe

Mess /Aufgabe

Unter Messen ist eine Messung zu verstehen, wie sie üblicherweise verstanden wird, z.B. Gesamtkennwert oder Zeitsignal oder Spektrum oder anderes.

Diagramm

Die grafische Form dieser auf dem Bildschirm angezeigten Messwerte nennen wir Diagramm. Ein Diagramm arbeitet mit Daten von einem Messwert. Sie sollten bedenken, dass auch ein Gesamtwert in einem Diagramm dargestellt wird.

Projekt

Das Projekt ist der wichtigste Begriff in der Betriebsart Analysator. Das Projekt ist die Menge (oder Gruppe) von einem oder mehreren Messgrößen, die der Benutzer zusammenfassen und anzeigen möchte. Zum Beispiel möchten Sie 4 Messgrößen zusammen nehmen - Beschleunigung gesamt, Schwinggeschwindigkeit gesamt, Schwinggeschwindigkeitszeitsignal und Schwinggeschwindigkeitsspektrum. Sie bereiten das Projekt vor, das diese 4 erforderlichen Messgrößen enthält. Die Definition des Projekts wird im Speicher des Analysators gespeichert. Sie können viele verschiedene Projekte speichern, die Ihre häufig verwendeten Messungen enthalten können. Dann wählen Sie ein Projekt aus und führen es aus. Die Abnahme aller im Projekt enthaltenen Messungen erfolgt gleichzeitig.

Messwert

Der Messwert bedeutet, dass alle Messgrößen (Signale und Werte) aus einem Datensatz gleichzeitig gemessen werden.

Projekt

Sie können nur verschiedene Projekte zur Analyse verwenden. Manchmal benötigen Sie jedoch möglicherweise die strukturierteren Elemente als das einfache **Projekt**.

Beispiele:

1. Messpunkt_A
Dies ist nur ein einfaches Projekt, das mehrere Messungen in einem Punkt enthält.
2. Pumpe_P/Punkt_1, Pumpe_P/Punkt_2, Pumpe_P/Punkt_3
Das strukturierte Projekt von 3 Sets (3 Punkte) auf einer Maschine (Pumpe_P). Diese Art von Projekt nennen wir L1/ Projekt. Das bedeutet Level1_Name/ Namen).
3. Anlage_X/ Pumpe_P/ Punkte
Das strukturierte Projekt mit dem Namen der Anlage (Ebene2) , den Namen der Maschinen (Ebene1) und den Namen der Projekts. Diesen Projekttyp nennen wir L2/L1/Projekt.

Projekt nach VA5_DISC (Flash-Laufwerk) exportieren

Der Computer kann nur Daten von VA5_DISC lesen. Alle Daten werden während der Arbeit mit einem Projekt auf der internen Festplatte des Instruments gespeichert. Deshalb muss das Projekt, das wir in den Computer übertragen wollen, zuerst in die VA5_DISC exportiert werden. Der Export in Flash erfolgt nicht automatisch, da der Schreibvorgang in Flash langsam ist. Deshalb kann der Benutzer bestimmen, wann der richtige Zeitpunkt für den Export des Projektes ist. Immer wenn ein Projekt, das geändert wurde, geschlossen wird, fragt VA5 den Benutzer "Export nach VA5_DISC?"


Export Meas_Point_A to VA5_DISC?

Drücken Sie je nach Bedarf auf Ja oder Nein.

Sie können ein Projekt auch später über den Menüpunkt **Projekt / Exportieren** exportieren.


Projekt Liste

Der erste Bildschirm des Analysators enthält die Liste der im Speicher gesicherten Projekte oder die leere Liste, wenn noch keine Projekte gespeichert wurden. Die Zeit und das Datum der letzten Speicherung des ausgewählten Projekts werden in der oberen rechten Ecke angezeigt. Jedes Element in der Projektliste hat auf der rechten Seite eine Notiz, Proj. (bedeutet Projekt), L1 oder L2.

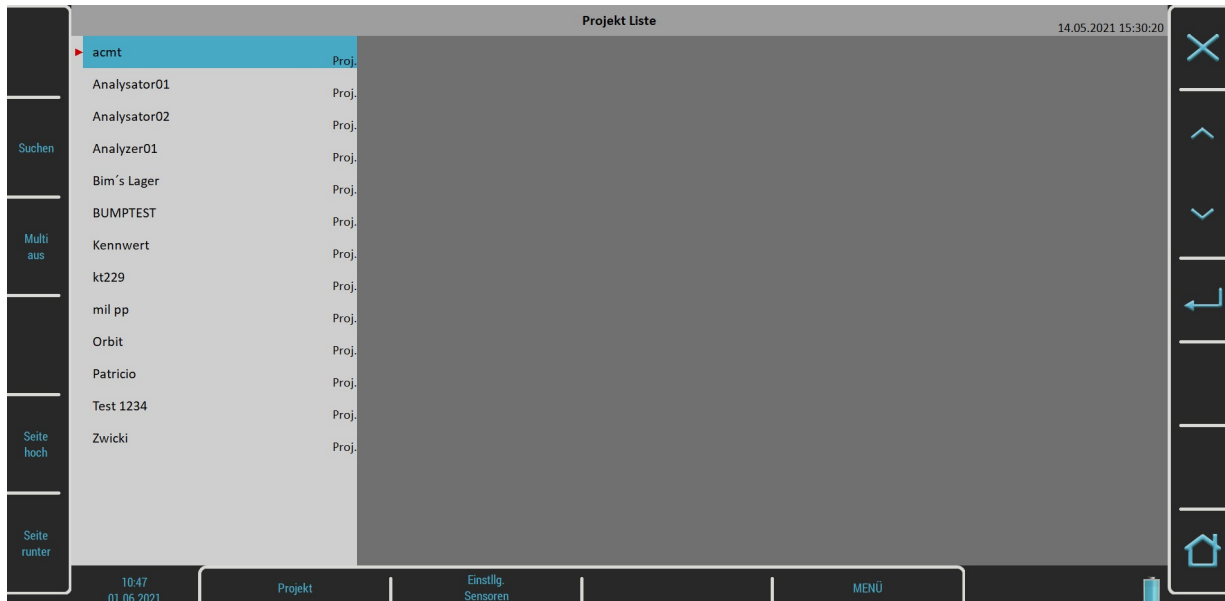


Projekt Menü

Drücken Sie die Schaltfläche Projekt, um das Menü zu öffnen.

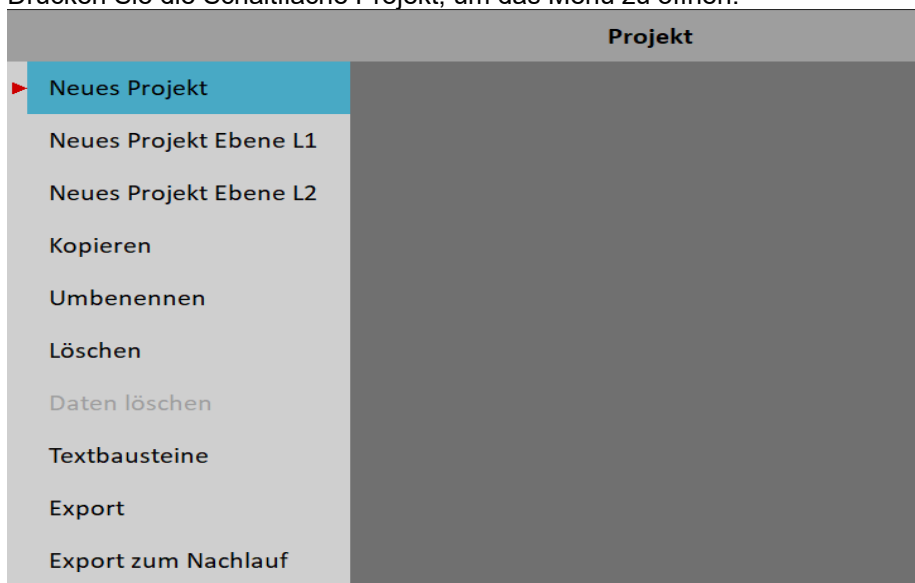


Neues Projekt

 Wählen Sie im Menü die Option neues Projekt. Das Dialogfeld "Geben Sie den Projektnamen ein" erscheint.



 
Geben Sie den Namen des neuen Projekts ein. Ihr neues Element erscheint in der angezeigten Projektliste (alphabetische Reihenfolge).




Die Bezeichnung Proj. nach dem Namen ist die Angabe des Projekt Typs. Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Projekts (hier Erstellung) werden in der Statusleiste rechts angezeigt.

Neues Projekt – Ebene L1

 
Die L1/Projekt-Struktur ermöglicht es normalerweise, ein Maschinenelement mit mehreren Punkten zu erstellen. Wählen Sie den Punkt Neues Projekt Ebene L1 im Menü.




Geben Sie den Namen auf Ebene L1 ein (z.B. Maschinenname). Die Projektliste erscheint (alphabetische Reihenfolge).

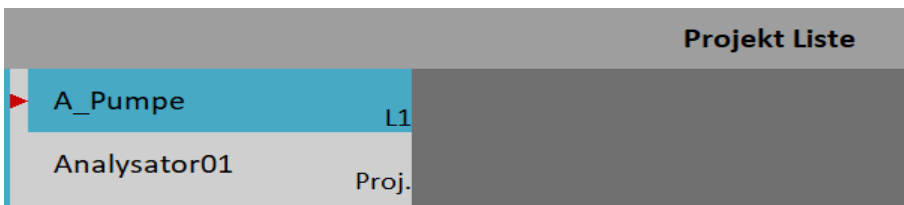

 Der Buchstabe L1 nach dem Namen ist die Typbezeichnung der Ebene 1. Neues Element ist ausgewählt. Öffnen Sie es. Das Projekt wird geöffnet und die Liste der enthaltenen Projekte erscheint (diese ist jetzt leer).



 Drücken Sie die Schaltfläche Einstellg. Analyser und wählen Sie Neues Element.



Geben Sie den Projektnamen ein. Die Projektliste enthält das neue Projekt.




Verwenden Sie die Escape-Taste, um zur Projektliste zurückzukehren.

Neues Projekt – Ebene L2/L1


Die L2/L1/Ebenen-Struktur ermöglicht es in der Regel, eine Anlage mit mehreren Maschinen zu erstellen. Jede Maschine kann mehrere Punkte enthalten. Wählen Sie den Punkt Neue Ebene L2/L1 im Menü.




Geben Sie den Namen ein. Die Projektliste erscheint (alphabetische Reihenfolge).

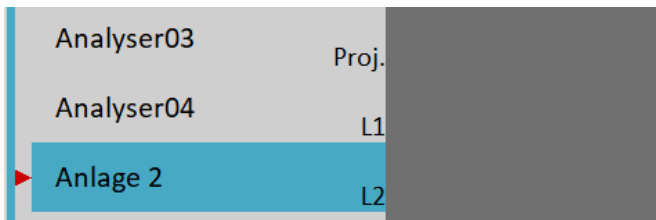

 
Der Buchstabe L2 nach dem Namen ist die Typbezeichnung der Ebene 2. Öffnen Sie das Projekt.



 Die leere Liste der L1-Positionen erscheint. Drücken Sie die Taste Ebene 1 und wählen Sie Neu. Geben Sie den Namen des neuen Elements der Ebene 1 ein.



Die L1 Liste erscheint.

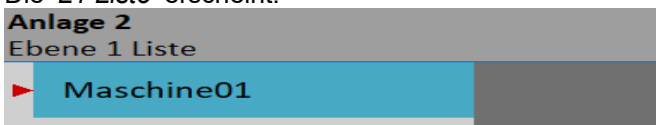

Öffnen Sie den Menüpunkt L1 und erstellen Sie die Ebene auf die gleiche Weise wie im vorigen Abschnitt.

Neuer Stoß Test

Erstellt den gleichen Datensatz wie das Stoß Test Modul. Die Beschreibung der Einstellungen ist im Kapitel Stoß Test enthalten.

kopieren

Kopie des ausgewählten Elements in das neue Element

umbenennen

Umbenennen des Ausgewählten Element

löschen

Löscht ausgewählte(n) Eintrag. Sie können auch mehrere Elemente auf einmal löschen, indem Sie die Funktion Multi-an verwenden.

lösche Daten

Löscht Messdaten in ausgewählten Elementen.

Notizen

Sie können dem ausgewählten Element Notizen hinzufügen. Weitere Einzelheiten zum Umgang mit Notizen finden Sie im Kapitel Route / Notizen.

Export

Export des ausgewählten Elements auf das VA5_DISC, welche für den Computer zugänglich ist.

Export zum Nachlauf


Ausgewähltes Element in ein Nachlaufmodul exportieren. Sie können auch Projekte aus dem Modul Nachlauf in das Analysatormodul exportieren (Der Export in das Analysatormodul steht im Modul Nachlauf zur Verfügung).

Alphabetisch sortieren

Nachdem Sie die Reihenfolge der Projekte in der Projektliste mit der Schaltfläche Sortieren geändert haben, können Sie die Elemente alphabetisch neu anordnen.

Bildschirmdiagramm

Öffnen Sie ein Projekt (mit Proj. markiert) aus der Projektliste oder ein Projekt aus der Projektliste eines strukturierten Projekts mit Ebenen L1/L2.

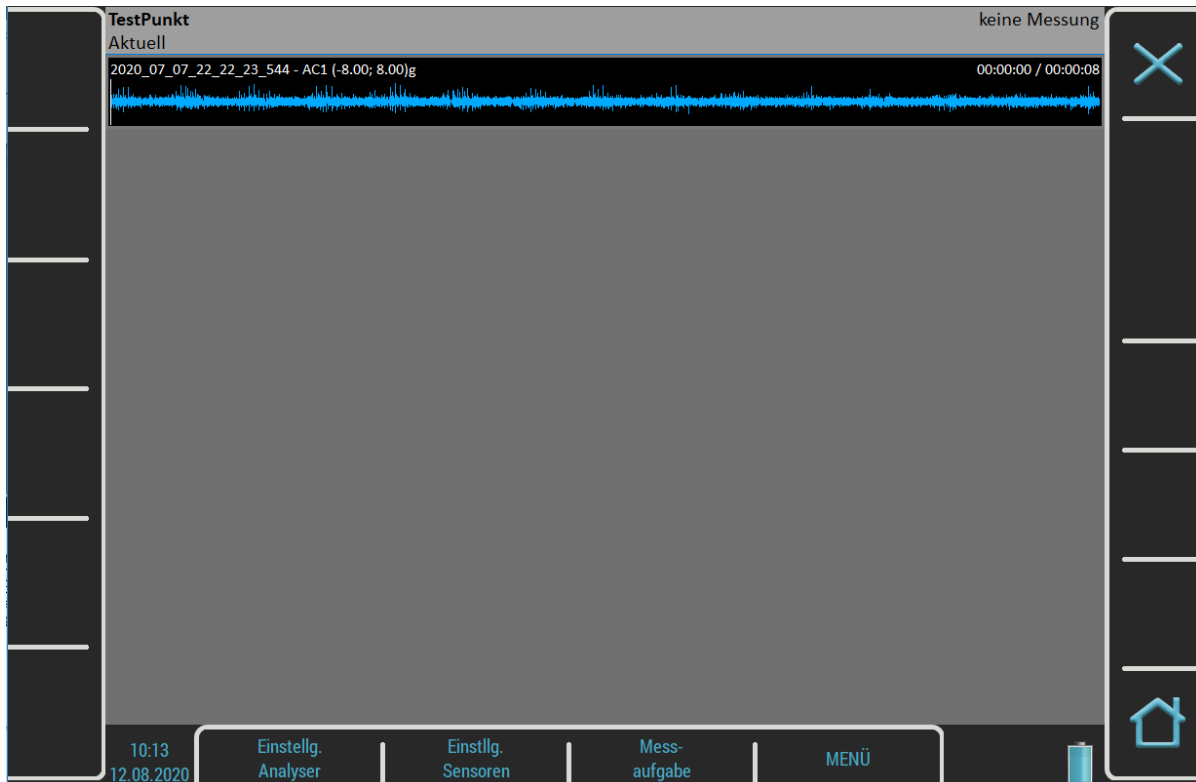

Das Bildschirmdiagramm enthält Diagramme der Messungen des Projekts.

Die Statusleiste enthält mehrere Texte. Der Name des Projekt (Messpunkt_A) befindet sich in der linken oberen Ecke. Die aktuelle Kennzeichnung informiert Sie darüber, dass Sie mit aktuellen (aktuell gemessenen) Daten arbeiten. Das Symbol Trend/Historie wechselt die Kennzeichnung, wenn Sie gespeicherte Daten anschauen. Der Indikator Keine Messung zeigt an, dass es noch keine Messungen gibt. Der ausgewählte Diagrammindex und die Gesamtzahl der Diagramme wird an diese Stelle geschrieben, wenn einige Diagramme auf dem Bildschirm sind (z.B. Diagramm 2 / 5).

Für das Bildschirmdiagramm stehen zwei Menüs zur Verfügung, das Menü "Einstellen" und das Menü "Messen".

Definition der Messung im Projekt

Wie bereits beschrieben, enthält das Projekt Definitionen von Messungen (Mess), die wir gemeinsam vornehmen wollen.

Ein Beispiel zu zeigen ist der beste Weg, den Ablauf der Messung zu verstehen.

Anforderungen für das Projekt:

Messung 1: RMS-Gesamtkennwert in mm/s, Frequenzbereich 10-1000Hz, von Kanal 1


Messung 2: RMS-Gesamtkennwert in g, Frequenzband 500-25600Hz, von Kanal 1

Messung 3: Zeitsignal in mm/s, Frequenzband 10-1000Hz, von Kanal 1

Messung 4: Spektrum in mm/s, Bereich 400Hz, 1600 Linien, von Kanal 1, Mittelung 4

Messung 5: Spektrum in g, Bereich 3200Hz, 3200 Linien, von Kanal 1, Mittelung 8

Zuerst müssen Sie Ihre Messungen definieren. Drücken Sie die Taste **Messaufgabe**, das Menü erscheint.

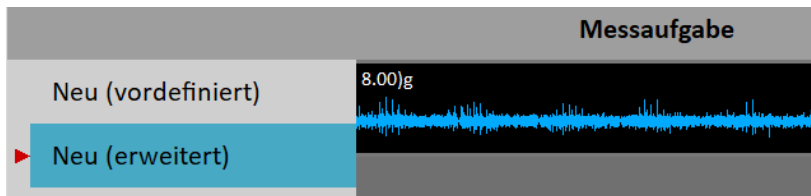

Wählen Sie den Eintrag **Neu Erweitert**. Es erscheint das Menü Messaufgabe ändern.

▶ Typ	Kennwert sofort, kontinuierlich
Eingang	1
Einheit	mm/s
Signalbewertung	RMS
Band fmin [Hz]	10
Band fmax [Hz]	1000
Sampling Freq [Hz]	4096 von fmax
Triggersteuerung	aus
Samples	4096 t = 1 s
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus total t = 1 s
Speichern	

Die aktuellen Triggereinstellungen werden als Hinweis unter dem Wert des Parameters **Triggergesteuert** angezeigt. Wenn Sie auf allen Kanälen dieselbe Messung erstellen müssen, setzen Sie den Parameter **Alle Kanäle** auf **Ja**.

Sampling Freq ist jetzt ein separater Menüpunkt (in älteren Versionen war das anders; die Sampling-Frequenz wurde automatisch durch den Parameter Band fmax bestimmt) und kann unabhängig von Ihren Präferenzen eingestellt werden.


Hinweis! Beachten Sie nur eine Ausnahme - für den Typ 'Kennwert' kann die Sampling-Frequenz nur dann unabhängig eingestellt werden, wenn der Wert für Band fmax auf **'keine'** gesetzt ist. Sie können sehen, dass die Option 'Sampling freq' in der obigen Abbildung ausgegraut ist.

Ältere Versionen: Der Parameter **Band fmax** bestimmt die erforderliche Abtastfrequenz. Daher wird unter dem **Band fmax**-Wert eine fs-Note angezeigt.

Die Länge der Messung hängt von der Anzahl der Abtastwerte und der Anzahl der Werte in einem Mittelwert ab. Die für eine Mittelwertbildung erforderliche Zeit liegt unter dem Wert **Samples**. Die Gesamtzeit für alle Mittelwerte wird unter dem Wert **Mittelung** angezeigt.


Hier können Sie den Typ und die Parameter der Messung bearbeiten. Es gibt werkseitig vordefinierte Parameter für ISO RMS, was genau das ist, was wir für unsere erste Messung benötigen. Drücken Sie einfach auf die Schaltfläche Speichern, und es wird eine neue Grafik erstellt.

Hinweis! Es gibt eine neue Schaltfläche zum Starten der Messung. Sie sehen sie in der linken oberen Ecke des folgenden Bildes. Sie können die Messung mit dieser Schaltfläche START starten. Sobald die Messung abgeschlossen ist, können Sie die Schaltfläche STOP verwenden. Sie wird genau an der gleichen Stelle wie die START-Taste angezeigt. Aber nur, wenn eine Messung läuft. Die STOP-Taste sehen Sie später in der Abbildung.

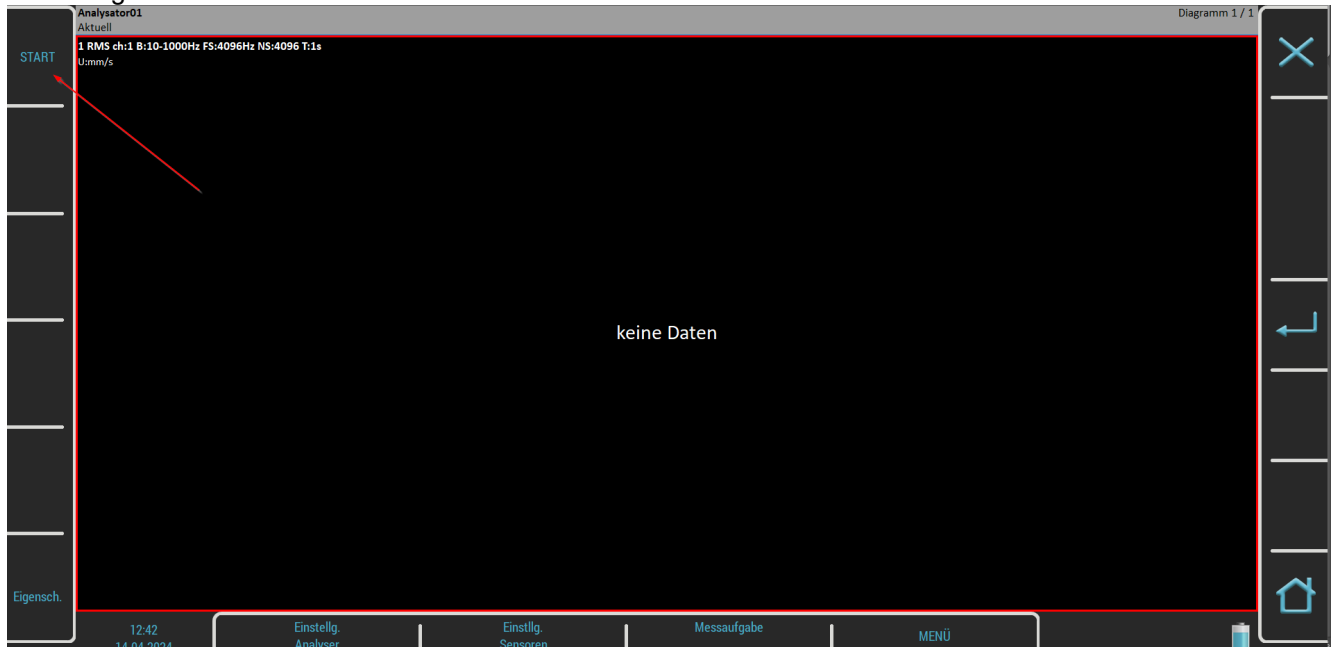

Erstellen Sie die zweite Messung. Verwenden Sie erneut den Punkt Messung / Neu Erweitert. Ändern Sie die Einheit auf g, das **Band fmin** auf 500 Hz, das **Band fmax** auf 25600 Hz und die **Samples** auf 65536. Bestätigen Sie den Dialog, und die zweite Messung ist bereit.

Die Messung Nummer drei ist ein Zeitsignal. Ändern Sie den Parameter Typ in **Zeit**.

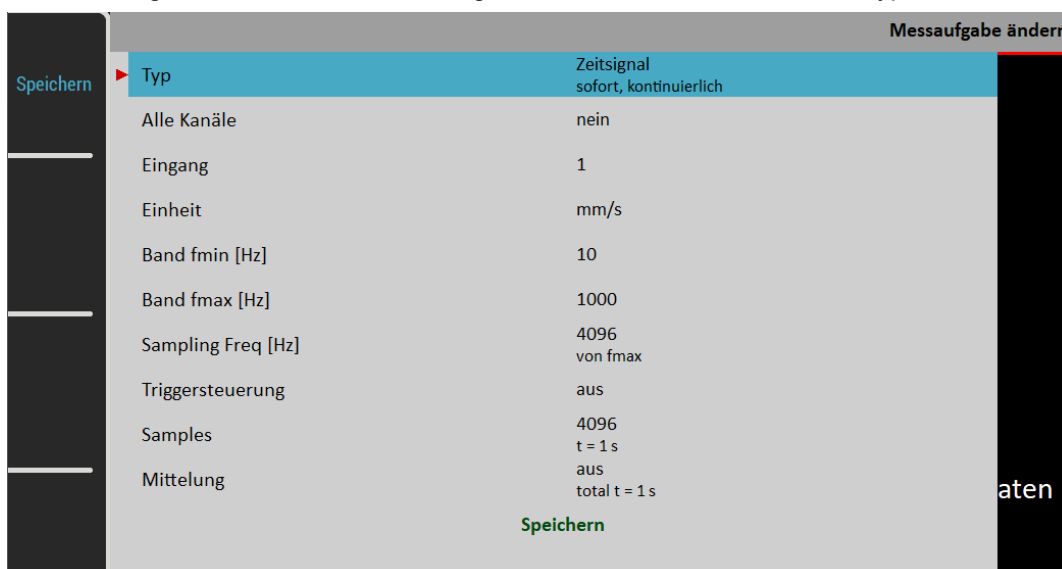


Die nächsten beiden Messungen sind Spektren. Das Menü Messung bearbeiten für Spektrum sieht wie folgt aus.

Messaufgabe ändern	
Speichern	Typ Spektrum sofort, kontinuierlich
	Alle Kanäle
	Eingang
	Fenster
	Einheit
	Zoom Spektrum
	Band fmin [Hz]
	Bereich [Hz]
	Linien
	Mittelungsart
	Mittelung
	Überlappung
	Gesamtes Spektrum
	Speichern

Das Band fmax wurde in Bereich geändert. Ändern Sie den Parameter Bereich auf 400 Hz und die Mittelung auf 4 und bestätigen Sie.

Um die festgelegte Definition abzuschließen, erstellen Sie eine weitere Spektrummessung mit der Einheit g, dem Bereich 3200 Hz, 3200 Linien und Mittelung 8.

Der Bildschirm enthält fünf Diagramme von gerade definierten Messungen. Die Diagramme enthalten noch keine Daten.

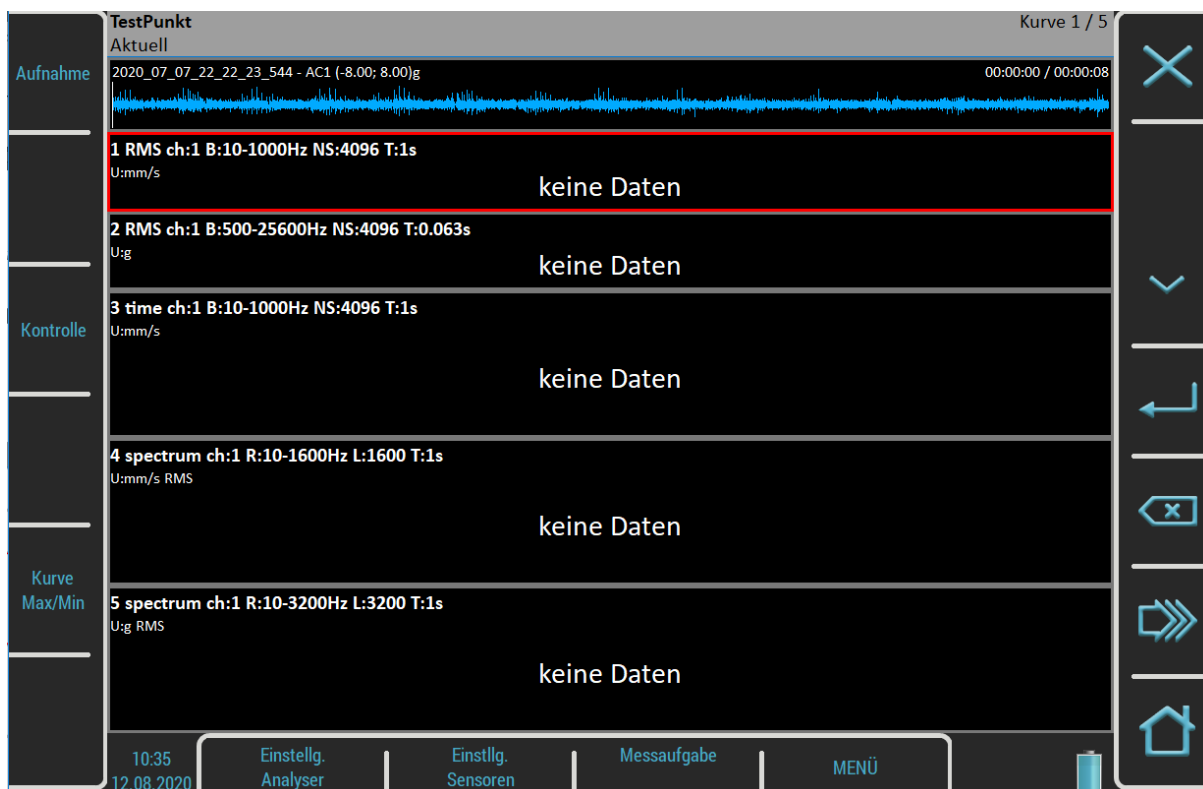

Das Diagrammtext **3 / 5** in der rechten oberen Ecke der Statusleiste besagt, dass das dritte Diagramm ausgewählt ist (Sie sehen den roten Rahmen) und fünf Diagramme auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Operationen wie Bearbeiten, Kopieren, Löschen werden auf dem ausgewählten Diagramm ausgeführt. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um das ausgewählte Diagramm zu ändern.

Die Beschreibung jedes Diagramms befindet sich im oberen Teil. Die vollständige Liste der Symbole ist im Anhang aufgeführt.


Ein Beispiel für die Beschreibung:

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s

Bedeutung: Messung Nr.1, Effektivwert, Kanal 1, Angewandter Bandfilter 10 -1000Hz, Anzahl der Abtastwerte des Signals 4096, Zeitlänge des Signals 1s. Das Signal bedeutet das Zeitsignal, aus dem die Auswertung vorgenommen wurde.

Neue Schaltflächen sind jetzt verfügbar: **Kontrolle**, **Diagramm Max/Min** und **Diagrammeinstellungen**. Ihre Bedeutung wird später erklärt.

Wenn die Definitionen der Messungen abgeschlossen sind, ist alles bereit, um einen Messprozess - die eigentliche Messung - zu starten. Drücken Sie die **Enter**-Taste.

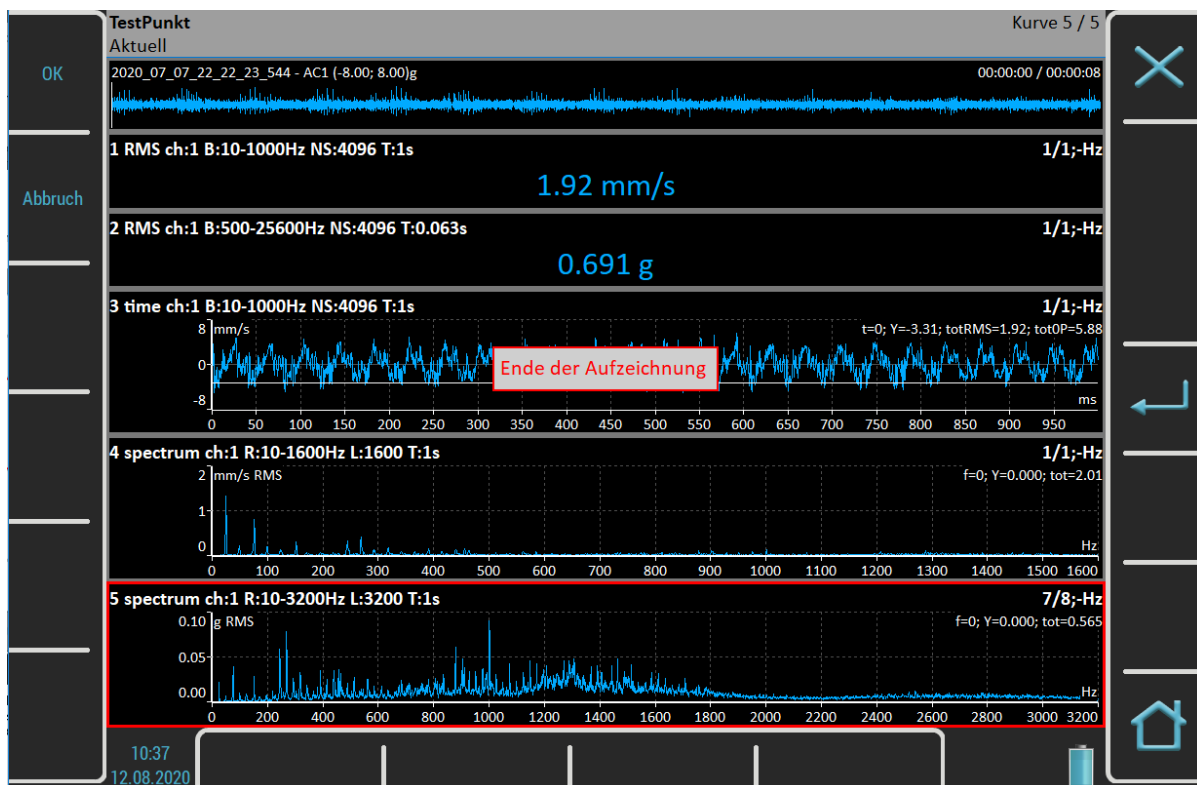


Der Countdown für die **Geräteinitialisierung** erscheint in der unteren rechten Ecke, bevor die Messung beginnt. Die Messanzeige befindet sich in der unteren rechten Ecke der Statusleiste. Der **RT**-Hinweis bedeutet Echtzeit (siehe das Kapitel Eingangspufferung). Die Anzeige für den Countdown der Messung erscheint in der oberen linken Ecke der Statusleiste, wenn die Gesamtzeit der längsten Messung mindestens vier Sekunden beträgt.

Hinweis! Wenn der Analysator-Triggermodus auf Einzelmessung eingestellt ist, wird nur eine Messung durchgeführt.

Hinweis! Wenn die Triggerquelle auf manuell eingestellt ist, verwenden Sie die Eingabetaste, um die Messung auszulösen.

Verwenden Sie die Schaltfläche **Stop**, um den Messvorgang zu stoppen. Eine Warnung "**Messung ist nicht abgeschlossen**" erscheint, wenn Sie die **Stop**-Taste drücken und die Messung im Einzelmodus noch nicht abgeschlossen ist. Drücken Sie die **Stop**-Mess-Taste, um die Messung trotzdem zu stoppen, oder andernfalls die **Weiter**-Taste.

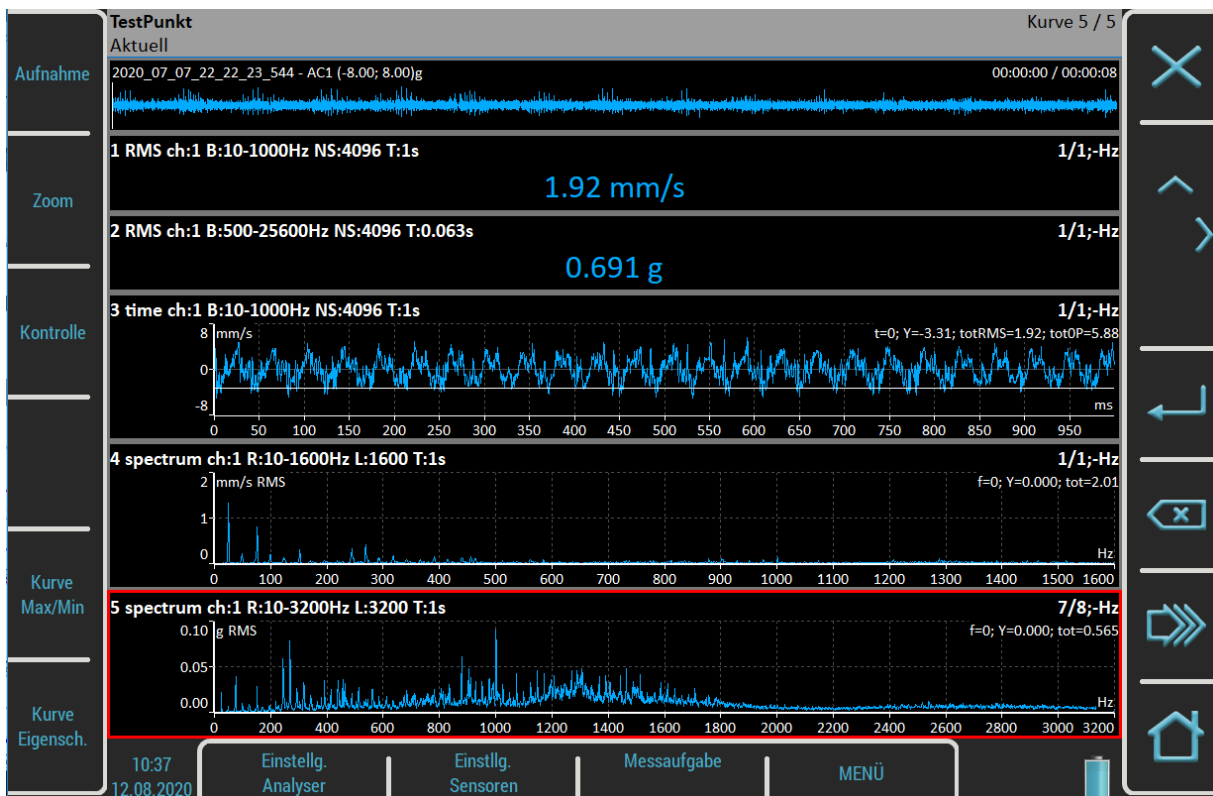


Wenn ein Diagramm Daten enthält, erscheinen die Mittelwerte und die Drehzahlmeldungen in der rechten oberen Ecke des Diagramms. Siehe Grafik 5. Das **7/8** bedeutet, dass die 7 von 8 Mittelwerten genommen wurden und **keine (-) Hz** Drehzahl zu Beginn des Messvorgangs. Die hellorangenen Linien im Zeitsignal sind **Triggermarken** (hier nicht vorhanden).

Eingangspuffer

Das gemessene Signal wird im Arbeitsspeicher gesammelt. Die Analyseverfahren lesen die Signaldaten aus dem Speicher und berechnen alle erforderlichen Ergebnisse, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. In dem Fall, dass zu viele Ergebnisse benötigt werden, ist die Berechnung langsam und die angezeigten Diagramme sind nicht zeitlich - sie sind verzögert. Wir sprechen von der **RT-Messung** (Echtzeit, Sie sehen die tatsächlichen Ergebnisse) oder von der **Nicht-RT-Messung** (verzögerte Ergebnisse).

Diese Informationen werden in der Statusleiste in der rechten unteren Ecke angezeigt - **Messung; RT oder Messung; nicht RT**.

Nachdem die Messung gestoppt wurde, wird die Berechnung fortgesetzt, bis der Arbeitsspeicher leer ist. Das folgende Fenster erscheint.

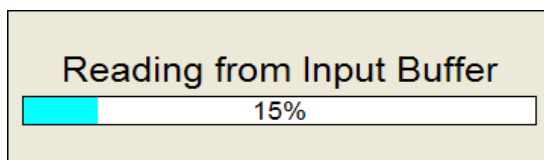

Sie können auf die gesamte Datenerfassung warten oder, wenn Sie nicht an Messungen aus dem Arbeitsspeicher interessiert sind, die Escape-Taste drücken, um die Datenverarbeitung zu stoppen.


Diagramm Max/Min

Die Schaltfläche Diagramm Max/Min maximiert das ausgewählte Diagramm auf den gesamten Bildschirm oder springt mit weiteren Diagrammen zurück auf den Bildschirm.


Schaltflächen Modi

Verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeiltaste, um das ausgewählte Diagramm zu ändern. Verwenden Sie die Links- und Rechtspfeil-Schaltflächen, um die Cursorposition zu ändern. Sie können dies auch durch Antippen des Touchscreens tun. Wenn Sie auf das nicht ausgewählte Diagramm tippen, wird es ausgewählt. Wenn Sie auf das ausgewählte Diagramm tippen, bewegt sich der Cursor an die Stelle, die Sie angetippt haben (genauer gesagt, er bewegt sich zur nächstgelegenen Stelle auf dem Signal).

Weitere Steuerfunktionen sind unter den seitlichen Schaltflächen verfügbar. Drücken Sie die Schaltfläche **Zoom**. Der Modus der Schaltflächen ändert sich. Sie können im ausgewählten Diagramm zoomen und sich bewegen. Sie können auch mit Standardbewegungen auf dem Touchscreen zoomen und sich bewegen.

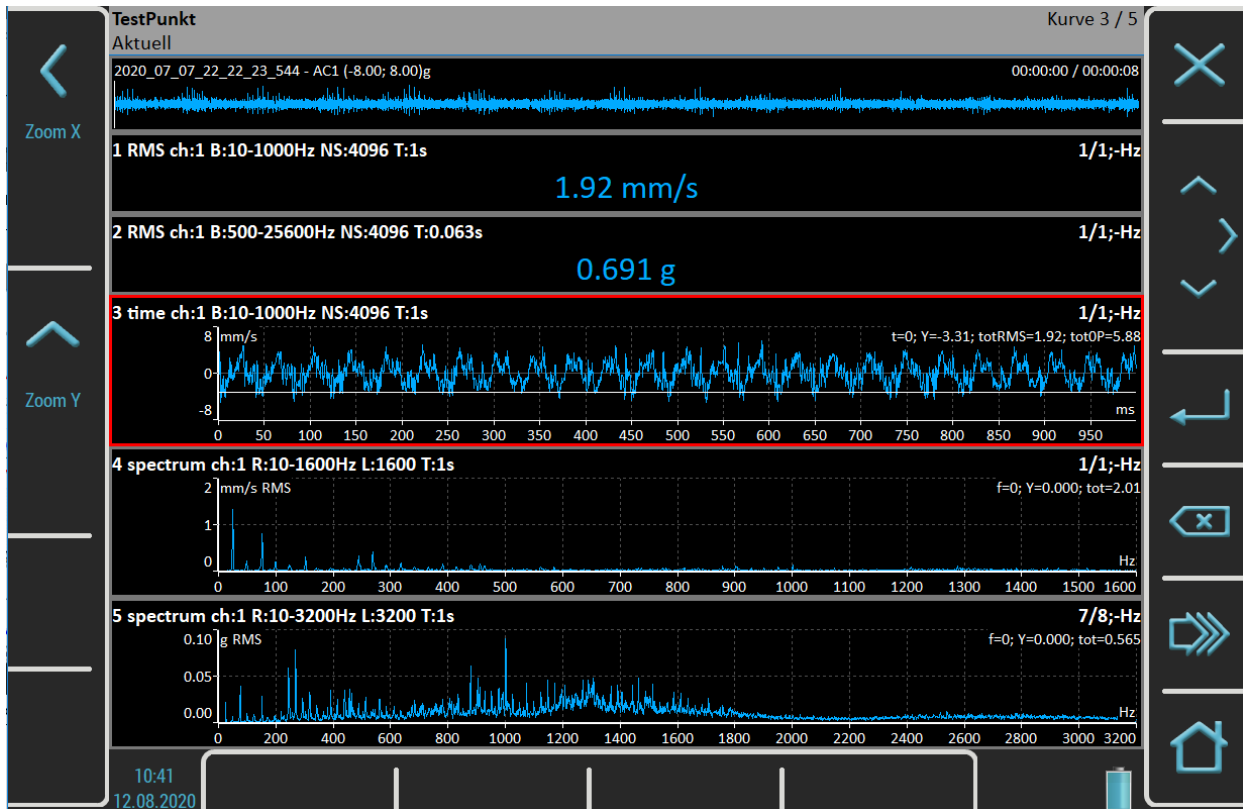

Verwenden Sie die **Rücktaste**, um die seitlichen Schaltflächen in ihrer ursprünglichen Bedeutung wiederherzustellen. Drücken Sie dann die Taste **Steuerung**. Sie können die Position des ausgewählten Diagramms ändern.

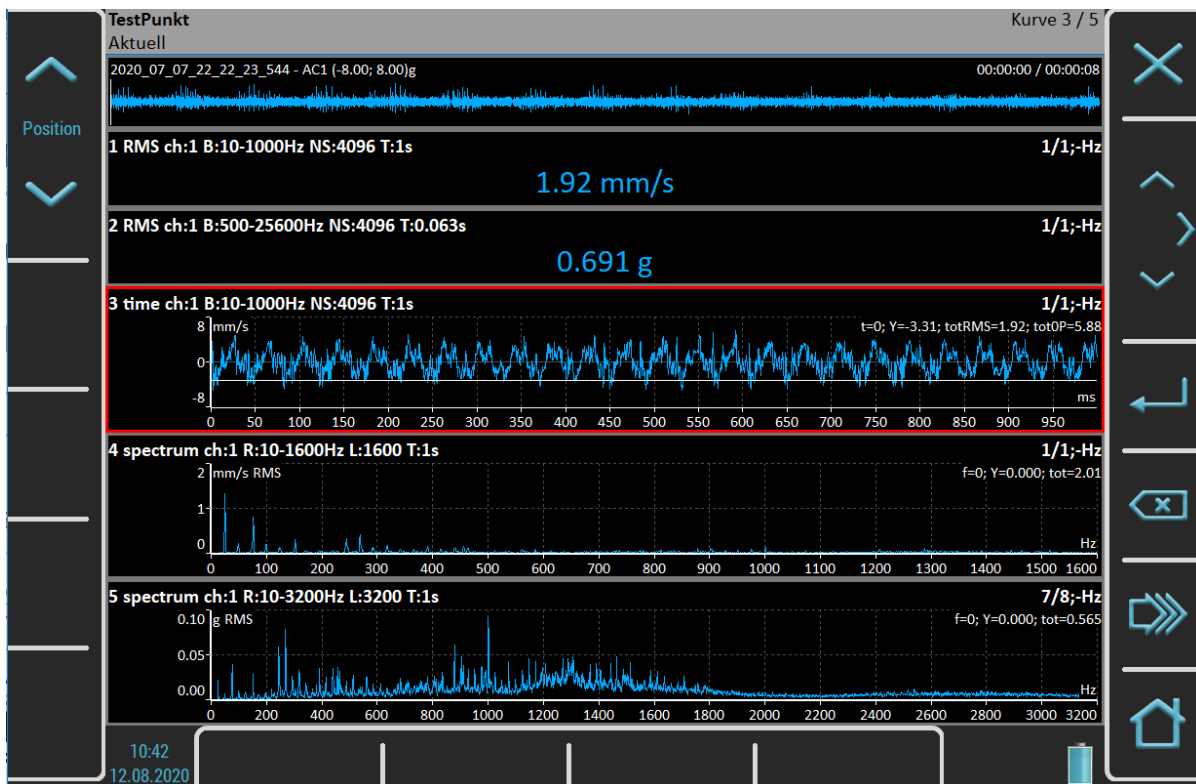

Die nächsten verfügbaren Funktionen des Steuerungsmodus sind **Trend**, **Delta X**, **Zoom Z** und **Verschieben Z**. Diese Funktionen sind jetzt ausgeblendet und werden in bestimmten Situationen angezeigt.

Die Rücktaste stellt die Seitentasten wieder her.

Eine weitere Möglichkeit, den Modus der Seitentasten umzuschalten, ist die Tabulatortaste. Drücken Sie die Tabulatortaste einmal, und die Tasten wechseln in den Zoom-Modus. Drücken Sie sie erneut, und der Steuerungsmodus ist aktiv. Durch erneutes Drücken wird der ursprüngliche Modus wiederhergestellt. Auf diese Weise können Sie die Modi der Schaltflächen ändern. In manchen Situationen kann es auch mehr als zwei Modi geben. Sie können jederzeit die Rücktaste verwenden, um den Anfangsmodus wiederherzustellen.

Projekt Menü

Drücken Sie die Schaltfläche Projekt. Das Menü erscheint.

Daten speichern

Speichern Sie die zuletzt gemessenen Daten. Wenn Sie das Projekt schließen, ohne zu speichern, gehen die Messdaten verloren. Eine "Daten speichern?"-Frage erscheint, wenn Sie das Projekt verlassen oder die Messung neu starten, ohne zu speichern.

Save data?

Notizen

Öffnen Sie das Dialogfeld Notizen für das aktuell geöffnete Projekt. Siehe Kapitel Route / Notizen für weitere Details.

Daten löschen


Alle gespeicherten Daten aus dem Projekt löschen.

Drehzahl eingeben / Drehzahl abbrechen

Öffnen Sie das Dialogfeld Drehzahl eingeben oder brechen Sie die aktuell eingegebene Drehzahl ab. Siehe Kapitel Route / Drehzahl eingeben für weitere Einzelheiten.

Ansicht Trend / Ansicht Aktuell

Verwenden Sie das Element **Projekt / Ansicht Trend**, um gespeicherte Daten des Projekts zu laden. Der Bildschirminhalt beim Betrachten der gespeicherten Daten ist auf dem Bild. Beachten Sie, dass die Gesamtkennwerte als Trends angezeigt werden. Die Statusleiste enthält die **Trend/Historien**-Benachrichtigung mit den Daten und dem Zeitpunkt des Beginns der Historie. Das Datum und die Uhrzeit des aktuell angezeigten Wertes befinden sich in der unteren rechten Ecke der Statusleiste. Die 4/8-Benachrichtigung bedeutet, dass der Wert des 4. Trends von 8 angezeigt wird. Sie können den Trend-Cursor mit den Pfeilen nach links und rechts oder durch Antippen des Trends bewegen. Dies ist nur bei Trends von statischen Werten möglich. Bei Diagrammen wie Zeitsignalen oder Spektren werden die Pfeile für den Standard-Achsen-x-Cursor verwendet. Der Steuermodus der Seitentasten enthält eine Trendfunktion zum Bewegen des **Trendcursors**. Der Trendcursor ist für alle Diagramme gleich. Werte aus derselben Zeit werden in allen Diagrammen angezeigt. Verwenden Sie das Element Einstellen/Anzeigen der Ist-Werte oder die Escape-Taste, um die Ist-Werte erneut anzuzeigen.

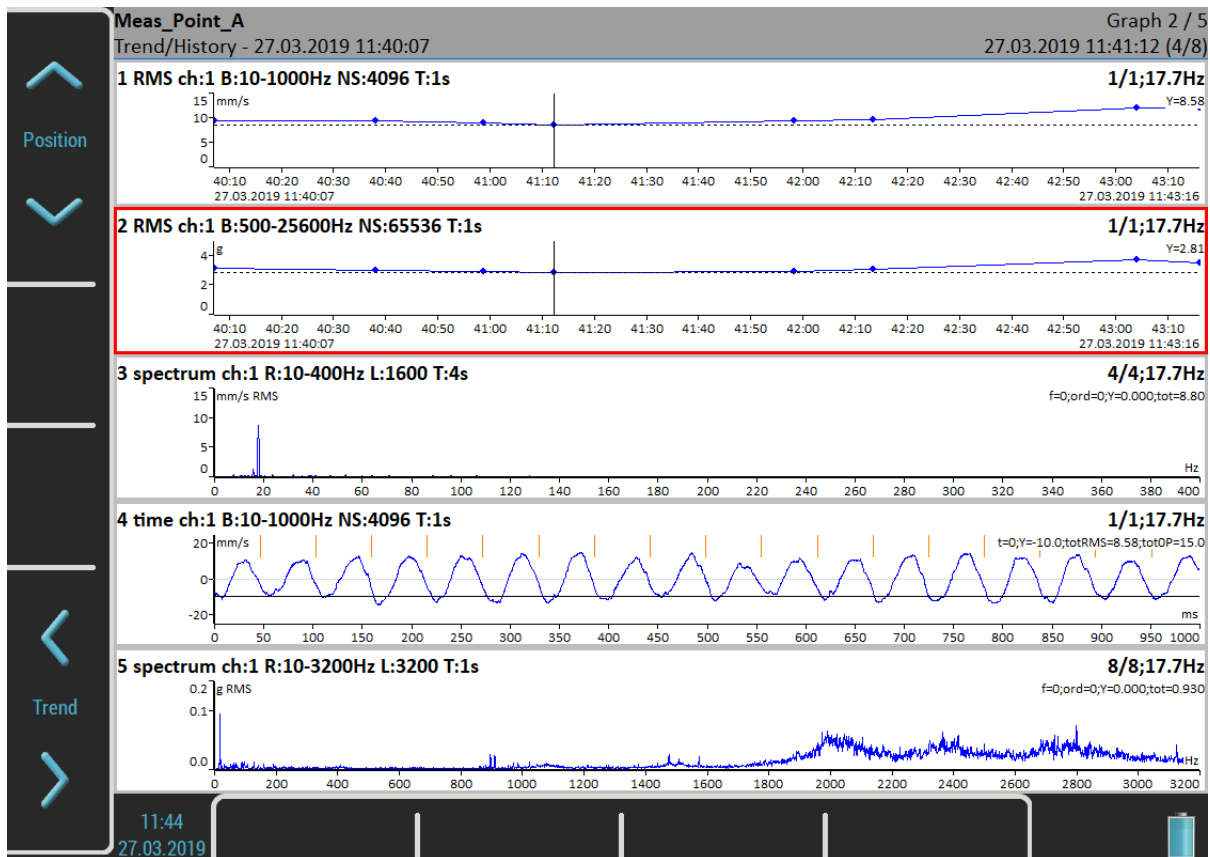

Letzte Daten löschen

Dieses Element ist nur verfügbar, wenn ein Trend angezeigt wird. Es löscht die zuletzt gespeicherten Daten aus dem Datensatz.

Mess Menü

Drücken Sie die **Messtaste**. Das Menü erscheint.

Neu vordefiniert

Wenn Sie eine Messung aus einer vordefinierten Liste erstellen möchten, verwenden Sie die Funktion Neue Standardmessung. Die Liste der vordefinierten Standardmessungen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Messung aus der Liste aus.



Die folgende Tabelle zeigt die Parameter der vordefinierten Standardmessungen.

Name	Typ	Einheit	Frequenzband	Länge	Samples	Linien	Mittelwert
Drehzahl	Drehzahl	rpm					
ISO rms	Breitband rms	vel	10-1000 Hz	1 sec			
Lager rms	Breitband rms	acc	5000-25600 Hz	1 sec			
Lager+ rms	Breitband rms	acc	500-25600 Hz	1 sec			
Kennwert rms	Breitband rms	acc	1-25600 Hz	1 sec			
ISO p	Breitband p	vel	10-1000 Hz	1 sec			
Lager p	Breitband p	acc	5000-25600 Hz	1 sec			
Lager+ p	Breitband p	acc	500-25600 Hz	1 sec			
Kennwert p	Breitband p	acc	1-25600 Hz	1 sec			
Zeitsig. ISO	Zeitsignal	vel	10-1000 Hz	1 sec	4096		
Zeitsig. Lager	Zeitsignal	acc	5000-25600 Hz	0,5 sec	32768		
Zeitsig. Lager+	Zeitsignal	acc	500-25600 Hz	0,5 sec	32768		
Zeitsig. gesamt	Zeitsignal	acc	1-25600 Hz	1 sec	65536		
ISO Spektrum	Spektrum	vel	1600Hz	4 sec		1600	4
Spektrum gesamt	Spektrum	acc	25600 Hz	1 sec		1600	16

Die Schaltfläche **Eigenschaften** zeigt die Parameter der ausgewählten Basismessung an.

Darüber hinaus sind in der virtuellen Einheit zwei weitere Schaltflächen verfügbar. Mit der Schaltfläche **Einfügen** können Sie eine neue Messung in die Liste einfügen und mit der Schaltfläche **Löschen** können Sie eine Messung aus der Liste löschen. Die geänderte Liste kann in das Gerät übertragen werden, wenn Sie die Datei *meas_templates* aus dem Verzeichnis *data\VA4template* im Arbeitsverzeichnis der Virtual Unit (*standardmäßig C:\ProgramData\Virtual Unit*) in das Stammverzeichnis [VA5 DISC](#) kopieren. Nach dem Starten des Geräts wird die Datei automatisch importiert und die geänderte Standardmessliste wird im Gerät verwendet.

Neu erweitert

Erstellt neue erweiterte Messungen, bei denen alle Parameter verfügbar sind. Sie können Typ und Parameter der Messung nach Bedarf bearbeiten.

Kopieren

Erstellt eine neue Messung mit den Eigenschaften der ausgewählten Messung.

Info

Anzeige der Messeigenschaften.

Bearbeiten

Ermöglicht die Änderung der Messparameter.

Löschen


Löscht ausgewählte Messungen.

Grenzwerte

Sie können Grenzwerte für statische Messgrößen (Kennwert, Drehzahl, DC,...) definieren. Grenzwerte geben Ihnen einen Hinweis, wenn ein Messwert über einem bestimmten kritischen Wert liegt. Während der Messung und auch bei der Überprüfung der Messwerte wird der entsprechende Alarm in der Grafik der Messung mit definierten Grenzwerten angezeigt. Der Alarm informiert Sie über die Dringlichkeit des Messwerts.

Jeder Grenzwert unterteilt eine Zahlenreihe in zwei Intervalle, Zahlen unterhalb des Grenzwertes und Zahlen oberhalb des Grenzwertes. Sie können den Alarm für jedes Intervall bearbeiten. Der Alarm stellt den Wert der Messwerte im Intervall als Schweregrad oder Farbe dar. Sie können einen von vier Schweregraden für den Alarm wählen, Ok signalisiert mit der Farbe Grün, Warnung signalisiert mit der Farbe Gelb, Achtung signalisiert mit der Farbe Orange und Gefahr signalisiert mit der Farbe Rot. Es ist Ihnen überlassen, welchen Schweregrad Sie welchem Intervall zuordnen. Der jeweilige Alarm wird angezeigt, wenn der Messwert aus dem entsprechenden Intervall liegt. Sie können mehrere Grenzwerte definieren und die Zahlenreihe in mehrere Intervalle unterteilen.

Im untenstehenden Beispiel haben wir zwei Grenzwerte definiert, 1 und 4 mm/s. Wir haben den Alarm unter 1 mm/s als Ok (grün), den Alarm zwischen 1 und 4 mm/s als Warnung (gelb) und den Alarm über 4 mm/s als Gefahr (rot) definiert. Im ersten Bild sehen Sie einen aktuellen Messwert 2,61 mm/s, der größer als 1 und kleiner als 4 ist (rechts dargestellt als $> 1, < 4$ mm/s) und somit als gelb signalisiert wird. Das zweite Bild zeigt einen Trend der Werte. Im Trend sind zwei Grenzlinien zu sehen, eine gelbe Linie bei 1 mm/s und eine rote Linie bei 4 mm/s. Sie stellen die definierten Grenzlinien dar und ihre Farben entsprechen den Alarmen oberhalb des Grenzwertes. Jeder Wert im Trend wird als kleiner farbiger Kreis gezeichnet, dessen Farbe dem Alarm entspricht.

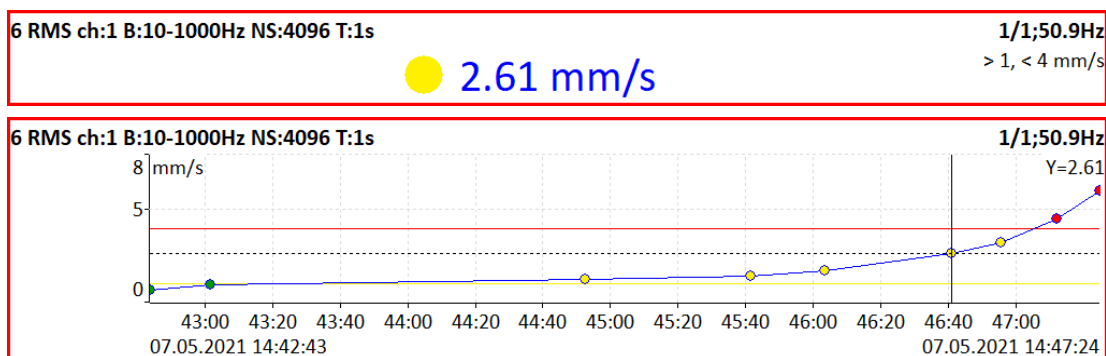


Es gibt 3 Möglichkeiten, wie Sie Grenzwerte erstellen können.

Adash Grenzwerte


Type	Adash
Values	low
Save	

Die Grenzwerte werden aus den Adash-Erfahrungen abgeleitet, die über viele Jahre der Entwicklung von Adash entstanden sind. Diese Limits erfordern die Kenntnis des Drehzahlwertes. Adash-Grenzwerte sind für zwei Datenzellentypen verfügbar:

- Schwingungsgeschwindigkeitsmesswerte im Frequenzbereich 10-1000Hz, die sich sehr gut für die Erkennung von Unwucht, Ausrichtungsfehlern und Lockerungen eignen
Hinweis! f_{min} kleiner als 10 Hz wird ebenfalls akzeptiert, d. h. die Adash-Grenzwerte können auch für Schwingungsgeschwindigkeitsmessungen mit f_{min} kleiner als 10 Hz verwendet werden.

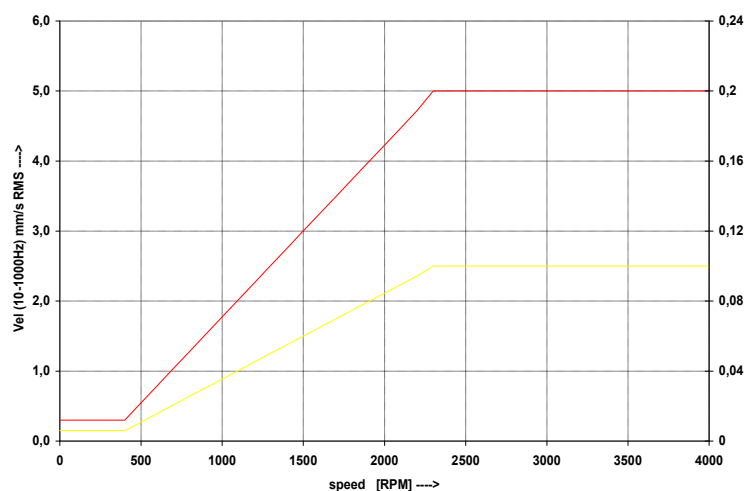




- Beschleunigungsmesswerte im Frequenzbereich 500 - 16 000 Hz (höhere Frequenzen als 16 kHz werden ebenfalls berücksichtigt).
Hinweis! f_{min} kleiner als 500 Hz und f_{max} größer als 16000 werden ebenfalls akzeptiert, d. h. die Adash-Grenzwerte können auch für Beschleunigungsmessungen mit f_{min} kleiner als 500 Hz und f_{max} größer als 16000 Hz verwendet werden

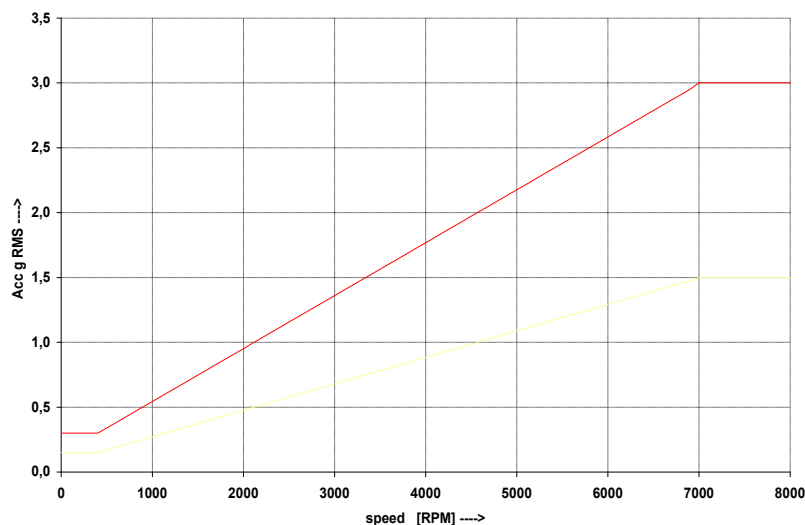

Diese Grenzwerte können für manche Maschinen zu strikt oder zu wenig strikt sein. Daher können Sie sie mit dem Grenzwertmultiplikator anpassen. Werte größer als eins erhöhen die Grenzwerte und Werte kleiner als

eins verringern sie. Ein Wert von eins bedeutet, dass der Grenzwert so bleibt, wie in den Grafiken oben dargestellt.

   Auf den folgenden Abbildungen können Sie die Wirkung des Multiplikators sehen. Das erste Diagramm zeigt einen Alarm, wenn der Multiplikator auf 1 eingestellt ist. Das zweite Diagramm zeigt dieselbe Messung, jedoch ist diesmal der Multiplikator auf 2 eingestellt, was bedeutet, dass der Grenzwert doppelt so hoch ist wie zuvor. Dies bedeutet, dass der Grenzwert weniger strikt ist und die Alarmstufe doppelt so hoch ist. Der dritte Fall zeigt die Situation, wenn der Multiplikator auf 0,5 eingestellt ist.



Hinweis! Für die Adash-Grenzwerte werden nur die kleinen farbigen Kreise in den Trends verwendet, nicht die Grenzwertlinien. Das liegt an der Beziehung zur Drehzahl. Jeder Messwert kann eine andere Drehzahl haben.

ISO 20816

Die Grenzwerte sind nach der Norm ISO 20816 definiert und sind nur für Schwinggeschwindigkeitsmessungen im Frequenzbereich 10 - 1000 Hz verfügbar. Die Maschinengruppe und das Maschinenfundament müssen für den entsprechenden Kanal definiert werden, bevor dieser Standard verwendet werden kann (siehe MENÜ / EINSTELLUNGEN / AC-Sensoren / ISO-Maschinengruppe und ISO-Maschinenfundament).

Hinweis! Die Einstufung in den ISO-Grenzwerten wird auch durch die Buchstaben A, B, C, D gekennzeichnet. Die verwendete Gruppe und das Fundament wird auch in der Grafik angezeigt.



Benutzer

Der Benutzer kann eigene Grenzwerte definieren.

Type	user
Unit	mm/s
Alarm 1	Ok
Add Limit	
Save	

Standardmäßig ist noch kein Grenzwert definiert und der Alarm ist für alle Messwerte auf Ok gesetzt. Das ist identisch wie im DDS-Dialog für Grenzwerte.

Sie können einen Grenzwert über den Punkt Grenzwert hinzufügen und den Wert eingeben (z. B. 1).

Type	user
Unit	mm/s
Alarm 1	Ok
Limit Value 1	1
Alarm 2	Warning
Add Limit	
Save	

Jetzt haben Sie einen Grenzwert (1 mm/s) definiert, der eine Zahlenreihe in zwei Intervalle (unter 1 mm/s und darüber) unterteilt. Sie können für jedes Intervall einen Alarm definieren. Alarm 1 definiert den Alarm unterhalb des Grenzwertes 1 und Alarm 2 definiert den Alarm oberhalb des Grenzwertes 1. Das Gleiche können Sie in DDS durchführen, indem Sie auf das Symbol $\oplus$ klicken und die Zahl eingeben.

Auf die gleiche Weise können Sie eine beliebige Anzahl von Grenzwerten hinzufügen.

Type	user
Unit	mm/s
Alarm 1	Ok
Limit Value 1	1
Alarm 2	Warning
Limit Value 2	4
Alarm 3	Alert
Add Limit	
Save	

Properties Route Limits Data Reference

☐ None
☐ ISO 10816
☐ Adash Low
☒ User

Unit
mm/s

⊕

 1

⊖

 4

⊕

Ok

Warning

Alert

Grenzwerte können auch über ein entsprechendes **Grenzwert**-Element bearbeitet oder gelöscht werden.

Type	user	edit delete
Unit	mm/s	
Alarm 1	Ok	
Limit Value 1	1	
Alarm 2	Warning	
Limit Value 2	4	
Alarm 3	Alert	
Add Limit		
Save		

Alarme werden über ein entsprechendes **Alarm**-Element definiert.

Type	user	Ok
Unit	mm/s	Warning
Alarm 1	Ok	Alert
Limit Value 1	1	Danger
Alarm 2	Warning	
Limit Value 2	4	
Alarm 3	Danger	
Add Limit		
Save		

Properties Route Limits Data Reference

☐ None
☐ ISO 10816
☐ Adash Low
☒ User

Unit mm/s

1 4

Ok Warning Danger

Ok
Warning
Alert
Danger

Hinweis! Sie können Alarme in beliebiger Reihenfolge zuordnen. Es ist nicht erforderlich, dass das Ok-Intervall das niedrigste ist. Z. B. liegt bei Schwingwegmessungen oft das Ok-Intervall in der Mitte und die Alarme "Warnung" und "Alarm" sind niedrigeren und höheren Bereichen zugeordnet.

Type	user
Unit	µm
Alarm 1	Danger
Limit Value 1	50
Alarm 2	Warning
Limit Value 2	100
Alarm 3	Ok
Limit Value 3	300
Alarm 4	Warning
Limit Value 4	400
Alarm 5	Danger

Export nach uff

Daten der ausgewählten Messung in das **uff**-Dateiformat exportieren (nicht für alle Messungsarten).

Die Datei wird im Ordner uff auf VA5_DISC gespeichert.

Wenn die Ist-Daten angezeigt werden, werden nur diese Daten exportiert. Wenn die Trend-/Historiendaten angezeigt werden (Ansicht Trend / Ansicht Aktuell), dann können Sie nur einen angezeigten Datenwert oder alle Daten in der Historie exportieren. Sie werden gefragt "**Exportieren (Alle/Eins)?**".

Export nach wav

Daten der ausgewählten Messung in das wav-Dateiformat exportieren (nur Zeitsignal und Orbit). Die Datei wird im Ordner wav auf VA5_DISC gespeichert.

Das Zeitsignal wird als eine Datei mit zwei Kanälen exportiert (1. Kanal für Signal, 2. Kanal für Trigger).

Orbit wird als zwei Dateien (A- und B-Kanal) exportiert.

Vor dem Export müssen Sie den gewünschten Signalbereich in der wav-Datei eingeben. Dies ermöglicht es, eine bessere Auflösung in der Datei zu erhalten. Wenn die echte Signalspitze z.B. 8mm/s beträgt, dann geben Sie z.B. 10mm/s ein.

Endwert eingeben [mm/s]
10

Hinweis! Sie können die 24-Bit- oder 16-Bit-Kodierung der wav-Datei mit MENÜ / EINSTELLUNGEN / Globale Einstellungen / Wav-Kodierung wählen

Export nach csv

Exportiert Daten der ausgewählten Messung in das **csv**-Dateiformat. Die Datei wird im csv-Ordner auf VA5_DISC gespeichert.

csv Kopfzeile

Die erste Zeile in einer csv-Datei ist ein Dateikopf mit Informationen über die Messung. Parameter im Dateikopf beginnen mit einem Vorzeichen und werden durch ein Semikolon getrennt (Vorzeichen: Wert;). Im Folgenden finden Sie eine Liste der möglichen Vorzeichen:

- **u:** Einheit (die Seriennummer der Einheit, in der die csv-Datei exportiert wurde)
- **ch:** Kanal
- **n:** Anzahl der Stichproben (Zeilen)
- **d:** delta (die Differenz zwischen zwei Stichproben in der Einheit x-Achse)
- **eu:** Auswerteeinheit
- **t:** Zeit der Messung
- **s:** Geschwindigkeit während der Messung
- **sensor:** Sofern der Sensorname abgespeichert ist, wird dieser in der Kopfzeile angezeigt
- **Hinweis:** Die Kopfzeile kann auch eine Notiz enthalten, die automatisch aus den Notizen des Projekts übernommen wird (siehe Notizen). Es werden nur Notizen berücksichtigt, die nach der Messung erstellt wurden.

csv Daten

Die Messdaten werden in einzelnen Zeilen gespeichert. Jede Zeile enthält Werte je nach Art der Messung.

Zeit, g-env Zeit, ACMT

zeit; amplitude; trigger

Orbit

zeit, amplitude A, amplitude B, amplitude X, amplitude Y, trigger

Spektrum, g-env Spektrum, Oktavspektrum

frequenz, amplitude

Ordnung, Ordnungs Spektrum

ordnung, amplitude, phase

FrF

frequenz, amplitude, phase, coherence

Cepstrum

quefrenz, amplitude

Export nach csv (alle)

Exportiert nach csv alle Messungen, die sich in dem Projekt befinden in einen Ordner.

Export nach Rekorder

Nur wenn im Analysator die **Rekorder**-Messung ausgewählt ist!

Die Liste aller Datensätze in der gewählten Rekordermessung erscheint. Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus der Liste aus. Wenn Sie nur einen Datensatz auswählen, geben Sie einen neuen Namen ein. Der Standardname des neuen Datensatzes beginnt mit dem eingestellten Namen, gefolgt von Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung (yyyyy_mm_dd_hh_mm_ss_msec). Ausgewählte Datensätze werden in das Rekorder-Modul (Ordner) exportiert/kopiert. Jetzt können Sie mit ihnen im Rekorder-Modul arbeiten.

Export nach VA5_DISC

Nur wenn die **Rekorder**messung ausgewählt ist!

Dieser Punkt ist dem vorherigen sehr ähnlich. Ausgewählte Datensätze werden in den Ordner VA5_DISC VA4recorder exportiert.

Messung bearbeiten

Das Menü Messung bearbeiten wird mit **Messen / Bearbeiten** geöffnet. Dieses Menü wird auch automatisch geöffnet, wenn eine neue Messung angelegt wird. Der Inhalt des Menüs bezieht sich auf die Auswahl der Messart (erste Zeile). Hier werden alle Parameter aller Messarten beschrieben.

Typ

Die Art der Messung. Die tatsächlichen Triggereinstellungen werden unter dem Messwert angezeigt.

Alle Kanäle

Sie können diese Parameter auf Ja setzen, um für alle Kanäle die gleiche Messung zu erstellen.

Kanal

Der Kanal der Eingangssignalquelle für die Auswertung.

Kanal A

Erster Eingangskanal für Orbits.

Kanal B

Zweiter Eingangskanal für Orbits.

Eingangskanal

Der Eingangskanal für die frf-Messung.

Ausgangskanal

Der Ausgangskanal für die frf-Messung.

Einheit

Physikalische Einheit der Messung

Der Benutzer muss zuerst die Einheit des Sensors entsprechend seinem Sensor definieren. Dann definiert er auch die Maßeinheit, die aus der Einheit des Sensors konvertierbar sein muss. Das heißt, es kann eine beliebige Einheit der physikalischen Größe des Sensors sein. Für einige Messgrößen gibt es auch die Möglichkeit der Integration oder Ableitung des Signals. Z.B.: die Einheit g (Beschleunigung) des Sensors ermöglicht die Einheit g, m / s², mm / s, in / s, mil, um ...

Darüber hinaus wird auch die Spannungseinheit (V, mV) als Maßeinheit akzeptiert, unabhängig vom Wert der Sensoreinheit. In diesem Fall wird das Rohsignal ohne Neuberechnung der physikalischen Einheit gemessen.

Signalbewertung

Die Art der Breitbandkennwertberechnung (P bedeutet Spitzenwert; Peak)

RMS

quadratischer Mittelwert oder Effektivwert

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i x_i^2}$$

Skaliert 0-P

$$Scaled\ 0 - P = 1.414 \cdot RMS$$

Echt 0-P

es handelt sich um einen echten 0-Spitzenwert in der Signalform, den Maximalwert der absoluten Werte des Signals.

Skaliert P-P

$$Scaled\ P - P = 2 \cdot Scaled\ 0 - P = 2 \cdot 1.414 \cdot RMS$$

Echt P-P

es ist der echte Spitzen-Spitzenwert in der Signalform (die Differenz zwischen dem höchsten positiven und dem höchsten negativen Wert im Signal)

AVG / Mittelung

es ist der Mittelwert der absoluten Werte aller Abtastwerte.

$$AVG = \frac{1}{n} \sum_i |x_i|$$

Crest

ist gleich Echter 0-P/ RMS.

$$Crest = \frac{True\ 0 - P}{RMS}$$

Kurtosis

$$Kurtosis = \frac{\frac{1}{n} \sum_i x_i^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_i x_i^2\right)^2}$$

Ergebnisart

Standard-Frequenzgangfunktionen, gemessen zwischen Eingangskanal und Ausgangskanal

H1

Eingangskanal

H2

Ausgangskanal

H3

Mittelwert von H1 und H2.

PAS / Phasen zugeordnetes Spektrum

Phase Assigned Spectrum - das Amplitudenspektrum von Ausgangskanal und Phase wird angezeigt

ac+dc, ac, dc


Sie können das gesamte Eingangssignal verarbeiten oder nur die Wechsel- oder Gleichstromkomponente verwenden für die g-demod Messung.

Band fmin**kein, 1, 2, 10, benutzer**

Die niedrige untere Eckfrequenz des Bandpassfilters, die vor der Auswertung auf das Signal angewendet wird (Entfernen niedriger Frequenzen). Der Wert **kein** bedeutet, dass nur der Eingangsfilter des A/D-Wandlers verwendet wird.

Hinweis! Wenn Sie kein wichtiges Signal unterhalb von 10 Hz erwarten, verwenden Sie den 10 Hz-Filter anstelle von 1 Hz. Die Initialisierungszeit des 1Hz-Filters ist viel länger als bei 10Hz.

Hinweis! Der Wert kein ist nur für die direkte Messung ohne Integration verfügbar. Der Wert kein bedeutet nicht die Messung des DC-Teils. Der HP-Filter bei A/D-Wandlern wird immer verwendet. Es wird jedoch kein zusätzlicher Filter verwendet. Der Frequenzbereich ohne Filterung beginnt bei 0,35 Hz (-3dB-Punkt). Siehe das Frequenzgang-Diagramm.

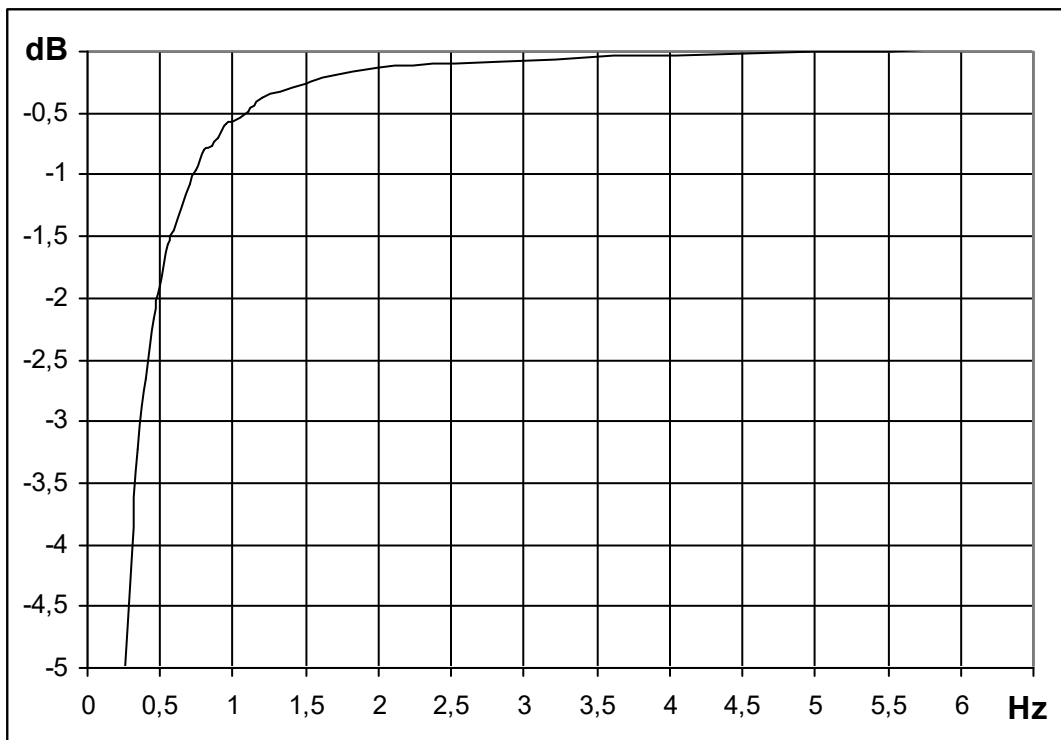**Band fmax**

Dies ist die obere Grenzfrequenz des Bandpassfilters, das vor der Auswertung auf das Signal angewendet wird (entfernt hohe Frequenzen). Der Wert **kein** bedeutet, dass die höchste Frequenz nur vom Eingangsfilter eines A/D-Wandlers bestimmt wird.

DEMOD fmin

Die untere Eckfrequenz des Bandpassfilters, die vor der Demodulation (Entfernung tiefer Frequenzen) auf das Signal angewendet wird.

DEMOD fmax

Die obere Eckfrequenz des Bandpassfilters, die auf das Signal angewendet wird (Entfernung hoher Frequenzen).

Der DEMOD fmax wird zur Bestimmung einer Abtastfrequenz verwendet.

Abtastfrequenz

Standardmäßig wird die Abtastfrequenz durch fmax bestimmt, so dass das Abtasttheorem erfüllt ist:
 $f_s > 2 * f_{max}$

Jetzt kann sie unabhängig von Ihren Präferenzen eingestellt werden.


Hinweis! Beachten Sie nur eine Ausnahme - für den Typ "Kennwert" kann die Abtastfrequenz nur dann unabhängig eingestellt werden, wenn der Wert für das Band fmax auf "keine" gesetzt ist. Wie Sie sehen können, ist die Option "Sampling freq" in der obigen Abbildung ausgegraut.

Die Abtastfrequenz kann nur einen der folgenden Werte annehmen:


64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 196608 Hz

Jeder Wert ist eine Zweierpotenz, mit Ausnahme des letzten Wertes. Der höchste Wert sollte in besonderen Fällen verwendet werden, in denen Sie den höchstmöglichen Frequenzbereich benötigen. Beachten Sie jedoch, dass die schnelle Frequenz keine Zweierpotenz ist und Sie daher keine schönen Werte für die Spektralaufösung oder die Länge der Zeitwellenform erhalten, da die Anzahl der Abtastwerte des Eingangssignals immer eine Zweierpotenz ist.


Wenn Sie jedoch einen bestimmten Filter verwenden müssen, ist die vorgeschlagene Abtastfrequenz möglicherweise nicht ausreichend. Betrachten Sie die Sinuswelle mit einer Frequenz von 80 Hz. Sie können Band fmax auf 100 Hz einstellen, was eine geeignete Tiefpassfrequenz für Ihr Signal ist. Wenn Sie die Abtastfrequenz durch fmax bestimmen lassen, wird ihr Wert auf 256 Hz geschätzt. Das bedeutet, dass Ihr Signal mit $256 / 80 = 3,2$ Samples pro Periode abgetastet wird.

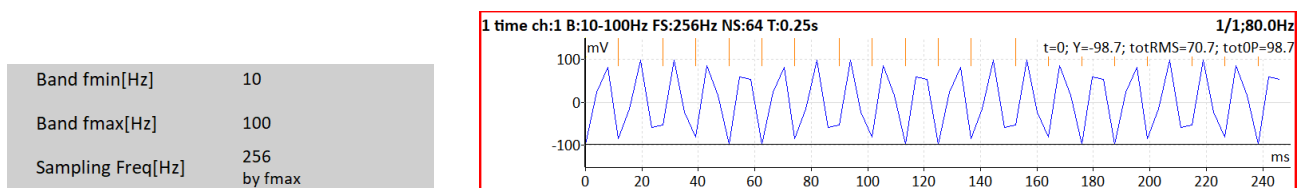

Wie Sie auf dem Bild sehen können, ist es kaum zu erkennen, dass es sich um ein Sinussignal handelt. Es wäre besser, wenn Sie eine höhere Abtastfrequenz verwenden würden. Wenn Sie dennoch das Bandfilter mit einer Frequenz von 100 Hz fmax verwenden müssen, können Sie mit dem Parameter Abtastfrequenz eine beliebige höhere Abtastfrequenz aus der Frequenzreihe festlegen und das so genannte Oversampling verwenden. Mit Oversampling wird das Signal präziser wiedergegeben.

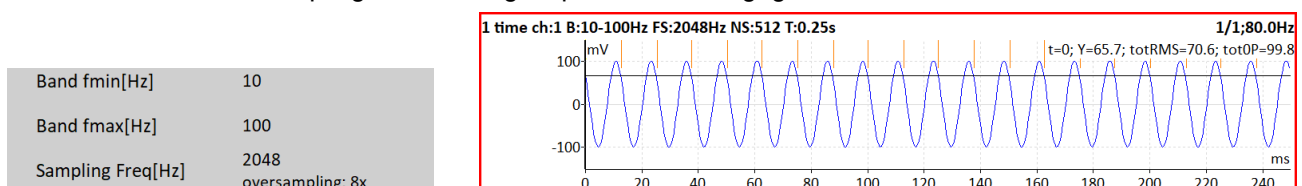

Oversampling ist auch bei der Verwendung von Filtern in Orbits nützlich. Vergleichen Sie denselben Orbit mit verschiedenen Abtastfrequenzen.

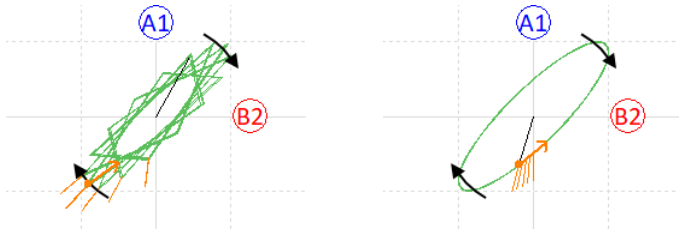

Achtung! Wenn der Wert der Abtastfrequenz vom Wert "by fmax" abweicht, kann die Messung von Geräten mit Firmware älter als *.0282 nicht korrekt verarbeitet werden.

Hinweis! Wenn Sie die Messart auf "Kennwert" einstellen, beachten Sie, dass fs nur für das Band fmax definiert werden kann, das auf "keine" eingestellt ist.

Abtastung

Für APS (Amplitude+Phase+Drehzahl), Phasenverschiebung

standard, schnell

schnell: Es wird $f_s = 196608 \text{ Hz}$ verwendet und die maximal mögliche Drehzahl wird erhöht (aber die niedrige Drehzahl wird auch höher gesetzt).

ACMT Abtastung

Die Abtastfrequenz für die ACMT-Kompression. Sie definiert die Abtastfrequenz des resultierenden Signals, d.h. $1 / \text{ACMT FS}$ bedeutet Zeitunterschied zwischen zwei Abtastungen. Ein kleinerer Wert von ACMT FS bedeutet, dass das Signal stärker komprimiert ist.

Anmerkung! Die Eingangsabtastfrequenz ist mit 65536 Hz oder der maximal möglichen Frequenz des Eingangssignals fest kodiert, d.h. wenn ein Datensatz mit einer niedrigeren Abtastfrequenz als Eingang verwendet wird, dann wird die Abtastfrequenz des Datensatzes als Eingangsabtastfrequenz von acmt verwendet.

Anmerkung! Input FS / ACMT FS gibt das Kompressionsverhältnis an, d.h. die Anzahl der Samples, die in einem Sample enthalten sind. Bei einem Standardwert von 1024 werden $65536 / 1024 = 64$ Samples als ein Wert gespeichert.

Bereich

Frequenzbereich der Spektrumsmessung. Unter diesem Punkt wird auch die Information über die Abtastfrequenz (f_s) angezeigt, die für die Auswertung verwendet wird.

Der Bereich wird verwendet, um eine Abtastfrequenz zu bestimmen.

Fenster


rechteck, hanning, transient, exponentiell, flat top

Das Standardformat der FFT-Fensterfunktionen.


Wenn Sie das Fenster "Transient" oder "Exponential" auswählen, müssen Sie dessen Verschiebung und Länge definieren, beides in Millisekunden. Sie können diese Werte direkt im Menü eingeben. Dies kann aber in den meisten Fällen unmöglich sein. Verwenden Sie lieber den Ansatz aus dem nächsten Beispiel (zur Einrichtung eines Exponentialfensters für einen Stoß-Test).

Legen Sie das Exponentialfenster fest. Behalten Sie die Standardwerte der Parameter Verschiebung und Länge bei. Bestätigen Sie das Menü. Öffnen Sie das Menü Grafikeigenschaften und stellen Sie die Parameter Ansicht

auf Zeit, so dass das gemessene Zeitsignal anstelle des Spektrums angezeigt wird. Nehmen Sie die erste Messung vor.

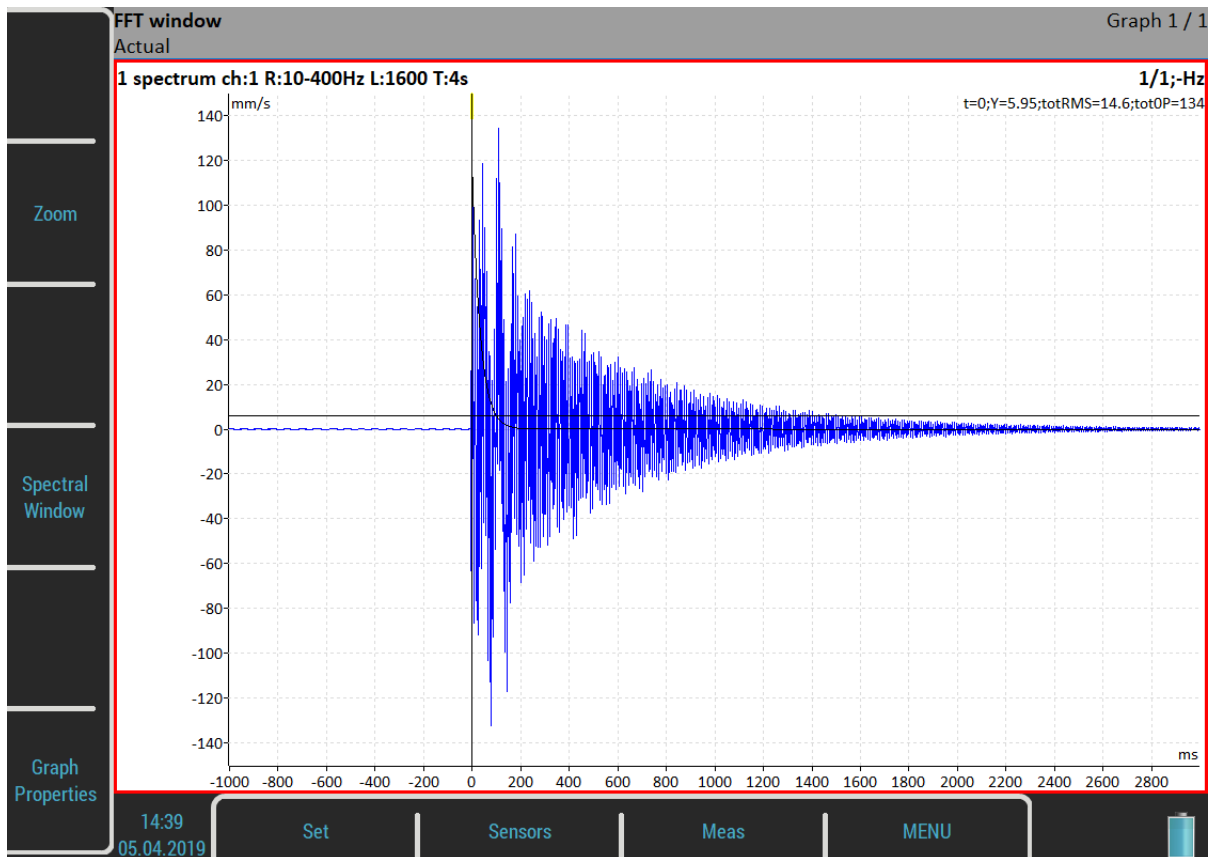

Eine Option **Spektrales** Fenster ist jetzt als Schaltflächenmodus verfügbar. Drücken Sie den Knopf und Sie können die Parameter entsprechend dem gemessenen Signal mit den Funktionen **Bewegen1** und **Länge1** einstellen. Sie können diese Parameter auch während des Messvorgangs einstellen.

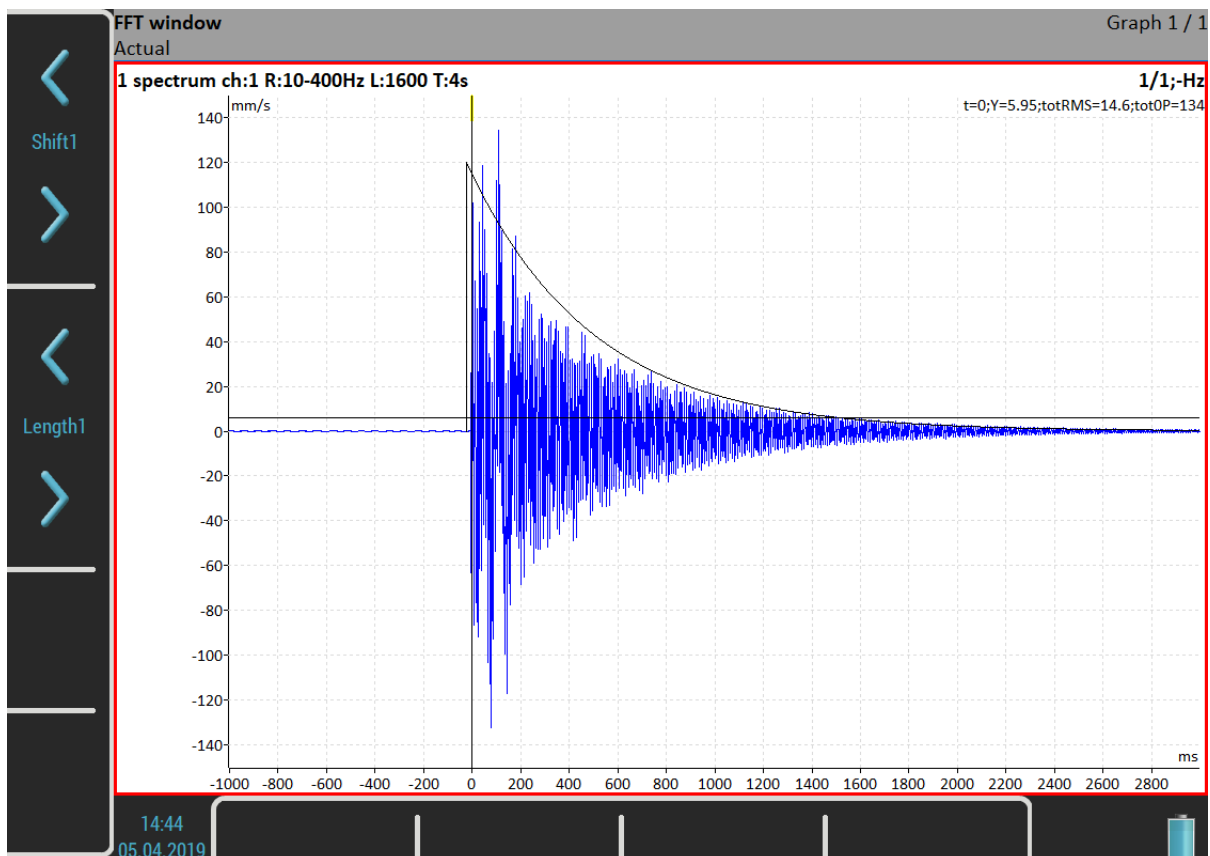

Nun, wenn das Fenster eingestellt ist, wechseln Sie die Ansicht zurück zum Spektrum und nehmen Sie Ihre letzte Messung vor.

Im Falle der Frequenzgangfunktion müssen Sie zwei FFT-Fenster für Eingangs- und Ausgangssignal einrichten. Dann stehen außerdem die Funktionen Bewegen2, Länge2 und Bewegen1 2 zur Verfügung.

Zoom Spektrum

nein

Standardspektrum wird erstellt (Bereich von Null)

ja

es wird ein Zoom Spektrum erstellt (Bereich um die Mittenfrequenz)

Mittenfrequenz

Mittenfrequenz für Zoom Spektrum

Bereich

Frequenzbereich des Diagramm. Unter diesem Punkt wird auch die Information über die Abtastfrequenz (fs) angezeigt, die zur Auswertung herangezogen wird.

ACMT FS

Die Abtastfrequenz für die ACMT-Komprimierung. Sie definiert die Abtastfrequenz des resultierenden Signals, d.h. $1 / \text{ACMT FS}$ bedeutet Zeitdifferenz zwischen zwei Abtastwerten. Ein geringerer Wert von ACMT FS bedeutet, dass das Signal stärker komprimiert wird.

Hinweis! Die Eingangsabtastfrequenz ist fest als 65536 Hz oder maximal mögliche Frequenz des Eingangssignals kodiert, d.h. wenn ein Datensatz mit niedrigerer Abtastfrequenz als Eingang verwendet wird, dann wird die Abtastfrequenz des Datensatzes als ACMT Eingangsabtastfrequenz verwendet.

Hinweis! Eingang FS / ACMT FS gibt ein Kompressionsverhältnis an, d.h. die Anzahl der Abtastwerte, die zu einem Abtastwert führen. Mit dem Standardwert 1024 haben Sie $65536 / 1024 = 64$ Samples werden als ein Wert gespeichert.

Triggersteuerung

aus

Das Zeitsignal enthält eine definierte Anzahl von Abtastwerten

an

Das Zeitsignal enthält eine definierte Anzahl von Triggern. Wenn z.B. die Triggerquelle auf Tacho eingestellt ist, dann bedeutet dies die Anzahl der Umdrehungen.

Hinweis! Im Falle einer freilaufenden Messung werden die Impulse der Tachosonde als Auslöser betrachtet.

Samples / Abtastungen

Anzahl der Abtastungen. Die Signalzeitlänge wird unter diesem Punkt angezeigt.

Anzahl der Triggerungen

Erforderliche Anzahl von Triggern (wenn die Trigger-Steuerung **eingeschaltet** ist)

Linien

Anzahl der Linien des Spektrums. Die Signalzeitdauer (t) und die Deltafrequenz zwischen zwei Linien (df) werden unter diesem Punkt angezeigt.

Mittelungsart

linear, **peak hold**, **zeit synchron** (für Spektrum)

linear, **maximum**, **minimum**, **mittelwert** (für statische Werte)

Die **zeitsynchrone Mittelwertbildung** funktioniert folgendermaßen: Die Zeitsignale werden gemittelt (muss in den meisten Fällen durch einen Tacho gesteuert werden) und aus der gemittelten Zeitsignalfom wird das endgültige Spektrum berechnet. Es kann für nicht hüllkurvenlose und nicht gezoomte Spektren eingestellt werden.


Mittelung

aus oder Anzahl der Werte im Mittelwert. Die Gesamtzeit (gesamt t), die für die gesamte Messung benötigt wird, wird unter diesem Wert angezeigt.

Die Triggerquelle bestimmt, wie die Messung zwischen bestimmten Werten eines Mittelungswert ausgelöst wird:

- **kontinuierlich**
Wenn die Messung gestartet wird, werden alle für die Mittelwertbildung erforderlichen Signale kontinuierlich aufgenommen.
- **extern**
wenn der externe Auslöser kommt, werden alle für die Mittelwertbildung benötigten Signale kontinuierlich aufgenommen, ohne auf den nächsten Auslöser zu warten
- **tacho**
jedes Signal zur Mittelwertbildung wird durch Tacho (konstante Phase) ausgelöst
- **Amplitude**
jedes Signal zur Mittelwertbildung wird durch die Amplitude ausgelöst
- **manuell**
das erste Signal für die Mittelwertbildung wird manuell ausgelöst, die nächsten Signale werden kontinuierlich erfasst
- **manuell sequentiell**
jedes Signal zur Mittelwertbildung wird manuell ausgelöst

Hinweis! Wenn die Mittelwertbildung verwendet wird, werden die **Min-** und **Max-**Werte in der unteren linken Ecke des statischen Diagramms angezeigt. Dies stellt den Minimal- und Maximalwert während der Mittelwertbildung dar. Sie können dann die Abweichung des Messwerts sehen. Diese Werte werden nur während der Messung angezeigt und werden nicht in den Trends gespeichert.

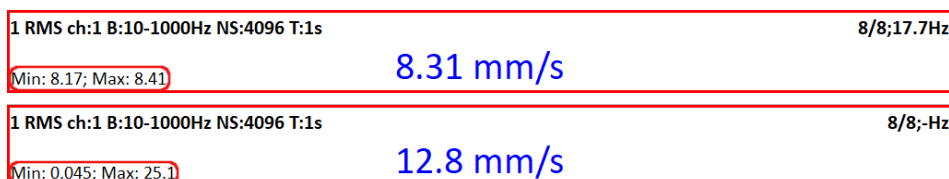

In der ersten Grafik sehen Sie eine geringe Abweichung des Wertes (Min: 8,17; Max 8,41). Dieser gemittelte Wert ist akzeptabel. Im Gegensatz dazu zeigt die zweite Grafik eine Messung mit einer großen Abweichung (Min: 0,045; Max: 25,1). Achten Sie auf solche Messungen. Der Messwert hat einen fast zufälligen Charakter.

Hinweis! Wenn die Mittelwertbildung verwendet wird, möchten Sie wahrscheinlich, dass die Messung mit der festgelegten Anzahl von gemittelten Werten beendet wird. Manchmal ist es nicht möglich, die Messung sofort zu beenden, wenn die Mittelwertbildung abgeschlossen ist. Wenn Sie also während einer Messung mit nicht abgeschlossener Mittelwertbildung auf die Schaltfläche Stopp klicken, wird der Messvorgang nicht sofort beendet. Stattdessen wird ein Info-Fenster zur Beendigung der Mittelwertbildung angezeigt. Sie können warten, bis die Mittelwertbildung abgeschlossen ist, oder die Schaltfläche Stopp erneut drücken, um den Messvorgang zu beenden, unabhängig davon, ob die Mittelwertbildung abgeschlossen ist oder nicht.

Finishing Averaging

Überlappung

Überlappung von Signalen während der Mittelwertbildung in Prozent der Signallänge.

Die Überlappung ermöglicht es, den Vorgang der Mittelwertbildung zu beschleunigen. Z.B. bedeutet eine Überlappung von 75%, dass 75% des bereits aufgenommenen Signals für die nächste Auswertung mit 25% des neuen Signals verwendet wird.

Achtung! Die Überlappung wird nicht für die **zeitsynchrone** Mittelwertbildung verwendet.

Achtung! Die Überlappung wird nur für die Triggerquelle verwendet, die zwischen den Mittelwerten nicht auf einen Trigger wartet, d.h. **kontinuierlich, extern, manuell**.

Frequenz

drehzahl, benutzer

Der Frequenzwert für die Phasenverschiebungsmessung kann manuell eingegeben werden (Benutzer) oder es kann die Drehzahlfrequenz von der Tachosonde verwendet werden.

Ordnung

Normalerweise benötigt der Anwender die Messung von Amplitude und Phase von der Frequenz der Drehzahl. Im Parameter Ordnungen können Sie eine beliebige Multiplikation der Drehzahl definieren und Amplitude und Phase auf dieser Frequenz messen.

gemessene Frequenz = Ordnung * Drehzahl

Vorsicht! Sie können eine beliebige Zahl als Ordnung eingeben, aber die Phase kann nur für ganzzahlige Ordnungen ausgewertet werden.

Ordnungen

1/2,1-5, 1-5, 1/2,1-10, 1-10

Sie definiert, welche Ordnungen in der Ordnungsanalyse gemessen werden.

Auflösung

drehzahl / wert

Diese Zahl definiert die Bandbreite der Spektrallinie. Wenn zwei nahe beieinander liegende Frequenzen existieren und diese in einer Spektrallinie enthalten sind, dann zeigt diese Linie die Summe beider an. Wenn wir einen korrekten Amplituden- und Phasenwert z.B. bei der Drehzahlfrequenz erhalten wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass die Bandbreite der Spektrallinie nur die Drehzahlfrequenz enthält. Wenn eine andere Frequenz in der Drehzahlkurve vorhanden ist, dann ist sie störend und wir erhalten einen falschen Wert. Das nächste wichtige Merkmal der Drehzahl/N-Auflösung ist, dass die Zahl N die Anzahl der Umdrehungen im erforderlichen Zeitsignal ist, aus dem das Spektrum gebildet wird.

Beispiel: Die Frequenz beträgt 25 Hz. Die eingegebene Auflösung ist **Drehzahl / 4** (das bedeutet, dass das Zeitsignal 4 Umdrehungen enthält), d.h. 6,25 Hz. Die Bandbreite der Linie in FFT wird 6,25 Hz betragen. Das bedeutet, dass die Drehzahlen alle Frequenzen im Intervall (21.875 , 28.125) enthalten. Befindet sich eine Störfrequenz in diesem Intervall, muss eine höhere Auflösung verwendet werden, z.B. **Drehzahl / 8**.

Achtung! Wenn Sie eine höhere Auflösung wählen (z.B. Drehzahl / 64 oder sogar Drehzahl / 1024), dann müssen mehr Umdrehungen gemacht werden und Sie werden länger auf Ergebnisse warten. Die höhere Auflösung bedeutet ein längeres Zeitsignal für die Auswertung. Wir empfehlen nicht, immer den Maximalwert zu verwenden, weil Sie dann länger (viel länger) auf Ergebnisse warten müssen. Verwenden Sie die hohe Auflösung nur in Fällen, wenn Ihr Signal zwei nahe beieinander liegende Frequenzen enthält und Sie diese trennen müssen.

Auflösung in Ordnungen. Der Auflösungswert in der Ordnungsanalyse ist mit der Anzahl der Umdrehungen ähnlich wie die Auflösung im Frequenzspektrum mit der Anzahl der Sekunden verbunden. Die Auflösung im Frequenzbereich kann als $\Delta f = 1 / T$ ausgedrückt werden, wobei T die Anzahl der Sekunden pro FFT-Datensatz ist. In ähnlicher Weise kann die Auflösung in der Ordnungsanalyse als $\Delta_{ord} = 1 / \text{Umdrehung}$ ausgedrückt werden, wobei Umdrehung die Anzahl der Umdrehungen pro FFT-Datensatz ist. Diese Auflösung wird in Ordnungen definiert. Wenn Sie die Auflösung der Ordnungsanalyse in Frequenzeinheiten ausdrücken möchten, müssen Sie die Auflösung in Ordnungen mit der Drehfrequenz multiplizieren. Daher wird der Auflösungswert als Bruchteil der Drehfrequenz eingegeben, und die erforderliche Anzahl der Umdrehungen wird in der Notiz unter dem Auflösungswert angezeigt.

Auflösung	drehzahl / 4 t = 4 Drehz.
-----------	------------------------------

Achtung! Bei Messungen mit einstellbarem Ordnungswert ist darauf zu achten, dass die geeignete Auflösung entsprechend der geforderten Reihenfolge korrekt eingestellt wird. Der Ordnungswert muss ein ganzzahliges Vielfaches der Auflösung in Ordnungen sein, d.h. ein ganzzahliges Vielfaches der 1 / Umdrehung. Das Menü selbst hilft Ihnen, diese Bedingung zu erfüllen. Jedes Mal, wenn Sie die Ordnung eingeben, wird automatisch die niedrigste geeignete Auflösung eingestellt. Dann können Sie den Auflösungswert entsprechend Ihren Bedürfnissen erhöhen. Das Untermenü Auflösung enthält immer geeignete Werte für die tatsächliche Reihenfolge. Sie können jedoch weiterhin jeden beliebigen Benutzerwert eingeben. Die nächstmögliche Reihenfolge, die bei der Berechnung wirklich verwendet wird, wird als Hinweis angezeigt, wenn die tatsächliche Reihenfolge für die eingegebene Auflösung nicht möglich ist.

Wenn zum Beispiel die Auflösung in Hz = Drehzahl/4, dann ist die Auflösung in Ordnungen = 1/4 = 0,25. Die verfügbaren Ordnungen sind z.B. 1,25, 1,5, 1,75 usw.

Order	1.2 nearest possible = 1.25
Resolution	speed / 4 t = 4 revs

Achtung! Der Ordnungswert sollte mindestens viermal so hoch sein wie die Auflösung in Ordnungen. Das Instrument stellt diesen Zustand unabhängig von der Aufstellung durch Erhöhung der Drehzahl sicher.

Gesamtes Spektrum

ja, nein

Das Spektrum wird zwei Seiten haben, eine positive und eine negative (siehe Literatur zur Turbinenanalyse für weitere Einzelheiten).

Es ist wichtig, die korrekte Reihenfolge der Kanäle festzulegen. Sie muss mit der Drehrichtung übereinstimmen. Das bedeutet, dass die Tachomarkte zuerst am Kanal A und dann am Kanal B vorbei kommen muss. Der Winkel muss weniger als 180 Grad betragen. Andernfalls würden die positiven/negativen Teile vertauscht werden.

Diagramm Einstellungen

 
Außer den Messparametern können Sie auch Diagrammeigenschaften einstellen, die die Art und Weise beeinflussen, wie Signale und Werte angezeigt werden, z.B. Achsenskala, logarithmische Achse usw.

Hinweis! Alle verfügbaren Eigenschaften werden jetzt beschrieben. Aber nicht alle diese Eigenschaften werden immer angezeigt. Während Ihrer Arbeit werden immer nur Werte/Auswahlen angezeigt, die in diesem Moment Sinn ergeben. Zum Beispiel ist die Achse Z (dritte) Achse nur in 3D-Diagrammen (z.B. Kaskade, Spektrograph) sichtbar.


Anzeige

wert, trend

Verfügbar für Gesamtkennwerte im Modul Nachlauf. Es ermöglicht die Anzeige eines Trends während des Messvorgangs. Wenn ein Wert verwendet wird, wird nur der zuletzt gemessene Wert angezeigt (Standardeinstellung).



Wenn der Trend verwendet wird, werden alle gemessenen Werte im Trend angezeigt.

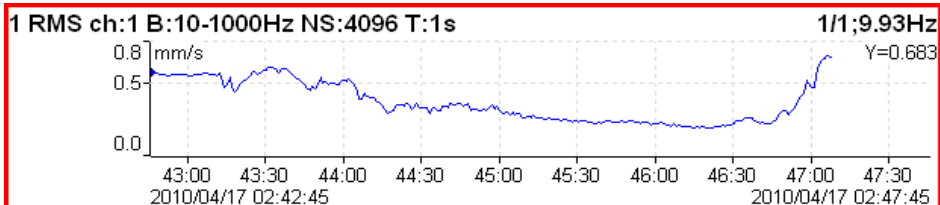

Maßstab

max

Y-Autoskalierung für jedes neue Signal, aber der Bereich wird nur dann größer, wenn ein höherer Wert kommt.

auto

Y Autoskalierung entsprechend den Datenwerten jedes neuen Signals.

benutzer

Der Benutzer definiert die Y-Skala für eine Achse unabhängig von den Datenwerten.

Diagramm Einheiten (für Spektren)

Legen Sie eine physikalische Einheit fest, die zur Anzeige eines Signals in dem Diagramm verwendet wird. Die Einheit kann sich von der Einheit unterscheiden, in der das Signal gemessen und gespeichert wurde (Messung / Einheit bearbeiten). Sie können eine beliebige Einheit aus einem Menü auswählen. Standardmäßig wird derselbe Wert wie Messwert verwendet, d.h. es erfolgt keine Neuberechnung und das Signal wird in derselben Einheit angezeigt, in der es gemessen wurde.

Hinweis! Integration und Differenzierung des Signals ist in Spektren verfügbar.

Cursor (für Zeitsignale)

einzel

einfacher Standard Cursor

periodisch

multiplizierter Cursor mit mehreren Additionen der Deltazeit

delta

Bandcursor mit Delta-Zeit-Länge

Wenn Sie einen periodischen oder Delta-Cursor verwenden, müssen Sie einen **Delta-X-Wert** einrichten. Dies kann im Menü Diagrammeigenschaften erfolgen oder die Funktion **Delta X** ist unter dem Steuermodus der Seitentasten verfügbar. Bei der Initialisierung wird der Delta X-Wert nach Möglichkeit drehzahlabhängig eingestellt.

Cursor (für Spektrum)

einzel

einfacher Standard Cursor

harmonisch

Cursor mit mehreren zusätzlichen Deltazeichen

seitenband

Cursor mit zusätzlichen Deltazeichen

delta

Cursor mit einem zusätzlichen Deltazeichen

Wenn Sie einen Seitenband- oder Delta-Cursor verwenden, müssen Sie einen **Delta-X**-Wert einstellen. Dies kann im Menü Diagrammeigenschaften erfolgen oder die Funktion **Delta X** ist unter dem Steuermodus der Seitentasten verfügbar. Bei der Initialisierung wird der Delta X-Wert nach Möglichkeit drehzahlabhängig eingestellt.

Cursor Position

Die Zeit- oder Frequenzposition des Cursors in dem ausgewählten Diagramm, manuelle Eingabe möglich.

Delta X

Das für die Delta-Cursor-Berechnung verwendete Zeit- oder Frequenzintervall, manuelle Eingabe möglich.

Achse X

lin., log

Achse Y

lin., log, dB

Achse Z**zeit**

Die Signale sind nach der Zeit einer Messung geordnet.

drehzahl

Die Signale sind nach der Drehzahl einer Messung geordnet.

regulär

Die Signale sind nach der Zeit einer Messung geordnet, aber mit konstantem Abstand zwischen zwei Messungen dargestellt, unabhängig davon, wann die Messungen vorgenommen wurden.

Ordnung Z**Erste vorne, Letzte vorne**

Die Reihenfolge der Spektren auf Z-Achse.

Signaltyp**RMS, 0-P, P-P**

Signalbewertung für spektrale Amplitudenwerte


Hinweis! Dieser Wert ist der gleiche wie der in MENÜ / EINSTELLUNGEN / Spektrum-Einstellungen / Signalbewertung definierte globale Wert, bis Sie ihn hier ändern. Das heißt, wenn Sie den globalen Wert

ändern, wird er auch hier geändert. Dies wird nach dem ersten Mal, wenn Sie hier einen Wert eingeben, aufhören.

Spitze (peak) Liste

an, aus

Die Tabelle der 5 höchsten Spektrallinien.

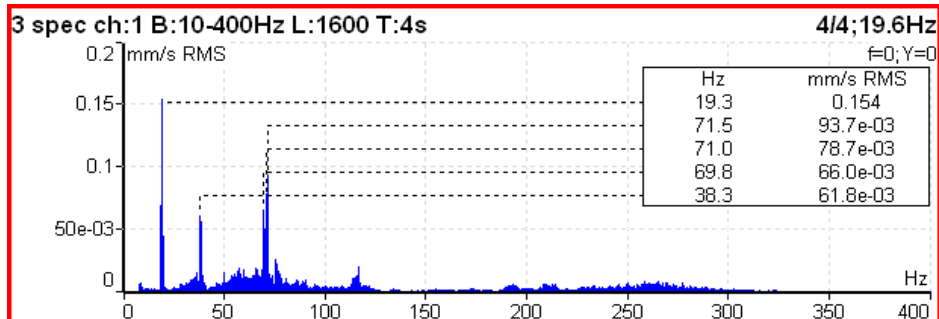


Synchronisierungstabelle

an, aus

Tabelle der mit der Drehzahl und der Netzfrequenz synchronisierten Werte.

- Subsynchronisation
Wert unter der Drehfrequenzen
- Synch
Wert für Drehfrequenz und Oberschwingungen
- Nicht-Synchronisierung
Gesamtwert ohne SubSynch und Synch
- Auswahl
Wert der Netzfrequenz und Oberschwingungen (Einstellung in Globale Einstellungen / Leistung/Netzfrequenz)

Alle Werte sind in der angezeigten Spektraleinheit und in % des Gesamtwertes angegeben.

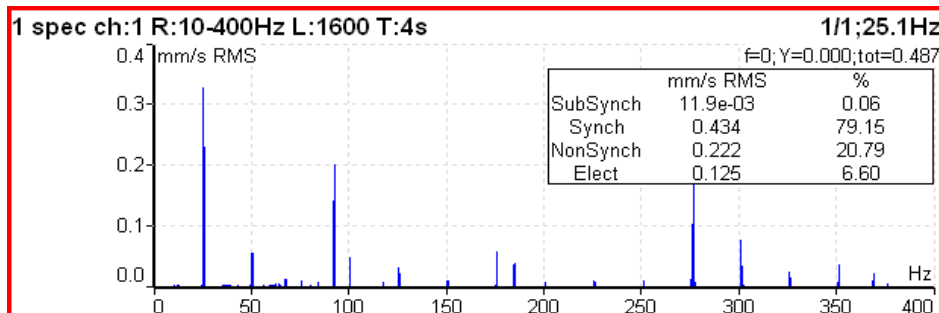

Ordnungstabelle

an, aus

Wertetabelle für bestimmte Ordnungen in der Ordnungsanalyse.

Statistische Tabelle

Die statistischen Kennwerte des Trends werden angezeigt:

- **n**
Anzahl der Messungen im Trend
- **EX**
Mittelwert (arithmetisches Mittel)
- **σ** (sigma)
Abweichung Durchschnitt

- **Xmax**
Maximalwert
- **Xmin**
Mindestwert
- **Xmax-Xmin**
das Intervall der Messwerte

Primär Cursor

Wenn die Globalen Einstellungen / Cursortyp auf max gesetzt sind, dann können Sie wählen, auf welches Signal die Max-Suche angewendet werden soll.

amplitude, phase für frf
X, Y für orbit

Ansicht (für Trend der statischen Wellenlage)

Statische Wellenlage

Standard 2D-Ansicht der stat. Wellenlage in der xy-Ebene.

AB

Zwei Trends der an den Eingängen A und B gemessenen Werte.

XY

Zwei Trendwerte übertragen auf X und Y

Ansicht (für frf)

ampl, phase

real, imag

nyquist

amplitude

phase

coherence


zwit

amplituden

Ansicht (für amp+phase trend; APS und erweitertes Smax)


aps t

Trends von Amplitude, Phase und Drehzahl bezogen auf den Zeitpunkt des Messvorgangs.

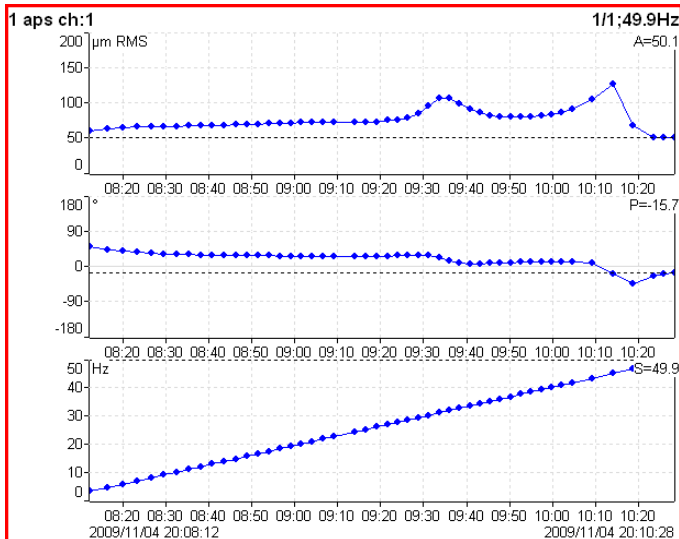


ap_s

Trends von Amplitude und Phase in Bezug auf die Drehzahl.

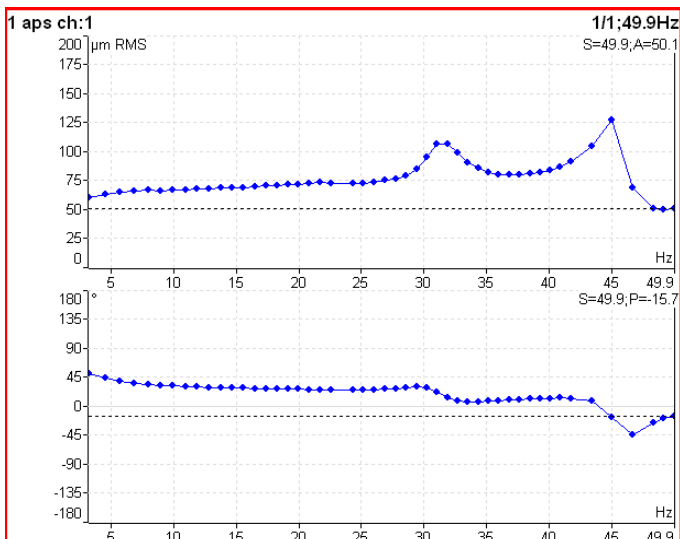


ad_s

Trend der Amplitude (oberes Diagramm) und Differenzamplitude (unteres Diagramm) bezogen auf die Drehzahl. Die Differenz bezieht sich auf die **Trend-Cursorposition**, ist also an der Cursorposition immer Null.

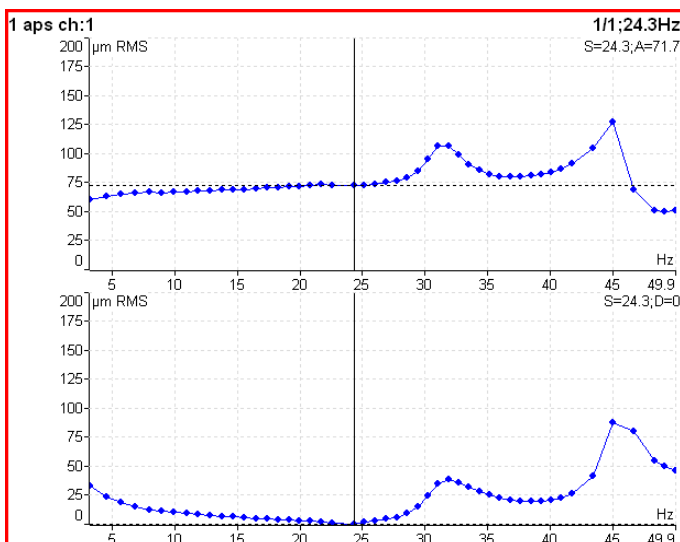


polar

2D komplexe Ansicht

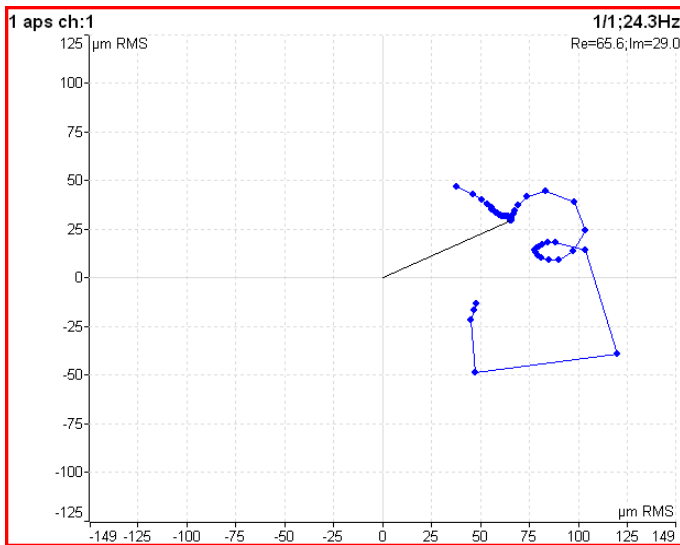**trend3D_t**

Die 3D-"Schlauch"-Ansicht. Es handelt sich um das Nyquist-Diagramm, erweitert auf die Z-Achse (Zeitskala).

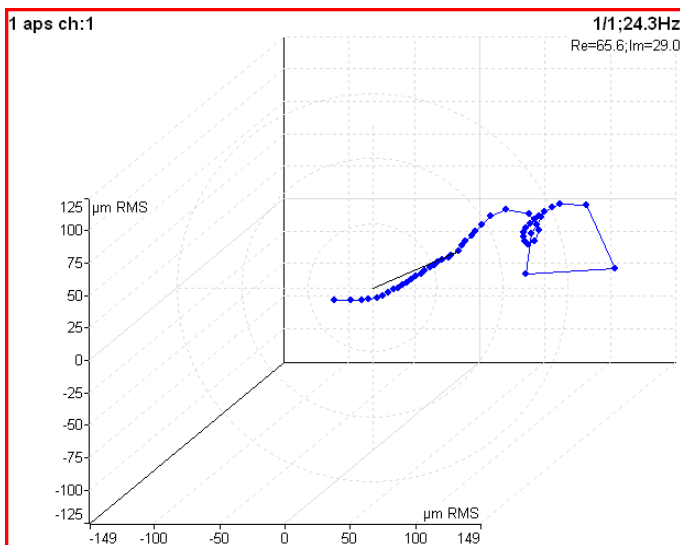**Ansicht (für den Trend der Phasenverschiebung)****linear**

Trend of phase shift, amplitude ratio and coherence related to the time scale.

polar

Polardiagramm von Phasenverschiebung und Amplitudenverhältnis.

Ansicht (für Spektrum Trend)**amplitude**

Ein Amplitudendiagramm.

cascade


Ein Kaskadendiagramm (Wasserfall).

spektrogramm

2D-Ansicht der Amplituden in Abhängigkeit von der Zeit

phase

Ein Phasenspektrum

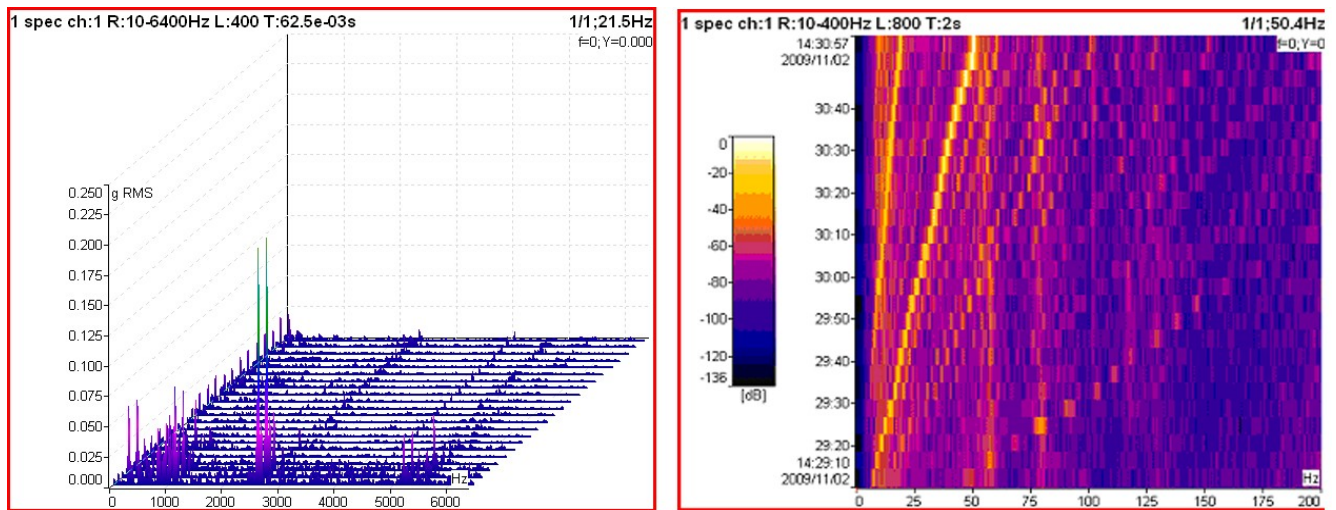**Ansicht (für aktuelles Spektrum)****amplitude**

Ein Amplitudendiagramm

zeit

Zeigt das Zeitsignal an, aus dem die FFT entwickelt wurde

phase

Ein Phasendiagramm.


Ansicht (für Zeitsignal; Rohsignal)**linear**

Standard Darstellung des Zeitsignals.

kreis

Kreis Darstellung

Hinweis! Wenn das Signal Tacho-Impulse enthält, dann beträgt eine Umdrehungslänge 360° (ein Kreis). Wenn nicht, dann wird das gesamte Signal nur in einem Kreis gezeichnet.

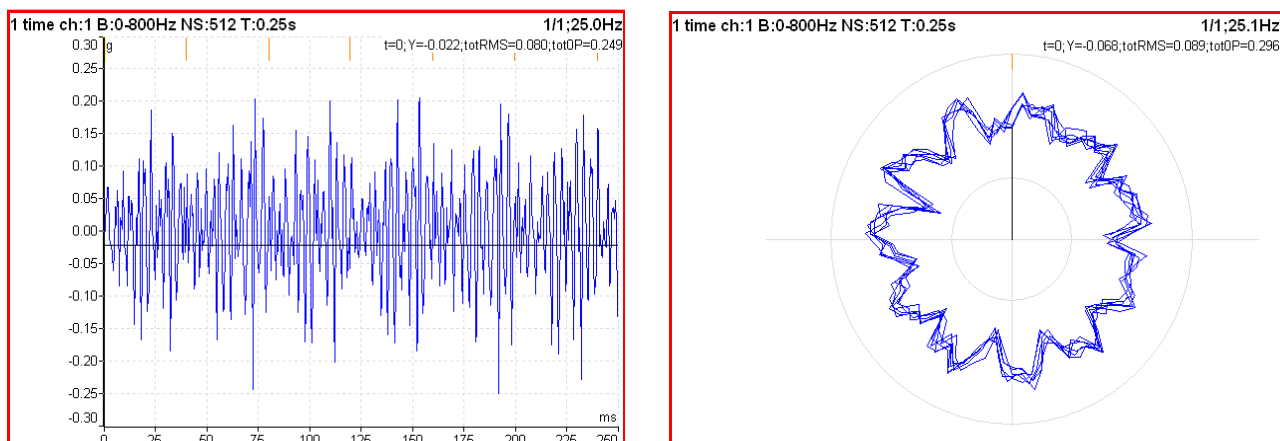

Ansicht (für Orbit)

orbit

Standard 2D Orbit Ansicht in den Ebenen XY.

AB



Zwei Eingangszeitsignale von den Kanälen A und B.

XY

Zwei an die X- und Y-Achse übertragene Zeitsignale.

Ansicht (für gefilterter Orbit)

orbit, ordnungen

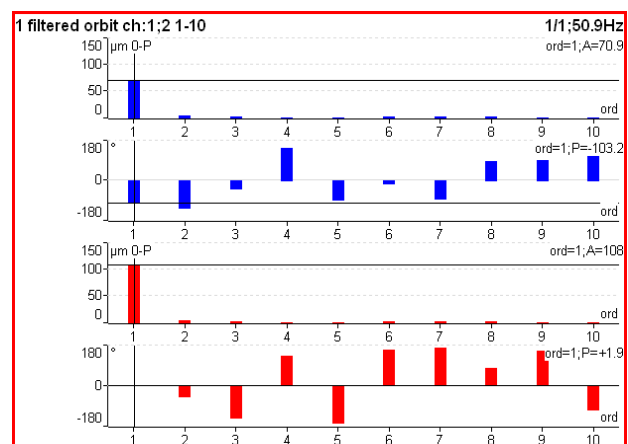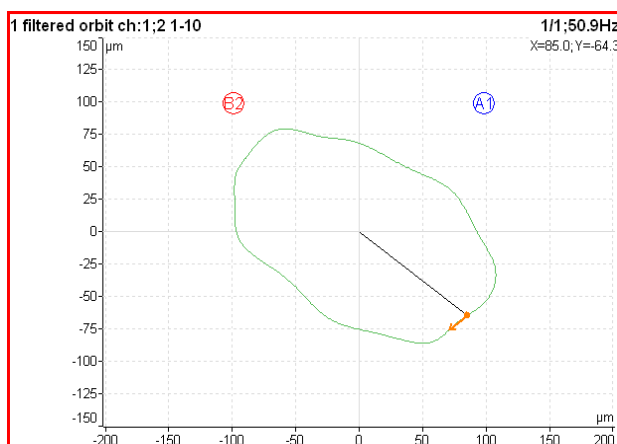


Zeit Achsen Einheit


zeiteinheit, Grad

Standardmäßig ist die Zeitachse mit Zeiteinheiten ("Milisekunden" oder "Sekunden") gekennzeichnet. Sie können jedoch die Einheit der Zeitachse als Grad einstellen, um den Winkel zu bestimmen. Der Winkel zwischen zwei Tachomarken soll 360° betragen. Je nach Einstellung der Winkelzählung sind die Gradzahlen negativ (mit Drehung) oder positiv (gegen Drehung). Dies entspricht der Amp+Phasenmessung (die Phase ist negativ, wenn das Signalmaximum hinter der Tachomark e liegt und mit Drehung als Winkelzählung eingestellt ist).


Zeit Achsen Einheit = Zeiteinheit:

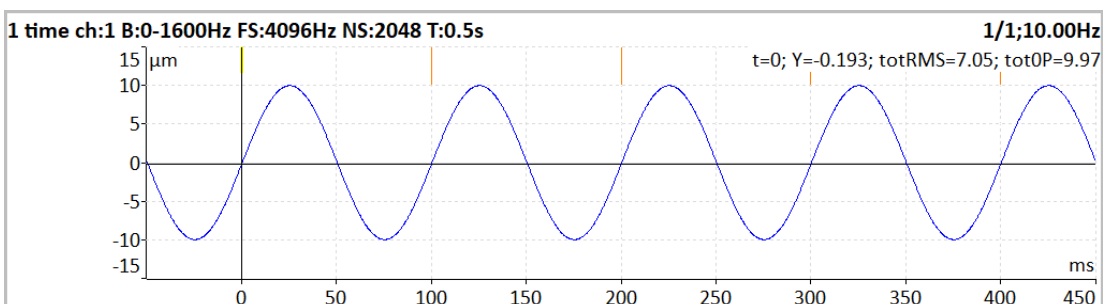

Zeit Achsen Einheit = Grad, Winkelzählung = mit Drehung:

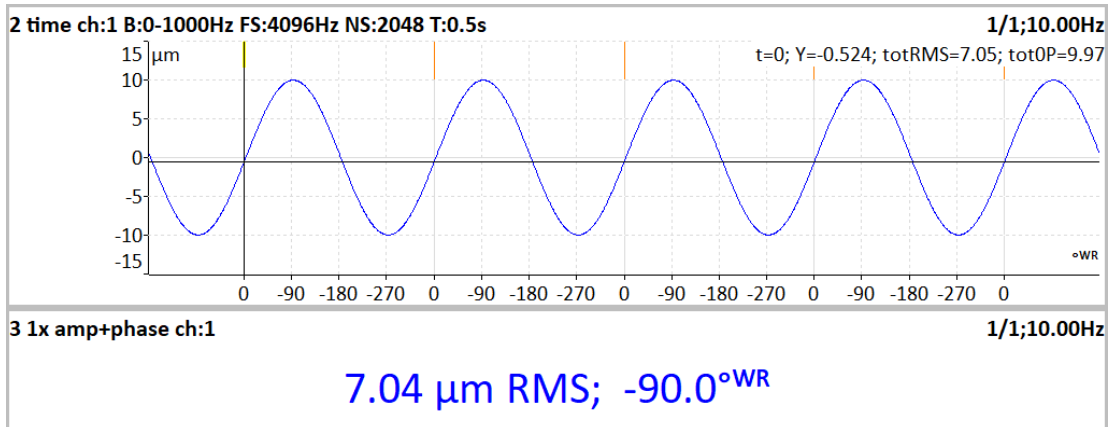

Zeit Achsen Einheit = Grad, Winkelzählung = gegen Drehung:

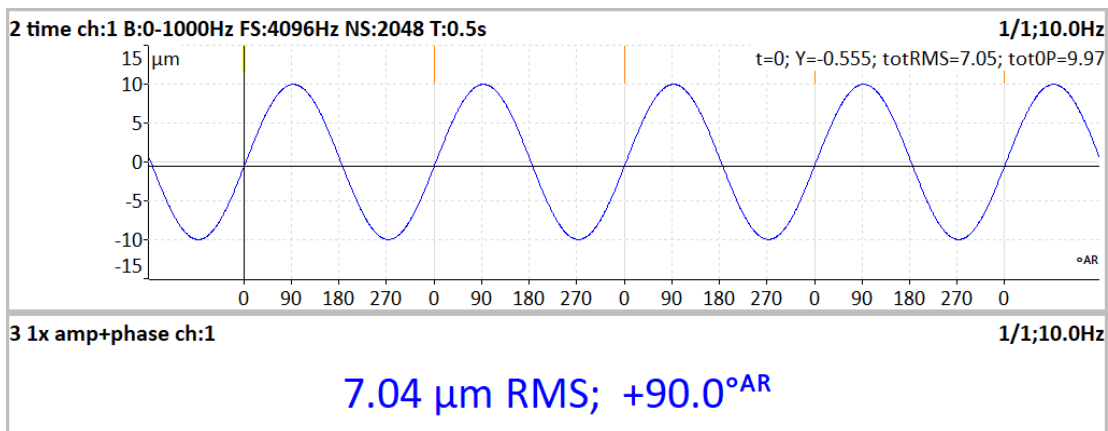

FFT Ausgabe (für Spektrum)

amplitude spektrum
 leistungs Spektrum
 amplitudenSpektraldichte
 spektrale Leistungsdichte (PSD)
 energie Spektraldichte (ESD)

FrF Format (für Frequenzgangfunktion)

Wenn eine FRF mit einer Kräfteinheit auf einem Kanal und einer Schwingungseinheit auf einem anderen Kanal verwendet wird, können Sie die FRF in anderen Einheiten anzeigen als der, in der sie gemessen wurde. Die alternativen Formate werden durch die Durchführung von mathematischen Operationen mit der FRF erzeugt:

Integration und Differenzierung:

Die Beschleunigung kann in Schwinggeschwindigkeit oder Weg umgewandelt werden.

Invertierung:

Das FRF kann invertiert werden, so dass die Eingabe über die Ausgabe und nicht die Ausgabe über die Eingabe erfolgt.

standard

Es wird keine Einheitenumrechnung vorgenommen. Das FRF wird in denselben Einheiten angezeigt, in denen sie gemessen wurde.

Beschleunigung

Beschleunigung / Kraft

Beweglichkeit

Geschwindigkeit / Kraft

Nachgiebigkeit

Verschiebung / Kraft

dynamische Masse

Kraft/Beschleunigung

mechanische Impedanz

Kraft/Geschwindigkeit


Dynamische Steifigkeit

Kraft/Verschiebung

Wälzlagerfehleran, aus

Wenn in Wälzlagereinstellungen ein Lager definiert ist und die Messung eine Drehzahl enthält, werden die Fehlerfrequenzen im Spektrum angezeigt.

- **FTF**
Schadensfrequenz des Käfig
- **BPFI**
Schadenfrequenz des Innenrings
- **BPFO**
Schadenfrequenz des Außenrings
- **BSF2**
Wälzkörper-Drehfrequenz * 2 = Wälzkörper-Fehlerfrequenz.
BSF2 ist die Wälzkörper-Fehlerfrequenz, die Sie genau im Spektrum sehen können, da ein sich drehender defekter Wälzkörper das Lager während einer Umdrehung zweimal trifft: einmal am Außenring und einmal am Innenring.

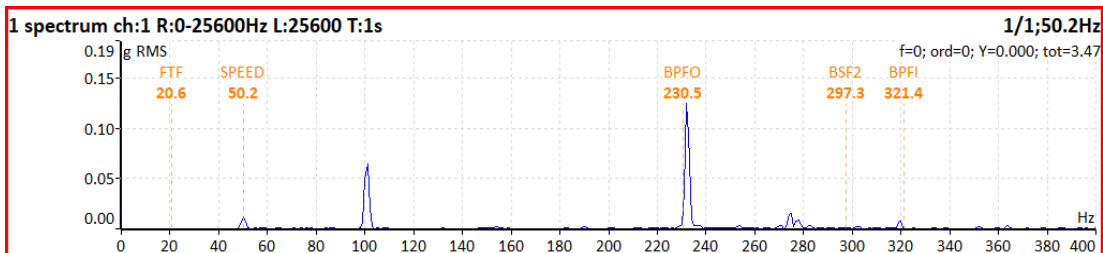

Hinweis! Wenn die Messung nicht die Drehzahlinformation enthält, stellt die Cursorposition die Drehfrequenz dar.

FTF Rotationsfrequenzan, aus

Die FTF-Rotationsfrequenz wird im Zeitsignal angezeigt

BSF2 Rotationsfrequenzan, aus

Die BSF2-Rotationsfrequenz wird im Zeitsignal angezeigt

BPFO Überrollfrequenzan, aus

Die BPFO-Rotationsfrequenz wird im Zeitsignal angezeigt

BPFI Überrollfrequenzan, aus

Die BPFI-Rotationsfrequenz wird im Zeitsignal angezeigt

Kennwert

Typ	Kennwert sofort, kontinuierlich
Eingang	1
Einheit	mm/s
Signalbewertung	RMS
Band fmin [Hz]	10
Band fmax [Hz]	1000
Sampling Freq [Hz]	4096 von fmax
Triggersteuerung	aus
Samples	4096 t = 1 s
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus total t = 1 s

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Signalbewertung](#), [Band fmin](#), [Band fmax](#), [Triggersteuerung](#), [Samples](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#)

Hinweis! Die Abtastfrequenz kann für die Kennwert Messung nur eingestellt werden, wenn der Wert des Parameters Band fmax auf "keine" gesetzt ist. Andernfalls ist die Option zur Einstellung der Abtastfrequenz ausgegraut.

Dies ist ein typisches Beispiel für eine Kennwertmessung. Es wird der Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit im Frequenzbereich von 10-1000 Hz gemessen.

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 1/1;25.1Hz
0.570mm/s

Die erste Zeile enthält die verwendeten Parameter. In der rechten oberen Ecke befinden sich ein Mittelungsindex und -zahl sowie ein Drehzahlwert.

Ändern Sie die Signalbewertung in **echtes 0-P**.

1 0-P ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 1/1;25.1Hz
1.98mm/s

Beachten Sie, dass die 1,98mm/s nicht 1,414 mal größer als 0,570mm/s ist. Einige Anwender denken fälschlicherweise, dass die Formel 0-P=1.414*RMS für jedes Signal gültig ist. Das stimmt aber nicht.

Diese Formel gilt nur für reine Sinuswellen! Der wahre Effektivwert und die wahre Spitzenwertmessung sind im allgemeinen unabhängig voneinander. Die einzige Regel ist, dass der Spitzenwert immer größer als der Effektivwert ist.

Lassen Sie uns den Mittelwert auf 8 ändern. Es werden die acht Einzelwerte (1 Sekunde Länge) aufgenommen und das Ergebnis ist der lineare Mittelwert von ihnen ($RV = (V1+V2+...+V8)/8$). Die Angabe 8/8 befindet sich rechts oben.

1 0-P ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 8/8;25.1Hz
2.00mm/s

Ändern wir den Mittelwert wieder auf **aus** und ändern die Samples in 32768. Die Messung wird 8 Sekunden lang sein.

1 0-P ch:1 B:10-1000Hz NS:32768 T:8s 1/1;25.1Hz
2.12mm/s

Sie sehen, dass sich das Ergebnis vom vorherigen Wert unterscheidet. Es ist klar, dass der maximale

0-P-Wert in einem 8-Sekunden-Signal nicht gleich dem Durchschnitt von 8 0-P-Werten ist (was jeweils 1 Sekunde dauert).

Lassen Sie uns die Signalbewertung wieder auf RMS ändern.

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:32768 T:8s 1/1;25.1Hz
0.572mm/s

Ändern Sie nun die Länge auf 1 Sekunde (4096 Samples) und Avg=8.

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 8/8;25.1Hz
0.572mm/s

Sie sehen das gleiche Ergebnis. Beide Werte sind gleich. Die Bedeutung von RMS unterscheidet sich von Spitzenwerten. Der RMS-Wert hängt nur von der Gesamtzeit der Messung ab. Es spielt keine Rolle, ob ein langes Signal gemessen wurde oder mehrere kürzere Signale gemittelt wurden.

Sie können die Signallänge auch durch die Anzahl der Trigger definieren, wenn Sie den Triggersteuerung auf **an** setzen.

Typ	Kennwert sofort, kontinuierlich
Eingang	1
Einheit	mm/s
Signalbewertung	RMS
Band fmin [Hz]	10
Band fmax [Hz]	1000
Sampling Freq [Hz]	4096 von fmax
Triggersteuerung	ein
▶ Anzahl der Trigger Signale	4
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus
Speichern	

Der Hinweis **T** ändert sich in **R**, was Umdrehungen bedeutet, da die Anzahl der Umdrehungen und die Tachoauslösung die gebräuchlichste Verwendung ist.

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz R:16 1/1;25.1Hz
0.545mm/s

ISO 20816 Breitbandige Kennwertmessung

Die ISO 20816-Grenzwerte sind auch für Breitbandige Messungen verfügbar. Der grün/gelb-orange/rote Punkt wird entsprechend dem ISO-Grenzwert vor dem Messwert angezeigt.

Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, müssen Sie die richtigen Messparameter (Effektivwert-Schwinggeschwindigkeitsmessung im Bereich von 10-1000Hz) und die ISO 20816-Maschinengruppe im Menü Sensoren definieren.

1 RMS ch:1 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 1/1;17.7Hz
D 8.30mm/s RMS ISO 10816: Group1, Rigid
over 7.1mm/s RMS


Die Farbe des Kreises bezieht sich auf die Maschinenzustandsklasse A,B,C,D (das Grün für A oder B, das Orange für C und das Rot für D). Auch die Informationen über Maschinengruppe und Fundament werden angezeigt. Der Grenzwert, der überschritten wird, wird ebenfalls unten angezeigt.

Spektrum

Typ	Spektrum sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Fenster	hanning
Einheit	mm/s
Zoom Spektrum	nein
Band fmin[Hz]	10
Bereich[Hz]	1600 fs = 4096 Hz
Linien	1600 t = 1 s, df = 1 Hz
Durchschnitt	linear
Mittelung	aus total t = 1 s
Überlappung	0%
Gesamtes Spektrum	nein

Speichern

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Fenster](#), [Einheit](#), [Zoom Spektrum](#), [Band fmin](#), [Bereich](#), [Linien](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#), [Überlappung](#), [gesamtes Spektrum](#)

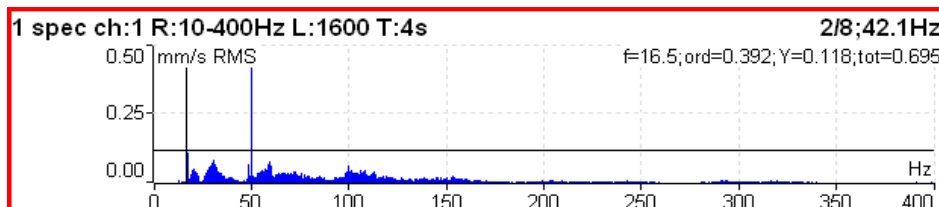


Die Informationen in der oberen rechten Ecke enthalten Mittelwertbildung und Drehzahl und unter ihnen Cursorposition (f), Ordnung = f / Drehzahl (ord), Cursor-Y-Wert (Y) und Gesamt-Effektivwert des Spektrums (tot). Die vollständige Liste der Symbole befindet sich in Anhang C: Symbole und Abkürzungen.

Hinweis! Peakwert-Verfolgung vom Beginn der Messung bis der Cursor bewegt wird.


Gesamtes Spektrum

Stellen Sie gesamtes Spektrum auf **ja**. Denken Sie daran, die korrekten Winkel beider Sensoren einzustellen. Das beeinflusst die Berechnung. Die FFT wird auf ein komplexes Signal angewendet, wobei der erste Kanal ein Realteil und der zweite Kanal ein Imaginärteil ist.

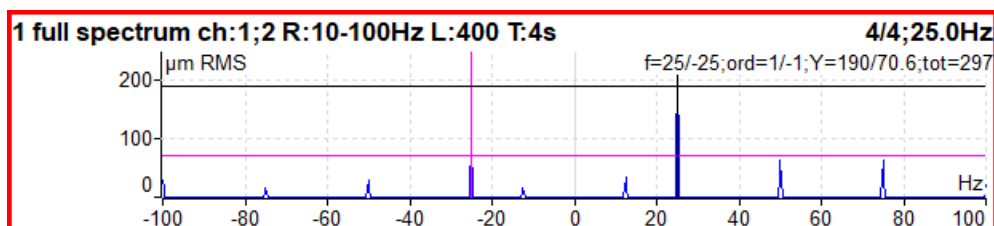


Hinweis! Der Cursor wird auf beiden Seiten angezeigt. Es werden unterschiedliche Farben verwendet. Es werden beide Cursorwerte angezeigt.

Achtung! Die richtige Einstellung von Kanalnummer A und B ist entscheidend für ein korrektes Ergebnis. Wenn diese Einstellung falsch ist, werden die negative und positive Seite vertauscht. Zuerst finden wir den Winkel zwischen A und B, der kleiner als 180° ist (normalerweise sind es 90°). Die Drehmarkierung muss zuerst auf A und dann auf B stehen.

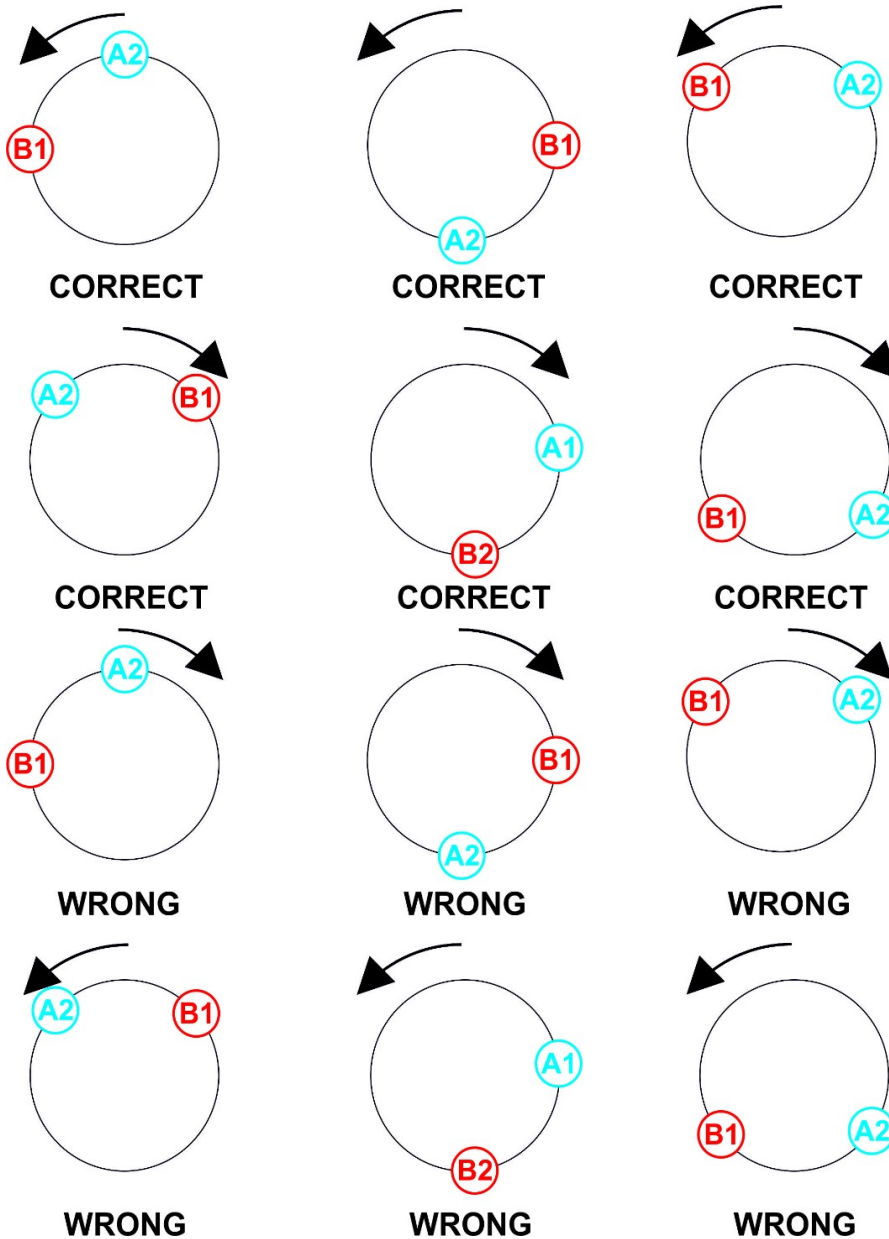

Die Schwingung (Orbitpfeil) hat die gleiche Richtung wie die Rotation.

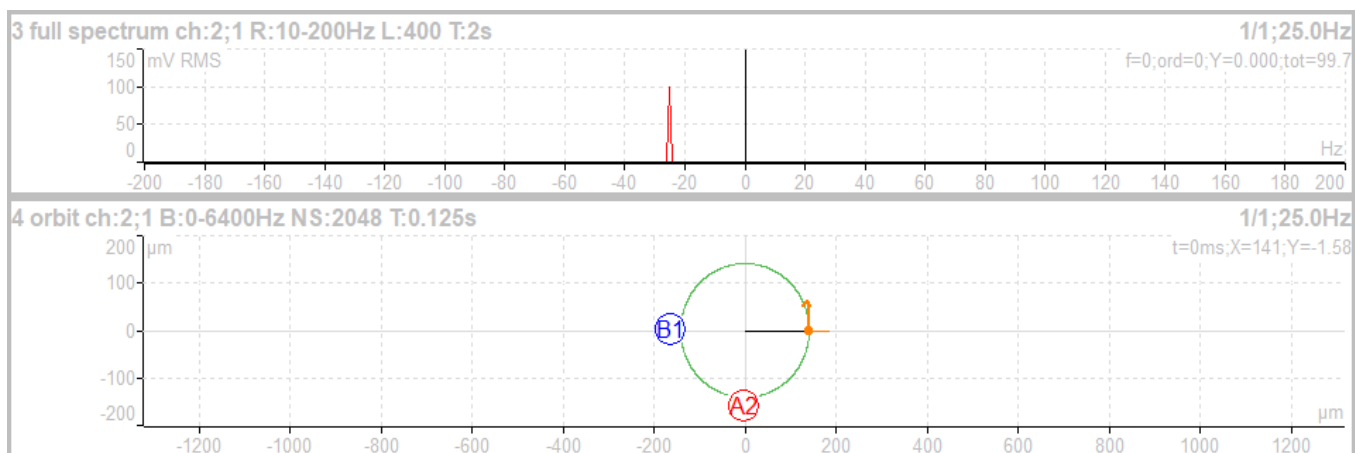


Die Schwingung (Orbitpfeil) hat die entgegengesetzte Richtung wie die Rotation.

Zeitsignal

Typ	Zeitsignal sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	nein
Eingang	1
Einheit	mm/s
Band fmin [Hz]	10
Band fmax [Hz]	1000
Sampling Freq [Hz]	4096 von fmax
Triggersteuerung	aus
Samples	4096 t = 1 s
Mittelung	aus total t = 1 s
Speichern	


[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Band fmin](#), [Band fmax](#), [Trigger](#), [Samples](#), [Mittelung](#)

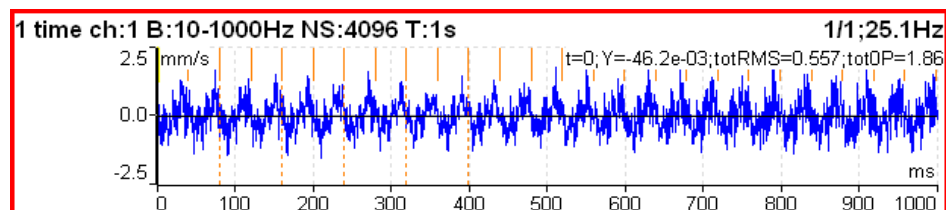

Es wird ein ähnlicher Parameter wie für Kennwert verwendet. Die orangefarbenen kurzen vertikalen Linien am oberen Rand des Diagramms zeigen die Trigger Impulse an. Neben dem Cursorwert werden der Gesamt-Effektivwert (totRMS) und der echte Spitzenwert (totOP) angezeigt.

Mittelung des Zeitsignals

Für die Mittelwertbildung müssen Sie einige Triggerquellen im Menü Triggereinstellungen einstellen, da nur getriggerte Zeitsignale gemittelt werden können.

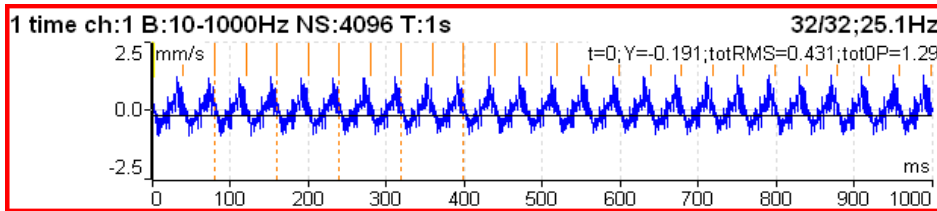

Sie sehen den Effekt der Mittelwertbildung in der Abnahme des Signalrauschens.

Zeitsignal mit DC-Offset (gap)

Sie können einen Abstandswert vom DC-Kanal gleichzeitig mit einem Weg-Zeit-Signal messen. Dieser Abstandswert wird dem Zeitsignal hinzugefügt.

So schließen Sie den Sensor an

Ein Wegsensor muss gleichzeitig an einen AC- und an einen DC-Kanal angeschlossen werden. Wo die Pins aller Kanäle liegen, finden Sie in dem Kapitel Eingangskanäle. Ein Kabel mit dem richtigen Anschluss können Sie bei Ihrem Händler bestellen.


Wie man den Sensor einrichtet

Öffnen Sie das Menü Sensoren und wählen Sie den verwendeten AC-Kanal (der Kanal, an dem der Sensor angeschlossen ist). Stellen Sie die Empfindlichkeit und andere Werte wie gewöhnlich ein. Es gibt noch einen weiteren Punkt für einen Wegsensor, den DC-Kanal für den Abstand. Sein Wert ist standardmäßig nicht definiert. Sie müssen hier den Wert Ihres DC-Kanals eingeben (diese Zahl ist normalerweise die gleiche wie der AC-Kanal). Dann richten Sie einen zugehörigen DC-Sensor ein (Empfindlichkeit, Einheit und Position müssen die gleichen sein wie beim AC-Sensor).


Messung

Richten Sie wie üblich ein Zeitsignal ein und messen Sie es. Das Zeitsignal wird auf einen DC-Gap-Wert moduliert, der vom zugehörigen DC-Kanal gemessen wird.

Das erste Bild zeigt das Signal ohne Abstand.

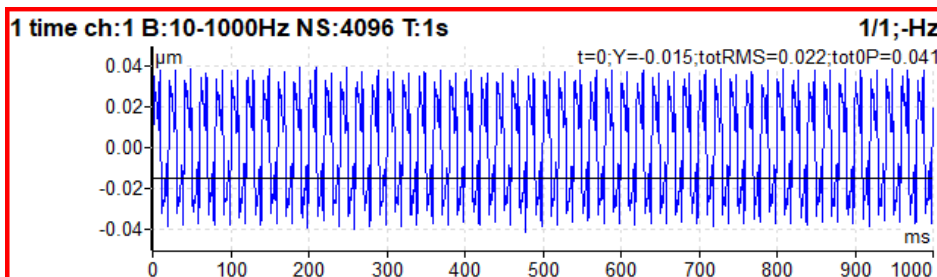

Und dasselbe Signal mit einem Abstand

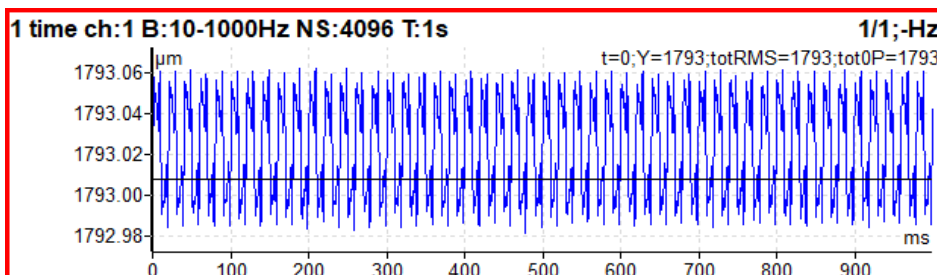


g-demod Spektrum

Typ	demod.[g] Spektrum sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Fenster	hanning
Einheit	g
DEMODO fmin[Hz]	500
DEMODO fmax[Hz]	25600 fs = 65536 Hz
Bereich[Hz]	1600
Linien	1600 t = 1 s, df = 1 Hz
Durchschnitt	linear
Mittelung	aus total t = 1 s
Überlappung	0%
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Fenster](#), [Einheit](#), [DEMODO fmin](#), [DEMODO fmax](#), [Bereich](#), [Linien](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#), [Überlappung](#)

Das Signal wird im Bereich (DEMODO fmin, DEMODO fmax) gefiltert und dann demoduliert. Es kann nur die Beschleunigungs- oder Spannungseinheit verwendet werden. Eine Integration des Signals ist nicht möglich.

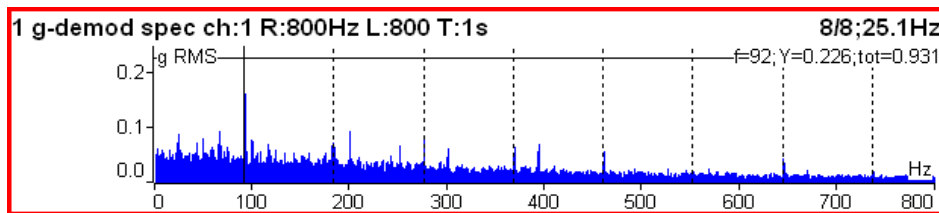

Beispiel: die demodulierte Frequenz 92Hz mit Harmonischen.

g-demod Zeit

Typ	demod.[g] Zeitsignal sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Einheit	g
DEMODO fmin[Hz]	500
DEMODO fmax[Hz]	25600 fs = 65536 Hz
Samples	4096 t = 0.0625 s
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [DEMODO fmin](#), [DEMODO fmax](#), [Samples](#)

Diese Funktion ermöglicht es, das Signal zu sehen, wenn die Standard-Hüllkurvendemodulation verwendet wird. Das Signal wird im Bereich (DEMODO fmin, DEMODO fmax) gefiltert und dann demoduliert. Es kann nur die Beschleunigungs- oder Spannungseinheit verwendet werden. Eine Integration des Signals ist nicht möglich.

g-demod Kennwert

Typ	demod.[g] Kennwert sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Einheit	g
Signalbewertung	RMS
DEMOD fmin[Hz]	500
DEMOD fmax[Hz]	25600 fs = 65536 Hz
Samples	4096 t = 0.0625 s
Durchschnitt	linear
Mittelung	aus total t = 0.0625 s
Speichern	

[Type](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Signalbewertung](#), [DEMOD fmin](#), [DEMOD fmax](#), [Samples](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#)

Diese Funktion ermöglicht es, das Signal zu sehen, wenn die Standard-Hüllkurvendemodulation verwendet wird. Das Signal wird im Bereich (DEMOD fmin, DEMOD fmax) gefiltert und dann demoduliert. Es kann nur die Beschleunigungs- oder Spannungseinheit verwendet werden. Eine Integration des Signals ist nicht möglich.

1 g-demod RMS ch:1 B:500-25600Hz NS:8192 T:0.125s 1/1;25.1Hz
4.32g

Hinweis! Sie können den Wert der Komponente nach Bedarf einstellen. Wir empfehlen jedoch, ac+dc zu verwenden, da dies einen diagnostischen Grund hat.

vfd Wälzlager

Viele Maschinen werden durch FU angetrieben. Das bedeutet Antriebe mit variabler Frequenz. Diese Antriebe erzeugen bei hohen Frequenzen starken Geräuschpegel. Den Zustand der Wälzlager messen wir auch bei hohen Frequenzen. Die hochfrequenten Geräusche von Antrieben mit variabler Frequenz machen die Messung des Wälzlagerzustands fast unmöglich. Aber wir haben die Lösung. Bei der vfd-Wälzlagermessung wird das VFD-Rauschen aus dem Signal entfernt. Dann bleibt nur noch das Wälzlagersignal übrig und wir können eine perfekte Messung des Wälzlagerzustands durchführen. Das Verfahren zur Entfernung des VFD-Rauschens ist keine Filterung. Sie ist viel komplizierter.

Der VFD-Wälzlagerwert ist immer der Effektivwert (RMS).

Type	vfd bearing freerun, retrig
Channel	1
Unit	g
Band fmin [Hz]	500
Band fmax [Hz]	25600 fs = 65536 Hz
Averaging	linear
Avg	off total t = 1 s
Save	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Band fmax](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#),

amp+phase

Die Amplitude und Phase bezogen auf die Drehzahlfrequenz oder ihren Vielfachen (Ordnung) oder auf der manuell eingegebenen Frequenz.

Typ	APS Amplitude, einmalig
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Einheit	mm/s
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus
Frequenz	drehzahl
Ordnung	1
Auflösung	drehzahl / 4 t = 4 Drehz.

Speichern

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#), [Ordnung](#), [Auflösung](#)

 


Standardmäßig wird die Amplitude+Phase auf der Drehfrequenz gemessen (Ordnung = 1). Sie können jedoch einen beliebigen Wert als Ordnung für die Messung definieren. Wenn Sie z.B. Amplitude und Phase bei 1/3x Drehfrequenz messen möchten, dann geben Sie die Ordnung als 0,333333 ein. Der Ordnungswert wird in der Informationszeile des Diagramms angezeigt, das "1x" auf dem obigen Bild bedeutet, dass der Ordnungswert 1 ist, d.h. die Drehfrequenz wird für die Messung verwendet.

Hinweis! Denken Sie daran, die geeignete Auflösung entsprechend der verwendeten Ordnung einzustellen. Siehe Auflösung für weitere Details.

Außerdem können Sie über den Parameter Frequenz eine beliebige Frequenz eingeben. In diesem Fall ist der Parameter *Ordnungen* nicht verfügbar. Der Parameter Auflösung wird als ein Bruchteil der eingegebenen Frequenz eingegeben. Die eingegebene Frequenz wird durch die Bezeichnung "f:" in der Informationszeile des Diagramms angezeigt.


Hinweis! Der Standard-Fmax-Wert (3200 Hz) erfüllt die meisten Messanforderungen. Für Niederdrehzahl-Messungen kann ein niedrigerer Fmax eingestellt werden, was jedoch einen geringen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben kann. Daher sollten niedrigere Fmax-Werte nur dann verwendet werden, wenn viele Messungen vorhanden sind und Speicherplatz gespart werden muss, da ein höheres Fmax mehr Speicher für die Verarbeitung benötigt. Fmax-Werte höher als 3200 Hz werden nur dann empfohlen, wenn es notwendig ist, da die Verarbeitung komplexer ist.



Orbit (Umlaufbahn)

Typ	Orbit sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
A Eingang Nummer	1
B Eingang Nummer	2
Einheit	μm
Band fmin[Hz]	1
Band fmax[Hz]	1000 fs = 4096 Hz
Triggersteuerung	aus
Samples	4096 t = 1 s
Mittelung	aus total t = 1 s
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanalnummer A](#), [Kanalnummer B](#), [Einheit](#), [Band fmin](#), [Band fmax](#), [Trigger](#), [Samples](#), [Mittelwert](#)

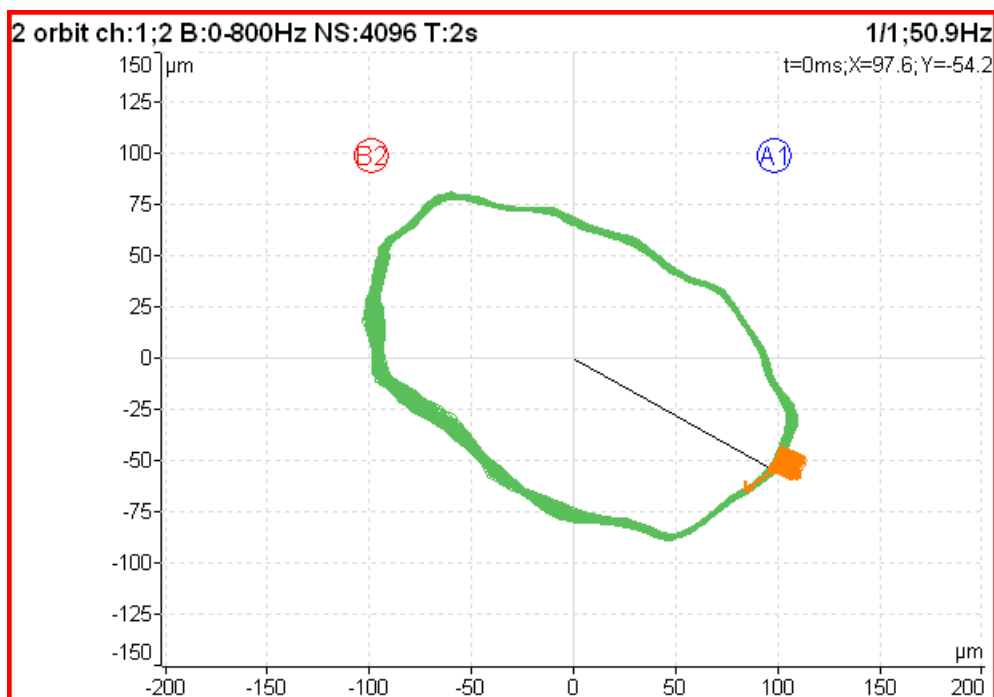

A1 bedeutet, dass die Kanalnummer des Kanals A auf AC1-Eingang eingestellt ist und ebenso bedeutet **B2**, dass die Kanalnummer des Kanals B auf AC2-Eingang eingestellt ist.

Die Position von A1 und B2 entspricht den Sensorwinkeln, die unter AC-Sensoren / Position definiert sind. Die Kenntnis dieser Winkel ermöglicht es, die korrekte Form der Umlaufbahn zu zeichnen.

Achtung! Korrekte AC-Sensor Position muss für richtige Berechnungen eingestellt werden.

Orbit Mittelung

Die Triggerquelle muss so eingestellt werden, dass die Orbit-Mittelung wie bei der Zeitsignal-Mittelung aktiviert wird.

Orbit Messung mit DC Versatz (offset; gap)


Eine Umlaufbahn (Orbit) enthält zwei Zeitsignale. Jedes Zeitsignal könnte auf einen Abstandswert moduliert werden, wie im Kapitel Zeitsignal mit DC-Offset (Abstandswert) beschrieben. Wenn Sie Abstandskanäle für die Zeitsignale der Umlaufbahn einrichten, wird die resultierende Umlaufbahn mit einem Versatz angezeigt.

Gefilterter Orbit

Type	filtered orbit freerun, retrig
All Channels	no
Channel A	1
Channel B	2
Unit	mm/s
Fmax [Hz]	3200 low speed = 0.5 Hz
Orders	1-10
Averaging	linear
Avg	off
Resolution	speed / 4 t = 4 revs

Save

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanalnummer A](#), [Kanalnummer B](#), [Einheit](#), [Band fmax](#), [Ordnung](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#)

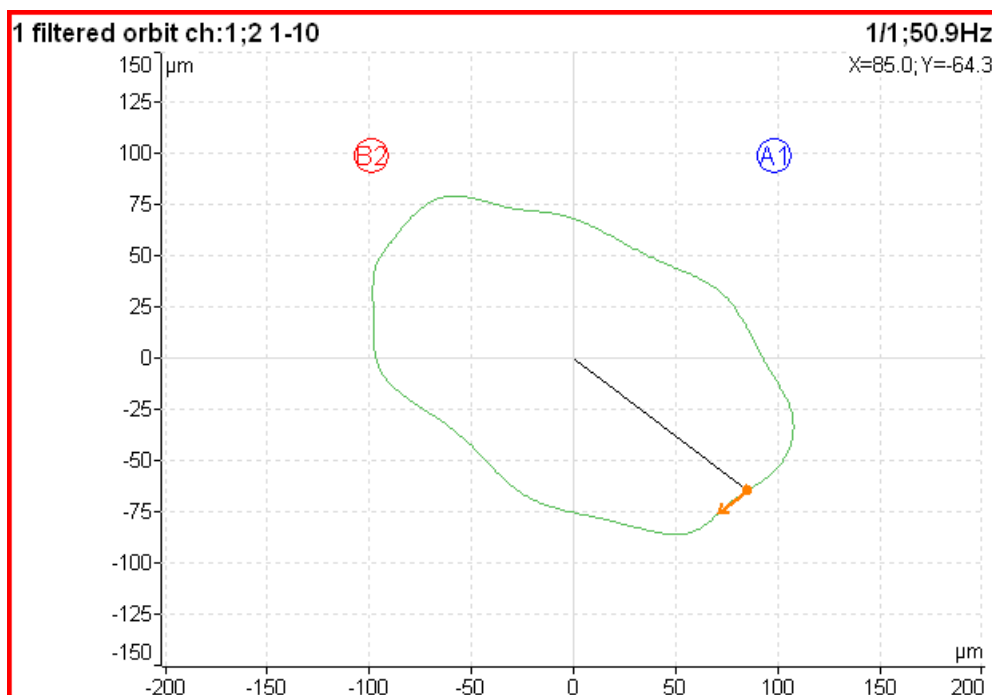

Die gefilterte Umlaufbahn wird aus zwei Ordnungsanalyse-Messwerten aufgebaut. Korrekte Sensorposition (Winkel) muss für richtige Berechnungen wie beim Standard-Orbit-Diagramm eingestellt werden. Sie können die angezeigten Ordnungen im Menü Grafikeigenschaften ein- oder ausschalten.

Hinweis! Der Standard-Fmax-Wert (3200 Hz) erfüllte die meisten Messanforderungen. Für Niederdrehzahl-Messungen kann ein niedrigerer Fmax eingestellt werden, was jedoch einen geringen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben kann. Daher sollten niedrigere Fmax-Werte nur dann verwendet werden, wenn viele Messungen vorhanden sind und Speicherplatz gespart werden muss, da ein höheres Fmax mehr Speicher für die Verarbeitung benötigt. Fmax-Werte höher als 3200 Hz werden nur dann empfohlen, wenn es notwendig ist, da die Verarbeitung komplexer ist.


Drehzahl

Die Maschinendrehzahl (Umdrehungen) wird gemessen.

Typ	Drehzahl sofort, kontinuierlich
Einheit	Hz
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus
Speichern	

[Typ](#), [Einheit](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#)

Wenn die Tachosonde verwendet wird (angeschlossen an den TRIG-Eingang), dann werden die Impulse im Signal erzeugt. In der Zeitsignaldarstellung sind die Impulse durch kurze senkrechte Linien gekennzeichnet.

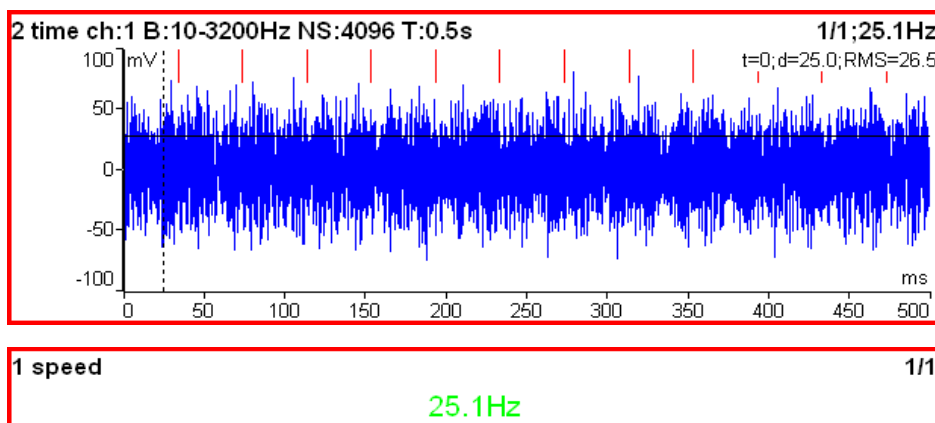

Die Drehzahlmessung wird 8 Mal pro Sekunde durchgeführt. Der Wert wird aus 3 Tachoereignissen im Zeitsignal ausgewertet. Wenn die Mittelwertbildung erforderlich ist, werden weitere Werte verwendet. Beachten Sie jedoch, dass nur 8 Werte in einer Sekunde gemessen werden.

Hinweis! Das TRIG-Eingangssignal wird ausgewertet, unabhängig davon, ob Sie die Drehzahlmessung definiert haben. Wenn das Signal Impulse enthält, wird die Drehzahl berechnet und in den Datenköpfen aller Messungen im Satz gespeichert. Nur wenn die Triggerquelle auf extern eingestellt ist, wird keine Drehzahl ausgewertet.

ACMT Zeitsignal

Typ	ACMT sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Einheit	g
Signalbewertung	RMS
Band fmin[Hz]	500
ACMT FS[Hz]	1024
Samples	4096 t = 4 s
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Signalbewertung](#), [Band fmin](#), [ACMT FS](#), [Samples](#)


Es ermöglicht Langzeitsignale zu messen und zu komprimieren. Es wird verwendet, wenn Sie einen hohen Frequenzbereich benötigen, zum Beispiel 25,6kHz. Es wird die Hochpassfilterung verwendet (Band fmin). Die

Grundeigenschaft des ACMT ist die Wiederabtastung der anfänglichen Hochfrequenzabtastung auf die niedrige ACMT FS-Frequenzabtastung.

Das komprimierte ACMT-Zeitsignal kann den **RMS**-Wert oder den **ECHTEN PEAK**-Wert des ursprünglichen Signals beibehalten. Verwenden Sie den Parameter Signalebewertung zur Auswahl. Der RMS-Wert ermöglicht eine bessere Trendermittlung.



Das ursprüngliche Zeitsignal von 8 Sekunden Länge, das Stöße enthält. Das Signal enthält 524288 Abtastwerte (Samples).

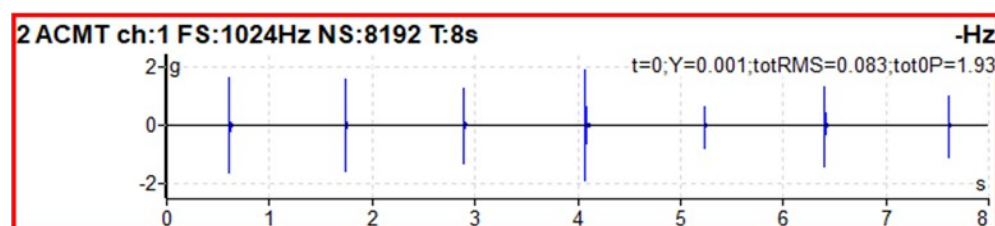


Das ACMT-Zeitsignal. Sie können die gleichen Stöße sehen, aber das Signal enthält nur 8192 Abtastwerte (Samples).

ACMT g-demod Zeitsignal

Der durch den Demod-Filter verarbeitete ACMT-Zeitdatensatz.

Type	ACMT g-demod time freerun, single
Channel	1
Unit	g
DEMOM fmin [Hz]	500
ACMT FS [Hz]	1024
Samples	8192 t = 8 s
Save	

[Typ](#), [Channel](#), [Unit](#), [DEMOM fmin](#), [ACMT FS](#), [Samples](#)

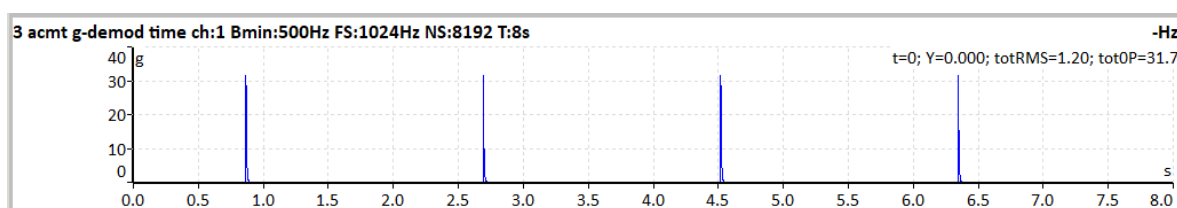


ACMT g-demod Spektrum

FFT des ACMT g-demod Zeitsignal.

Hinweis! Sie können den Messbereich unter ACMT-Abtastung sehen - Sie müssen ihn nicht manuell eingeben wie beim Typ Demod-Spektrum, er wird automatisch von der ACMT-Abtastung abgeleitet.

Type	ACMT g-demod spectrum freerun, single
Channel	1
Window	hanning
Unit	g
DEMOD fmin [Hz]	500
ACMT FS [Hz]	1024 Range = 400 Hz
Lines	3200 t = 8 s, df = 0.125 Hz
Averaging	linear
Avg	off total t = 8 s
Overlap	0%
Save	

[Typ](#), [Channel](#), [Window](#), [Unit](#), [DEMOD fmin](#), [ACMT FS](#), [Lines](#), [Averaging](#), [Avg](#), [Overlap](#)

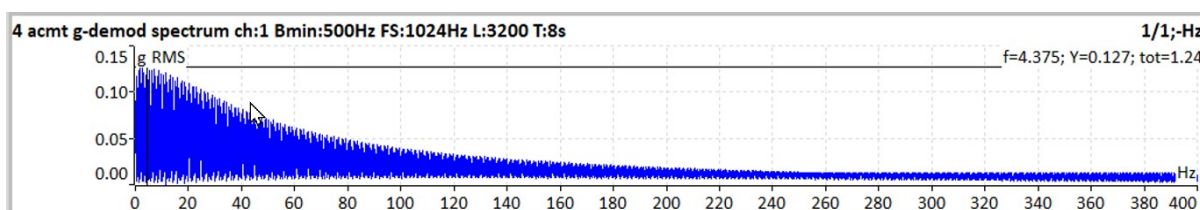

Ordnungsanalyse


Die Amplitude und Phase der Drehfrequenz, harmonische Frequenzen und möglicherweise subharmonische Frequenzen.

Type	orders freerun, retrig
All Channels	no
Channel	1
Unit	mm/s
Fmax [Hz]	3200 low speed = 0.5 Hz
Orders	1-10
Averaging	linear
Avg	off
Resolution	speed / 4 t = 4 revs
Save	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Band fmax](#), [Ordnungen](#), [Mittelungsart](#), [Mittlung](#), [Auflösung](#)

Hinweis! Der Standard-Fmax-Wert (3200 Hz) erfüllt die meisten Messanforderungen. Für Niederdrehzahl-Messungen kann ein niedrigerer Fmax eingestellt werden, was jedoch einen geringen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben kann. Daher sollten niedrigere Fmax-Werte nur dann verwendet werden, wenn viele Messungen vorhanden sind und Speicherplatz gespart werden muss, da ein höheres Fmax mehr Speicher für

die Verarbeitung benötigt. Fmax-Werte höher als 3200 Hz werden nur dann empfohlen, wenn es notwendig ist, da die Verarbeitung komplexer ist.

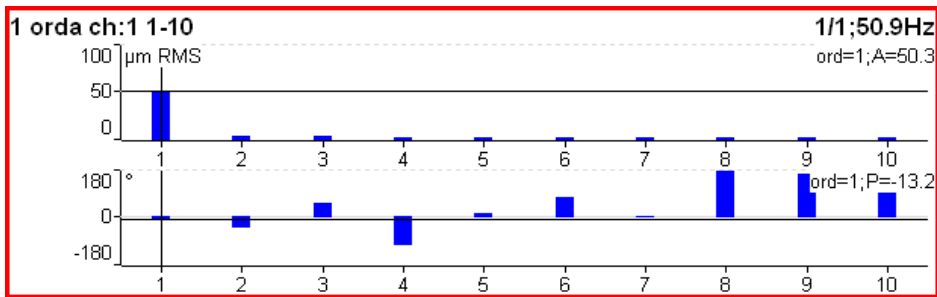


Ordnungsspektrum (Ordnungsanalyse)

Typ	Ordnungsspektrum sofort, kontinuierlich
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Fenster	hanning
Einheit	g
Band fmax[Hz]	3200 niedrige Drehzahl = 0.5 Hz
Linien	400
Ordnungen	25 t = 16 Drehz.
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus
Gesamtes Spektrum	nein
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Fenster](#), [Einheit](#), [Band fmax](#), [Linien](#), [Ordnungen](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#), [Gesamtes Spektrum](#)


Das Band fmax definiert den Bereich des Spektrums. Alle Frequenzen über diesen Bereich werden auf Null gesetzt. Diesen Bereich zu definieren ist notwendig, wenn Sie eine hohe Anzahl von Ordnungen benötigen. Der erforderliche Bereich ist gleich der Anzahl der Ordnungen multipliziert mit der Drehfrequenz. Seien Sie vorsichtig, ein höheres Band fmax erhöht die minimale Drehzahl, die verwendet werden kann. Dieses Minimum können Sie unten als Hinweis "Niedrige Drehzahl" sehen. Wenn die Drehzahl niedriger als dieser Wert ist, dann ist der Messfehler mit Vorzeichen versehen.

Die Anzahl der Umdrehungen wird unterhalb der Anzahl der Ordnungen angezeigt (16 Umdrehungen im Bild). Eine solche Anzahl von Umdrehungen wird für eine Spektrumberechnung benötigt. Wir können sie nicht, wie beim Spektrum, in der Zeit anzeigen. Eine Umdrehung ist die zeitliche Größe für das Ordnungsspektrum. Die 4 Umdrehungen sind die minimale Anzahl. Das bedeutet, dass die Anzahl der Linien mindestens 4 mal größer sein muss als die Anzahl der Ordnungen.

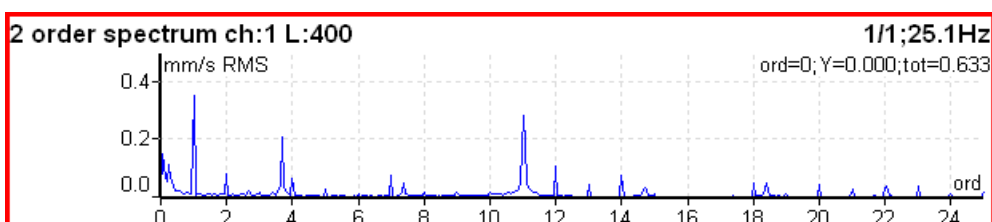

Gesamtes Ordnungsspektrum

Setzen Sie Gesamtes Spektrum auf Ja. Denken Sie daran, die korrekten Winkel beider Sensoren einzustellen. Das beeinflusst die Berechnung. Die FFT wird auf ein komplexes Signal angewendet, wobei der erste Kanal ein Realteil und der zweite Kanal ein Imaginärteil ist.

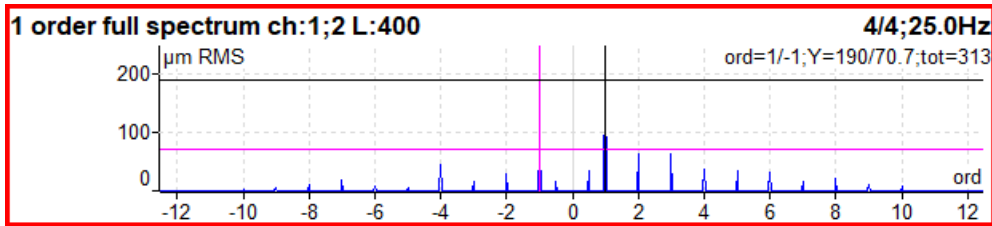

Hinweis! Der Cursor wird auf beiden Seiten angezeigt. Es werden unterschiedliche Farben verwendet. Es werden beide Cursorwerte angezeigt.

Achtung! Die richtige Einstellung von Kanal A und Kanal B ist für ein korrektes Ergebnis entscheidend. Wenn diese Einstellung falsch ist, werden die negative und positive Seite vertauscht. Siehe Kapitel gesamtes Spektrum für mehr Details.


Phasenverschiebung

Die Messung der Phasenverschiebung zwischen zwei Kanälen, des Amplitudenverhältnisses und der Kohärenz bei Drehfrequenz oder manuell eingegebener Frequenz.

Type	phase shift freerun, retrig
All Channels	no
Channel A	1
Channel B	2
Fmax [Hz]	3200 low speed = 0.5 Hz
Avg	off
Frequency	speed
Order	1
Resolution	speed / 4 t = 4 revs

Save

 [Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanalnummer A](#), [Kanalnummer B](#), [Band fmax](#), [Mittelung](#), [Frequenz](#), [Ordnung](#), [Auflösung](#)



Das Ergebnis enthält:

 
- Wert der Phasenverschiebung in Grad
- Amplitudenverhältnis (Ampl B/ Ampl A)
- Kohärenz

Wenn die Phasenverschiebung zuverlässig ist, dann muss die Kohärenz größer als 0,8 sein.

Standardmäßig wird die Phasenverschiebung bei der Drehfrequenz gemessen (Ordnung = 1). Sie können jedoch einen beliebigen Wert als Ordnung für die Messung definieren. Wenn Sie z.B. Amplitude und Phase bei 1/3-facher Drehfrequenz messen möchten, dann geben Sie die Ordnung als 1/3 ein. Der Ordnungswert wird in

der Informationszeile des Diagramms angezeigt, das "1x" auf dem obigen Bild bedeutet, dass der Ordnungswert 1 ist. Die Drehfrequenz wird also für die Messung verwendet.

Darüber hinaus können Sie über den Parameter Frequenz eine beliebige Frequenz eingeben. In diesem Fall ist der Ordnungsparameter nicht verfügbar, der Auflösungsparameter wird als Bruchteil der Frequenz eingegeben und die eingegebene Frequenz wird durch die Bezeichnung "f:" in der Informationszeile des Diagramms angezeigt.



Hinweis! Der Standard-Fmax-Wert (3200 Hz) erfüllte die meisten Messanforderungen. Für Niederfrequenz-Messungen kann ein niedrigerer Fmax eingestellt werden, was jedoch einen geringen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben kann. Daher sollten niedrigere Fmax-Werte nur dann verwendet werden, wenn viele Messungen vorhanden sind und Speicherplatz gespart werden muss, da ein höheres Fmax mehr Speicher für die Verarbeitung benötigt. Fmax-Werte höher als 3200 Hz werden nur dann empfohlen, wenn es notwendig ist, da die Verarbeitung komplexer ist.

DC

Mit dieser Funktion kann das direkte DC-Signal gemessen werden.

Typ	DC sofort, kontinuierlich
Manuelle Eingabe	nein
Alle Kanäle	Nein
Eingang	1
Einheit	mV
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Einheit](#), [Mittelungsart](#), [Mittelung](#)



Wenn Sie den Wert manuell eingeben möchten, dann wählen Sie **Manuelle Eingabe** auf **ja**. Alle manuellen Eingaben sind vor der Messung erforderlich. Das neue Fenster für jede Eingabe erscheint.

Wert eingeben [mV]
Manuelle Eingabe (Diagramm1)
22.6


FrF

Frequenzgangfunktion (Übertragungsfunktion / Frequency Response Function)


Typ	FrF sofort, kontinuierlich
Eingang	1
Fenster	transient
Umschalten[ms]	0
Länge[ms]	100
Ausgang	2
Fenster	exponential
Umschalten[ms]	0
Länge[ms]	100
Ergebnistyp	H1
Bereich[Hz]	800 fs = 2048 Hz
Linien	800 t = 1 s, df = 1 Hz
Mittelung	aus total t = 1 s
Überlappung	0%

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Eingangskanal](#), [Ausgangskanal](#), [Fenster](#), [Ergebnistyp](#), [Bereich](#), [Linien](#), [Mittelung](#), [Überlappung](#)

Die im Amplitudendiagramm angezeigte Kohärenz. Die kurze horizontale Linie auf der Y-Achse befindet sich an der Position des Wertes = 1 für die Kohärenz.

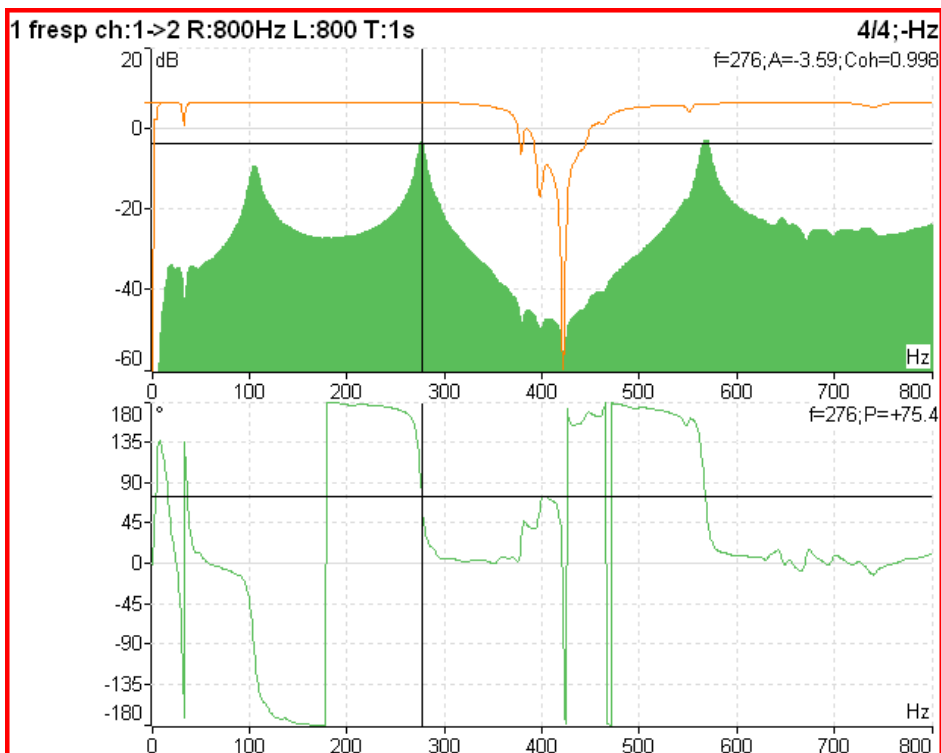

Wenn Sie die frf Ansicht (für frf) auf frf Zeit einstellen, sehen Sie die Zeitsignale von beiden Kanälen.

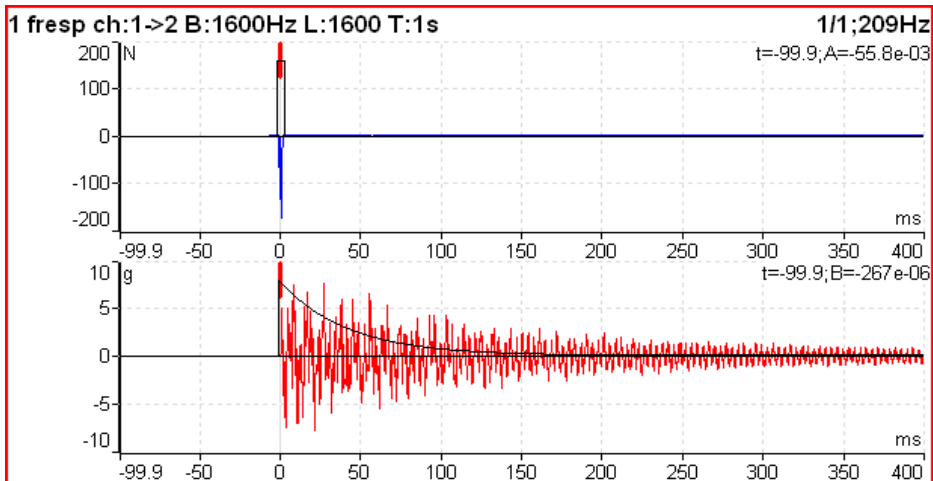

Sie können diese Ansicht verwenden, um Fensterparameter einfach einzustellen. Stellen Sie den Schaltflächenmodus auf Spektral Fenster ein. Jetzt können Sie die Fenster einfach verschieben oder ihre Länge ändern.

FrF Format

Wenn eine FRF mit Kräfteinheiten auf einem Kanal und mit Schwingungseinheiten auf einem anderen Kanal verwendet wird, können Sie die Einheiten, in denen das FRF angezeigt wird, mit [Graph Properties](#) / [FrF Format](#) ändern.

Oktavspektrum, Schallpegel und äquivalenter Schallpegel

Alle Parameter werden im Kapitel Oktavanalyse beschrieben. Die exponentielle Mittelwertbildung ist im Modul Analyzer nicht verfügbar.

Statische Wellenlage

Diese Messung wird häufig für Turbinen verwendet. Die Werte definieren die statische Position der Welle im Lager.

Die Signale von Wegsensoren müssen an DC-Kanäle angeschlossen werden. Wir müssen den AC-Teil entfernen und den DC-Teil beibehalten. Die DC-Eingänge arbeiten auf diese Weise.

Typ	stat. Wellenlage sofort, kontinuierlich
A Eingang Nummer	1
B Eingang Nummer	2
Einheit	mV
Mittelung	aus
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanalnummer A](#), [Kanalnummer B](#), [Einheit](#), [Mittelung](#)

Die statische Wellenlage bezieht sich auf die Orbit-Messung. Während wir auf der Umlaufbahn die Form um die (0,0) Position sehen, sehen wir auf der statischen Wellenlage die Position des Wellenzentrums ohne die Form der Umlaufbahn.

Achtung! Korrekte DC-Sensor Position muss für richtige Berechnungen eingestellt werden.

1 center line ch:1;2 1/1;-Hz
A:2767 μ m; B:1768 μ m; X:-706 μ m; Y:-3206 μ m

Es werden zwei Wertepaare angezeigt, A+B und X+Y. Die Werte A, B stellen die Abstände der Sensoren von der durch den Offset-Wert definierten Referenzposition dar. Die X, Y-Werte stellen die Positionen gemäß den kartesischen X, Y-Koordinaten dar (Die Position (0,0) entspricht der Position, bei der A, B gleich ihrem Versatz sind). Das Polardiagramm wird als Trend angezeigt.

S-max


Es ist die Messung der maximalen Auslenkung in einem Orbit. Für korrekte Berechnungen wie beim Orbit muss die richtige Sensorposition eingestellt werden.

Typ	Smax sofort, kontinuierlich
A Eingang Nummer	1
B Eingang Nummer	2
Einheit	μ m
Band fmin[Hz]	1
Band fmax[Hz]	1000 fs = 4096 Hz
Triggersteuerung	aus
Samples	4096 t = 1 s
Mittelungsart	linear
Mittelung	aus total t = 1 s
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal A](#), [Kanal B](#)

1 Smax ch:1;2 B:800Hz NS:512 T:0.25s 4/4;50.9Hz
115 μ m

Im nächsten Bild sehen Sie den Smax-Wert in dem Orbit hervorgehoben.

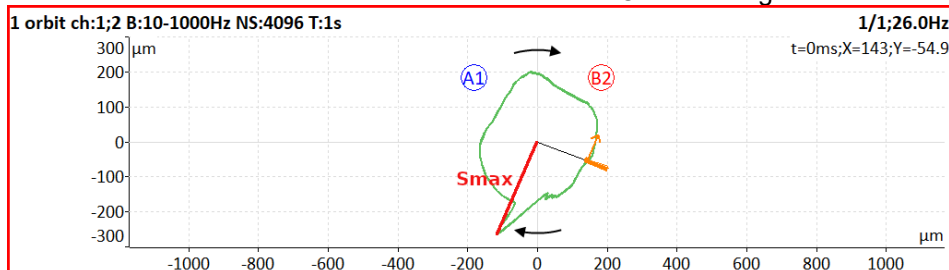

Erweitertes Smax


Es ist die Messung der maximalen Auslenkung auf einem Orbit zusammen mit einem Winkel (d.h. Position) dieser Auslenkung. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Smax-Messung mit der Position der maximalen Auslenkung. Für korrekte Berechnungen wie bei den Standard-Orbits muss die richtige Sensorposition eingegeben werden.

Type	complex Smax freerun, single
A channel number	1
B channel number	2
Unit	μm
Band fmin[Hz]	1
Band fmax[Hz]	800 $f_s = 2048 \text{ Hz}$
Trigger Control	off
Samples	512 $t = 0.25 \text{ s}$
Averaging	linear
Avg	off total $t = 0.25 \text{ s}$
Save	


[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal A](#), [Kanal B](#)

1 complex Smax ch:1;2 B:10-1000Hz NS:4096 T:1s 1/1;25.8Hz
288 μm ; -156.2°

Im nächsten Bild sehen Sie den Smax-Wert und seine Position in dem Orbit hervorgehoben.

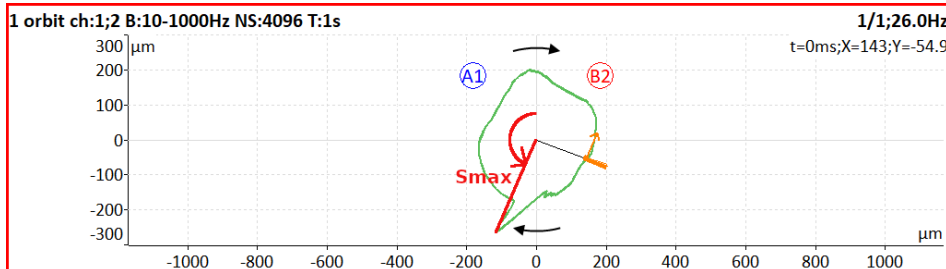


Hinweis! Der Winkel der maximalen Auslenkung kann manchmal zufällig sein. Betrachten wir unten als Beispiel einen perfekten kreisförmigen Orbit. Der Smax-Winkel ist in diesem Fall eine Zufallszahl, und bei der Mittelung eines solchen Smax ist der Winkel undefiniert.

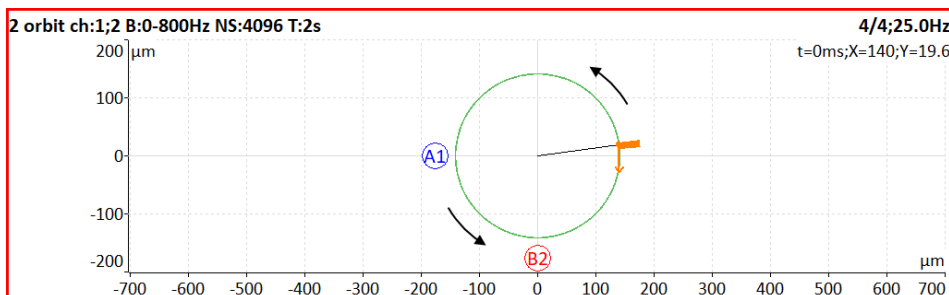

Cepstrum

Typ	Cepstrum sofort, kontinuierlich
Eingang	1
Fenster	hanning
Einheit	µm
Band fmin[Hz]	1
Bereich[Hz]	1600 fs = 4096 Hz
Linien	1600 t = 1 s, df = 1 Hz
Mittelung	aus total t = 1 s
Überlappung	0%
Speichern	

[Typ](#), [Alle Kanäle](#), [Kanal](#), [Fenster](#), [Einheit](#), [Band fmin](#), [Bereich](#), [Linien](#), [Mittelung](#), [Überlappung](#)

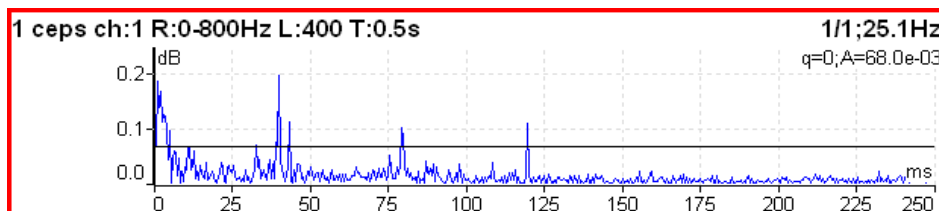

Verwendeter Algorithmus ist:

$\text{cepstrum}(x) = \text{ifft}(\text{fft}(\log_{10}(\text{abs}(\text{fft}(x))))))$

x Eingangssignal
 fft schnelle Fourier-Transformation
 abs Absolutwert
 log10 gemeinsamer Logarithmus
 ifft inverse schnelle Fourier-Transformation

Ultraschall

Typ	Ultraschall sofort, kontinuierlich
Speichern	

1 ultrasound -Hz
 Level: 52 dB, Shock Factor: 1.4

Es werden zwei Werte angezeigt. Der Schallpegel in dB (30-50kHz-Bereich) und der Schockfaktor. Der Schockfaktor ist definiert als Spitzenwert dividiert durch den Effektivwert. Es bedeutet den Wert 1,4 für reinen Sinus. Höhere Werte bedeuten, dass transiente Schockereignisse im Schallsignal vorhanden sind.

Achtung! Ein erforderlicher Ultraschallsensor (Mikrofon) wird benötigt.

Es gibt eine detaillierte Beschreibung im Kapitel Ultraschall.

Rekorder

Typ	Rekorder sofort, kontinuierlich
Sample Frequenz[Hz]	65536 Frequenzbereich=25600Hz
AC1	ein
AC2	aus
AC3	aus
AC4	aus
DC1	aus
DC2	aus
DC3	aus
DC4	aus
Trigger Eingang	aus
Zeit[Minuten]	händisch anhalten
Start der Aufnahme	fortlaufend
Speichern	

1 record

00:00:25 / 00:01:00

Erstellt und speichert die Aufzeichnung während der Messung. Es gibt eine detaillierte Beschreibung im Kapitel Rekorder.

Route

Laden der Route zum Instrument

Für die Routenmessung ist die Software DDS erforderlich. Die vollständige Beschreibung, wie eine Route erstellt und geladen wird, finden Sie im DDS-Handbuch. Wir beschreiben hier nicht alle Details über die DDS-Funktionen.


Sie können sehen, dass die Struktur des Strukturbaums geändert wird, wenn Sie eine Route aus einem Teil des Strukturbaums in DDS erstellen. Dies liegt daran, dass das VA5-Gerät unbedingt einen Strukturbaum mit folgender Struktur benötigt: Route - Maschine - Messpunkt - Messung. Wenn es im DDS-Baum mehrere Elemente in einem Pfad zwischen diesen Elementen gibt, werden die Namen dieser Elemente miteinander kombiniert (wie in diesem Beispiel Turbogenerator/Lüfter/Lüfter 1 oder Motor/L1RV usw.). Wenn der Elementname in einem Routenbaum länger als 45 Zeichen ist, versucht DDS, solche Namen abzuschneiden. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Kürzeln in Bauelementen (in diesem Fall sollte "Turbo Generator" "TG" lauten).

Erstellung des Routenbaums im Instrument

Der Routenbaum kann auch im Instrument erstellt werden. Wenn Sie diese Route an das DDS übertragen wollen, müssen Sie eine Datenbank dafür vorbereiten.


Routen öffnen

Sie können eine bestimmte Route (oder Teile davon) mit der Eingabetaste oder der Schaltfläche 'Öffnen' oben links öffnen.

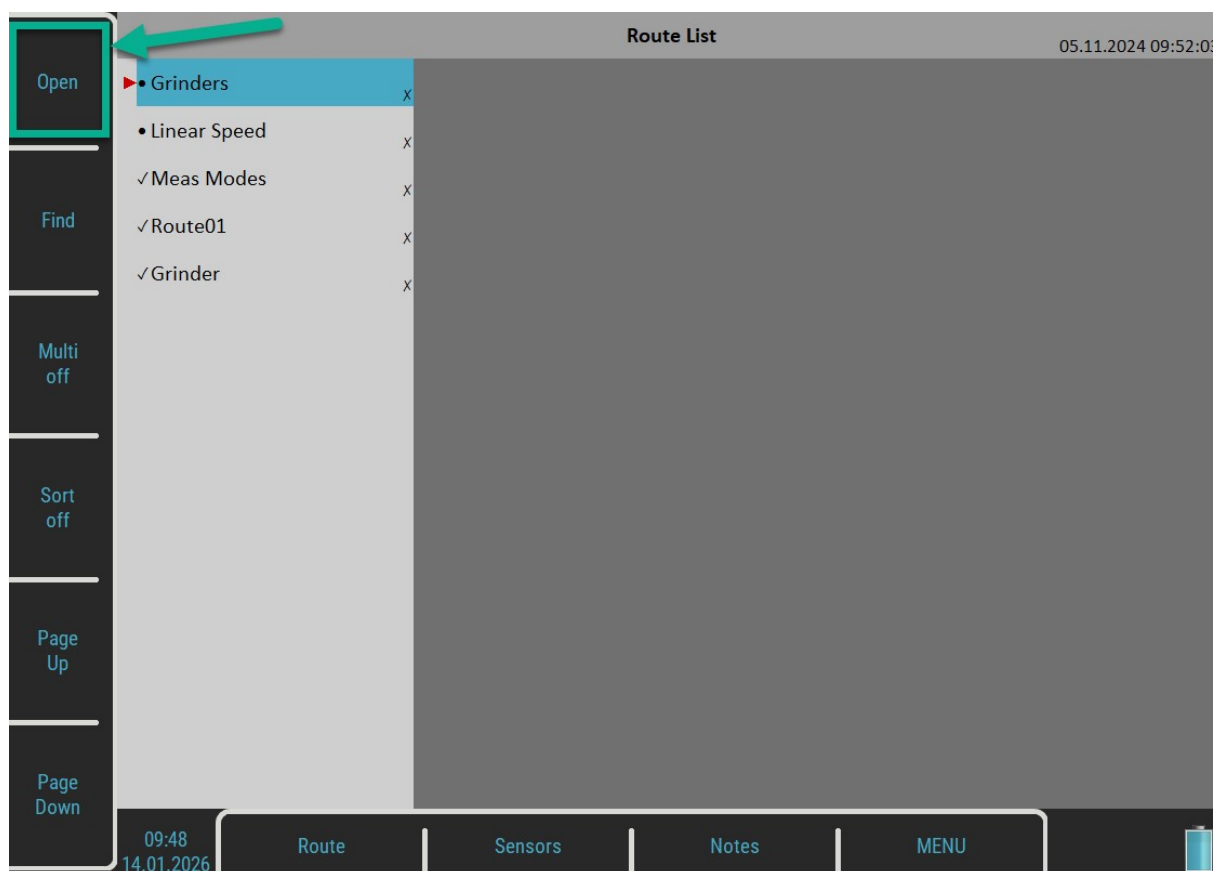


Sortieren der Routenliste

Wenn Routen in Ihrem Instrument geladen oder erstellt werden, sind sie immer alphabetisch sortiert. Dies ist standardmäßig so eingestellt. Sie können sie mit der Schaltfläche Sortieren ändern. Sortieren aus bedeutet, dass Sie sich nicht mit den Routen in der Liste bewegen können.

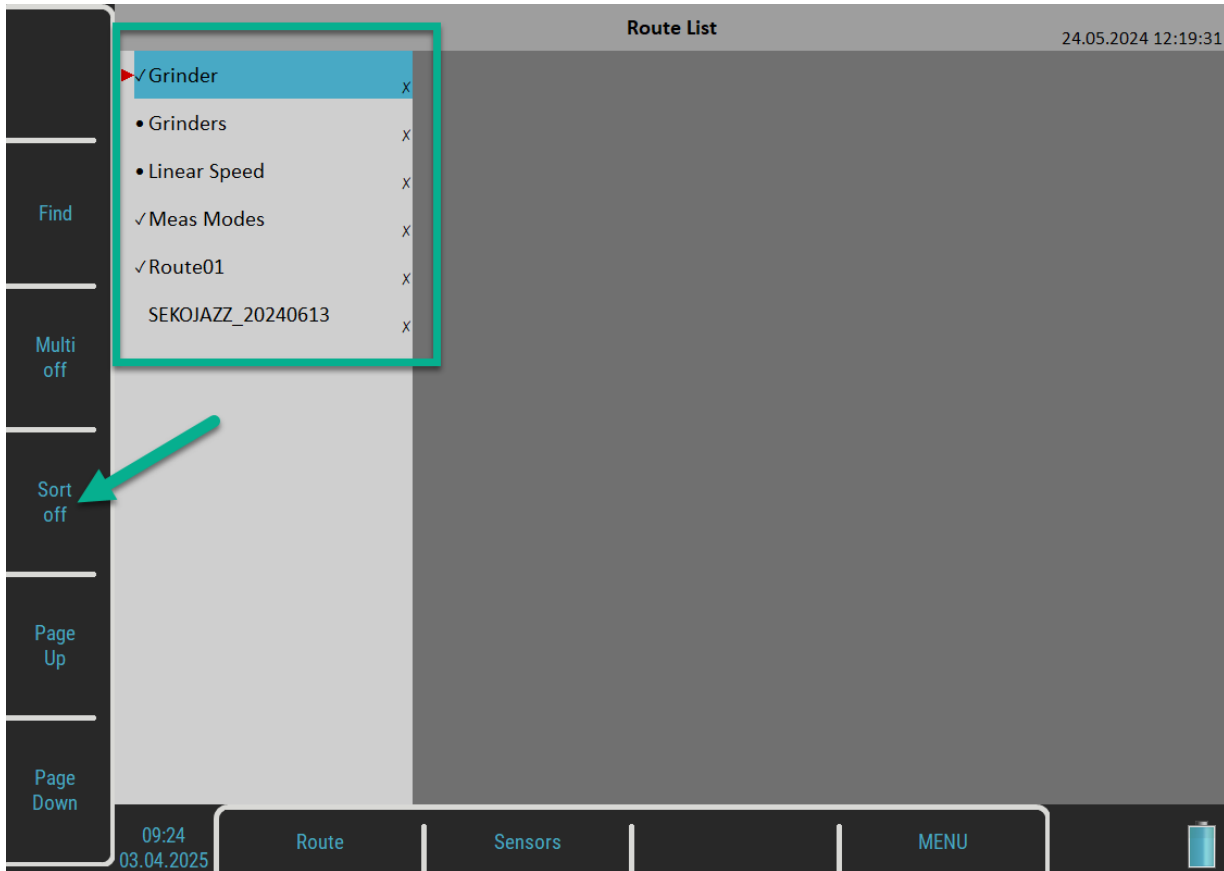


Wenn Sie auf die Schaltfläche Sortieren aus klicken, ändert sich die Anzeige in Sortieren ein und Sie befinden sich im Sortiermodus. Sie können Ihre Routen in der Liste nach Ihren Wünschen sortieren. Verwenden Sie dazu

die Pfeile nach oben und unten.

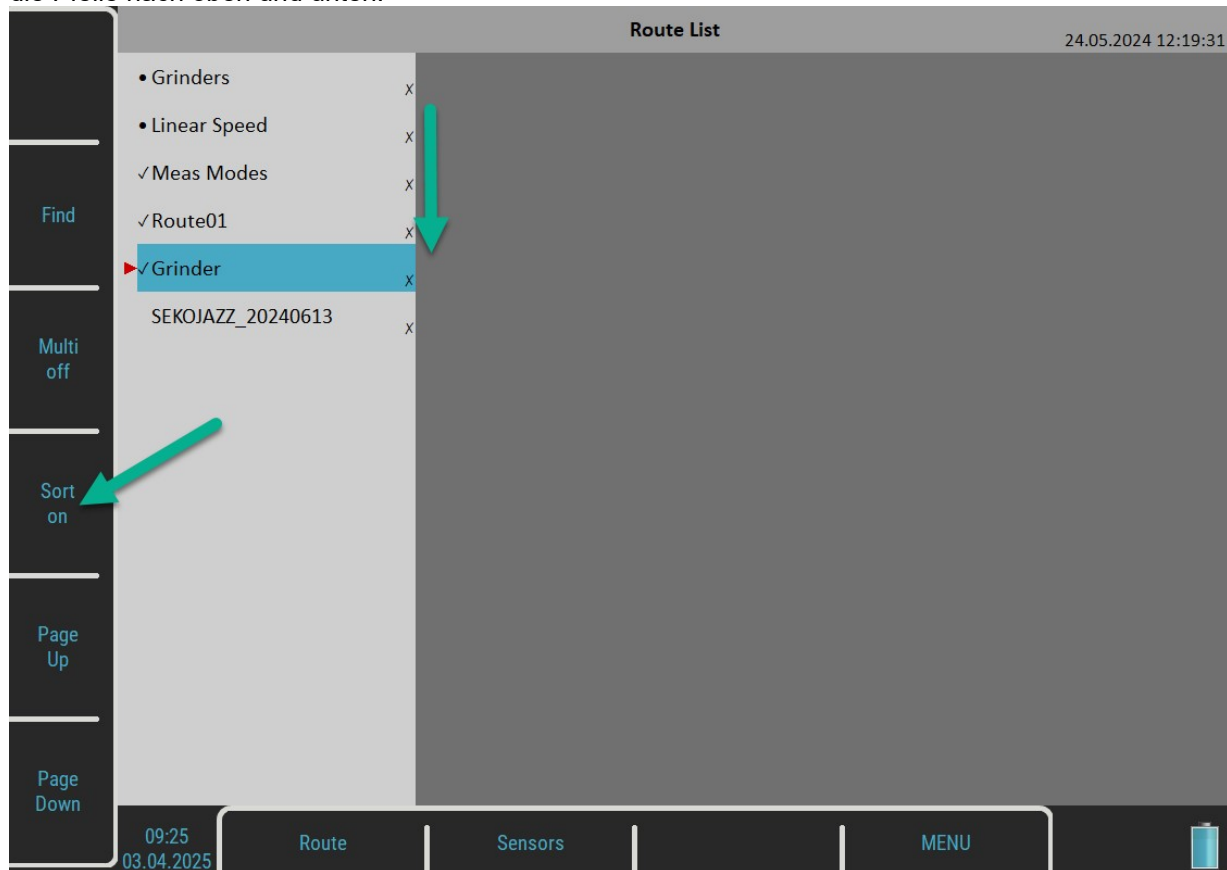

Wenn Sie die Einträge wieder alphabetisch sortieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Route und dann im Menü auf Alphabetisch sortieren.

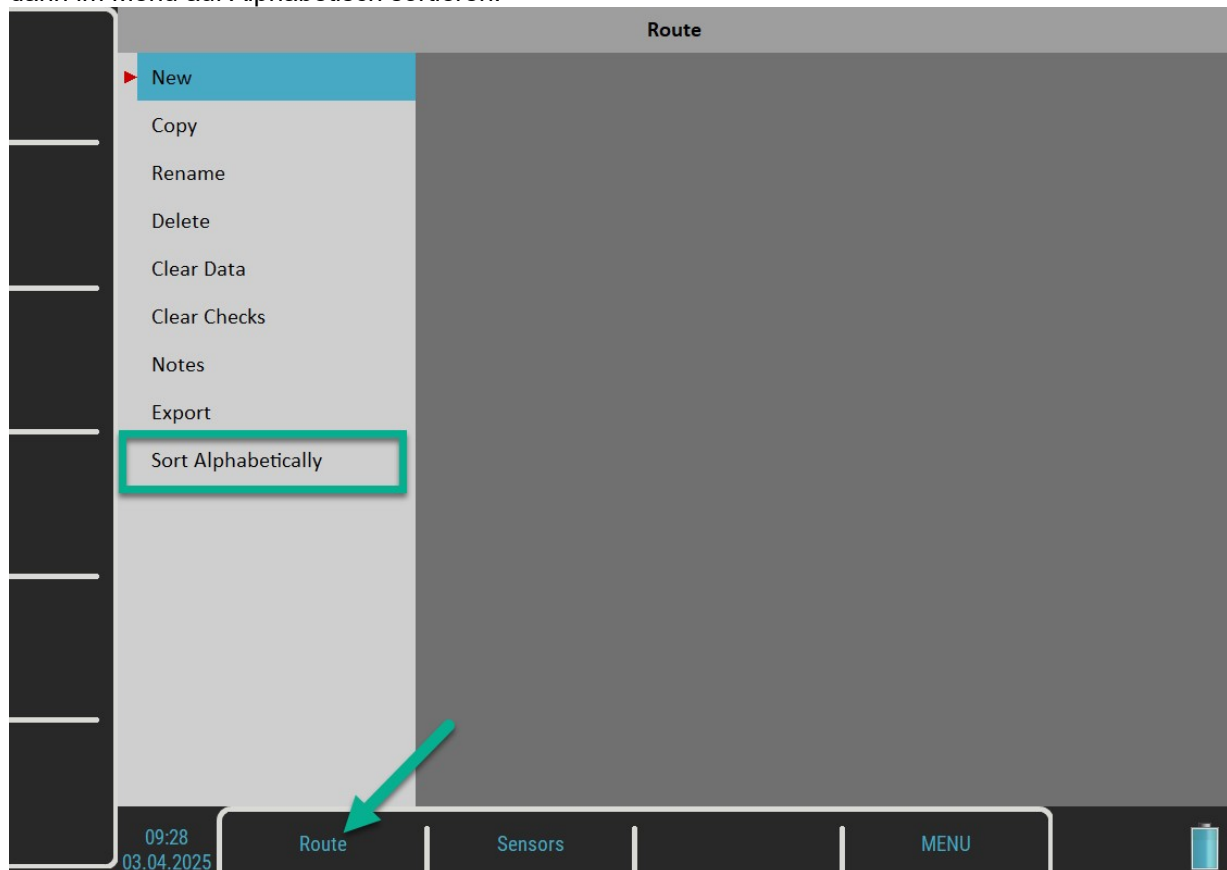


Hinweis! Wenn die Routenliste alphabetisch sortiert ist, ist diese Option 'Alphabetisch sortieren' im Routenmenü nicht sichtbar!


Routenbaum

Die Routen ähneln den L1-Projekten im Modul Analyzer. Nach dem Öffnen des Moduls erfolgt der Import von Routen aus VA5_DISC. Dann wird eine **Routenliste** aller Routen im Instrument angezeigt. Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des ausgewählten Elements werden in der oberen rechten Ecke angezeigt.

Hinweis! Routen, die nur auf der internen Festplatte geändert werden und noch nicht auf die VA5_DISC exportiert wurden, sind mit einem Kreuzsymbol (X) gekennzeichnet.

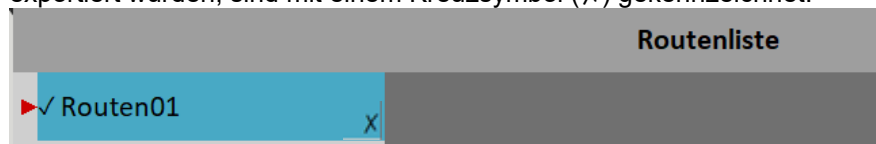

Wählen Sie eine Route aus und drücken Sie die Eingabetaste oder tippen Sie zweimal darauf. Ein Routenbaum wird geladen und eine **Maschinenliste** der Maschinen in der geöffneten Route wird angezeigt.

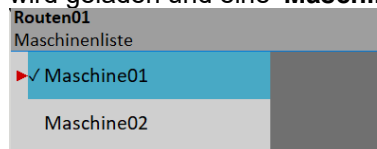

Der Name einer geöffneten Route wird in der Statusleiste in Fettschrift angezeigt. Unterhalb des Namens befindet sich ein Listentyp, der eine aktuelle Baumebene anzeigt.

Der Weg durch den Baum ist einfach zu gehen. Verwenden Sie Pfeile nach oben und unten, um ein Element auszuwählen. Enter, Pfeil nach rechts oder Doppeltippen öffnet ein Element und seine Komponenten werden in einer neuen Liste angezeigt. Wenn Sie den Pfeil nach links weglassen, kehren Sie eine Ebene höher zurück. Wenn eine Maschinenliste geöffnet wird, schließt Escape die Route.

Öffnen Sie eine beliebige Maschine. Eine Messpunktliste wird angezeigt.

TG Fans/Fan1		
Point List		
▶ Motor/B1RV	1ch	ISO RMS L: 2.20 mm/s R: 2.00 mm/s BEARING RMS L: 0.849 g R: 1.00 g
Motor/B1RH	1ch	
Motor/B2RV	1ch	
Motor/B2RH	1ch	
Triax	3ch	

Der vollständige Pfad eines Elements wird in der Statusleiste durch Fettschrift angezeigt. Lange Namen können gekürzt werden.

Die Anzahl der AC-Kanäle für jeden Punkt wird hinter dem Punktnamen angezeigt.

Wenn noch keine Daten erfasst wurden, können die letzten (L) und die Referenzwerte (R) der Gesamtmessungen innerhalb des ausgewählten Punktes neben der Messpunktliste angezeigt werden. Diese Werte werden zunächst aus der Datenbank entnommen und zusammen mit der Route gespeichert. Der letzte Wert wird beim Speichern der Daten immer geändert, während der Referenzwert unverändert bleibt.

Nach einer Messung werden die gemessenen Werte der Gesamtmessungen zusammen mit ihrer prozentualen Differenz zu den vorherigen (L) und den Referenzwerten (R) angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Messdaten aus der Route im Gerät löschen möchten, können Sie dies mit der Option „Daten löschen“ tun. Die gemessenen Daten werden gelöscht, aber der LETZTE gemessene Wert bleibt erhalten - zum Vergleich mit den neuen gemessenen Messdaten in der Route. Wenn Sie die Route komplett ohne Daten (und ohne diesen letzten Wert) haben möchten, müssen Sie sie erneut aus DDS ohne Messdaten importieren.

TG Fans/Fan1		
Point List		
▶ ✓ Motor/B1RV	1ch	ISO RMS 2.14 mm/s [L-3%, R+7%] BEARING RMS 0.912 g [L+8%, R-9%]
Motor/B1RH	1ch	
Motor/B2RV	1ch	
Motor/B2RH	1ch	
Triax	3ch	

In diesem Moment könnten Sie die Messung durch Drücken der Eingabetaste starten. Im Routenmodul können Sie jedoch den Baum bis zur Messebene bewegen. So können Sie mit jeder einzelnen Messung unabhängig voneinander arbeiten, d.h. Sie können z.B. nur eine Messung in dem Messpunkt durchführen. Öffnen Sie einen beliebigen Punkt durch Drücken der rechten Taste oder durch Doppeltippen. In der **Messliste** steht eine Anzahl von Kanälen vor einem Namen.

TG Fans/Fan1/Motor/B1RV		
Meas List		
▶ 1.ISO RMS		ISO RMS L: 2.20 mm/s R: 2.00 mm/s
1.BEARING RMS		
1.ISO TIME		
1.ISO SPECTRUM		

Wenn die Messpunktliste oder Messliste angezeigt wird, startet die Eingabetaste den Messvorgang am ausgewählten Element. Durch Doppeltippen auf das Element Messliste wird das Diagrammfenster des Elements geöffnet, ohne es zu messen. Wenn Sie das Diagrammfenster für einen Punkt öffnen möchten und die Messung nicht sofort starten wollen, verwenden Sie einen **Menüpunkt / aktuelle Ansicht**.

QR Code


Diese Funktion wird Ihre Routenmessungen definitiv vereinfachen - jeder QR-Code identifiziert einen Messpunkt in einer Route. Nachdem Sie ihn gescannt haben, öffnet das Messgerät den richtigen Messpunkt zur zugehörigen Maschine.

Hinweis! QR-Codes werden in der DDS-Software generiert. Weitere Informationen finden Sie im DDS-Handbuch. Es ist nicht Bestandteil dieses VA5-Handbuchs.


Wie Sie diese Funktion nutzen, wird in den folgenden Schritten beschrieben.

Rufen Sie das Modul Route in Ihrem VA5 Messgerät auf. Wählen Sie in der Routenliste die Route aus, die Sie messen möchten.

Nun sehen Sie auf der linken Seite die Schaltfläche "QR". Klicken Sie auf diese Schaltfläche.

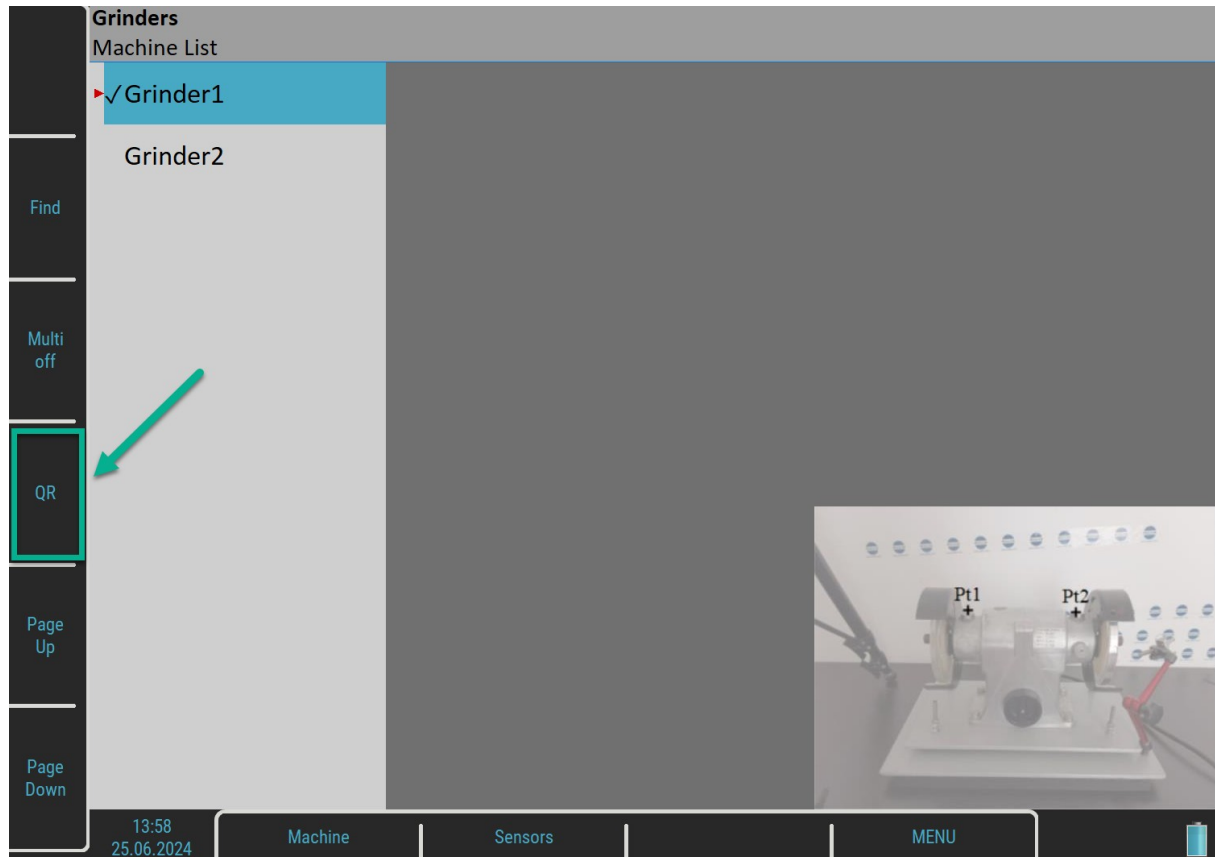


Auf dem Bildschirm sehen Sie den Hinweis "**Lade**".

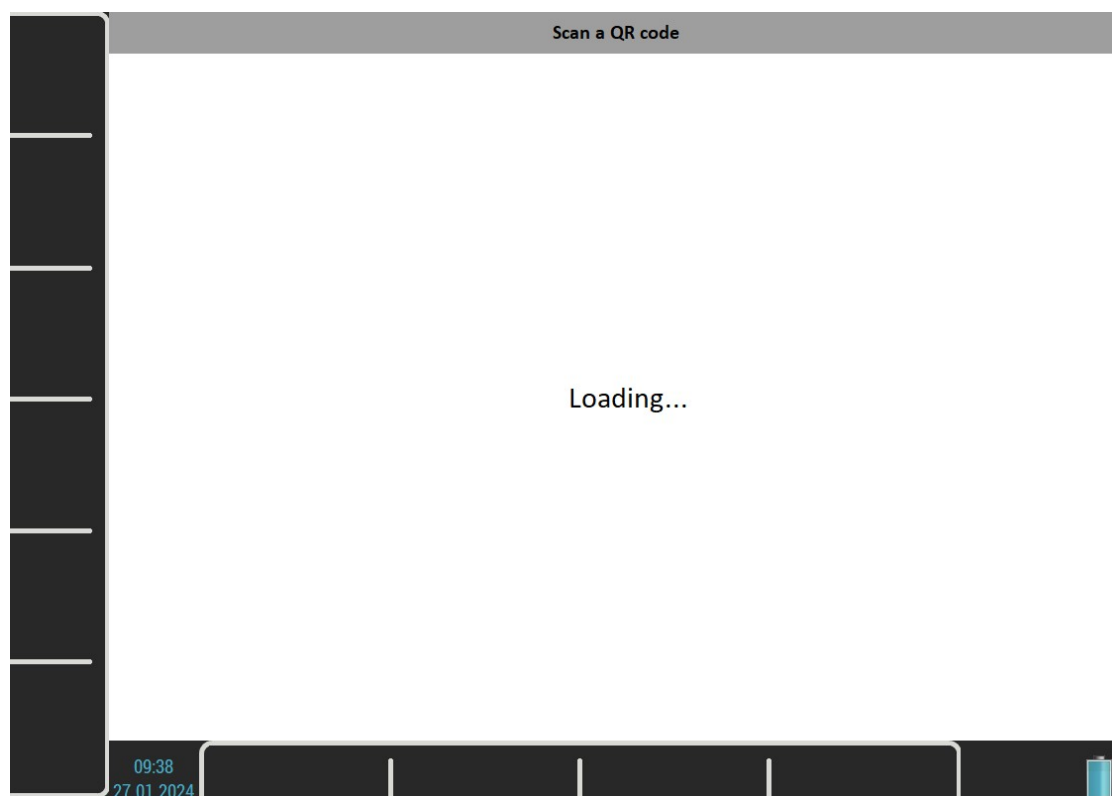

Sobald Sie durch die VA5-Kamera sehen können, können Sie diese auf den QR-Code an der Maschine richten, welches dann mit dem VA5-Messgerät gescannt wird.





Nachdem der QR-Code gelesen wurde, können Sie die geladene Route der Messpunkte auf dem Messgerät aus der jeweiligen Routenmessung sehen.

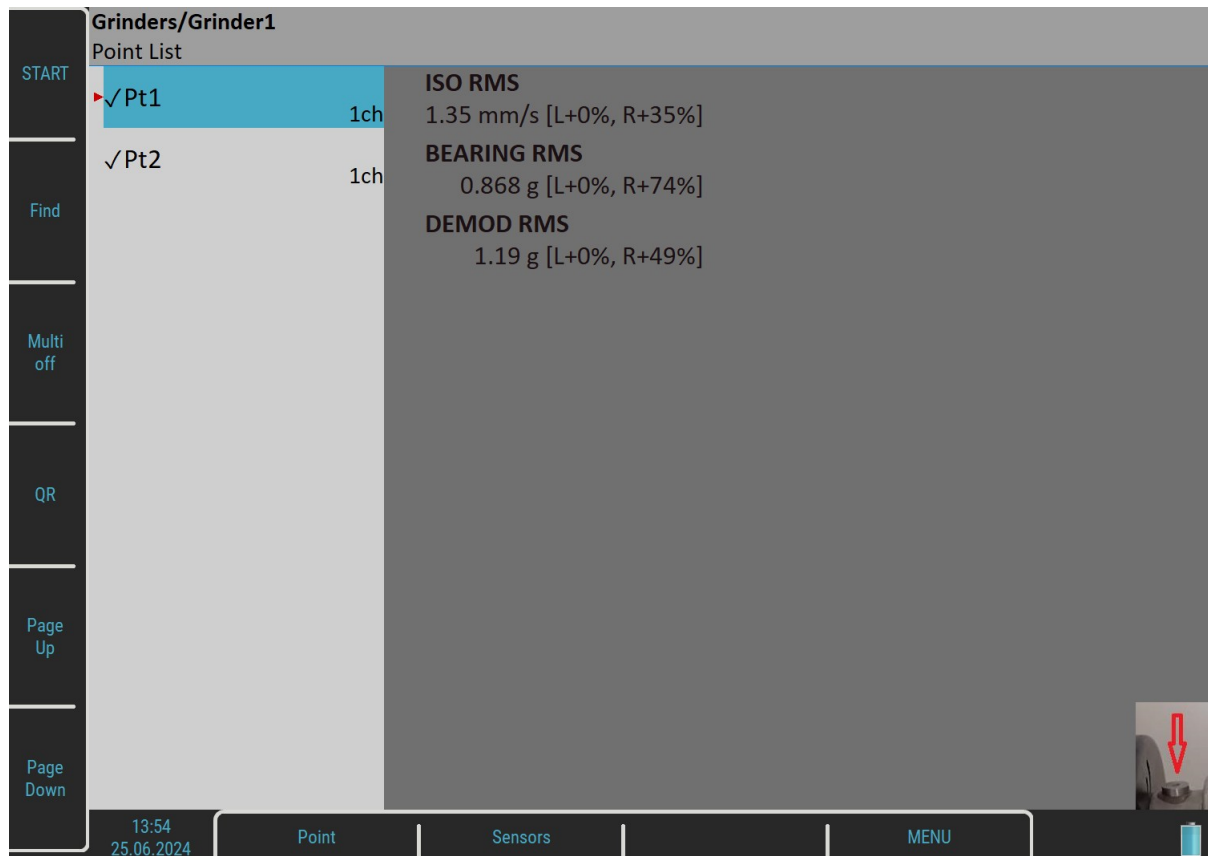


Hinweis! Es kann vorkommen, dass das QR-Scannen mit einer Fehlermeldung endet. Der Grund dafür kann sein, dass Sie den QR-Code von einer anderen Route aus scannen, oder dass die QR-Code-Struktur nicht kompatibel ist.

Routen Bilder

Sie können das Bild zu bestimmten Teilen im Strukturbaum hinzufügen. Sie können das Bild der Maschine hinzufügen und auch ein Bild für bestimmte Messpunkte auf dieser Maschine. Dieses Bild kann in der DDS-Software hinzugefügt werden (siehe dazu das DDS-Handbuch). Diese Bilder sind im VA5-Messgerät sichtbar, sobald Sie sich durch den Strukturbaum klicken. Das Bild wird immer in der rechten unteren Ecke angezeigt (siehe Bilder unten - 1. Maschinenbild, 2. bestimmte Punkte).

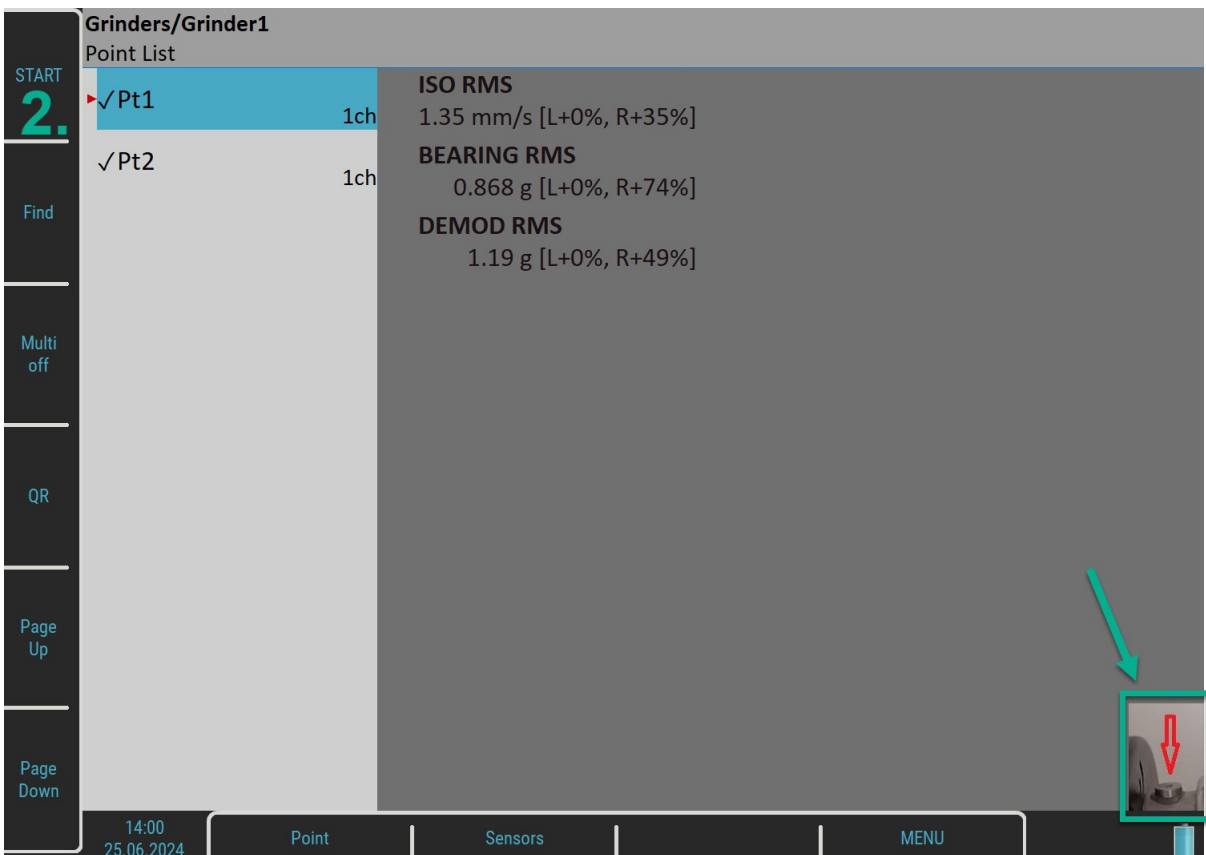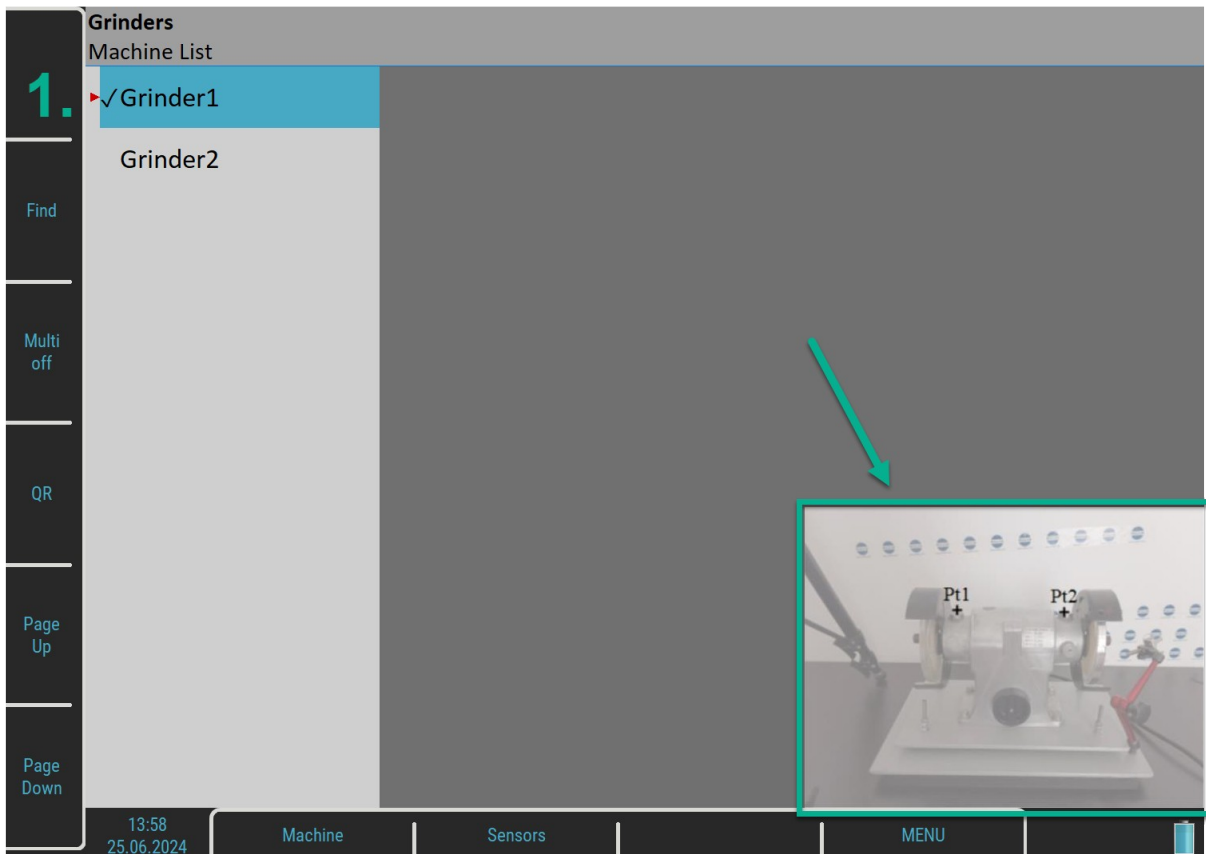

Hinweis: Wenn das Bild nur für die Maschine und nicht für die Messpunkte darunter hinzugefügt wird, wird das Bild von der Maschinenebene „geerbt“. Das bedeutet, dass Sie das Maschinenbild auch sehen können, wenn Sie durch die Messpunkte klicken (siehe unten - das Bild für die Messpunkte ist das gleiche wie für die Maschine).

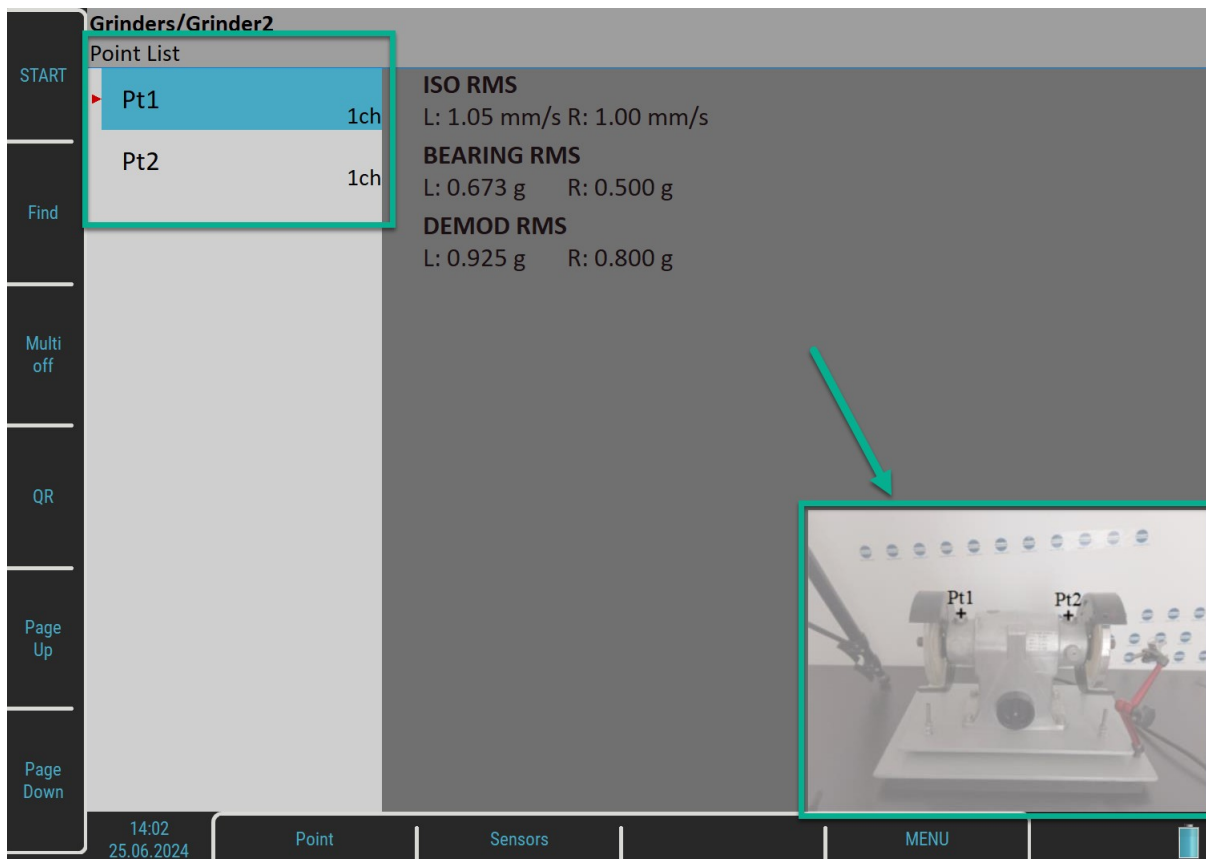

Sensorprüfung

Jeder Punkt in der Route enthält die Sensoreinstellung, die in DDS definiert ist. Das Gerät enthält auch die Einstellung der Sensoren. Beide Einstellungen werden für jeden Punkt beim Öffnen des Grafikfensters verglichen. Wenn die Sensoreinstellungen nicht gleich sind, erscheint die Meldung **"Verwendeter Sensor"**.

Used Sensor
on AC1: 100 mV / g, ICP on

Schließen Sie den entsprechenden Sensor an und bestätigen Sie die Meldung. Die Einstellung der Sensoren wird automatisch im Gerät gespeichert und Sie brauchen sie nicht einzustellen. Falls die Meldung "Benutzter Sensor" erscheint, wird die Messung nicht automatisch gestartet. Wenn Sie einen Parameter ändern müssen, können Sie dies im Menü Sensoren tun.

Es gibt einen anderen Ansatz für Sensoren mit einem definierten Namen. Wenn für einen der verglichenen Sensoren ein Name definiert ist, werden nur die Namen verglichen. Wenn die Namen gleich sind, sollen die Sensoren unabhängig von der Einstellung anderer Parameter gleich sein, und es werden keine Parameter im Gerät neu definiert. Sie können es z.B. verwenden, um eine unterschiedliche Empfindlichkeit eines Sensors einzustellen. Falls sich die Namen unterscheiden, erscheint eine Meldung "Verwendete Sensoren" mit dem Namen des Sensors.


Used Sensor
ACC100 on AC1: 100 mV / g, ICP on

Wenn Sie zum ersten Mal einen Punkt im Routenmodul öffnen, erscheint die Meldung "Benutzter Sensor", auch wenn die Sensoren gleich sind, nur um Ihnen mitzuteilen, welchen Sensor Sie tatsächlich definiert haben.

Sie können die Markierung der Sensoren unter Globale Einstellungen / Routensensoren markieren aus- und wieder einschalten.


Messprozess

Drücken Sie die Eingabetaste, um den Messvorgang zu beginnen. Alle definierten Messungen werden gemeinsam durchgeführt. Die gemessenen Daten werden auf dem Bildschirm bezüglich des Parameters Anzeige der Routenwerte im Menü Globale Einstellungen angezeigt oder nicht.

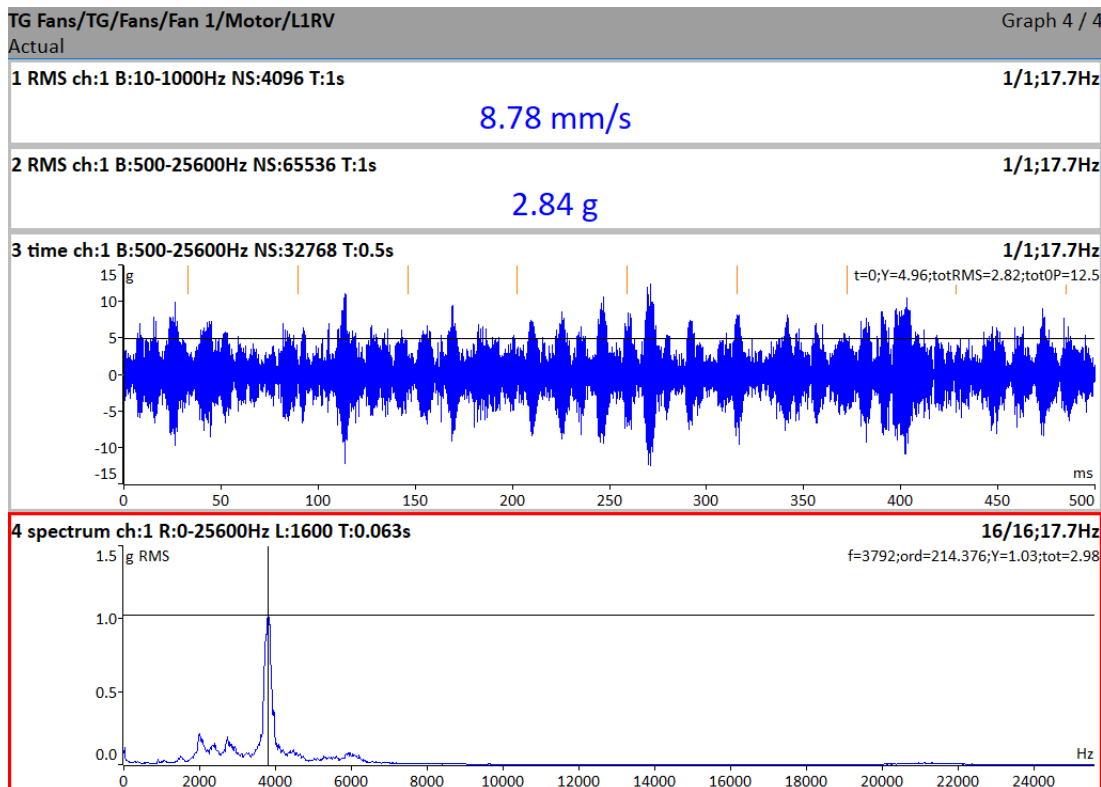

Alle Werte werden automatisch gespeichert, es sei denn, Sie haben den Parameter Route automatisch speichern im Menü Globale Einstellungen auf **aus** gestellt.


Wenn der Parameter "Route Auto-vorwärts" im Menü "Globale Einstellungen" auf "ein" gesetzt ist, wird das Grafikfenster automatisch geschlossen, nachdem alle Daten gespeichert wurden. Andernfalls verwenden Sie die Escape-Taste, um zu einer Liste zurückzukehren. Der gemessene Punkt ist durch das Symbol ✓ (alle definierten Messungen wurden durchgeführt) oder durch das Kreuz (einige Messungen wurden nicht durchgeführt) gekennzeichnet. Wenn alle Messungen durchgeführt wurden, wird der nächste Punkt in der Liste ausgewählt.

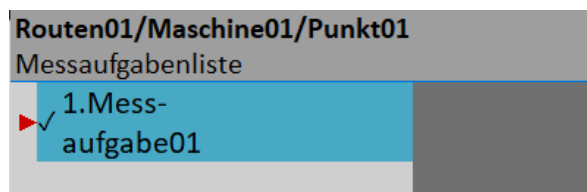


Kontinuierliche Speicherung von Messwerten

In DDS/ Messpunkteigenschaften/ Registerkarte Sonstiges können Sie die Eigenschaft Kontinuierliche Speicherung auf Ja setzen. Wenn die Eigenschaft "Kontinuierliche Speicherung" eingestellt ist, wird die Messung nicht nach der ersten Messung gestoppt. Sie wird fortgesetzt und alle Messwerte werden gespeichert, bis der Benutzer die Taste Stop drückt. Sie funktioniert unabhängig davon, ob der Parameter Route Autosave auf Aus gesetzt ist. Sie ist für kurze Messwertreihen gedacht. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aufzugsfahrt oder eine Fahrt einer Presse messen wollen. Weitere Einzelheiten finden Sie im DDS-Handbuch.

Kontinuierliche Speicherung = Nein

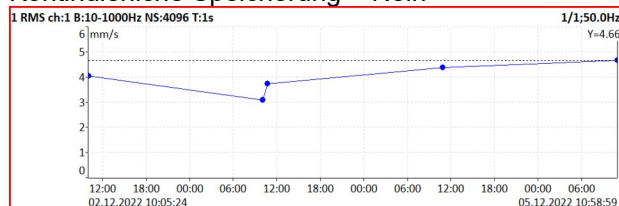

Kontinuierliche Speicherung = Ja

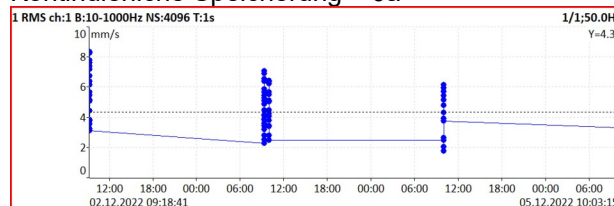

Im Falle der kontinuierlichen Speicherung ändert sich die Messanzeige in der Statusleiste in kontinuierliche Speicherung und enthält zusätzliche Informationen, die Anzahl der gespeicherten Messwerte (15) und die freie Speichergröße (30,2 GB).

Graph 1 / 1
Continual Saving;RT;15;30.2GB

Routen Status

Alle Elemente im Routenbaum (Punkte, Maschinen oder auch ganze Routen) können mit einem Statussymbol gekennzeichnet werden.

- ✓ - alle Messungen der Routenbaumposition wurden korrekt durchgeführt.
- ! - Fehler während des Messvorgangs.
- - nur einige Messungen der Routenposition wurden durchgeführt

TG Fans/TG/Fans/Fan 1

Point List

✓ Motor/L1RV	1ch
! Motor/L1RH	1ch
· Motor/L2RV	1ch
· Motor/L2RH	1ch
▶ Triax	3ch

Hinweis! Das Symbol kann mit Route (Maschine, Punkt, Messung) / Checks löschen gelöscht werden. Bei dieser Aktion werden keine Daten gelöscht. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Route noch einmal durchführen möchten, ohne Daten in die Datenbank zu übertragen.

Letzter Wert und Referenzwerte

Der letzte Messwert und die Referenzwerte können aus einer Datenbank innerhalb einer Route heruntergeladen werden. In DDS werden Sie bei der Routererstellung gefragt, ob Referenzwerte gespeichert werden sollen. Standardmäßig wird der letzte Messwerte automatisch gespeichert (dies kann abgeschaltet werden). Weitere Einzelheiten finden Sie in einem DDS-Handbuch.

Bei der Kennwertmessung werden der letzte Wert (L) und der Referenzwert (R) auf der linken Seite eines Diagramms angezeigt. Der Referenzwert wird auch als Linie in einer Trendansicht angezeigt.

Die prozentualen Abweichungen vom letzten (L) und vom Referenzwert (R) werden hinter dem Messwert angezeigt.

Beim Speichern der Daten wird immer der letzte Wert aktualisiert, während der Referenzwert unverändert bleibt.


1 RMS ch:1 B:10-1000Hz FS:4096Hz NS:4096 T:1s

1/1;50.0Hz

L: 2.20 mm/s
R: 2.00 mm/s

2.14 mm/s [L-3%, R+7%]

Das Referenzspektrum wird zusammen mit dem gemessenen Spektrum in der gleichen Grafik angezeigt.

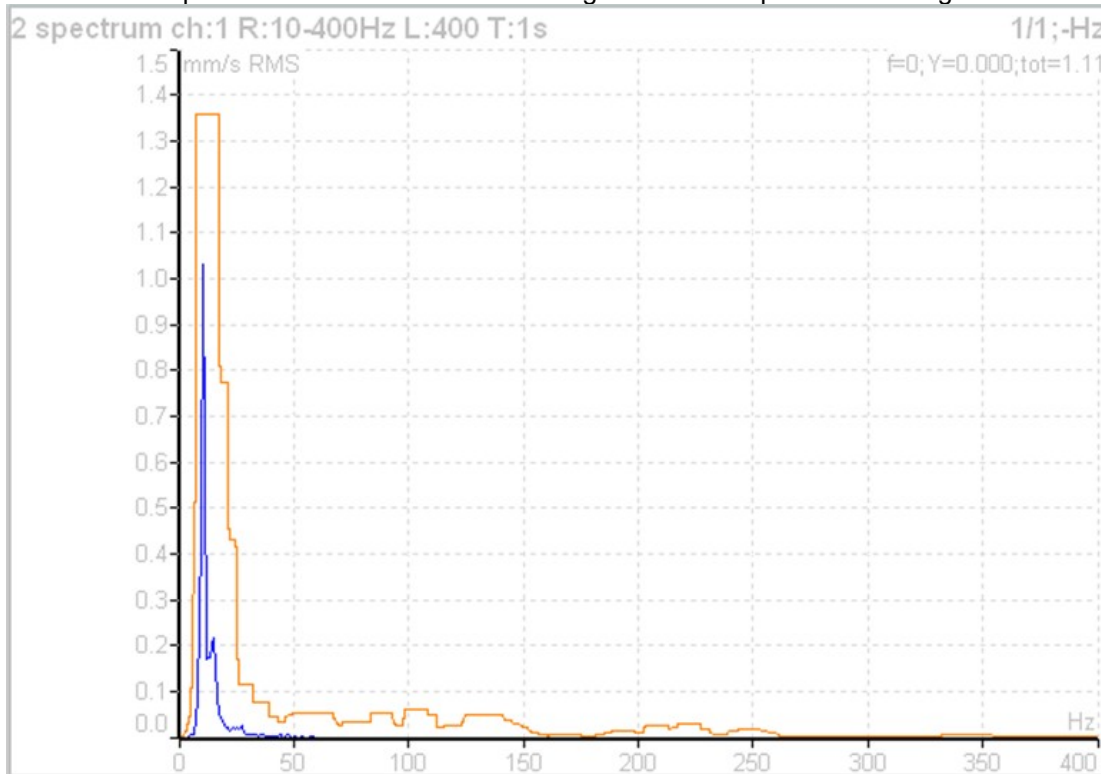

Manuelle Eingabe

Die Route kann Messwerte enthalten, die manuell eingegeben werden müssen (z.B. von der Analoganzeige abgelesene Temperaturen). Diese Messungen werden durch eine Auswahl der **manuellen Eingabe** in DDS definiert. Für alle manuellen Eingaben wird während der Initialisierung des Messprozesses ein Eingabedialog angezeigt. Diese Werte werden zusammen mit den Messwerten gespeichert.

Wert eingeben [mV]
Manuelle Eingabe (Diagramm1)
22.6


Textbausteine (Notizen)

Sie können Textbausteine im Kurztext an das Bauelement in der Route anhängen. Dasselbe steht in den Modulen Analysator und Nachlauf zur Verfügung.

Drücken Sie die linke Menütaste (benannt als Route, Maschine oder Punkt, je nachdem, welche Ebene gerade angezeigt wird). Wählen Sie das Element **Textbausteine**. Die Liste der vorhandenen Notizen für das ausgewählte Element erscheint. Diese ist leer, wenn noch keine Notiz erstellt wurde.


Textbausteine
Routen01/Maschine01/Punkt01
leer

Das gleiche Menü für Textbausteine wird auch über die Schaltfläche Textbausteine im unteren Menü geöffnet.

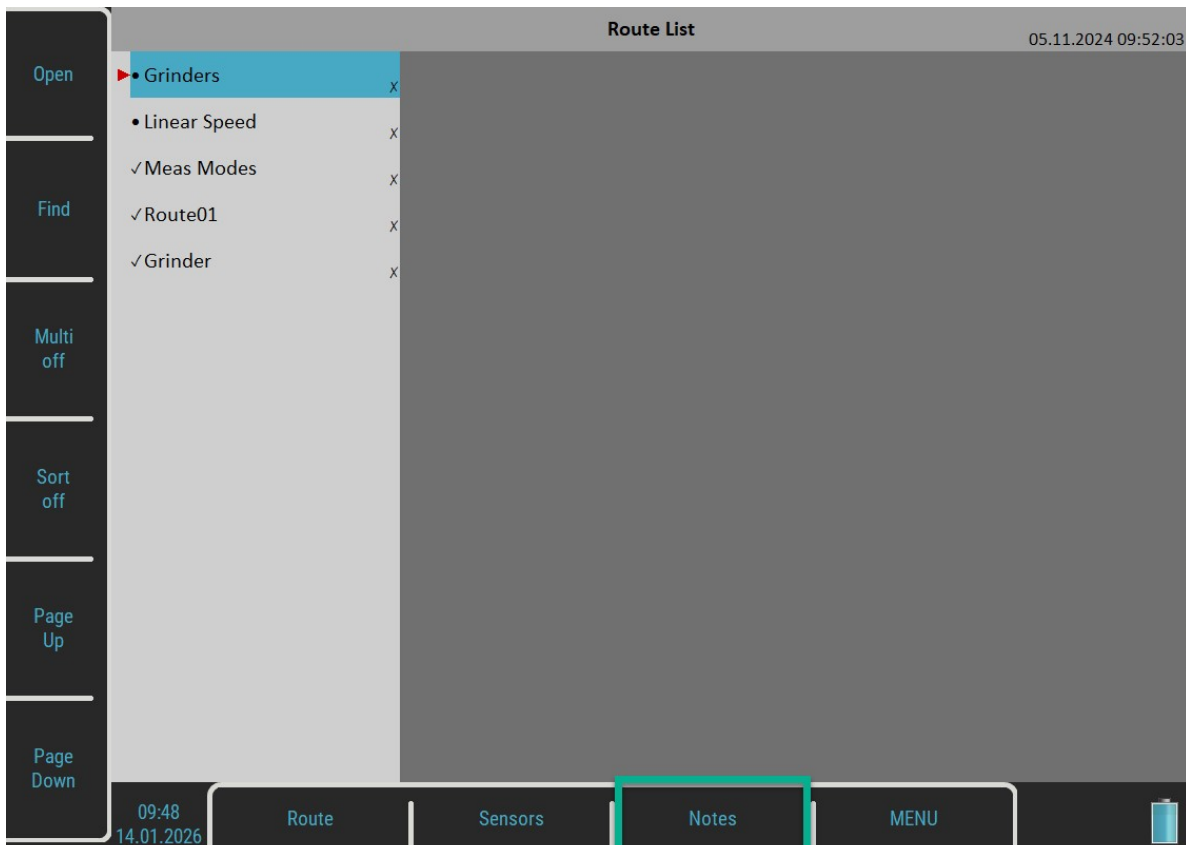

Drücken Sie die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Notiz zu erstellen. Ein neues Fenster erscheint. Im oberen Bereich der Fensterhälfte können Sie die Notiz direkt eingeben. Im unteren Bereich wird die Liste der Benutzernotizen angezeigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie eine neue Notiz erstellen können.

- Wählen Sie eine Notiz aus der Liste Benutzernotizen und drücken Sie auf Wählen. Die ausgewählte Notiz wird in den oberen Bereich kopiert.
- Drücken Sie den Knopf Benutzer/Werkvorgabe, um die Benutzernotizen in Werksnotizen zu ändern. Wählen Sie dann die Notiz aus der Liste und drücken Sie Auswählen.

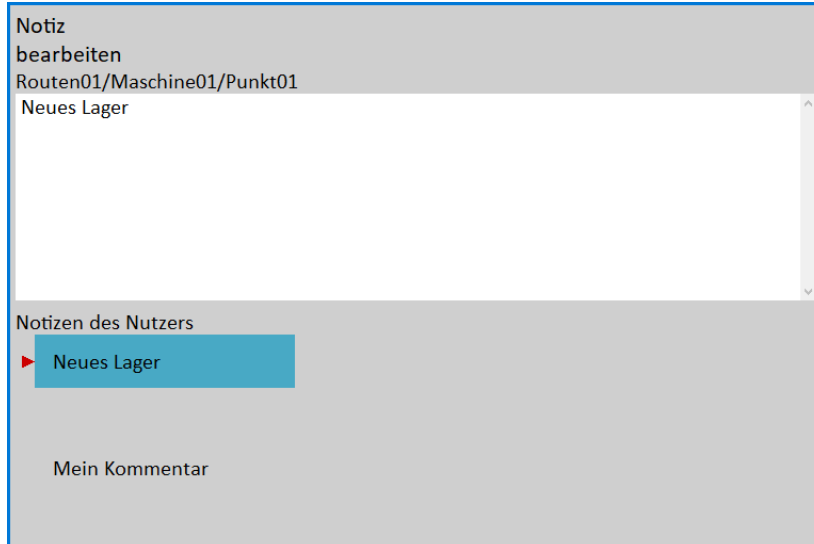

- Wenn Sie Ihren eigenen Text eingeben möchten, dann drücken Sie die Schaltfläche Text bearbeiten. Der Cursor erscheint im oberen Bereich und Sie können die gewünschte Notiz erfassen. Drücken Sie Escape, um zur Auswahl der Notiz Benutzer/Werkvorgabe zurückzukehren.

Wenn die Notiz fertig ist, drücken Sie die Escape-Taste. Sie kehren zur Liste aller Notizen für den ausgewählten Punkt zurück.

Textbausteine
 Routen01/Maschine01/Punkt01
 12.08.2020 12:56:30
 ▶ Neues Lager
 Lager war sichtbar defekt, musste ersetzt werden.

Sie können auch jede definierte Notiz bearbeiten. Drücken Sie die Eingabetaste oder die Schaltfläche **Bearbeiten**, wenn die Notizliste geöffnet ist. Die ausgewählte Notiz wird zur **Bearbeitung** geöffnet.

Um die gewählte Notiz zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **löschen**.

Drücken Sie die Escape-Taste, um die Liste der Notizen zu verlassen. Der Buchstabe **N** erscheint in der Liste hinter dem Punktnamen.

Achtung! Die Notizen, die an einem Messpunkt (oder -Datensatz) nach der Durchführung einer Messung an einem Punkt erstellt wurden, werden beim Export in csv automatisch in den csv-Header aufgenommen (siehe [Analysator / Mess Menu / Export zu csv](#)).

Drehzahl in der Route

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Drehzahl zu erhalten und sie an DDS zu übertragen. Die Möglichkeiten werden hier in der Reihenfolge von der niedrigsten bis zur höchsten Priorität beschrieben.

In DDS eingegebene Drehzahl

Die Standarddrehzahl kann in DDS als Maschinenparameter eingestellt werden. Dieser Wert wird an das Gerät gesendet und anstelle des Tachosondenwerts verwendet. Die drei Optionen der Standarddrehzahl sind für das Maschinenelement verfügbar.

- **Eingegebener Wert**
wird der Wert an das Instrument gesendet. Der Wert wird nur für die FASIT-Messung verwendet. Wenn der Wert eingegeben wird, dann wird keine Drehzahlerfassung verwendet.
- **Erkennen**
Option führt die Drehzahlerfassung vor der Messung durch (siehe Kapitel Drehzahlerfassung).
- **Manuell eingeben**
öffnet den Dialog "Geben Sie die Drehzahl ein", in dem Sie den Wert vor dem Messvorgang eingeben

Der aktuell eingegebene oder erkannte Drehzahlwert (falls definiert) wird im Informationsfeld rechts oben angezeigt (falls die Messung nicht läuft).

Speed: 50 Hz

Hinweis! Die erkannte oder manuell eingegebene Drehzahl gilt für die gesamte Maschine. Sofern Sie das Maschinenelement nicht schließen, wird derselbe Drehzahlwert verwendet.

Eingegebene Drehzahl

Sie können manuell einen Drehzahlwert eingeben, der dann anstelle der Tachomessung verwendet wird. Drücken Sie die linke Menütaste (benannt als Route, Maschine oder Punkt, je nachdem, welche Ebene gerade angezeigt wird). Wählen Sie den Punkt Drehzahl eingeben. Ein Dialog wird geöffnet. Geben Sie den Wert ein und bestätigen Sie.

Drehzahl eingeben. [Hz]

Warnung: Wenn Drehzahlsensor verwendet wird hat dieser Vorrang

Der eingegebene Drehzahlwert wird bei allen nächsten Messungen gespeichert. Er wird an der gleichen Position im Datenkopf gespeichert wie die vom Tacho gemessene Drehzahl. Wird die Drehzahl manuell eingegeben und ebenfalls mit Tacho gemessen, so hat der Tacho Vorrang und wird gespeichert. Die manuell eingegebene Drehzahl wird auf der rechten Seite am oberen Bildschirmrand mit dem Wort "Drehzahl:" angezeigt.

Speed: 50 Hz

Die eingegebene Drehzahl kann über den Menüpunkt Drehzahl abbrechen im gleichen Menü wieder aufgehoben werden. Die **eingegebene Drehzahl** wird beim Schließen einer Maschine automatisch geschlossen.

Gemessene Drehzahl

Wenn die Drehzahl mit einer Tachosonde gemessen wird, wird sie immer diese Daten speichern, ungeachtet der Tatsache, dass sie bereits auf eine der vorherigen Arten definiert wurde.

Liniengeschwindigkeit

Sie können dem VA5 eine Drehzahl in Hz eingeben (Standard, siehe Kapitel über die Drehzahl in der Route) oder stattdessen eine Liniengeschwindigkeit eingeben. Dies ist eine neue Option, die ab der VA5-Firmwareversion 0282 verfügbar ist. Mit der Option "Liniengeschwindigkeit" können Sie den Geschwindigkeitswert in Weegeinheiten eingeben - das bedeutet, dass Sie den Geschwindigkeitswert nicht in Hz eingeben müssen, sondern dass es möglich ist, den Geschwindigkeitswert in m/min einzugeben.

Ein typisches Beispiel für Maschinen, die diese Funktion nutzen können, sind Papierfabriken.

Die Einstellung der Liniengeschwindigkeit wird in der DDS-Software vorgenommen. Sie wird nicht direkt im VA5-Gerät eingestellt. Weitere Informationen finden Sie im DDS-Handbuch.


Hinweis! Beachten Sie, dass Sie, wenn für eine der Maschinen der Walzendurchmesser in DDS definiert ist und dieser Teil des Baums an das VA5-Messgerät gesendet wird, aufgefordert werden, die Liniengeschwindigkeit einzugeben, wenn Sie mit der Messung des ersten Messpunkts beginnen.

Das Fenster sieht wie folgt aus:

Enter linear speed [m/min]


Warning! If tacho sensor is used then tacho speed has priority.

Diese Liniengeschwindigkeit wird anschließend für die gesamte Maschine verwendet. Sie können auch die Drehzahl in Hz in der rechten oberen Ecke des Bildschirms sehen (dieser Wert wird aus der Liniengeschwindigkeit, die Sie eingegeben haben, neu errechnet).

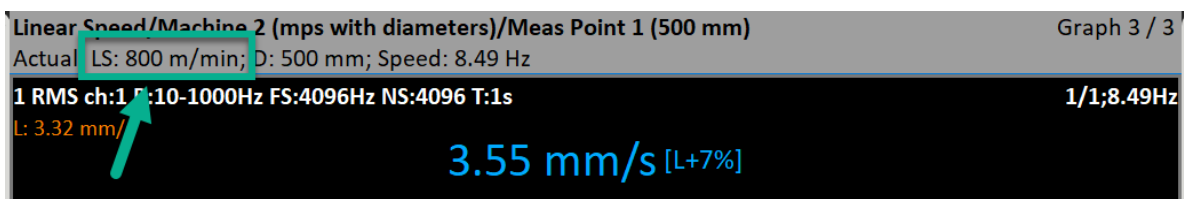

Sie können die Liniengeschwindigkeit auch nachträglich in die Messung eingeben (wenn Sie sie nicht zu Beginn der Messung eingegeben haben - Sie werden nicht automatisch erneut zur Eingabe der Liniengeschwindigkeit

aufgefordert). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Punkt“ und wählen Sie die Option „Liniengeschwindigkeit eingeben“.

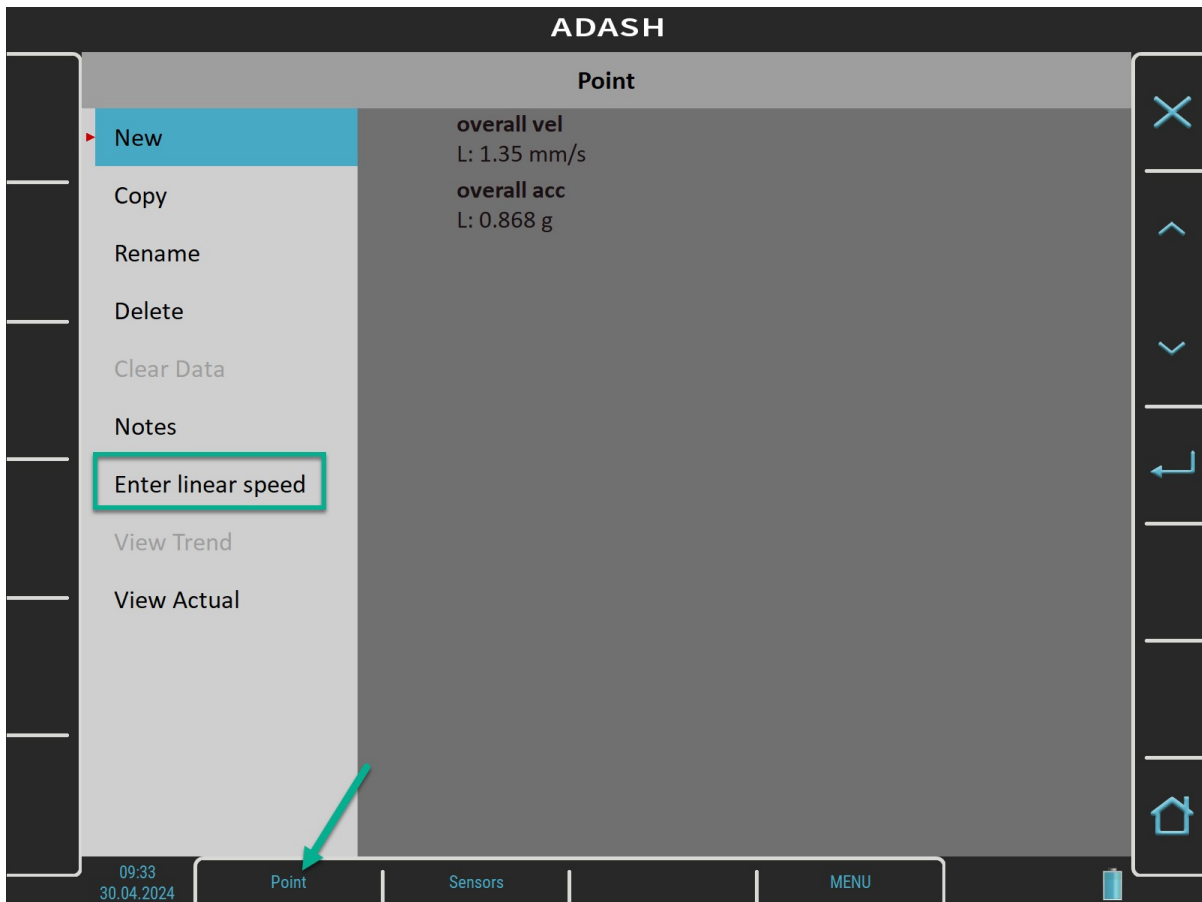


Hinweis: Im obigen Screenshot sehen Sie die Schaltfläche „Messpunkt“. Diese Schaltfläche kann einen anderen Namen haben, je nachdem, wo Sie sich im Routenbaum befinden (z. B. könnte sie „Maschine“, „Einstellen“ usw. heißen, aber Sie können hier immer noch die Liniengeschwindigkeit einstellen).

Sie erhalten das gleiche Fenster zur Eingabe der Liniengeschwindigkeit.


Enter linear speed [m/min]

Warning! If tachometer sensor is used then tachometer speed has priority.

Es gibt auch eine Option, um die eingegebene Liniengeschwindigkeit zu löschen. Sie können dies mit der gleichen Schaltfläche für Messpunkt tun. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Liniengeschwindigkeit eingegeben wurde).

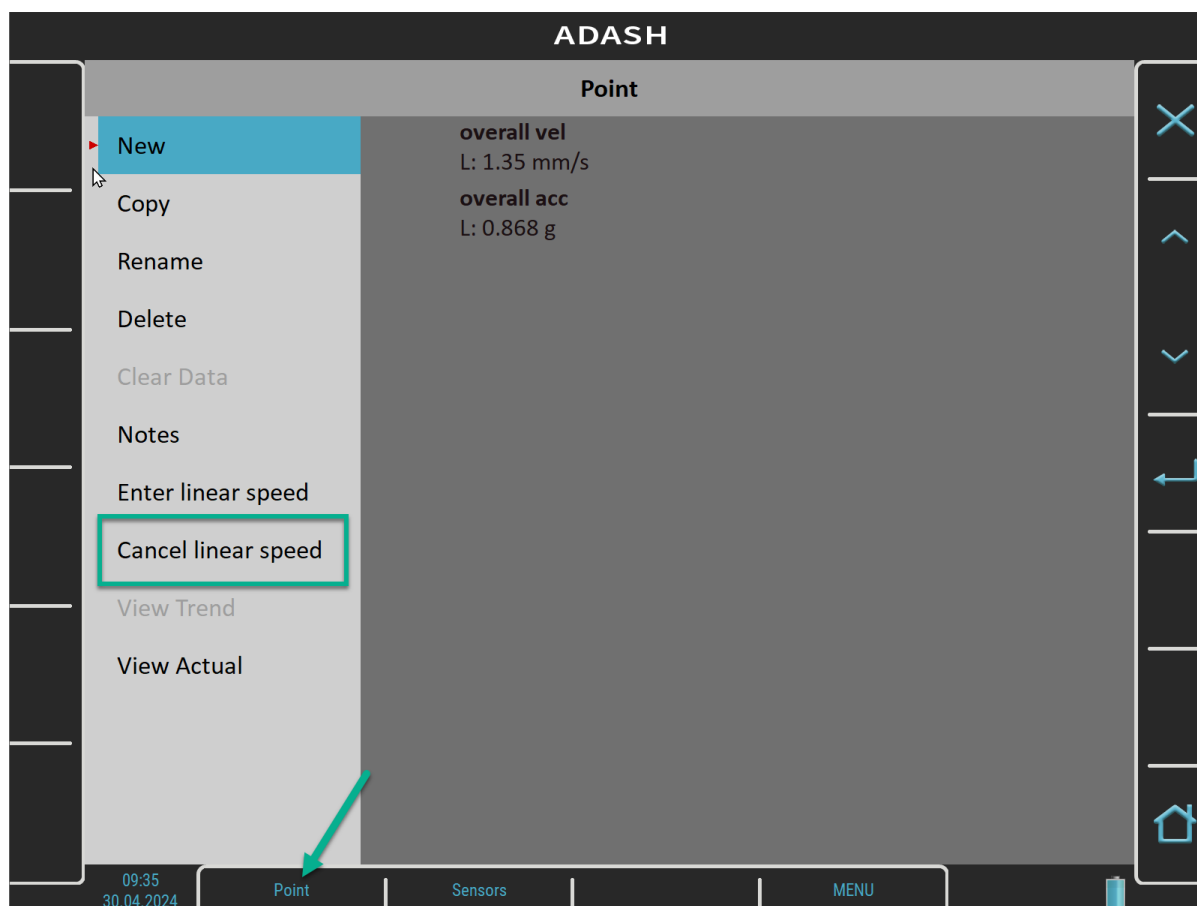



Hinweis: Die Geschwindigkeitsangabe kann auch undefiniert gelassen werden.

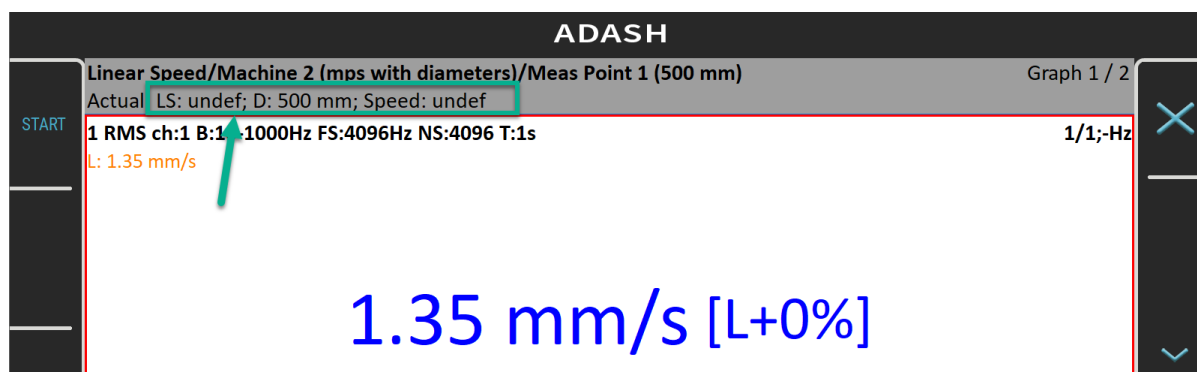

Grenzwerte

In DDS können Sie Grenzwerte und Alarmfarben definieren (wie das geht, erfahren Sie im DDS-Handbuch). Bei statischen Datenzellen werden diese Grenzwerte zusammen mit der Route in das Gerät übertragen. Die Überschreitung der Grenzwerte wird während der Messung und auch in Trends signalisiert.

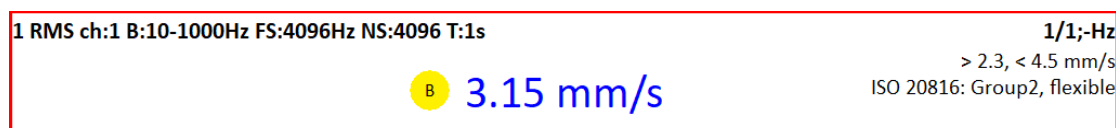

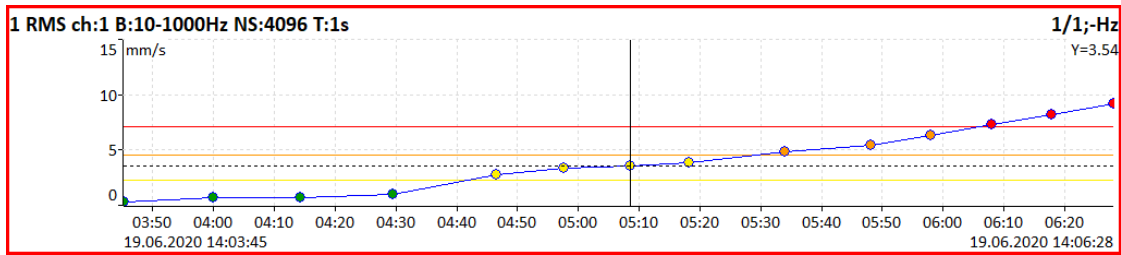

Export nach VA5_DISC

Der Computer kann alle Daten nur von VA5_DISC lesen. Die Route mit Messdaten muss vor der Übertragung in diesen Speicher exportiert werden. Während der Routenmessung werden alle Daten nur auf der Festplatte des VA5 gespeichert. Wenn die Route geschlossen wird, fragt das VA5 den Benutzer "Export to VA5_DISC?" und der Benutzer wählt eine Option aus. Der Export zu VA5_DISC erfolgt nicht automatisch, da der Schreibvorgang zum Flash langsam ist. Der große Routenexport kann mehrere Minuten dauern. Deshalb kann der Benutzer bestimmen, wann der richtige Zeitpunkt für den Export der Route ist.

Unter dem Menüpunkt Route / Export können Sie die Route auswählen und manuell exportieren. Darüber hinaus gibt es eine Option MENÜ / RUN / Alles exportieren, die alle nicht exportierten Projekte aus allen Modulen exportiert.

Nachlaufanalyse

Wenn Sie einen Hoch- oder Nachlauf an der Maschinen messen müssen, sollten Sie das Nachlauf-Modul verwenden. Es ermöglicht die gleichen Messungen wie das Modul Analysator, jedoch mit kontrollierter kontinuierlicher Speicherung der Messwerte.

Was bedeutet "kontrolliert"? Im Analysator-Modus können Sie den Datensatz messen und dann müssen Sie die Messungen manuell speichern. Das Nachlauf Modul ist anders. Die Werte werden während des Messvorgangs automatisch gespeichert.

Sie können die Anzahl der gespeicherten Werte auf verschiedene Weise steuern. Das Setup kann im Triggereinstellungen / Nachlauf-Triggermodus durchgeführt werden. Gewöhnlich wird die **Drehzahl** für diese Steuerung verwendet, und es wird eine neue Messung durchgeführt, wenn sich die Drehzahl gegenüber der vorherigen Messung um einen definierten Wert ändert (z.B. 10 U/min). Auch die **Zeit** kann zur Steuerung dieses Vorgangs verwendet werden. Dann können Sie die Messung in einem definierten Zeitintervall (z.B. alle 60 Sekunden) durchführen.

Die "**schnellst möglich**" Option ist die nächste Wahl. Es bedeutet keine Verzögerung zwischen den Messungen - so bald wie möglich. Seien Sie vorsichtig bei diesem Modus. Sie können den Speicher des Instruments schnell belegen.

Die letzte Wahl ist der **manuelle** Modus.

Im Nachlauf Modul werden in der Statusleiste neben den üblichen Informationen eine Reihe von Messwerten und ein freier Speicherplatz angezeigt.

Nachlaufanalyse

Die Bedeutung des Projekts und auch die Bedeutung anderer Begriffe ist die gleiche wie im Modul Analysator.


Wir zeigen die Nachlaufmessung an einem einfachen Beispiel. Wir definieren z.B. nur eine Messung im Projekt. Es wird der Wegsensor auf Kanal 1 verwendet. Der Sensor muss im Menü Sensoren definiert werden. Der Nachlauf-Triggermodus ist auf **Drehzahl** eingestellt und der Wert beträgt **1Hz**. Die Messung wird wie im Bild definiert.

Typ	Werte
Eingang	1
Einheit	mm/s
Mittelungsart	linear
Mittlung	aus
Ordnung	1
Auflösung	drehzahl / 4 t = 4 Drehz.

Speichern

Daten

Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Messvorgang zu starten.

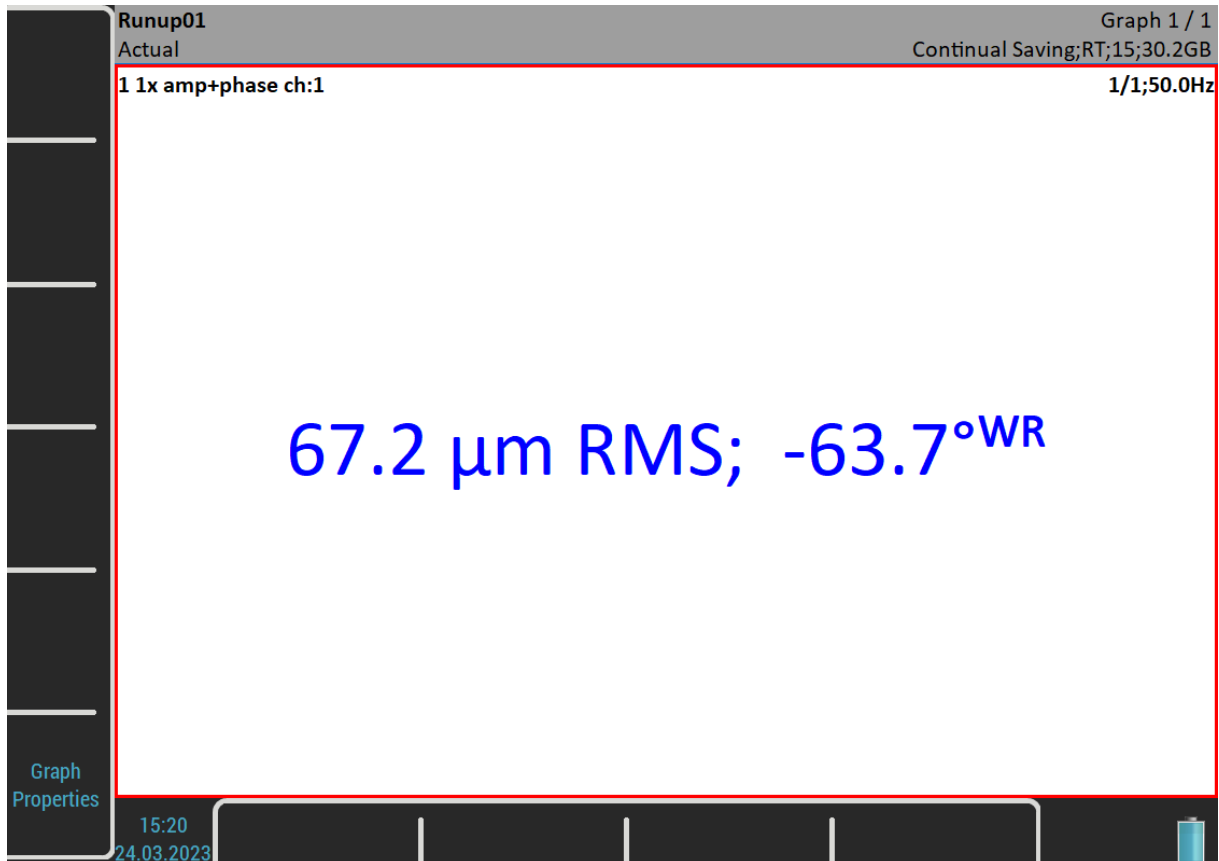

Die Messanzeige in der Statusleiste enthält zusätzliche Informationen während der Nachlaufmessung, die Anzahl der gespeicherten Messwerte (15) und die freie Speicherkapazität (30,2 GB).

Der eingestellte Bildschirm sieht genauso aus wie im Modul Analysator. Es gibt jedoch einen Unterschied. Die Werte werden während der Messung gespeichert.


Der tatsächliche Wert wird auf dem obigen Bild angezeigt. Dennoch können Sie im Nachlauf Modul bereits während des Messvorgangs einen Trend anzeigen. Verwenden Sie dazu die Diagrammeigenschaften/Anzeige.

Drücken Sie die Escape-Taste, wenn Sie den Messprozess stoppen wollen.


Trend

Im Nachlauf Modul wird im Gegensatz zum Analysator Modul bei jedem Messvorgang ein Trend gespeichert. Drücken Sie die Schaltfläche Einstellen und wählen Sie das Element Trend anzeigen, um eine Trendliste zu öffnen. Datum und Uhrzeit der Trends werden in der Liste angezeigt. Wenn die Analyse anhand der Aufzeichnung durchgeführt wurde, werden zwei Zeitstempel angezeigt. Die Analysezeit ist der erste und die Aufzeichnungszeit ist der zweite Stempel.

Eine Nachlaufmessung kann in mehrere Dateien (in mehrere Trends) aufgeteilt werden, z.B. wenn die Messung zu lang ist. Siehe MENÜ / EINSTELLUNGEN / Nachlauf.

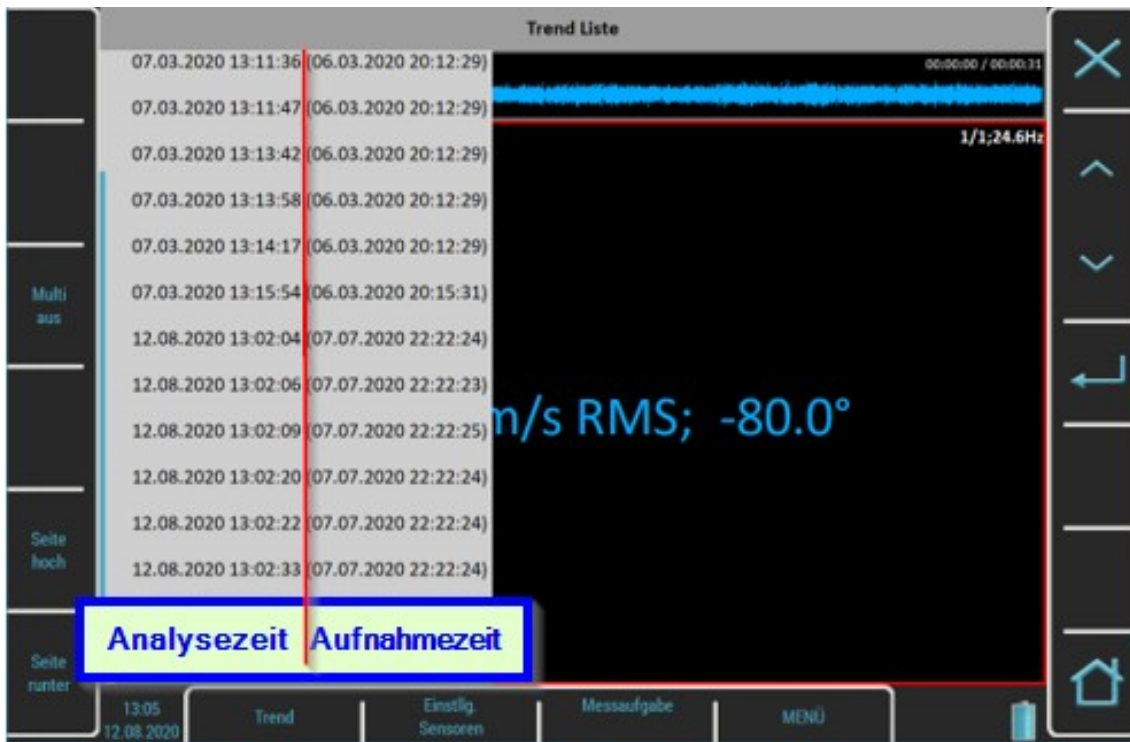

Wählen Sie ein Element in der Liste aus und öffnen Sie es. Der ausgewählte Trend wird geladen und angezeigt.

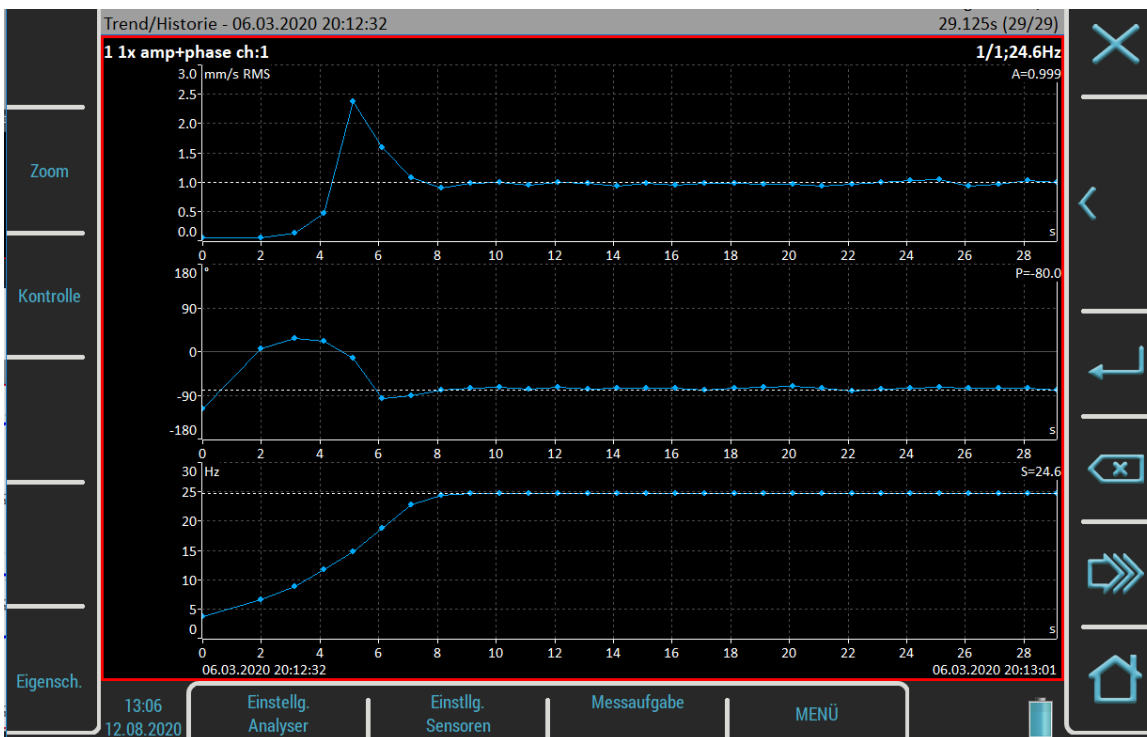

Das Datum und die Uhrzeit nach dem Trend/Historie-Indikator in der Statusleiste bedeuten den Beginn der Messung. Der Zeitstempel in der unteren rechten Ecke der Statusleiste bedeutet die aktuelle Trend-Cursorposition und die 119/150 den Index und die Gesamtzahl der Messwerte im Trend. Die Trendachse ist von Anfang an relativ markiert. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn Sie ein absolutes Datum und eine absolute Uhrzeit wünschen, ändern Sie den Parameter Trend Zeitachse im MENÜ / EINSTELLUNGEN / Nachlauf auf einen **Echtzeitwert**.

Trend Menü

Wenn die Trendliste angezeigt wird, ist ein Menü zur Bearbeitung von Trendlistenelementen verfügbar. Drücken Sie die Trendtaste, um das Menü zu öffnen.

Löschen

Löscht ausgewählte Trends.

Exportieren


Es ist nicht notwendig, das gesamte Projekt mit allen Trends zu exportieren, Sie können nur die Trends exportieren, die Sie benötigen. Sie finden diese im Ordner mit dem Namen des aktuellen Projekts (Sets) im Ordner VA4runup auf der VA5_DISC. Dann können Sie mit ihnen auf die gleiche Weise arbeiten, wie Sie das gesamte Projekt exportieren würden (z.B. Importieren in DDS oder kopieren in virtuelle Einheit). Das Projekt wird im einzelnen exportiert.

Rekorder

Viele ältere Ingenieure erinnern sich noch an die vergangene Zeit, als das Signal auf dem Tonbandgerät aufgezeichnet und anschließend im Analysator analysiert wurde. Ein solcher Ansatz hatte einen wichtigen Vorteil. Sie können das Signal immer und immer wieder analysieren. Wenn Sie alle erforderlichen Analysen in Echtzeit durchführen müssen, stehen Sie unter Zeitdruck. Wenn zusätzlich der z.B. Nachlauf nur einmal durchgeführt werden kann, ist der Druck extrem hoch. Der Kassettenrekorder war die Lösung. Es war ein einfaches Gerät mit einfacher Bedienung, keine Gefahr, die Daten zu verlieren. Die gleiche Lösung bietet das Rekorder Modul. Es ermöglicht die gleichzeitige Aufzeichnung aller vier AC- und DC-Eingänge und des TRIG-Eingänge in den Datenspeicher.


Projekt Liste

Für Verwaltungszwecke werden die **Aufzeichnungen** als **Projekte** bezeichnet. Die Liste der gespeicherten Projekte wird geöffnet, wenn Sie in das Modul Rekorder eintreten. Die Liste ist leer, wenn Sie noch keine gespeicherten Datensätze haben. Das Aufnahmedatum und die Uhrzeit des ausgewählten Projekts werden in der Statusleiste unten rechts angezeigt.

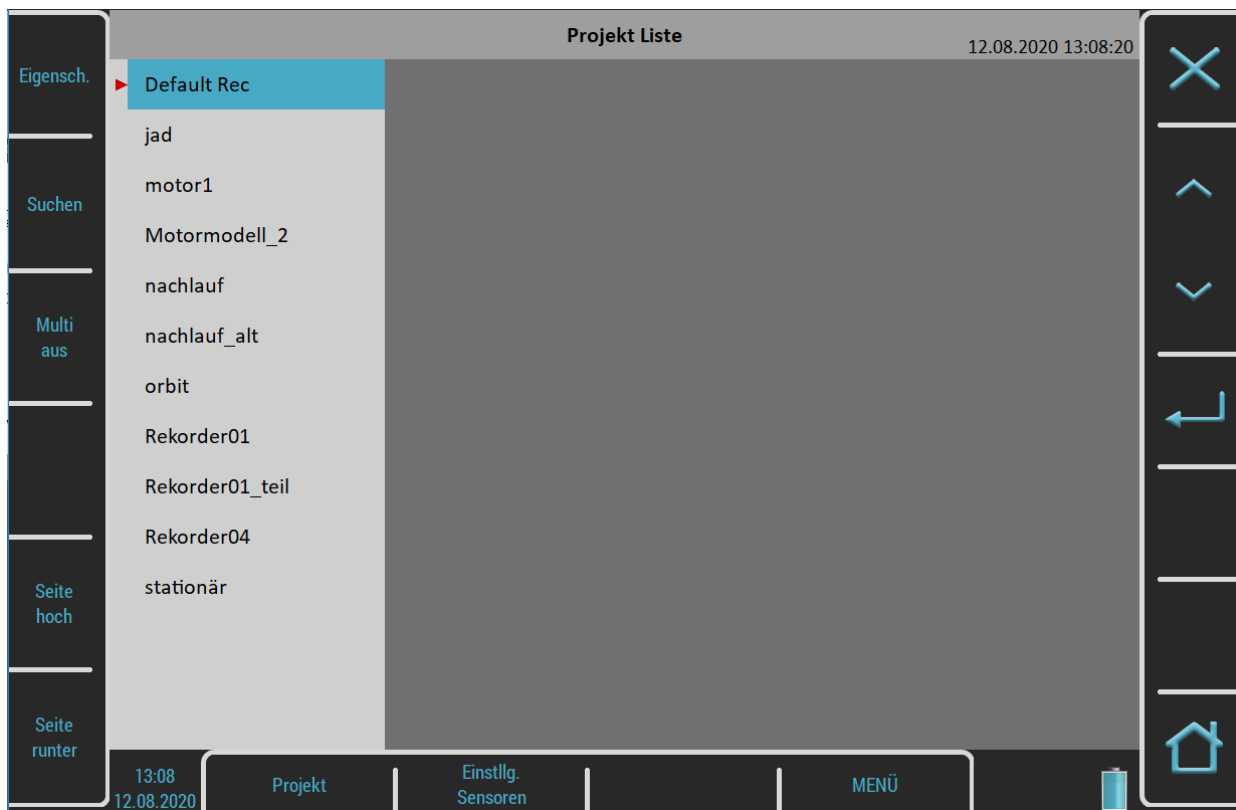

Projekt Menü

Verwenden Sie die Schaltfläche Projekt, um die Aufzeichnungen in der Liste zu verwalten.

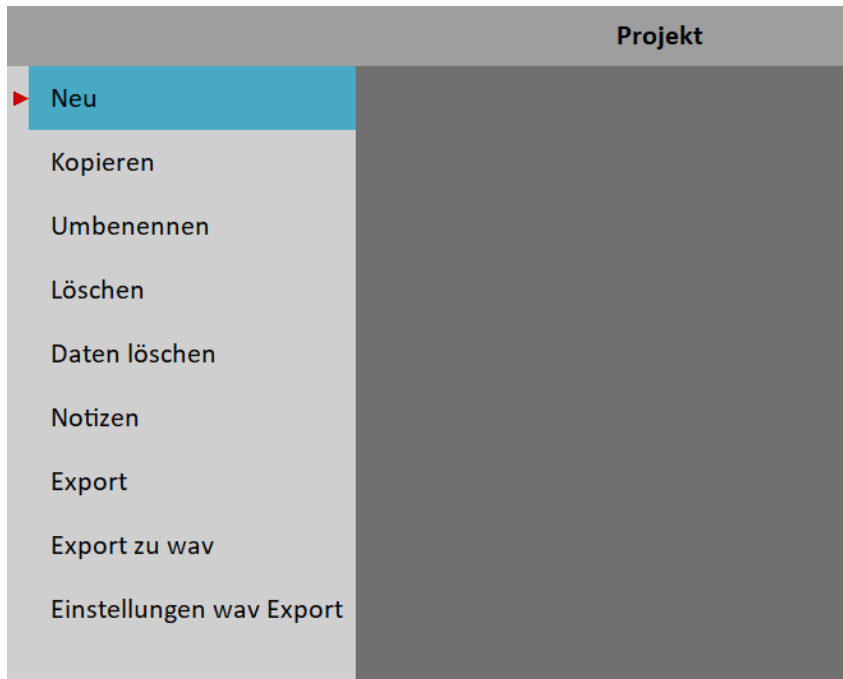

Neu

Erstellt ein neues Projekt (Aufzeichnung) und fügt es zu einer Projektliste hinzu.

Kopieren

Kopiert nur die Parameter des ausgewählten Projekts, es werden keine aufgezeichneten Signale kopiert.

Umbenennen

Umbenennen des ausgewählten Projekts.

Löschen

Löscht das ausgewählte Projekt.

Daten löschen

Löscht das Signal im ausgewählten Projekt, alle Parameter der Aufzeichnung bleiben erhalten.

Notizen

Fügt dem ausgewählten Projekt eine Notiz hinzu. Das Dialogfeld Notizen wurde bereits im Routen-Modul vorgestellt.

Exportieren

Exportiert das ausgewählte Projekt nach VA5_DISC.

Achtung! Die maximale Aufzeichnungsgröße, die exportiert werden kann, beträgt 4 GB, was 80 Minuten einer 4-Kanal-Aufzeichnung mit 65536 Hz Abtastfrequenz entspricht. Wenn Sie eine größere Aufzeichnung exportieren möchten, erscheint der Fehler "Nicht genug Platz". Sie müssen einen großen Datensatz in mehrere kleinere Datensätze aufteilen. Siehe das Kapitel Aufnahme-Vorschau.

Export nach wav

Exportiert das ausgewählte Projekt als wav-Datenformat. Die wav-Dateien werden in einem wav-Ordner auf VA5_DISC gespeichert. Sie können die 24-Bit- oder 16-Bit-Kodierung der wav-Datei mit MENÜ / EINSTELLUNGEN / Globale Einstellungen / Wav-Kodierung wählen. Alle AC-Kanäle werden in einer mehrkanaligen wav-Datei gespeichert. Sie können die Export-Einstellungen mit Hilfe der Export nach wav Einstellung.

Export nach wav Einstellungen

Öffnet ein Einstellungsmenü Export to wav.

Export nach csv

Exportiert das ausgewählte Projekt in eine csv-Datei. Die csv-Dateien werden in einem csv-Ordner auf VA5_DISC gespeichert.

Die erste Zeile der csv-Datei enthält die Abtastfrequenz eines Datensatzes in Hz im Format:
fs:65536;

Die nächste Zeile enthält die verwendeten Kanäle und ihre physikalischen Einheiten
AC1[g];AC2[g];TRIG;

Dann werden die Werte aller Signale und eventuell des Triggers in Spalten gespeichert.

0.499992;0;1;
0.499992;0.00238538;0;
0.499975;0.00478721;0;
0.499942;0.00718904;0;
...

Rekorder Einstellungen

Das Menü Rekorder Einstellungen wird automatisch geöffnet, wenn Sie ein Projekt ohne Daten öffnen. Sie können das Menü auch über die Schaltfläche **Rekorder** öffnen, wenn ein Datensatz geöffnet wird. Sie verlieren keine Messdaten, wenn Sie die Einstellungen bearbeiten.

Aufnahme-Einstellu	
Speichern	▶ Sampling Freq [Hz] 65536 Frequenzbereich = 25600 Hz
	AC1 ein
	AC2 aus
	AC3 aus
	AC4 aus
	DC1 aus
	DC2 aus
	DC3 aus
	DC4 aus
	Drehzahl ein
	Länge [Minuten] 0.25
	Start der Aufnahme fortlaufend
	Speichern

Abtastfrequenz

Die von der Aufzeichnung verwendete Abtastfrequenz. Der verfügbare Frequenzbereich des aufgezeichneten Signals ist in der Anmerkung unter dem Wert angegeben.

AC1 – AC4, DC1 – DC4

Schalten Sie alle Kanäle **ein**, die Sie aufzeichnen möchten.

Drehzahl

Hier stellen Sie ein, ob die Drehzahl in der Vorschau mitenthalten ist. Tachoimpulse werden immer gespeichert.

Zeit

Definiert die Länge der Aufzeichnung in **Minuten** oder **manuell** stoppen.

Start der Aufzeichnung

kontinuierlich

Die Aufzeichnung wird unmittelbar nach der Vorbereitung der Messung gestartet.

extern

Die Aufzeichnung wird gestartet, wenn ein Signal am TRIG-Eingang einen Schwellwertpegel überschreitet, der in MENÜ / EINSTELLUNGEN / Triggereinstellungen / Externer Triggerpegel [V]t definiert ist. Ein solches Signal kann z.B. erzeugt werden, wenn die Maschine zu arbeiten beginnt. Diese Art von Signal wird normalerweise in der Maschinensteuerung erzeugt.

amplitude

Die Aufzeichnung wird gestartet, wenn der Signalpegel am **Ampl Trig-Kanal** den **Ampl Trig-Pegel** überschreitet. Die Parameter Ampl Trig sind nur verfügbar, wenn **Amplitude** gewählt wurde.

▶ Start der Aufnahme	Amplitude
Ampl Trig Kanal	1
Ampl Trig Schwelle [g]	1
Pre-Trig[Minuten]	0

Vortrigger (Pre-Trig)

Sobald Sie Start Rekorder drücken, wird die Aufzeichnung gestartet. Sie können jedoch ein Signal vor dem Ereignis speichern, indem Sie die Vortriggerlänge definieren.


Aufzeichnung

Denken Sie daran, vor der Aufzeichnung alle Sensoreigenschaften einzustellen. Verwenden Sie dazu Menü Sensoren. Wenn die Sensoren und Aufzeichnungsparameter eingestellt sind, verwenden Sie die Eingabetaste, um die Aufzeichnung zu starten.

Wenn der Datensatz bereits Daten enthält, werden Sie gewarnt und Sie können die Messung abbrechen.

Record contains data.
Data will be rewritten.

Während der Aufzeichnung werden alle aufgezeichneten Eingangssignale auf dem Bildschirm angezeigt.

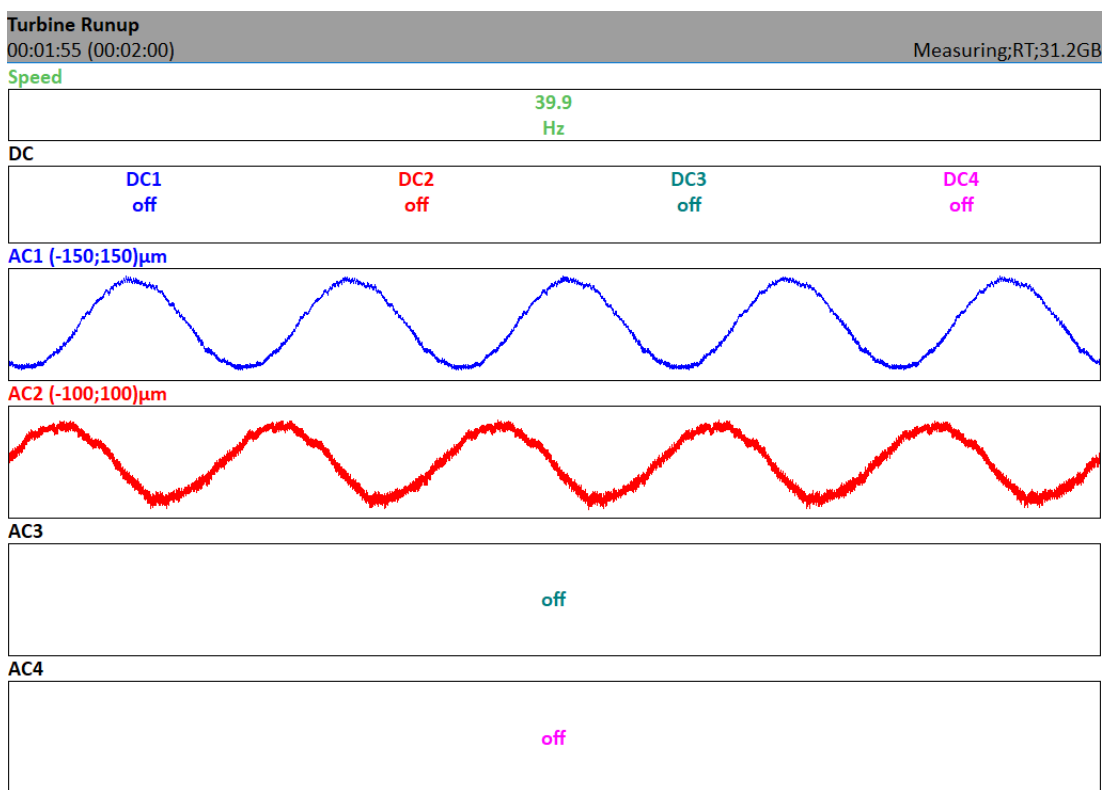


Die verstrichene und benötigte Zeit wird in der Statusleiste unten links angezeigt. Der verfügbare Speicher befindet sich in der unteren rechten Ecke.

Die Aufnahme ist beendet, wenn

- die Zeit vorbei ist,
- manuell, durch die Escape-Taste,
- der Speicher voll ist.

Aufzeichnung Vorschau

Nach der Aufnahme wird die Vorschau der aufgezeichneten Signale angezeigt.

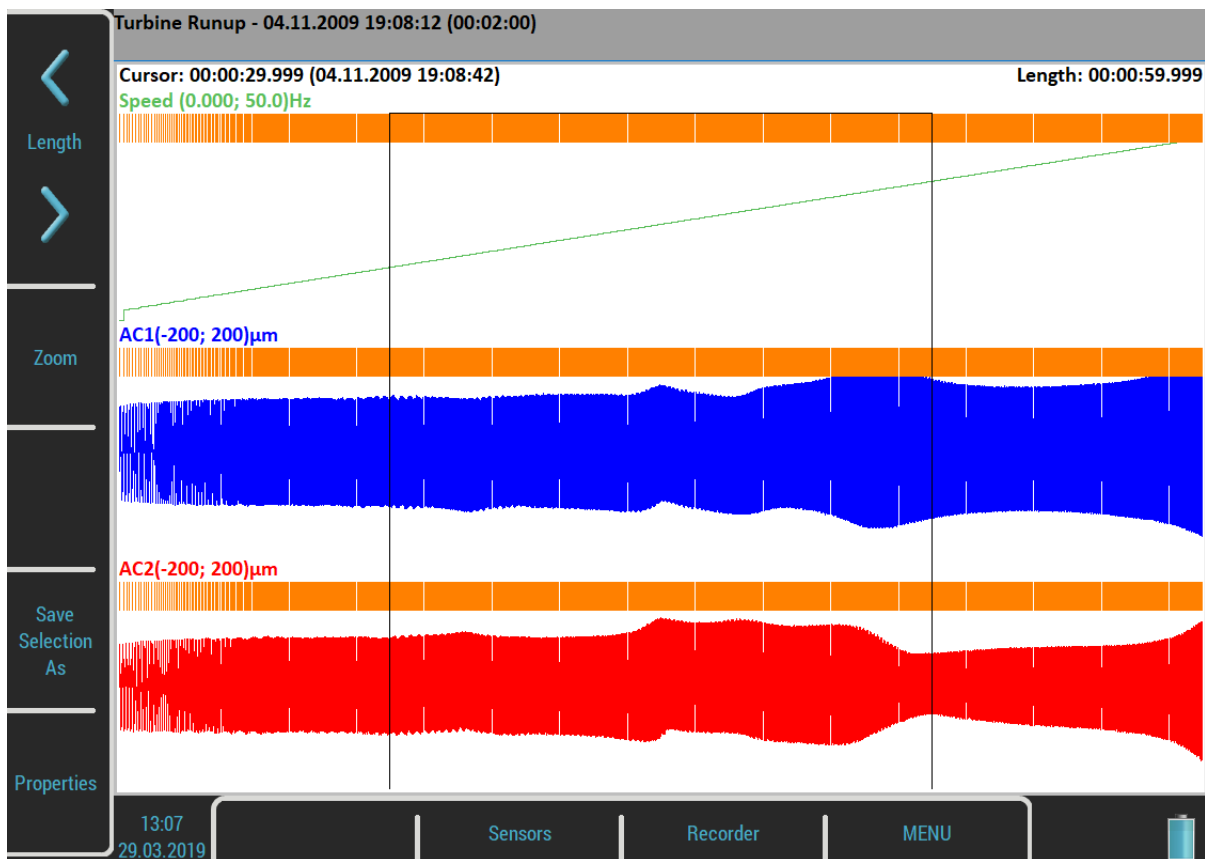

Das Datum, die Uhrzeit und die Länge der Aufzeichnung werden hinter dem Namen der Aufzeichnung in der Statusleiste angezeigt.

Der Auswahlcursor wird über den Signalen angezeigt. Die Beschriftung des Cursors zeigt den Beginn der Auswahl, relativ nach dem Beginn der Aufzeichnung und auch absolut. Sie können den Cursor mit den Tasten Links und Rechts bewegen. Die Länge der Auswahl kann mit den Pfeilen für die Länge geändert werden. Sie können auch den Touchscreen verwenden.

Sie können die Aufzeichnung mit der Schaltfläche **Zoom** vergrößern. Mit **Zoom X** wird auf den Auswahlbereich gezoomt.

Mit der **Tabulatortaste** können die seitlichen Schaltflächen zwischen dem Zoom- und dem Anfangsmodus umgeschaltet werden. Mit der Schaltfläche **Rücktaste** kehren Sie zum Anfangsmodus zurück.

Wenn der Datensatz längere Daten enthält, als Sie für die Analyse benötigen, können Sie einen beliebigen Teil auswählen und als neuen Datensatz speichern. Die Funktion Auswahl speichern unter bewirkt dies. Der Cursor definiert den Anfang des neuen Datensatzes. Die Länge definiert die Gesamtlänge des neuen Datensatzes.

Die Schaltfläche **Eigenschaften** öffnet ein Fenster mit Informationen über den Datensatz.

Die Schaltfläche **Enter** startet eine neue Aufzeichnung, wenn Sie die Signale neu schreiben wollen. Sie werden vor dem Löschen der Daten gewarnt.

Die Escape-Schaltfläche schliesst die Vorschau und springt zurück zur Projektliste.

Einstellungen wav Export

Dieses Menü kann über die Schaltfläche Projekt geöffnet werden, wenn die Projektliste auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Einstellungen wav Export	
▶ AC1	1
AC2	1
AC3	1
AC4	1
Mixer	aus
Bereich [V]	max
Speichern	

AC1 – AC4

Alle Kanäle können zu einem Kanal in eine wav-Datei gemischt werden (wie im Musikstudio). Der Verstärkungsfaktor kann für jeden Kanal definiert werden. Wenn der Nullpunkt verwendet wird, dann wird dieser Kanal nicht zum Mischen verwendet.

Tacho / Extern

an, aus

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Tacho / externe Impulse als eigenständiger Kanal exportiert.

Mixer

an, aus

Wählen Sie **an**, wenn Sie alle Kanäle zu einer Kanal-WAV-Datei mischen möchten. Wenn die Option **aus** verwendet wird, wird eine mehrkanalige wav-Datei erstellt. Die Verstärkungsfaktoren werden in beiden Optionen verwendet.

Bereich [V]

Der gesamte Wechselspannungsbereich des Geräts beträgt +/- 13,8 V (selbst wenn ein Wert über 12 V als Überlastung gilt). Dieser Bereich wird auch für den wav-Export verwendet, d.h. ein Sample mit 13,8 V wird als Maximum in wav gespeichert. Das ist aber in der Regel zu viel, weil der reale Spannungspegel viel niedriger ist, z.B. Hunderte von Millivolt bei einem Beschleunigungssensor 100mV/g. Die wav-Datei ist dann sehr leise. Die Option Range ermöglicht einen besseren wav-Bereich und ein besseres hören über Kopfhörer.

1.5

Dieser Bereich dürfte in den meisten Fällen allgemein akzeptabel sein.

max

Der Wert von 13,8 V wird als Maximum in wav gespeichert. Der Bereich von wav beträgt 13,8 V.

auto

Der erreichte Maximalwert im Signal wird als wav-Bereich verwendet.

benutzer

Sie können einen beliebigen Wert eingeben.

Achtung! Wenn Sie zwei Signale in Kopfhörern vergleichen müssen (z.B. das Rauschen des alten und des neuen Lagers), muss der gleiche Bereich verwendet werden.

Achtung! Wenn der Bereichswert niedriger ist als der Signalebereich, dann erscheint nach dem Export die Warnung "**Wav Überlastung**".

Temporäre Aufzeichnung

Aufzeichnungen können in der DDS-Datenbank gespeichert werden. Zur Datensatzanalyse kopiert das DDS eine Aufzeichnung in die Liste der Datensätze in der virtuellen Einheit und führt die virtuelle Einheit aus. Wir bezeichnen diesen Datensatz als temporär. Er wird gelöscht, sobald Sie die Virtuelle Einheit schließen.

Auswuchten

Der Auswuchtvorgang basiert auf Standardmessungen von Amplitude und Phase der Drehfrequenz. Das VA5 Instrument verfügt über viele spezielle interne Funktionen, die den Einfluss von Störsignalen, Drehzahländerungen usw. beseitigen. Wenn Sie mit der Betriebsauswuchtmethode nicht vertraut sind, sehen Sie bitte in Fachliteratur nach oder wenden Sie sich an [dbvibro.de](https://www.dbvibro.de).

Projekt

Das Projekt ist die Grundstruktur des Auswuchtens. Es entspricht einer Auswuchtaufgabe.

Sie können dasselbe Projekt für wiederholte Aufträge auf derselben Maschine verwenden.

Die gemessenen Daten werden neu gespeichert.

Das Projekt enthält alle gemessenen oder eingegebenen Daten, die während des Auftrags verwendet wurden.

Das typische Schema sieht folgendermaßen aus:


- Projektname eingeben.
- Eingabe der Auswuchtparameter (Maschinentyp, Anzahl der Ebenen usw.).
- Lauf 1 - Urnunwuchtmessung von Schwingungsamplitude und -phase an erforderlichen Messpunkten.
- Testmasse auf den Rotor anbringen. Schritt für Schritt an allen Ebenen.
- Lauf 2 - Testlauf. Messung der Reaktion der Testmasse. Schritt für Schritt in allen Ebenen.
- Endgültige Massen auf allen Ebenen.
- Lauf 3 - Kontrollmessung. Überprüfung der Messung der Auswirkung (Erfolg).
- Trimmessungen für zusätzliche Massen und bessere Ergebnisse.

Jeder Schritt wird in einem Arbeitsbildschirm angezeigt. Die Bewegung zwischen den einzelnen Bildschirmen wird durch Pfeile nach **oben/unten** ermöglicht.


Achtung! Wenn Sie wieder in die Arbeitsbildschirme zurückkehren und erneut wiederholte Messungen oder Werteingaben vornehmen, dann werden die gemessenen Daten nach dem eigentlichen Arbeitsbildschirm in allen Bildschirmen gelöscht. Der Grund dafür ist einfach. Die Auswirkungen werden von jedem Arbeitsbildschirm auf die nächsten Bildschirme abgeleitet. Wenn Sie die Messung wiederholen, ändern Sie die Parameter für diese Auswirkungen. Aus diesem Grund müssen alle Auswirkungen auf das nächste Bild entfernt werden, und Sie müssen alle erforderlichen Messungen erneut durchführen.

Projekt Liste

Die Liste der gespeicherten Projekte wird geöffnet, wenn Sie das Auswuchtmodul aufrufen. Die Liste ist leer, wenn Sie noch keine gespeicherten Datensätze haben. Der Änderungszeitstempel des ausgewählten Projekts wird in der Statusleiste unten rechts angezeigt.

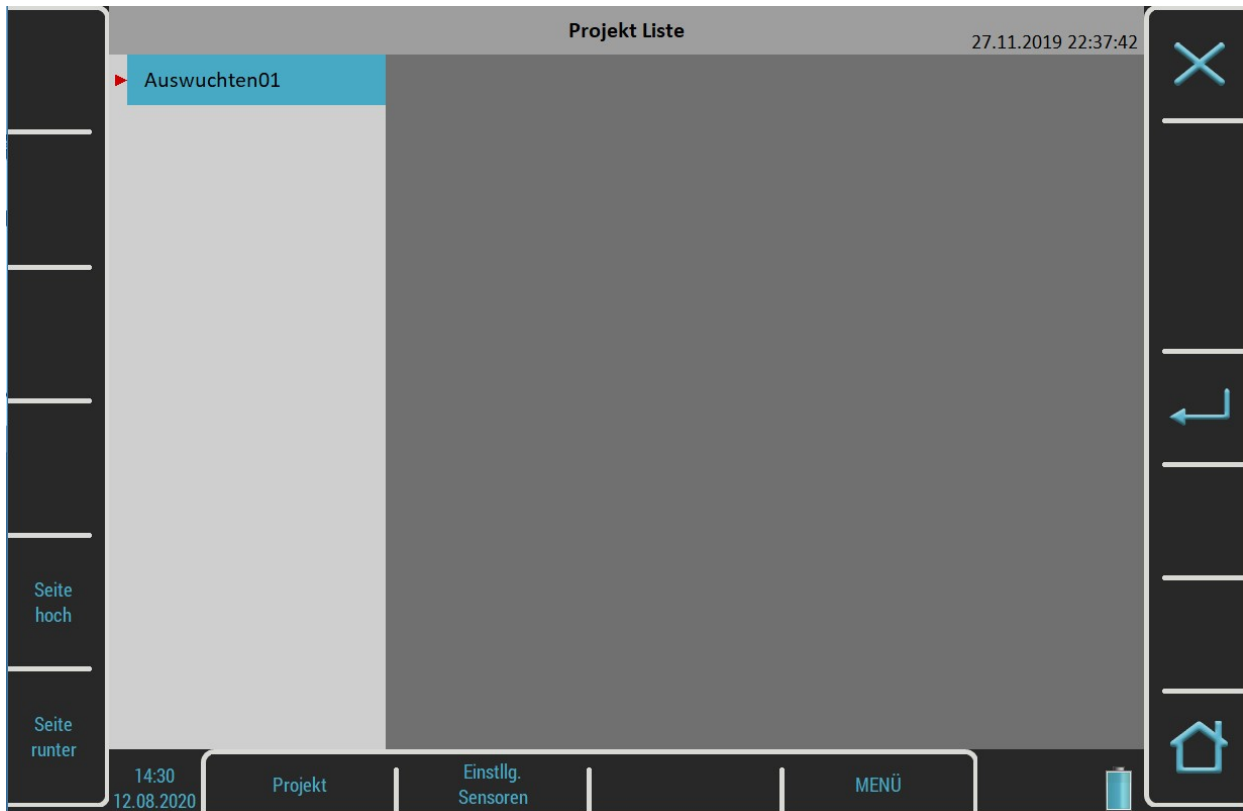

Projekt Menü

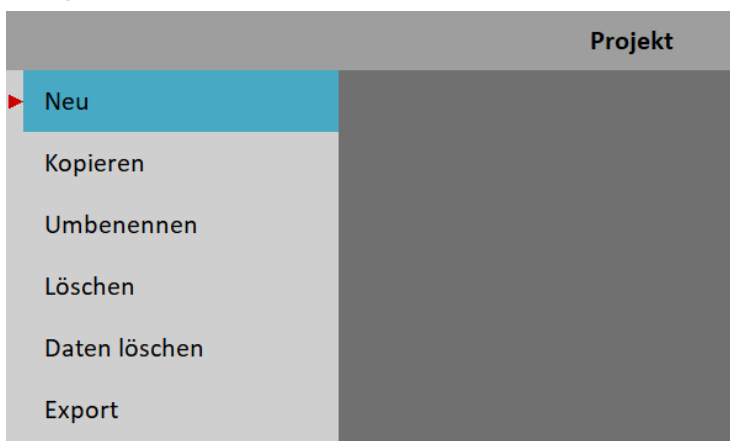

Neu

Erstellt ein neues Projekt mit Standardeigenschaften.

Kopieren

Erstellt ein neues Projekt als Kopie des ausgewählten Projekts. Es werden nur die Kopfdaten gespeichert. Es werden keine Messdaten gespeichert.

Umbenennen

Benennt das ausgewählte Projekt um. Das Projekt mit dem alten Namen existiert nicht mehr.

Löschen

Löscht das ausgewählte Projekt.

Daten löschen

Benennt das ausgewählte um und löscht alle Messdaten, nur der Projektkopf bleibt erhalten.


Exportieren

Exportiert das ausgewählte Projekt nach VA5_DISC.

Hinweis! Die Auswuchtprojekte werden beim Abschluss automatisch exportiert. Sie brauchen sie nicht manuell zu exportieren. Der Punkt Export kann verwendet werden, falls Sie das Projekt aus VA5_DISC löschen und es erneut exportieren möchten.

Auswuchteinstellungen

Wenn Sie ein Projekt öffnen, das noch keine Daten enthält, wird automatisch ein Menü Grundeinstellungen geöffnet. Später können Sie das Menü über die Schaltfläche **Auswucht-Einstellungen** öffnen. Unter dieser Schaltfläche gibt es drei separate Menüs: Grundeinstellungen, Einheiten-Einstellungen und Rotor-Einstellungen.

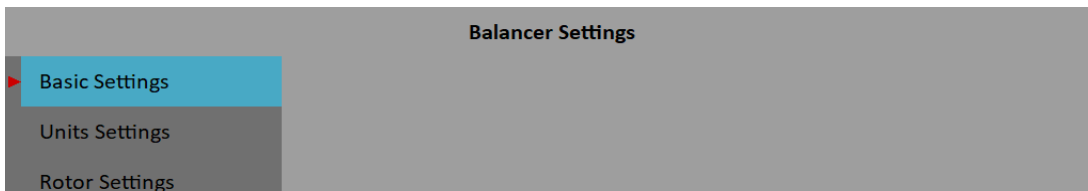

Grundeinstellungen

Grundeinstellungen	
► Ebenen	1
Bild	undef.
Drehrichtung	im Uhrzeigersinn
Eingangskanäle	1
Testgewicht	hinzufügen
Schaufeln	nicht benutzt
Auswuchtmodus	einzel
Mittelung	aus
Auflösung	drehzahl / 4
Speichern	

Ausgleichsebenen

ein, zwei Ebenen Auswuchten

Bild


Auswahl des Maschinenbildes, verschiedene Bilder stehen für das Auswuchten in einer und zwei Ebenen zur Verfügung

Ansicht von

links, rechts

Blickrichtung (nur beim Auswuchten in einer Ebene)

Rechts Links

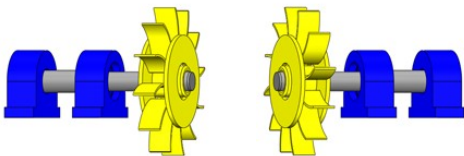

Drehrichtung

CW, CCW

Im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn

Eingang

ein, zwei

Ein oder zwei AC-Eingänge (Sensoren) können gleichzeitig für das Auswuchten in zwei Ebenen verwendet werden.

Eingangskanal

Die Anzahl der AC-Eingänge, die für der an Messebene montierten Sensor zum Auswuchten in einer Ebene verwendet werden

Eingangskanal A, Eingangskanal B

Anzahl der AC-Eingänge, die auf Messebenen montierte Sensoren zum Ausgleich in zwei Ebenen verwendet werden

Hinweis! Die Messebenen A und B haben nur symbolischen Sinn. Sie hat keinen Bezug zu den Auswuchtebenen 1, 2 und zum Auswuchtberechnungsverfahren. Sie können jeden Punkt als A und den zweiten als B markieren.

Testgewicht entfernen

ja, nein

Die Testmasse kann auf dem Rotor verbleiben oder nach dem Probelauf vom Rotor entfernt werden..

Testgewicht entfernen (Ebene 1), Testgewicht entfernen (Ebene 2)

ja, nein

Für das Auswuchten in zwei Ebenen können Sie jede Ebene einzeln entfernen oder behalten für einen Testlauf auf jeder Ebene.

Korrekturgewicht

hinzufügen (montieren), entfernen (bohren)

Festorte

Anzahl der Festorte (für Rotoren mit Schaufeln). Dieser Parameter wird in der Arbeitsvorbereitung verwendet, um die Masse auf den Festorten aufzuteilen.

Auswucht Modus

einzel, online meter

Wenn Sie einen Messvorgang durch Drücken der Eingabetaste starten, dann kann nur ein Wert gemessen werden (**Einzelmessung**) oder es können die kontinuierlichen Messwerte angezeigt werden (**Online-Meter**). Im Online-Meter-Modus können Sie sich mehrere Werte ansehen und deren zeitliche Veränderung auswerten. Sie müssen die Messung durch Drücken von Escape stoppen, wenn der Wert, den Sie verwenden wollen, angezeigt wird.

 
Mittelung

Die Mittelwertbildung von mehr als einem gemessenen Wert ist verfügbar

Auflösung

Es ist die Auflösung der aps-Messung, die unter Analysator / Messung bearbeiten / Auflösung beschrieben ist.

Einheiten Einstellung

Einheiten Einstellungen		
▶ Amplitude	mm/s	
Signalbewertung	RMS	
Drehzahl	RPM	
Masse	g	
Speichern		OK

Amplitude

Auswahl aus verfügbaren Einheiten für den verwendeten Sensor

Signalbewertung

RMS, 0-P, P-P

Signalbewertung für den Amplitudenwert

Typ für Amplitudenwert erkennen

Hinweis! Dieser Wert ist der gleiche wie der globale Wert, der in MENÜ / EINSTELLUNGEN / Spektrum-Einstellungen / Signalbewertung definiert ist, bis Sie diese hier ändern. Das heißt, wenn Sie den globalen Wert ändern, wird dieser auch hier geändert. Dies endet nach dem ersten Mal, wenn Sie hier einen Wert eingeben.

Drehzahl

Auswahl von verfügbaren Einheiten für die Drehzahl.

Masse

Auswahl der Einheit für die Masse

Rotor Einstellungen

Rotor Einstellungen		
▶ Masse Rotor[kg]	-	
Radius[mm]	-	
Wuchtqualität	-	
Speichern		OK

Alle Parameter sind optional. Es ermöglicht die Berechnung der Unwucht und des Auswuchtgütefaktors nach ISO 21940.

Rotor Masse

Rotormasse in kg

Korrektur Radius


Radius, auf dem die Ausgleichsmasse montiert wird (kann für jede Ebene unterschiedlich sein)

Wuchtqualität

Geforderte Qualitätsgüteklasse nach ISO 21940, falls eingegeben, kann das empfohlene Testgewicht berechnet werden

Ein Ebenen Auswuchten


Wuchtlauf 1 - Urunwuchtlauf

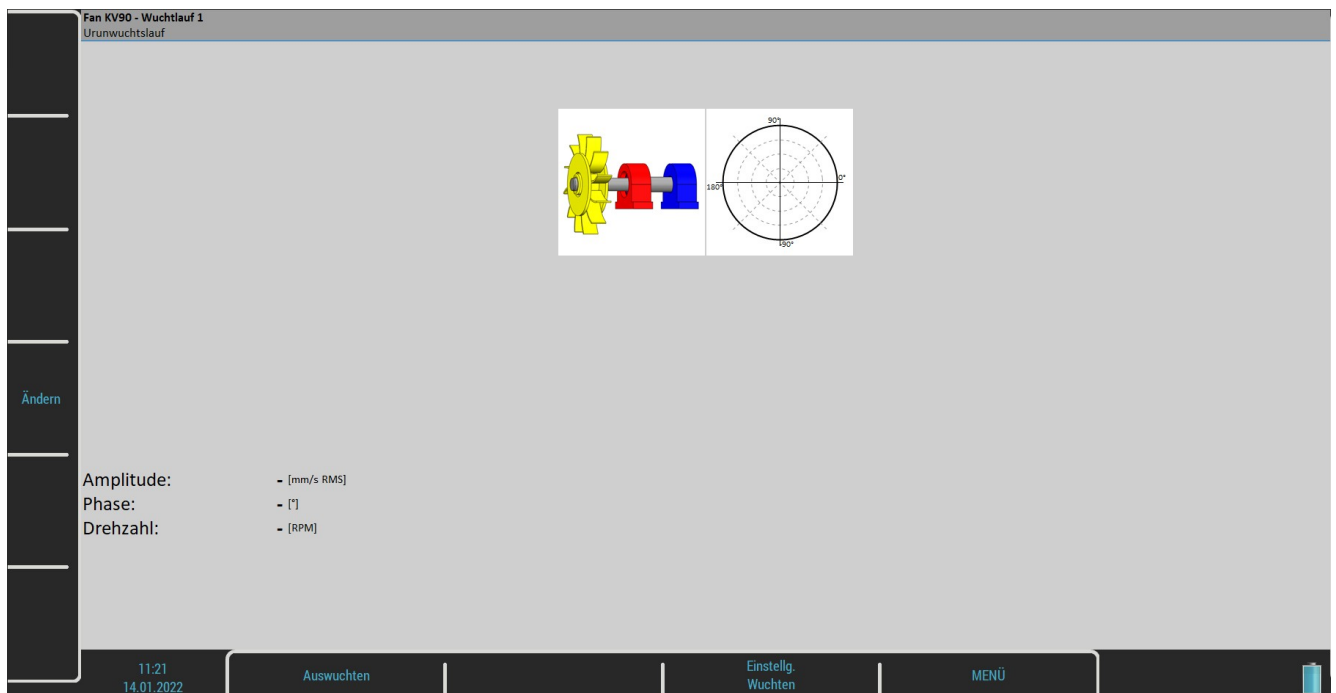

Das rote Lagergehäuse ist die empfohlene Messebene für die Sensormontage. Sie können aber auch jede andere Stelle verwenden, die für Messungen geeignet ist. Das Polardiagramm ist für die Anzeige von Messwerten vorbereitet.

Drücken Sie die Eingabetaste und die Messung wird durchgeführt. Wenn Sie den Bearbeiten-Knopf drücken, können Sie alle Werte manuell eingeben (Ausgleichsrechnerfunktion). Verwenden Sie die **Tabulatortaste** für die Änderung von Werten.

Verwenden Sie den **Pfeil nach unten**, um zum nächsten Arbeitsbildschirm zu gelangen.

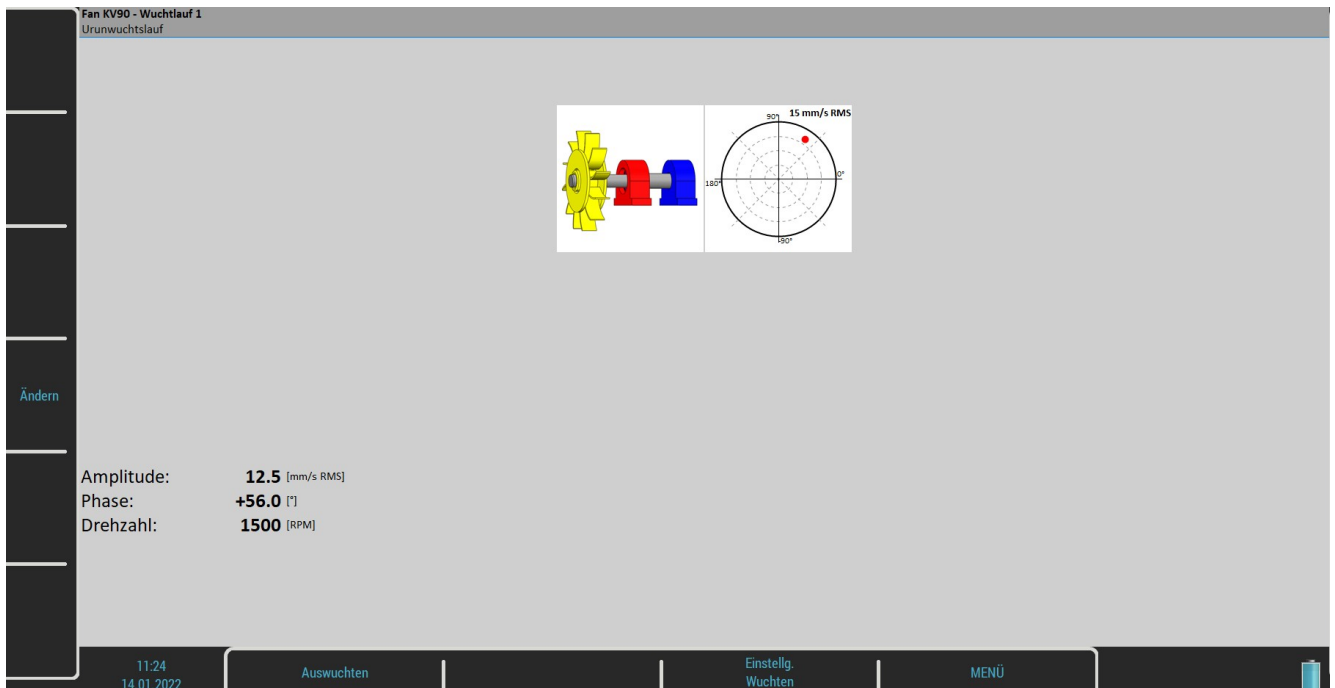


Der rote Punkt im Polardiagramm zeigt die aktuelle Amplitude und Phase in der komplexen Ebene an. Kleinere grüne Punkte zeigen alle Werte während des Messvorgangs an, wenn der Messmodus als **Online**-Messgerät eingestellt ist.

Achtung! Das Polardiagramm stellt die komplexe Ebene dar, die lediglich die Amplitude und Phase des Messwerts als komplexe Zahl grafisch veranschaulicht. Sie ist nicht dazu gedacht, einen schweren Punkt in einer realen Position und Richtung darzustellen. Daher hat keine Einstellung (wie Winkelzählung, Drehrichtung oder Ansichtseinheit) einen Einfluss auf die Ausrichtung des Polardiagramms.

Verwenden Sie den Pfeil nach **unten**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Wuchtlauf 2 - Testlauf

Die Testmassen Montage und Ansprechmessung ist erforderlich, um den Arbeitsbildschirm von Wuchtlauf 2 zu übernehmen.

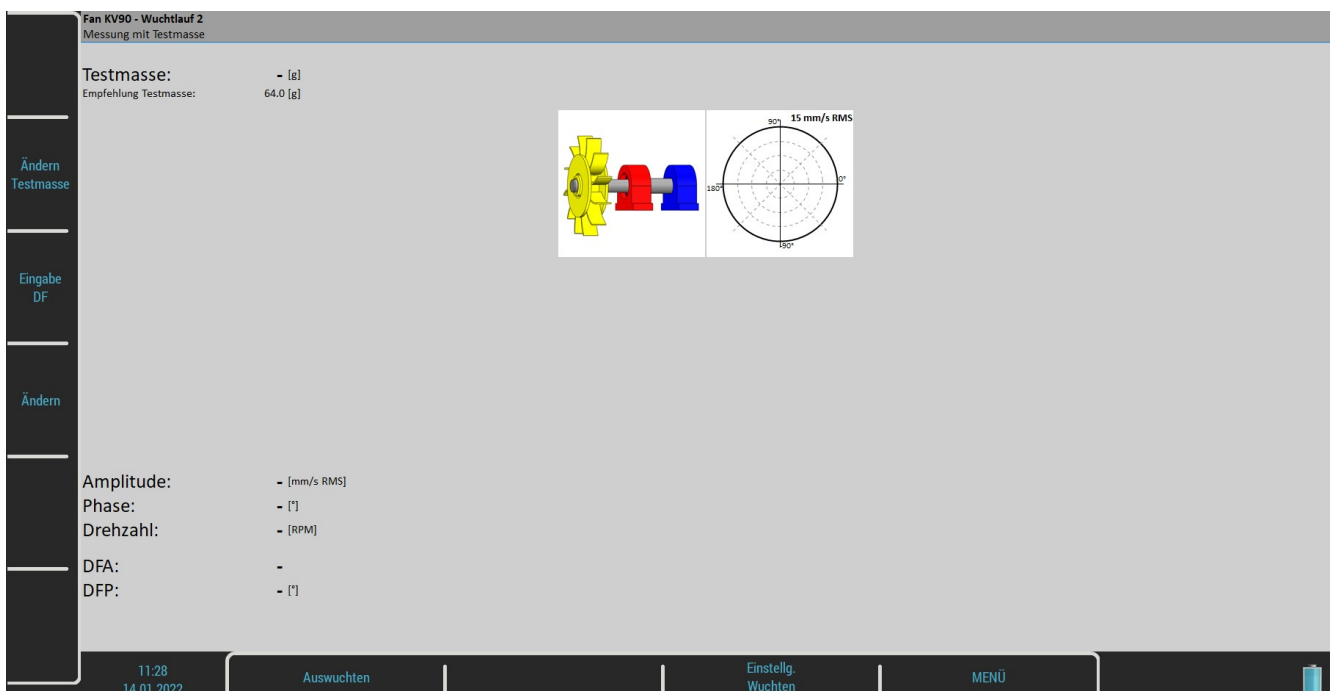

Drücken Sie die Schaltfläche **Testgewicht** eingeben und geben Sie das Gewicht der Testmasse ein. Normalerweise wird das Testgewicht im Nullwinkel platziert und dient als Nullmarke. Sie können jedoch die Nullmarke an beliebiger Stelle setzen und den Winkel des Testgewichts von der Nullmarke aus einstellen. Der Winkel des Testgewichts muss mit der Einstellung Globale Einstellungen / Winkelzählung übereinstimmen. Das heißt, wenn Sie mit Drehwinkelzählung arbeiten, ist der Winkel positiv, wenn Sie das Testgewicht in Drehrichtung vor die Nullmarke setzen, und negativ, wenn Sie das Testgewicht hinter die Nullmarke setzen (oder wenn das Testgewicht an erster und die Nullmarke an zweiter Stelle steht, ist der Winkel des Testgewichts positiv). Bei der Zählung gegen den Drehwinkel verhält es sich umgekehrt. Wenn die Festorte definiert wurden, wird die Position des Testgewichts als Nummer der Komponente eingegeben. Die Winkelzählung muss ebenfalls beibehalten werden. Die Komponentenummer wächst in Drehrichtung, wenn mit Drehung eingestellt ist und umgekehrt.

Das Gewicht kann negativ sein, es stellt die Entfernung der Masse dar (z.B. Demontage der alten Ausgleichsmasse).

Das empfohlene Gewicht wird nur angezeigt, wenn die Parameter Rotoreinstellungen eingegeben werden.

Drücken Sie die Schaltfläche **Start** für die Messung. Drücken Sie **bearbeiten** und alle Werte können manuell eingegeben werden (Auswuchtrechnerfunktion). Verwenden Sie die **Tabulatortaste** für die Cursorbewegung.

Amplitude:	19.0 [mm/s RMS]
Phase:	+145.0 [°]
Speed:	1500 [RPM]


Nach der Messung von Wuchtlaufl 2 wird der dynamische Faktor angezeigt. Die DFA- und DFP-Werte (Amplitude und Phase) sind die Ansprechwerte der standardisierten Testmasse (mm/s RMS / 1kg). Wenn Sie die gleiche Maschine nach einiger Zeit wieder auswuchten, brauchen Sie den Wuchtlaufl 2 nicht zu messen. Stattdessen geben Sie nur die DFA-, DFP-Werte auf diesem Bildschirm ein. Verwenden Sie dazu die Taste DF eingeben.

DFA:	322
DFP:	+178.6 [°]


Wenn Sie außerdem die Werte für Korrekturradius und Rotormasse im Menü Rotoreinstellungen eingegeben haben, werden die Werte für Unwucht und Auswuchtqualität gemäß ISO 1940 angezeigt. Wenn die Werte zufriedenstellend sind, brauchen Sie mit der Auswuchtarbeit nicht fortzufahren.

Unbalance:	7.76 [gm]
Bal.Quality:	40.0

Hinweis! Wenn die Testmasse beibehalten wird, wird sie in die Auswuchtberechnung einbezogen.

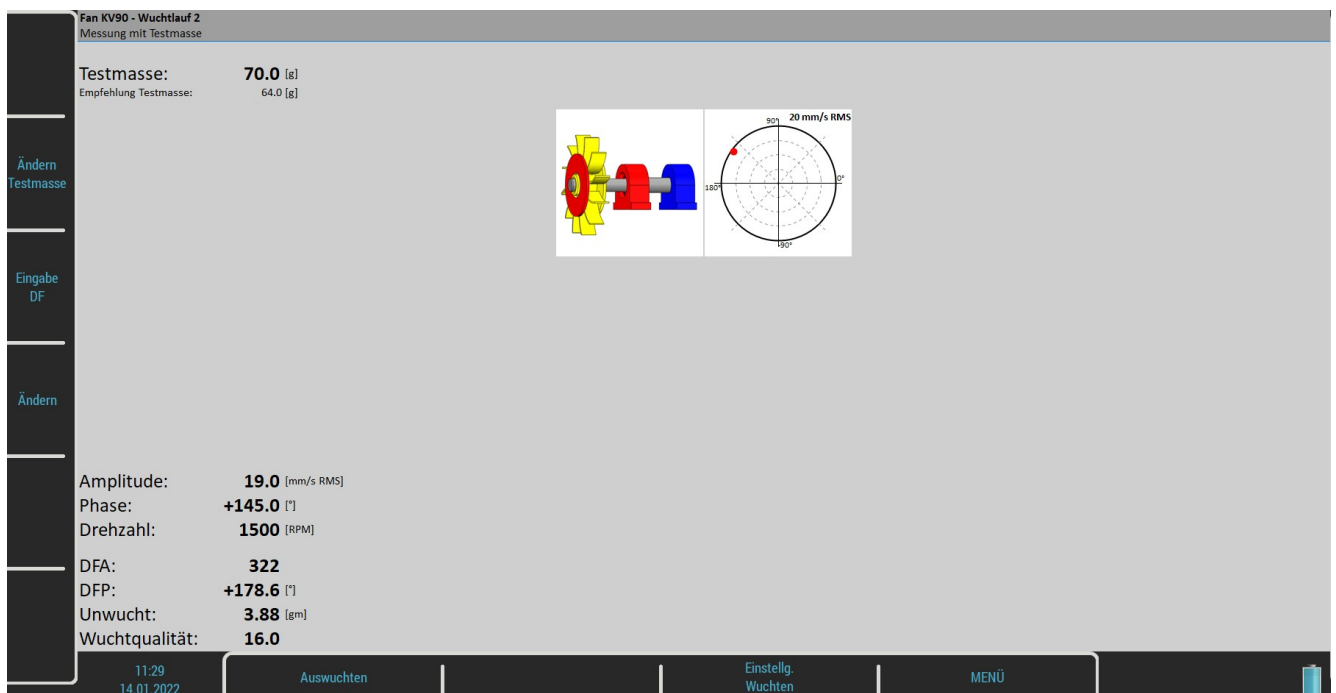

Verwenden Sie den Pfeil nach **unten**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen, oder den Pfeil nach **oben**, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

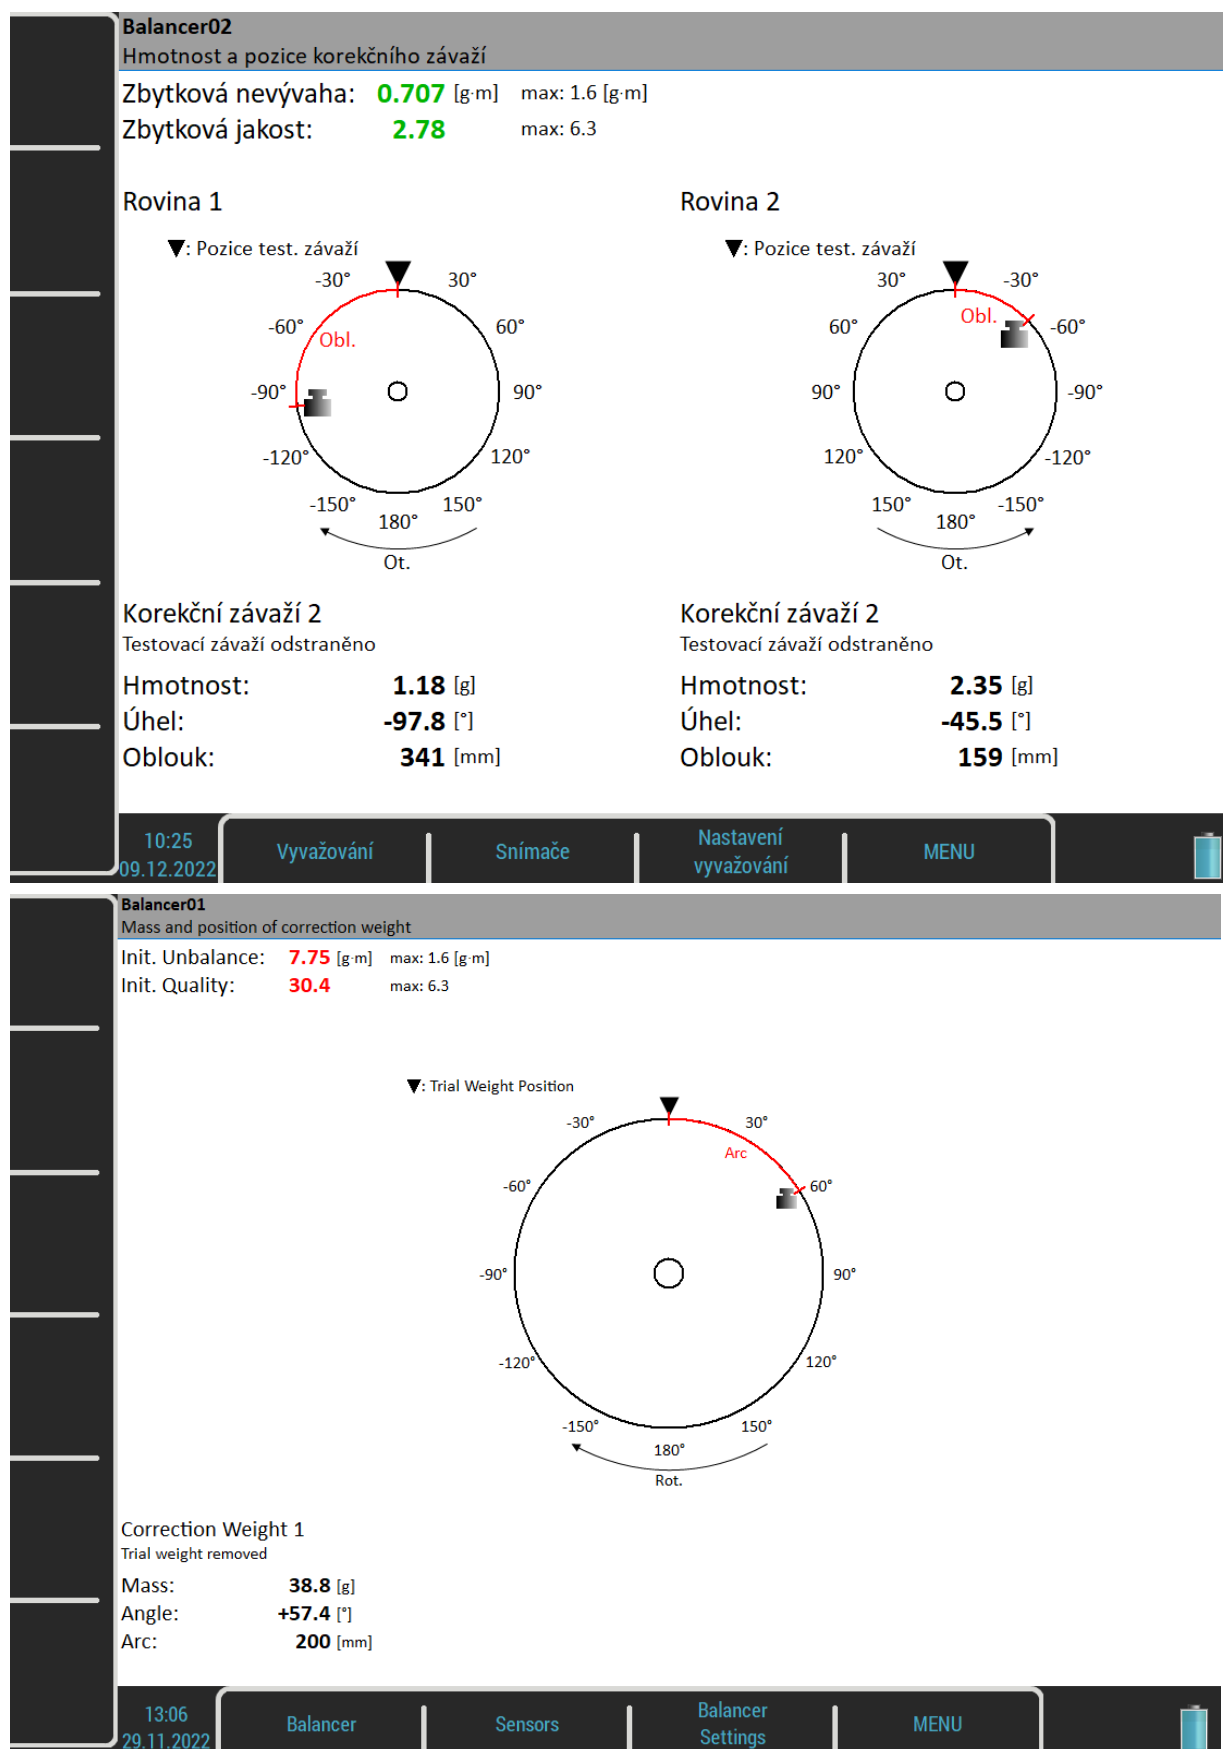

Nach den Grundeinstellungen / Testgewicht entfernen. erscheint das Informationsfenster.

Remove trial weight!

oder

Keep trial weight!

Vergessen Sie nicht, das Testgewicht zu entfernen, wenn es eingestellt ist. Sie können es jedoch zunächst als Nullmarke verwenden und es nach der Montage des Korrekturgewichts entfernen.


Wenn Sie die Werte für den Korrekturradius und die Rotormasse im Menü Rotoreinstellungen eingegeben haben, werden die Werte für die anfängliche Unwucht und die Auswuchtqualität gemäß ISO 21940 angezeigt. Wenn die Werte zufriedenstellend sind, brauchen Sie mit dem Auswuchtvorgang nicht fortzufahren.

Achtung! Das anfängliche Gewicht bedeutet, dass das Testgewicht nicht berücksichtigt wird, auch wenn es beibehalten wird.

Das Gewicht und der Winkel (Position) des Korrekturgewichts werden angezeigt. Die Winkel werden von der Nullmarke aus berechnet. Die Richtung des Winkels hängt von dem Wert MENÜ / EINSTELLUNGEN / Globale Einstellungen / Winkelzählung ab. Wenn er wie die Drehung eingestellt ist, ist die Winkelrichtung die **gleiche wie die Drehrichtung** und positive Werte sind in Drehrichtung (im Bild oben ist es +57° in Drehrichtung). Wenn der Wert für die Winkelzählung als **gegen die Rotation** eingestellt ist, haben die Winkel entgegengesetzte Werte.

Mit Drehrichtung:


Init. Unbalance: **7.75** [g·m] max: 1.6 [g·m]
Init. Quality: **30.4** max: 6.3

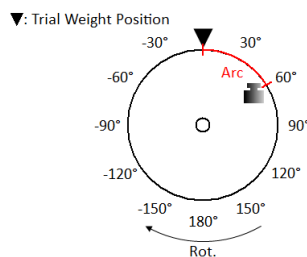

Correction Weight 1
Trial weight removed
Mass: **38.7** [g]
Angle: **+57.4** [°]
Arc: **200** [mm]

Gegen Drehrichtung:

Init. Unbalance: **7.75** [g·m] max: 1.6 [g·m]
Init. Quality: **30.5** max: 6.3

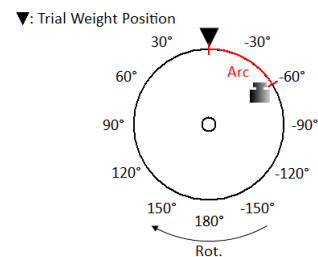

Correction Weight 1
Trial weight removed
Mass: **38.8** [g]
Angle: **-57.4** [°]
Arc: **200** [mm]



Achtung! Wenn Sie die Drehrichtung nicht definiert haben, wird das Ergebnis in der Standardrichtung mit gegen den Uhrzeigersinn ansteigenden Winkeln angezeigt. Der Winkel hat immer noch den gleichen Wert (+57° mit Drehung oder -57° gegen die Drehung). Allerdings entspricht das Bild nicht unbedingt der Realität. Sie müssen die richtige Position selbst bestimmen.

Mit Drehrichtung:

Gegen Drehrichtung:

Init. Unbalance: **7.76** [g·m] max: 1.6 [g·m]
 Init. Quality: **30.5** max: 6.3

Init. Unbalance: **7.75** [g·m] max: 1.6 [g·m]
 Init. Quality: **30.5** max: 6.3

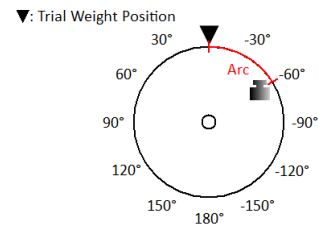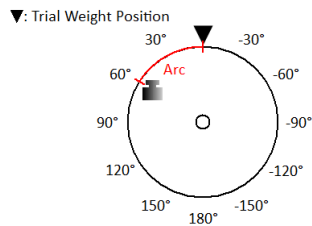

Correction Weight 1

Trial weight removed

Mass: **38.8** [g]
 Angle: **+57.4** [°]
 Arc: **200** [mm]

Correction Weight 1

Trial weight removed

Mass: **38.8** [g]
 Angle: **-57.4** [°]
 Arc: **200** [mm]

Hinweis! Sie können den Wert für die Winkelzählung nicht während eines Auswuchtungsauftrags ändern. Wenn der Wert geändert wird, erscheint die Fehlermeldung:

Balancing Error

Angles counting in project is different from settings in instrument.
 Change the value in menu Global Settings / Angles Counting or create new project.

Falls Sie den Wert Korrekturradius eingegeben haben, zeigt der Wert Bogenlänge einen Umfangsabstand des Korrekturgewichts von der Nullmarke an.

Sie können die Korrekturmasse in zwei beliebige Winkel aufteilen (für den Fall, dass es nicht möglich ist, die Korrekturmasse in die berechnete Position zu bringen). Verwenden Sie das Menü Auswuchten / Ausgleichsmassen aufteilen

Geben Sie den Wert für den ersten Winkel ein.

Enter first angle [°]


Geben Sie dann den Wert des zweiten Winkels ein.

Enter second angle [°]

Die Auswuchtmasse wird neu berechnet (aufgeteilt) in zwei erforderliche Winkel.

Init. Unbalance: **7.76** [g·m] max: 1.6 [g·m]

Init. Quality: **30.5** max: 6.3

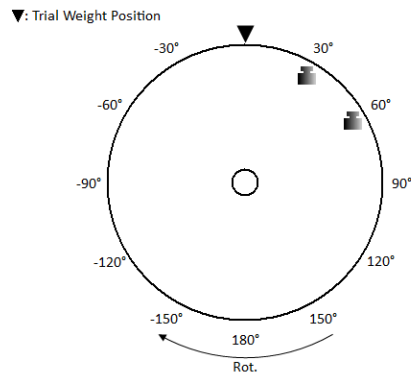

Correction Weight 1

Trial weight removed

Mass 1: **3.55** [g]

Angle 1: **+30.0** [°]

Mass 2: **35.7** [g]


Angle 2: **+60.0** [°]

Verwenden Sie Auswuchten / Standardwinkel einstellen, um zur ursprünglichen Berechnung zurückzukehren.

Wenn die Festorte definiert wurden, wird das Ausgleichsgewicht auf die beiden nächstgelegenen Festorte aufgeteilt. Die Festortnummer wird von der Nullmarke aus gezählt, die die Festortnummer eins ist. Die Festortnummern behalten den Zählparameter Winkel bei. Die Festortnummer wächst in Drehrichtung, wenn mit Drehung eingestellt ist und umgekehrt.

Init. Unbalance: **7.76** [g·m] max: 1.6 [g·m]

Init. Quality: **30.5** max: 6.3

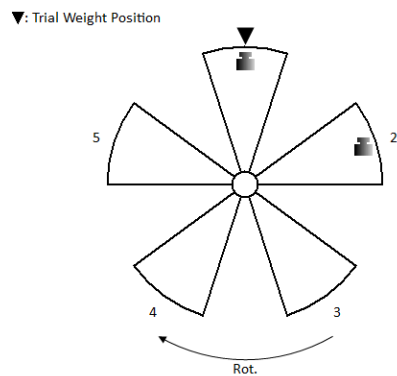

Correction Weight 1

Trial weight removed

Mass 1: **10.3** [g]

Component 1: **1**

Mass 2: **34.3** [g]

Component 2: **2**

Sie können andere Festorte auswählen, wenn Sie die nächstgelegenen Festorte nicht mit Gewicht versehen können. Wählen Sie den Menüpunkt Auswuchten / Festorte ändern.

Geben Sie die Nummer des ersten Festort ein.

Enter first component (1 - 5)


Geben Sie dann die Nummer des zweiten Festort ein.

Enter second component (1 - 5)

Die neuen Korrekturgewichte werden angezeigt.

Init. Unbalance: **7.76** [g·m] max: 1.6 [g·m]

Init. Quality: **30.5** max: 6.3

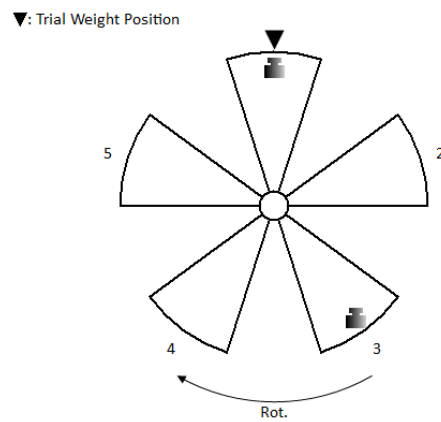

Correction Weight 1

Trial weight removed

Mass 1: **65.9** [g]

Component 1: **1**

Mass 2: **55.6** [g]


Component 2: **3**

Wählen Sie den Menüpunkt Auswuchten / Standardkomponenten einstellen, um zu den ursprünglichen Gewichten zurückzukehren.

Bringen Sie das empfohlene Ausgleichsgewicht an der Maschine an.

Korrekturlauf - 3

Wenn das Gewicht montiert ist, müssen Sie die Arbeit überprüfen.

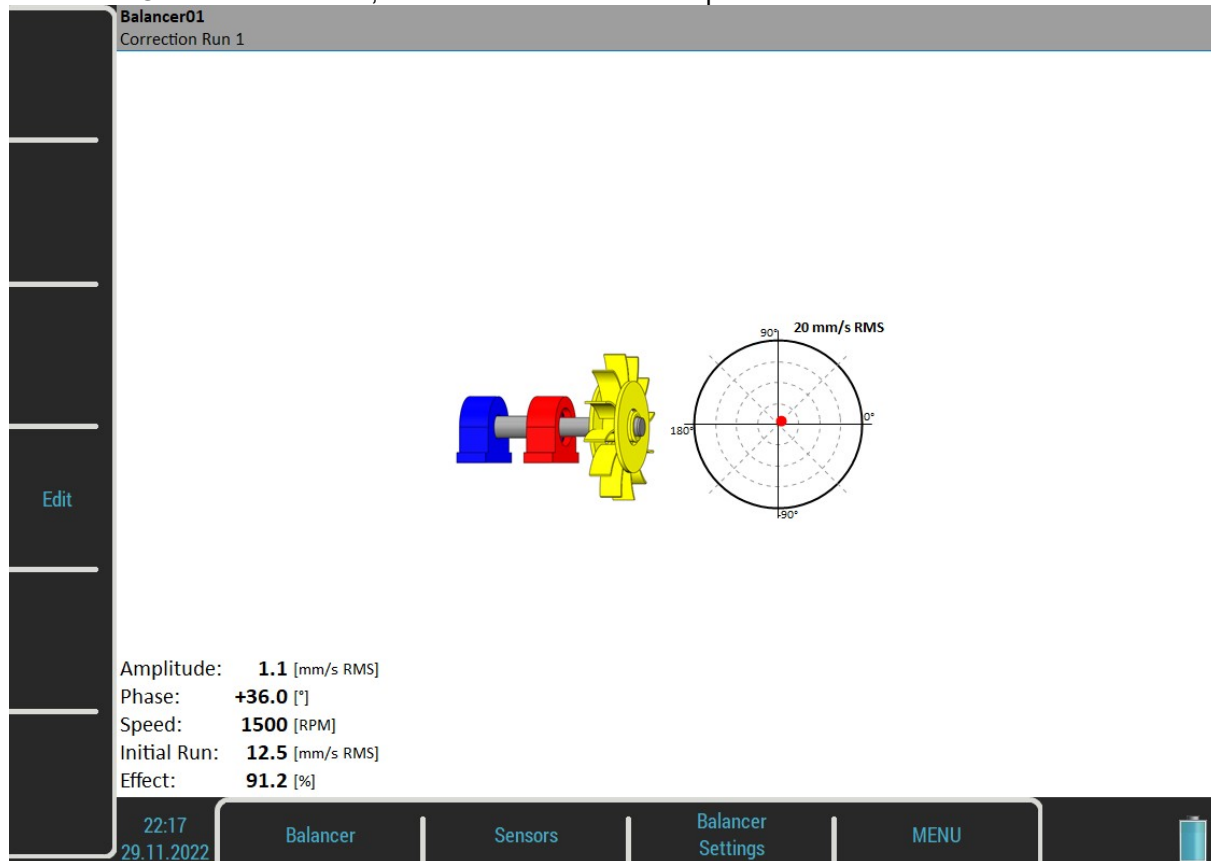

- **Initiallauf**

Amplitude des Initiallaufs


- **Wirkung**

ist die Verringerung der Auswuchtung in %

$$\text{Wirkung} = (1 - A2 / A1) * 100\%$$

(die 1,1 mm/s sind 8,8 % von 12,5 mm/s)

Restunwucht und Qualität sind auf dem nächsten Bildschirm zusammen mit dem Vorschlag für das nächste Ausgleichsgewicht verfügbar.

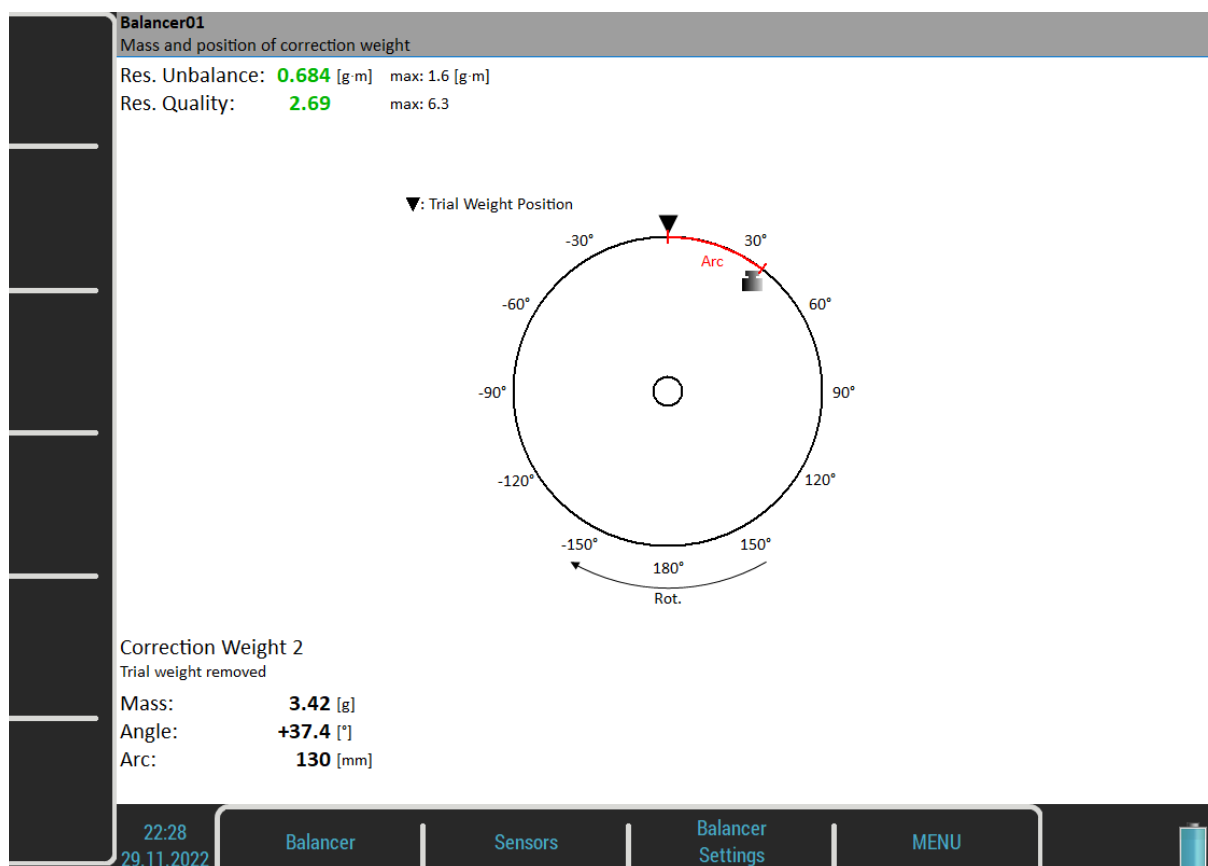

Sie können mit der Arbeit fortfahren, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. Diese nächsten Schritte erfordern nicht bereits eine Kontrollmessung des Gewichts. Nach jeder Messung wird das nächste Korrekturgewicht empfohlen. Wenn das Ergebnis jedoch nicht besser (oder sogar schlechter) ist, haben die nächsten Korrekturläufe keinen Sinn.

Trimmmessung

Nach der Messung von Wuchtlauf 3 können Sie mit dem Vorgang fortfahren (Pfeil nach unten drücken), wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind. Für diese nächsten Schritte sind keine Testmassenmessungen erforderlich. Nach jeder Messung wird die nächste Masse (Massen) empfohlen. Die Trimmbildschirme sind den weiter unten beschriebenen Bildschirmen sehr ähnlich.

Trim 1
Angle: **+37.4** [°]
Weight: **2.19** [g]

Die empfohlene Trimm-Masse wird angezeigt. Drücken Sie nach der Montage den Pfeil nach unten. Der Bildschirm Trimm 1 erscheint. Es ist der gleiche Bildschirm wie der Bildschirm in Wuchtlauf 3. Führen Sie die Messung durch oder geben Sie die Werte ein.

Dann werden die neuen Ergebnisse, der Effekt und der Qualitätswert angezeigt.

Amplitude: **0.900** [mm/s RMS]
Phase: **+59.0** [°]
Speed: **1500** [RPM]
Run 1: **12.5** [mm/s RMS]
Effect: **92.8** [%]
Unbalance: **559** [gmm]
Bal.Quality: **2.50**


Drücken Sie den Pfeil nach unten und fahren Sie mit Trimmen 2 auf die gleiche Weise wie mit Trimmen 1 fort. Sie können so viele Trimmungen verwenden, wie Sie möchten. Aber wenn das Ergebnis nach dem Trimmen nicht besser (oder sogar schlechter) ist, hat das nächste Trimmen keinen Sinn.

Zwei Ebenen Auswuchten


Wuchtlauf 1 - Urunwuchtslauf

Der Bildschirm ist in zwei Teile geteilt. Der linke Teil entspricht der Messebene 1 und der rechte Teil der Messebene 2.

Wenn Sie nur einen Sensor verwenden (der Parameter Eingang ist auf *einzel* gesetzt), dann ist nur ein Teil aktiv. Der nicht aktive Teil ist grau und enthält ein unscharfes Bild. Montieren Sie den Sensor an den aktiven Messebenen und starten Sie die Messung. Das entsprechende Lagergehäuse ist rot gefärbt. Die Ergebnisse erscheinen unten. Verwenden Sie die Pfeiltaste **Rechts/Links**, um den aktiven Schwerpunkt zu verschieben.

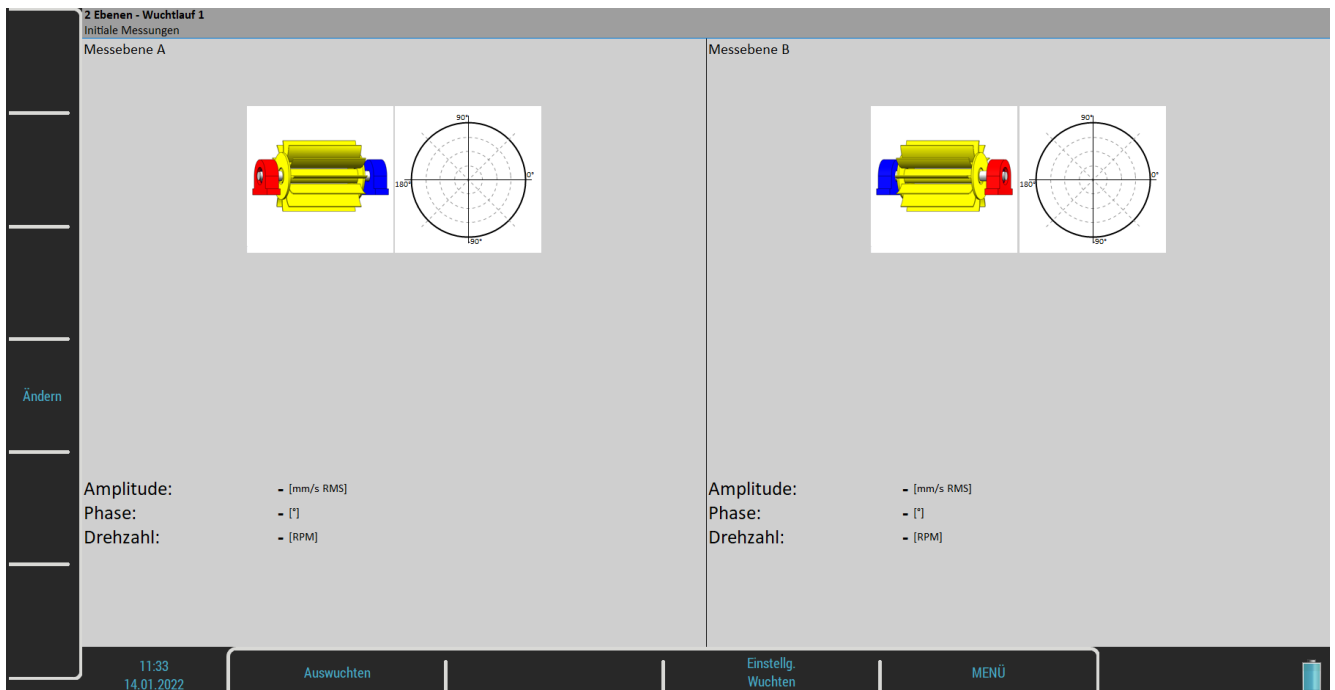

Sie führen beide Messebenen Messungen zusammen mit zwei Sensoren gleichzeitig durch (der Parameter Eingang steht auf zwei). Dann sollte der Bildschirm wie auf dem oberen Bild aussehen.

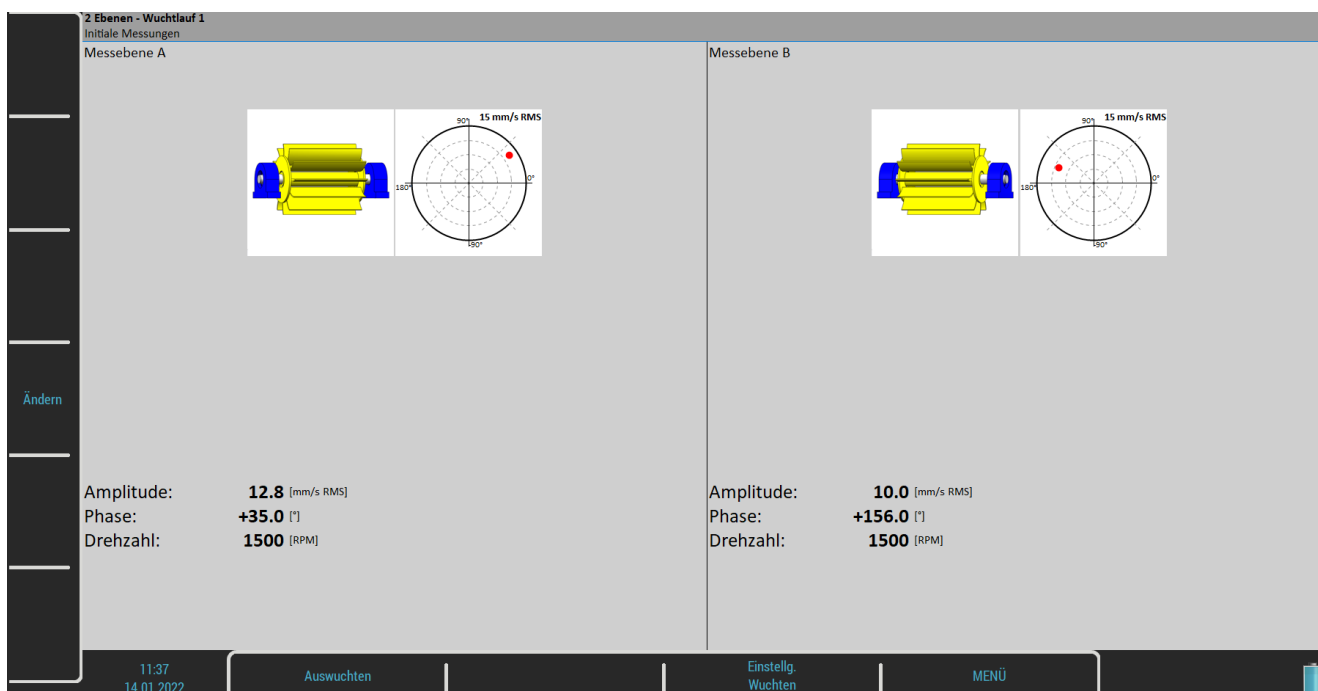

Drücken Sie die **Eingabetaste** und die Messung wird durchgeführt. Wenn Sie die Taste Bearbeiten drücken, dann können Sie alle Werte manuell eingeben (Ausgleichsrechnerfunktion). Verwenden Sie die Tabulatortaste zum Wechseln zwischen den Werten.

Der rote Punkt im Polardiagramm zeigt die aktuelle Amplitude und Phase in der komplexen Ebene an. Kleinere grüne Punkte zeigen alle Werte während des Messvorgangs an, wenn der Messmodus als Online-Messgerät eingestellt ist.


Amplitude:	12.8 [mm/s RMS]	Amplitude:	10.0 [mm/s RMS]
Phase:	+35.0 [°]	Phase:	+156.0 [°]
Drehzahl:	1500 [RPM]	Drehzahl:	1500 [RPM]

Verwenden Sie den Pfeil nach **unten**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Testlauf mit Testmasse in Ebene 1


Es ist ähnlich wie das Auswuchten in einer Ausgleichsebene, nur dass anschließend zwei Testmassen auf zwei Ausgleichsebenen montiert werden müssen. Wenn Sie den dynamischen Faktor kennen, dann können Sie alle 4 Werte manuell eingeben und brauchen den Wuchtlauf 2 nicht zu messen.

Die rote Scheibe auf dem Bildschirm wird auf der Ausgleichsebene angezeigt, auf der die Testmasse montiert werden soll. Geben Sie den Testmassenwert ein.

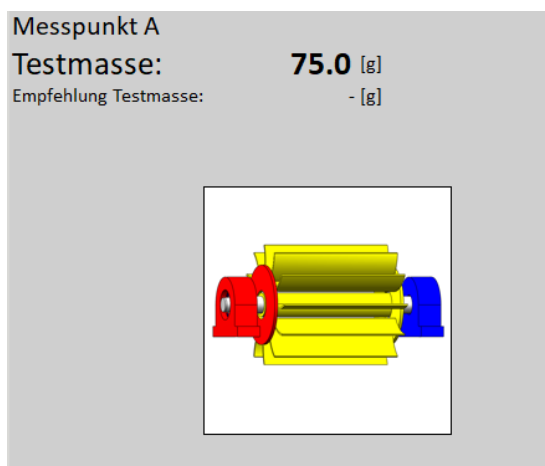

Die entsprechende Ausgleichsebene für die Testmassenmontage ist durch die rote Scheibe dargestellt. Legen Sie die Testmasse auf die Ausgleichsebene 1 und nehmen Sie die Messung vor. Nach der Messung auf der Ausgleichsebene 1 führen Sie die Messung auf der Ausgleichsebene 2 durch (oder führen Sie beide gleichzeitig durch, wenn Sie 2 Sensoren verwenden).

Der Arbeitsbildschirm **Testlauf 1** mit der Messung auf Ausgleichsebene 1 ist im nächsten Bild zu sehen.

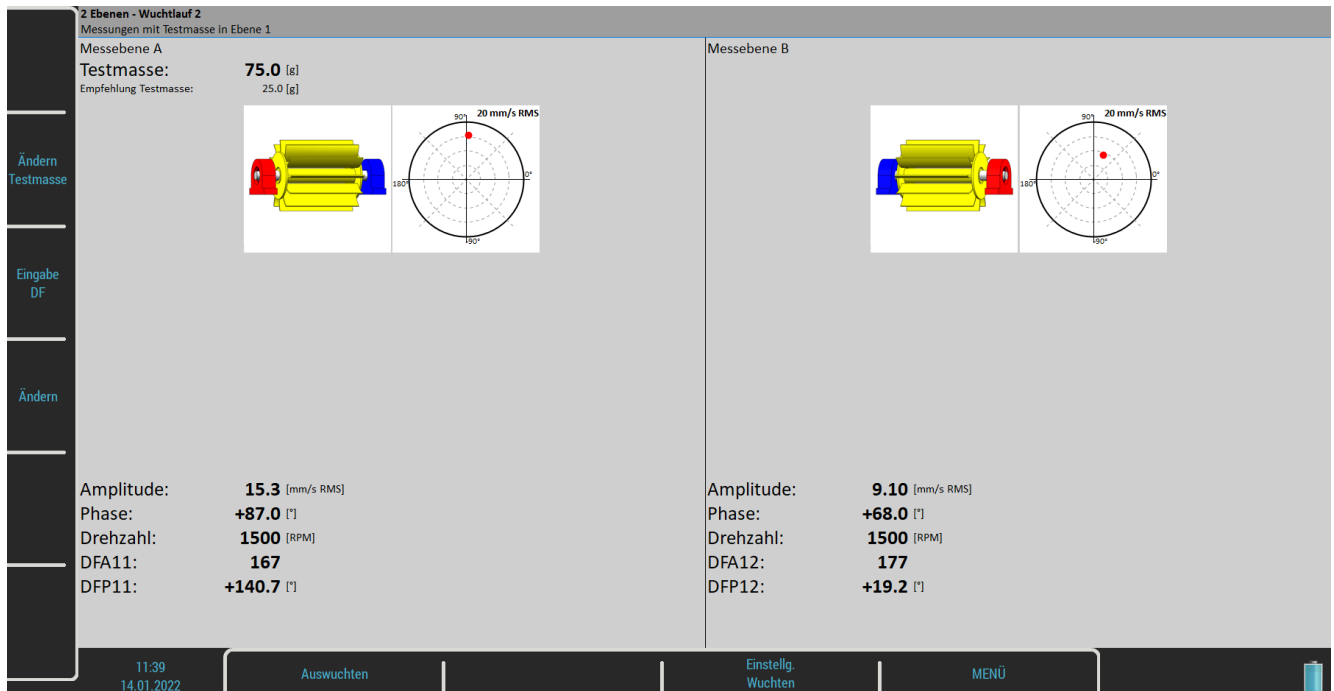

Pfeil nach **unten** drücken.

Nachdem beide Ebenen gemessen wurden, sollten Sie das Prüfgewicht gemäß den Grundeinstellungen / Prüfgewicht entfernen (Ebene 1) entfernen.

Falls Testgewicht entfernen auf Ja eingestellt ist, erscheint die nächste Frage:

Temporarily keep trial weight in plane 1 also during measurement with trial weight in plane 2?


Wenn Sie Nein antworten, müssen Sie das Testgewicht wie erwartet entfernen. Sie können jedoch mit Ja antworten und das Testgewicht auf Ebene 1 auch während der Messung mit dem Testgewicht in Ebene 2 beibehalten.

Hinweis! Die Beibehaltung des Testgewichts kann nützlich sein, wenn dieses Testgewicht in Nullstellung gebracht wird. Es stellt für Sie die Nullmarke dar, von der Sie ableiten, wo Sie die Ausgleichsgewichte anbringen müssen (basierend auf den Auswuchtergebnissen).

Wenn die Option Testgewicht entfernen auf Nein eingestellt ist, wird die nächste Meldung angezeigt.

Keep trial weight in plane 1!


Nachdem Sie die Meldung bestätigt haben, können Sie die Messwerte auf dem Bildschirm Testlauf 1 überprüfen.

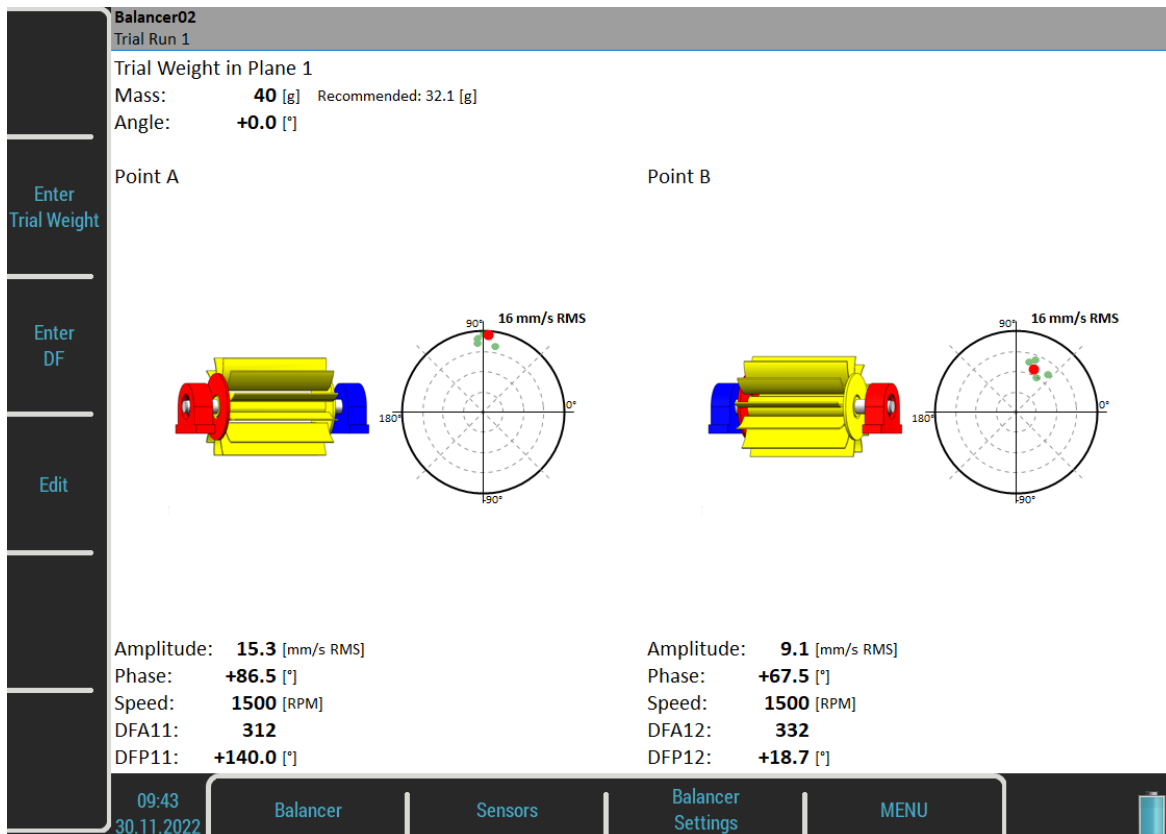


Testlauf 2 mit Testmasse in Ausgleichsebene 2

Dieselben beiden Messungen müssen wir mit der Testmasse auf Ausgleichsebene 2 durchführen. Der Messbildschirm für diese Messungen sieht ähnlich wie der vorherige Bildschirm aus. Nur die rote Scheibe befindet sich in der Ausgleichsebene 2. Drücken Sie nach beiden Messungen die Pfeiltaste nach **unten**. Der Bildschirm für den abgeschlossenen Wuchtlauf 2 befindet sich auf dem nächsten Bild.

Pfeil nach **unten** drücken.

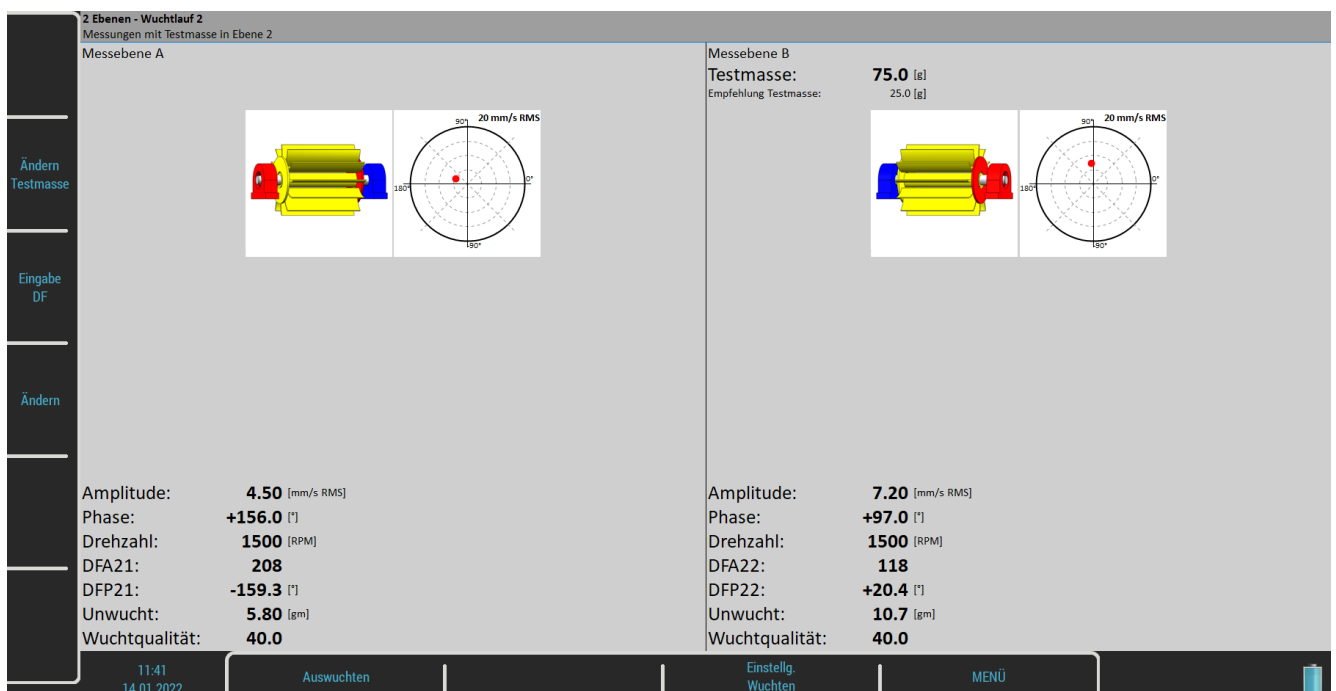

Testlauf 2 – Ergebnisbildschirm

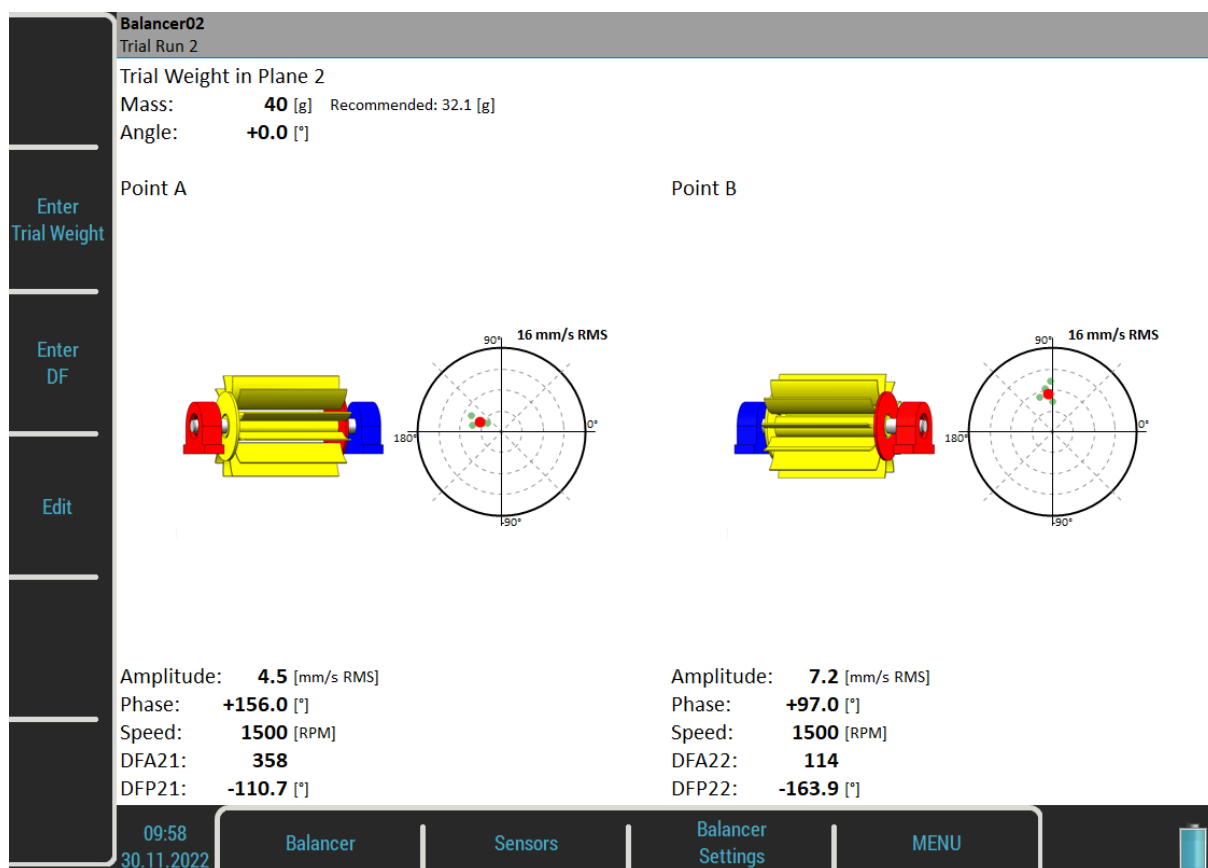

Montieren Sie die endgültigen Massen auf beiden Ausgleichsebenen. Der Winkel wird von der Testmassenposition aus gezählt, welche die 0 (Null) Grad darstellt. Jede Auswuchtmasse kann in zwei Winkel (Schaufeln) oder wie beim Auswuchten in einer Ausgleichsebene in zwei Schaufeln aufgeteilt werden.


Ergebnis

Nach dem Aufrufen des Ergebnisbildschirms werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie das Testgewicht von Ebene 2 behalten oder entfernen können (siehe Grundeinstellungen / Testgewicht entfernen (Ebene 2)). Falls Sie das Testgewicht vorübergehend behalten haben, werden Sie auch darauf hingewiesen, es jetzt zu entfernen.

Remove trial weight from plane 1!
Remove trial weight from plane 2!

Vergessen Sie nicht, die Testgewichte bei Bedarf zu entfernen. Sie können sie jedoch zunächst als Nullmarke verwenden und sie nach der Montage der Korrekturgewichte entfernen.

Der Ergebnisbildschirm sieht ähnlich aus wie beim Auswuchten einer einzelnen Ebene. Er enthält Korrekturgewichtsvorschläge für beide Ebenen. Weitere Details zur Montage von Ausgleichsgewichten finden Sie unter Auswuchten einer Ebene. Die Anfangs- und Restunwuchten und Güten werden für die gesamte Maschine berechnet, nicht für jede Ebene einzeln.

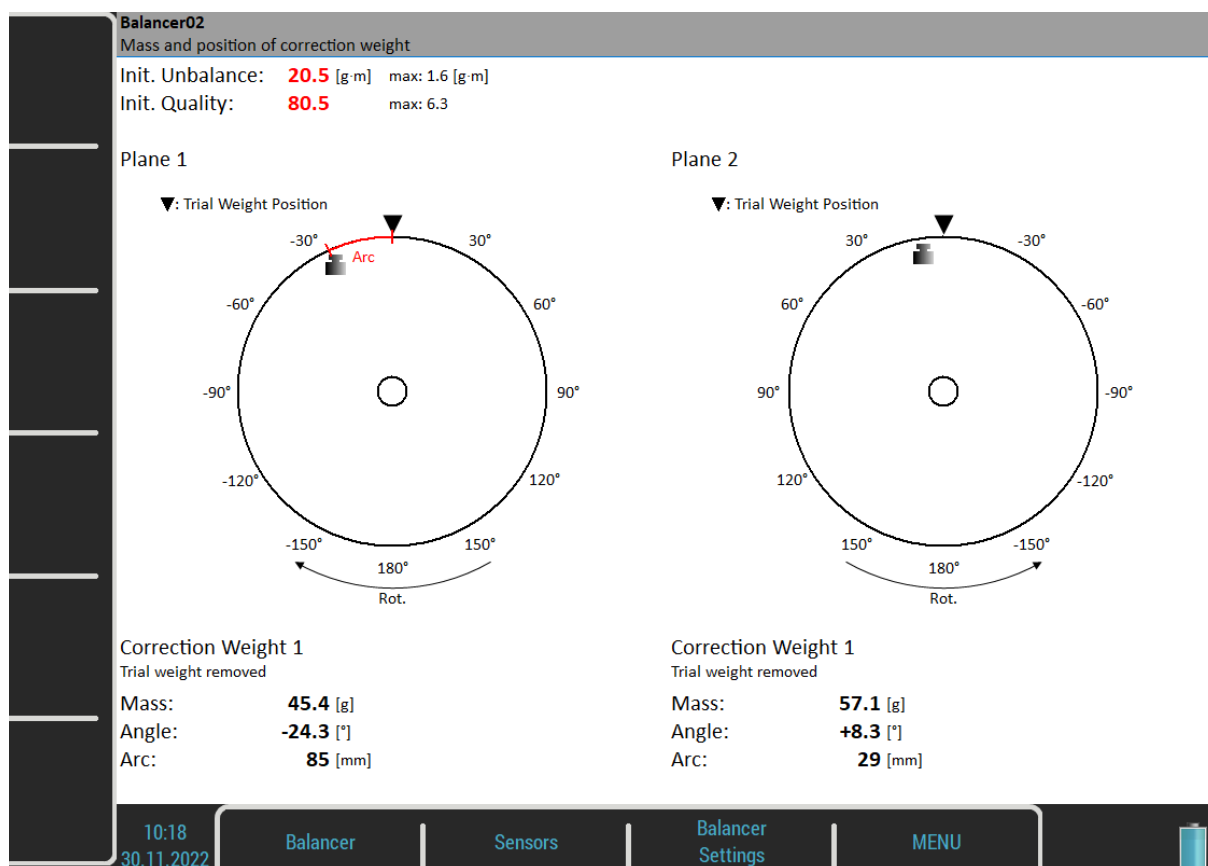


Wuchtlauf 3 - Kontrollmessung

Wenn die Massen montiert sind, möchten Sie den Vorgang überprüfen. Messungen auf beiden Messebenen sind erforderlich.

Amplitude:	3.50 [mm/s RMS]	Amplitude:	4.30 [mm/s RMS]
Phase:	+24.0 [°]	Phase:	+65.0 [°]
Drehzahl:	1500 [RPM]	Drehzahl:	1500 [RPM]
Wuchtlauf 1:	12.8 [mm/s RMS]	Wuchtlauf 1:	10.0 [mm/s RMS]
Effekt:	72.7 [%]	Effekt:	57.0 [%]
Unwucht:	3.92 [gm]	Unwucht:	4.20 [gm]
Wuchtqualität:	16.0	Wuchtqualität:	16.0

Der Bildschirm ist in der Tat der gleiche wie der Bildschirm für Wuchtlauf 1 mit zusätzlichen Informationen.

- **Wuchtlauf 1**
Amplitude von Wuchtlauf 1
- **Effekt**
ist die Reduzierung der Auswuchtung in % (die 1,1 mm/s sind die 8,8 % von 12,5 mm/s entsprechend gerundet).
- **Unwucht**
die Restunwucht nach Anwendung der Ausgleichsmasse
- **Auswuchtqualität**
Auswuchtqualitätsfaktor nach ISO 21940 (Masse des Rotors und Radius der Auswuchtung erforderlich)

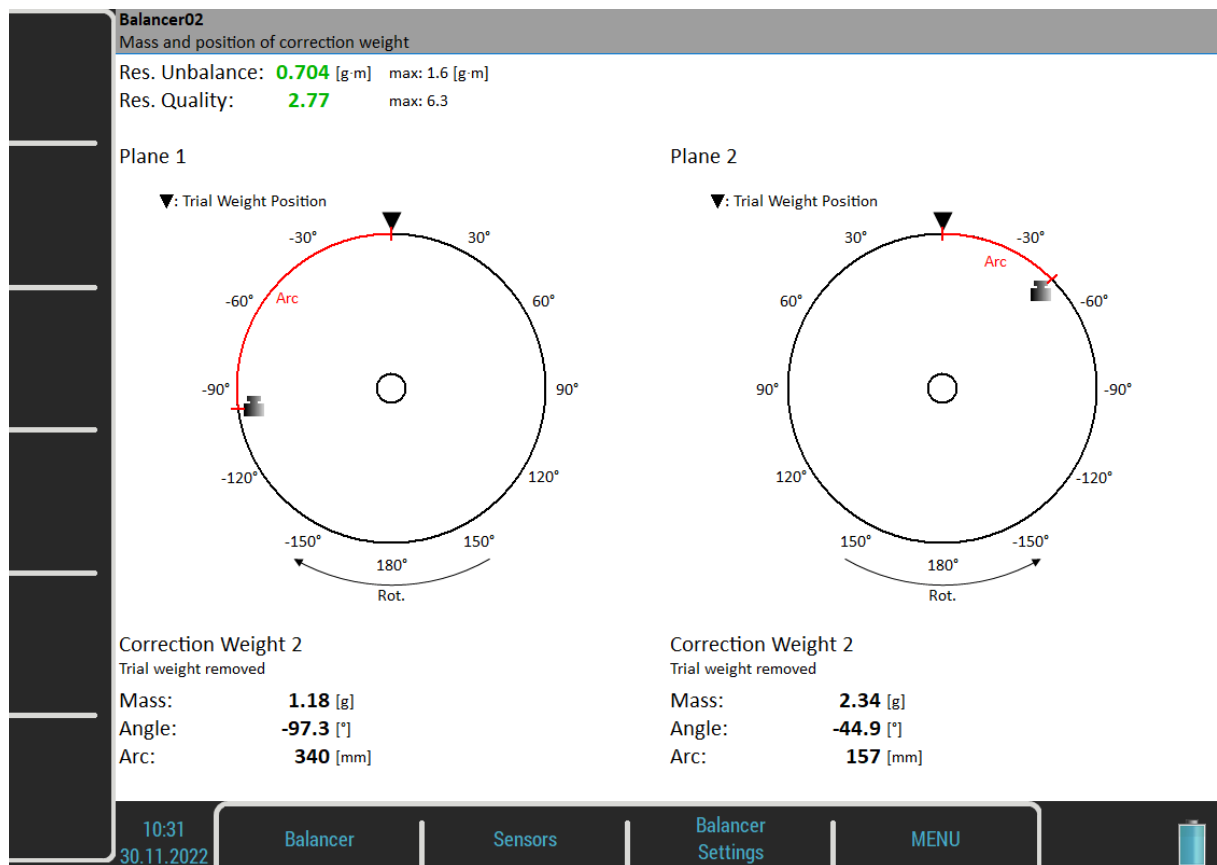

Trimmmessung


Nach der Messung von Wuchtlauf 3 können Sie mit dem Vorgang fortfahren, wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind. Für diese nächsten Schritte sind keine Testmassenmessungen erforderlich. Nach jeder Messung werden die nächsten Ausgleichsmassen empfohlen. Die Trimmbildschirme sind den Bildschirmen beim Auswuchten in einer Ausgleichsebene sehr ähnlich.

Auswuchtfehler

Während des Auswuchtens können Auswuchtfehler und Warnungen auftreten.

Die Auswirkungen des Testgewichts sind zu gering

Diese Meldung informiert Sie darüber, dass die Auswirkung der Testmasse zu gering ist.

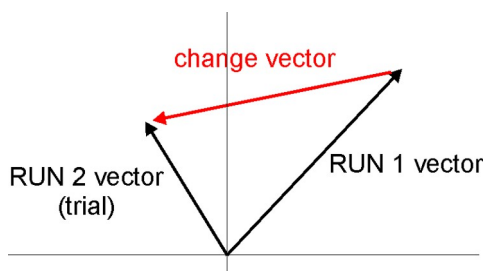

Der prozentuale Wert wird aus dem Verhältnis (Amplitude der Vektoränderung / Amplitude des Vektors von Lauf 1) abgeleitet.

Eine Warnung wird angezeigt, wenn die Änderung weniger als 20%, aber mehr als 1% beträgt. Sie können nach dieser Warnung mit dem Auswuchten fortfahren und diese Werte verwenden.

Ein Fehler wird angezeigt, wenn die Änderung weniger als 1% beträgt. Sie können nach diesem Fehler nicht mit dem Auswuchten fortfahren, da eine so kleine Änderung nicht akzeptabel ist. Sie könnten falsche Ergebnisse erhalten.

Auswucht Menü

Die nächsten Funktionen sind für das geöffnete Projekt verfügbar. Drücken Sie die Auswucht-Taste, und das Menü mit zusätzlichen Funktionen erscheint.

Auswuchtbericht


Erstellen Sie einen Auswuchtbericht im rtf-Format und speichern Sie diesen auf VA5_DISC im VA4Auswucht_protokoll Ordner.

Auswuchtbericht (csv)

Ein sehr einfacher Auswuchtbericht im csv-Format und speichern Sie diesen auf VA5_DISC im VA4Auswucht_protokoll Ordner.

Auswucht Vektor


Erstellen Sie eine Grafik der Amplituden-/Phasenvektorentwicklung während des Auswuchtvorgangs. Die Zeichnung wird auch in den Auswuchtbericht aufgenommen.

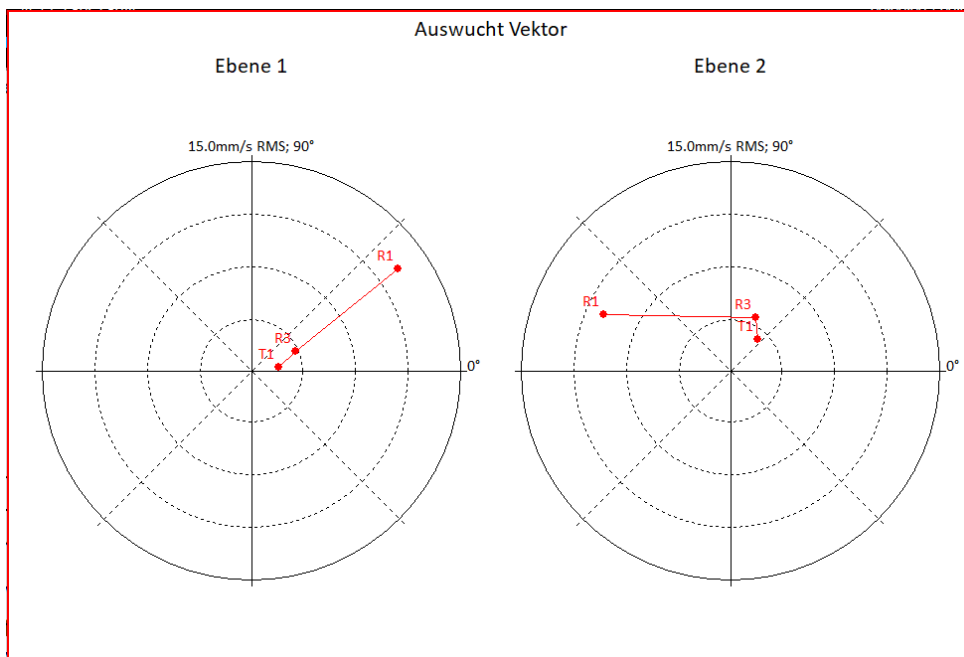

Beschreibung: R1 - Lauf 1, R3 - Lauf 3, T1-T3 - Trimmen 1-3.

Gesamtmasse

Zeigt die gesamte Ausgleichsmasse an. Sie ist eine Vektorsumme aller auf dem Rotor montierten Massen (Basis + alle Trimmungen).

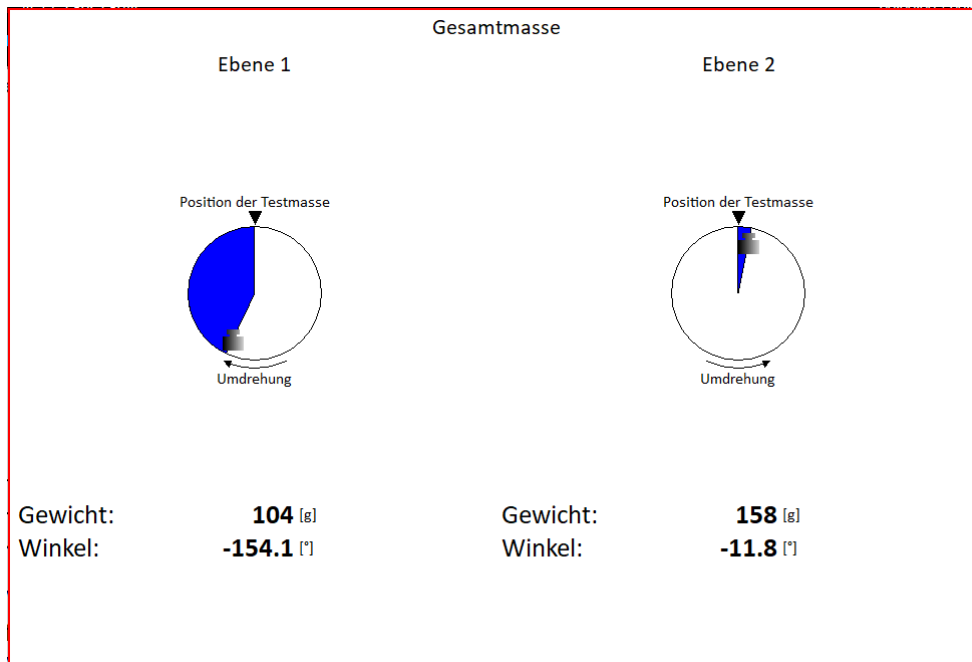

Erweitertes Auswuchten

Dieses Modul unterstützt komplexe Auswuchtprozesse. Es ermöglicht das Auswuchten auf bis zu acht Ausgleichsebenen. Darüber hinaus ermöglicht es, dass die Anzahl der Messebenen größer als die Anzahl der Ausgleichsebenen ist. Dies ist in Situationen nützlich, in denen nicht alle Ausgleichsebenen zugänglich sind.

Projekt

Wie im vorherigen [Auswucht](#)-Modul ist die Auswuchtstätigkeit als Projekt organisiert. Das Projekt enthält alle eingegebenen Parameter des Auswuchtvorgangs und alle gemessenen oder eingegebenen Daten.

Das typische Auswuchtschema sieht ähnlich aus wie im [Auswucht](#)-Modul:

- Projektname eingeben.
- Eingabe der Auswuchtparameter (Maschinentyp, Anzahl der Ebenen usw.).
- Lauf 1 - Urunwuchtmessung von Schwingungsamplitude und -phase an erforderlichen Messpunkten.
- Testmasse auf den Rotor anbringen. Schritt für Schritt an allen Ebenen.
- Lauf 2 - Testlauf. Messung der Reaktion der Testmasse. Schritt für Schritt in allen Ebenen.
- Endgültige Massen auf allen Ebenen.
- Lauf 3 - Kontrollmessung. Überprüfung der Messung der Auswirkung (Erfolg).
- Trimmessungen für zusätzliche Massen und bessere Ergebnisse.

Jeder Schritt wird in einem Bild angezeigt. Die Bewegung zwischen den Bildschirmen wird durch die Pfeile nach *oben/unten* ermöglicht.


Achtung! Wenn Sie wieder in die Arbeitsbildschirme zurückkehren und erneut wiederholte Messungen oder Werteingaben vornehmen, dann werden die gemessenen Daten in allen Bildschirmen nach dem eigentlichen Arbeitsschritt gelöscht.

Projekt Liste

Die Liste der gespeicherten Projekte öffnet sich, wenn Sie das Modul aufrufen. Die Liste ist leer, wenn Sie noch keine gespeicherten Projekte haben. Der Änderungszeitstempel des ausgewählten Projekts wird in der Statusleiste in der rechten oberen Ecke angezeigt.



Projekt Menü

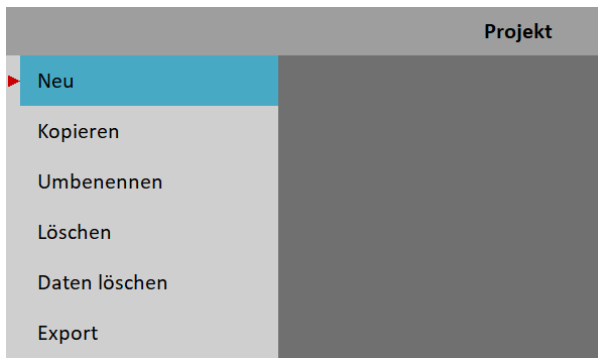

Neu

Erstellt ein neues Projekt mit Standardeigenschaften.

Kopieren

Erstellt ein neues Projekt als Kopie des ausgewählten Projekts. Es werden nur die Kopfdaten gespeichert. Es werden keine Messdaten gespeichert.

Umbenennen

Benennt das ausgewählte Projekt um. Das Projekt mit dem alten Namen existiert nicht mehr.

Löschen

Löscht das ausgewählte Projekt.

Daten löschen

Benennt das ausgewählte um und löscht alle Messdaten, nur der Projektkopf bleibt erhalten.

Exportieren

Exportiert das ausgewählte Projekt nach VA5_DISC.

Hinweis! Die Auswuchtprojekte werden beim Abschluss automatisch exportiert. Sie brauchen sie nicht manuell zu exportieren. Der Punkt Export kann verwendet werden, falls Sie das Projekt aus VA5_DISC löschen und es erneut exportieren möchten.

Auswuchteinstellungen

Wenn Sie ein Projekt öffnen, das noch keine Daten enthält, wird automatisch ein Menü Grundeinstellungen geöffnet. Später können Sie das Menü über die Schaltfläche **Einstellg. Wuchten** öffnen. Unter dieser Schaltfläche gibt es drei separate Menüs: Grundeinstellungen, Einheiten-Einstellungen und Rotor-Einstellungen.

- ▶ Grundeinstellungen
- Einheiten Einstellungen
- Rotor Einstellungen

Grundeinstellungen

Grundeinstellungen	
▶ Ausgleichsebene	1
Messebenen	2
Auswuchtmodus	einzel
Mittelung	aus
Auflösung	drehzahl / 4 t = 4 Drehz.
Messebene A - Eingang	1
Messebene B - Eingang	1
Ausgleichsebene 1 - Testmasse entfernen	ja
Speichern	

Ausgleichsebene

Anzahl der Ausgleichsebenen.

Hinweis: Ausgleichsebenen sind mit Nummern gekennzeichnet, Ausgleichsebene 1, Ausgleichsebene 2 usw.

Messebene

Anzahl der Messebenen muss größer oder gleich der Anzahl der Ausgleichsebenen sein.

Hinweis: Die Messebenen sind mit Buchstaben, Messebene A, Messebene B usw. gekennzeichnet.

Auswucht Modus

einzel, online meter

Wenn Sie einen Messvorgang durch Drücken der Eingabetaste starten, dann kann nur ein Wert gemessen werden (**Einzelmessung**) oder es können die kontinuierlichen Messwerte angezeigt werden (**Online-Meter**). Im Online-Meter-Modus können Sie sich mehrere Werte ansehen und deren zeitliche Veränderung auswerten. Sie müssen die Messung durch Drücken von Escape stoppen, wenn der Wert, den Sie verwenden wollen, angezeigt wird.

Mittelung

Die Mittelwertbildung von mehr als einem gemessenen Wert ist verfügbar

Auflösung

Es ist die Auflösung der aps-Messung, die unter Analysator / Messung bearbeiten / Auflösung beschrieben ist.

Messebene A - Kanal, Messebene B - Kanal, ...

The AC input for each point.

Hinweis! Die Messebenen A und B haben nur symbolischen Sinn. Sie haben keinen Bezug zu den Auswuchtebenen 1, 2 und zum Auswuchtberechnungsverfahren. Sie können jeden Punkt als A markieren, jeden anderen als B und so weiter.

Da es möglich ist, bis zu acht Messebenen zu verwenden und das Gerät nur vier AC Eingänge enthält oder Sie noch weniger Sensoren verwenden können, müssen Sie manchmal einen AC Eingang für mehrere Punkte verwenden. Sie können denselben Kanal wiederholt für mehr Punkte einrichten. Dann werden die Messebenen

in Gruppen aufgeteilt, so dass während eines Messvorgangs kein AC Eingang zweimal verwendet wird. Eine Messebene, an dem der Kanal bereits in der vorherigen Gruppe verwendet wird, ist der Beginn einer neuen Gruppe.

Sie möchten z.B. sechs Messebenen verwenden und haben nur zwei Sensoren an AC1 und AC2 angeschlossen. Sie geben ein:

Messebene A - Kanal: 1
 Messebene B - Kanal: 2
 Messebene C - Kanal: 1
 Messebene D - Kanal: 2
 Messebene E - Kanal: 1
 Messebene F - Kanal: 2

Die Messebenen werden folgendermaßen eingeteilt mit A und B als erste Gruppe, C und D als nächste Gruppe und E und F als letzte Gruppe.

In einem Startbildschirm, der später erläutert wird, wird die Gruppe von Punkten, die gemessen werden soll, mit einem Sternchen * gekennzeichnet. Die Messebenen A und B auf dem nächsten Bild sollen gemessen werden, nachdem Sie die **Enter**-Taste gedrückt haben.

Messebene	A*	B*	C	D	E	F
Eingang	1	2	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]						
Phase [°]						

Die markierte Gruppe wird nach Abschluss der Messung automatisch umgeschaltet. Oder Sie können sie manuell umschalten, indem Sie die Umschalttaste (*) drücken.

Messebene	A*	B*	C	D	E	F
Eingang	1	2	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]						
Phase [°]						

Ändern

Umschalten (*)

Hinweis! Sie können die Kanalnummern jederzeit während des Auswuchtvorgangs ändern, indem Sie auf die Kanalanzeige tippen. Sie brauchen das Menü nicht zu öffnen.

Hinweis! Die Kanalnummer kann als "aus" eingestellt werden. Dann ist dieser Punkt in keiner Gruppe enthalten und wird daher nicht gemessen.

Ausgleichsebene 1 – Testmasse entfernen, Ausgleichsebene 2 – ...

ja, nein

Sie können eingeben, ob Sie eine Testmasse auf jeder Ausgleichsebene entfernen oder nicht.

Einheiten Einstellung

Einheiten Einstellungen	
▶ Amplitude	mm/s
Signalbewertung	RMS
Drehzahl	Hz
Masse	g
Speichern	

Amplitude

Auswahl aus verfügbaren Einheiten für den verwendeten Sensor

Signalbewertung

RMS, 0-P, P-P

Signalbewertung für den Amplitudenwert

Typ für Amplitudenwert erkennen

Hinweis! Dieser Wert ist der gleiche wie der globale Wert, der in MENÜ / EINSTELLUNGEN / Spektrum-Einstellungen / Signalbewertung definiert ist, bis Sie diese hier ändern. Das heißt, wenn Sie den globalen Wert ändern, wird dieser auch hier geändert. Dies endet nach dem ersten Mal, wenn Sie hier einen Wert eingeben.

Drehzahl

Auswahl von verfügbaren Einheiten für die Drehzahl.

Masse

Auswahl der Einheit für die Masse

Auswuchtvorgang

Lassen Sie uns den Auswuchtvorgang am Beispiel von zwei Ausgleichsebenen und vier Messebenen beschreiben, was das Verfahren im Allgemeinen für jede mögliche Kombination aus der Anzahl der Ausgleichsebenen und Messebenen verdeutlichen sollte.

Erstellen Sie ein neues Projekt über das Menü Projekt / Neu. Geben Sie den Namen ein, z.B. **Bal2x4**.

Projekt Liste	
Auswuchten01	
▶ Bal2x4	

Öffnen Sie das Projekt. Da das Projekt noch keine Daten hat, erscheint das Menü Grundeinstellungen. Geben Sie im Menü den Wert Ausgleichsebenen 2 und den Wert Messebenen 4 ein. Nehmen wir an, wir verwenden zwei AC-Sensoren, die an den Eingängen AC1 und AC2 montiert sind. Geben Sie daher die Messstellenkanäle als 1 für Messebene A und Messebene C und 2 für Messebene B und Messebene D ein. Andere Werte können auf den Standardwerten bleiben.

Grundeinstellungen	
► Ausgleichsebene	2
Messebenen	4
Auswuchtmodus	einzel
Mittelung	aus
Auflösung	drehzahl / 4 t = 4 Drehz.
Messebene A - Eingang	1
Messebene B - Eingang	2
Messebene C - Eingang	1
Messebene D - Eingang	2
Ausgleichsebene 1 - Testmasse entfernen	ja
Ausgleichsebene 2 - Testmasse entfernen	ja
Speichern	

Bestätigen Sie das Menü Grundeinstellungen. Das Menü Einheiten-Einstellungen erscheint. Wir bestätigen die Standardwerte.

Einheiten Einstellungen	
► Amplitude	mm/s
Signalbewertung	RMS
Drehzahl	Hz
Masse	g
Speichern	

Wuchtlauf 1 - Urunwuchtlauf

Nachdem wir alle Parameter eingegeben und bestätigt haben, erscheint der Bildschirm Wuchtlauf 1.

Bal2x4 - Wuchtlauf 1
Urunwuchtslauf

Drehzahl [Hz]

Messebene	A*	B*	C	D
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]				
Phase [°]				

Jetzt müssen Sie eine **Initialmessung (Urunwuchtlauf)** durchführen. Die Messebenen A und B sind für die Messung markiert, wie in den Grundeinstellungen / Messebene A - Kanal, Messebene B - Kanal, beschrieben wurde. Denken Sie daran die Sensoren an die richtige Messebene der Maschine anzubringen. Starten Sie den Messvorgang auf den markierten Kanälen durch Drücken der **Eingabetaste**.

Bal2x4 - Wuchtlauf 1
Urunwuchtslauf

Drehzahl [Hz]

Messebene	A	B	C*	D*
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]	9.0	5.0		
Phase [°]	+58.0	+185.0		

Nachdem Sie die Messung an markierten Messebenen beendet haben, gehen die Markierungen automatisch zu den nächsten Messebenen über. Montieren Sie die Sensoren wieder und starten Sie die Messung erneut.

Bal2x4 - Wuchtlauf 1
Urunwuchtslauf

Drehzahl [Hz]

Messebene	A	B	C*	D*
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]	9.0	5.0	5.0	3.0
Phase [°]	+58.0	+185.0	+256.0	+12.0

Nun sind alle Messungen von Wuchtlauf 1 abgeschlossen. Die markierten Messebenen bleiben so, wie sie sind, so dass Sie beim nächsten Lauf ohne erneute Montage der Sensoren fortfahren können. Sie können die markierten Punkte immer noch jederzeit mit der Umschalttaste (*) ändern.

Achtung! Der Drehzahlwert wird nur auf dem ersten Bildschirm angezeigt. Die Drehzahl wird jedoch bei allen Messungen überprüft, und wenn sie stark abweicht, wird der Auswuchtvorgang abgebrochen.

Hinweis: Die Werte müssen nicht gemessen werden. Sie können den Editierknopf drücken und alle Werte manuell eingeben (Auswuchtrechnerfunktion). Sie können die Wertebearbeitung auch durch Antippen einer beliebigen Wertanzeige starten. Die Eingaben laufen automatisch auf anderen Anzeigen weiter, bis der letzte Wert eingegeben oder die Esc-Taste gedrückt wird.

Hinweis: Sie können die Kanalnummern jederzeit während des Auswuchtvorgangs ändern, indem Sie auf die Kanalanzeige tippen.

Drücken Sie die Taste runter, um mit dem nächsten Wuchtlauf fortzufahren.

Wuchtlauf 2 – Testlauf

Bal2x4 - Wuchtlauf 2
Messung mit Testmasse (Ausgleichsebene 1)

Testmasse [g]

Testmasse entfernen

Messebene	A	B	C*	D*
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]				
Phase [°]				

Das Verfahren wird mit Testmassen auf allen Ebenen fortgesetzt. Geben Sie zunächst das Gewicht der Testmasse ein, indem Sie die Schaltfläche Testmasse eingeben drücken oder auf die Anzeige Testmasse tippen. Denken Sie daran, die Testmasse auf der entsprechenden Ausgleichsebene zu montieren. Standardmäßig brauchen Sie die Sensoren nicht neu zu montieren, da die markierten Punkte so geblieben sind, wie Sie sie am Ende des vorherigen Wuchtlaufs verwendet haben. Sie können sie jedoch bei Bedarf wieder montieren und die Umschalttaste (*) drücken. Führen Sie alle Messungen nach und nach auf die gleiche Weise wie auf dem Arbeitsbildschirm Wuchtlauf 1 aus.

Bal2x4 - Wuchtlauf 2
Messung mit Testmasse (Ausgleichsebene 1)

Testmasse [g]

Testmasse entfernen

Messebene	A*	B*	C	D
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]	3.0	1.0	3.0	7.0
Phase [°]	+59.0	+198.0	+54.0	+15.0

Achtung! Nachdem die Messungen an allen Messebenen abgeschlossen sind, vergessen Sie nicht, die Testmasse zu entfernen, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie werden durch ein Nachrichtenfeld informiert.

Entferne Testmasse

Hinweis: Sie können den Wert Testmasse entfernen auch ändern, indem Sie auf die Anzeige tippen. Drücken Sie die Schaltfläche nach **unten**.

Wenn die Option Testgewicht entfernen auf **Ja** eingestellt ist, wird die nächste Frage angezeigt:

Temporarily keep trial weight in plane 1 also during measurements with trial weight in next planes?

Wenn Sie **Nein** antworten, müssen Sie das Testgewicht wie erwartet entfernen. Sie können jedoch mit Ja antworten und das Testgewicht auf Ebene 1 auch bei Messungen mit Testgewicht in den nächsten Ebenen beibehalten. Dies kann nützlich sein, wenn Sie das Prüfgewicht als Nullmarke für die Montage von Korrekturgewichten verwenden wollen.

Wenn die Option Testgewicht entfernen auf **Nein** eingestellt ist, erscheint die nächste Meldung.

Keep trial weight in plane 1!

Drücken Sie die Nach-unten-Taste.

Wiederholen Sie dieselben Schritte für alle Ebenen (in unserem Fall von zwei Ebenen noch einmal).

Bal2x4 - Wuchtlauf 2
Messung mit Testmasse (Ausgleichsebene 2)

Testmasse [g]	100.0			
Testmasse entfernen	ja			
Messebene	A*	B*	C	D
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]	3.0	4.0	1.0	4.0
Phase [°]	+198.0	+11.0	+55.0	+296.0

Nun haben Sie alle erforderlichen Messungen für die Ausgleichsmassenberechnung durchgeführt. Drücken Sie die Taste nach unten, um zum Ergebnisbildschirm zu gelangen.

Ergebnisbildschirm

(Option: Anzahl der Messebenen ist größer als Anzahl der Ausgleichsebenen)

Nach dem Aufrufen des Ergebnisbildschirms werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie das Testgewicht von der letzten Messfläche behalten oder entfernen können, je nachdem, ob Sie das Testgewicht entfernen möchten. Falls Sie vorübergehend ein Testgewicht auf einer der vorherigen Ebenen behalten haben, werden Sie ebenfalls darauf hingewiesen, es jetzt zu entfernen.

Remove trial weight from plane 1!
Remove trial weight from plane 2!

Vergessen Sie nicht, die Testgewichte bei Bedarf zu entfernen. Sie können sie jedoch zunächst als Nullmarke verwenden und sie nach der Montage der Korrekturgewichte entfernen.

Bal2x4**Gewicht und Position der Testmasse**

Ausgleichsebene	1	2
Masse L2 [g]	33.8	68.3
Winkel L2 [°]	+76.5	+346.6
Masse L ∞ [g]	34.7	69.4
Winkel L ∞ [°]	+80.4	+348.1

Restschwingungen [mm/s RMS]

Messebene	A	B	C	D
L2	1.7	1.4	1.3	1.5
L2 5%	2.2	1.8	1.6	1.8
L2 10%	2.7	2.2	2.0	2.0
L2 20%	3.7	2.9	2.6	2.4
L ∞	1.5	1.5	1.5	1.5
L ∞ 5%	2.0	1.9	1.9	1.7
L ∞ 10%	2.5	2.3	2.2	2.0
L ∞ 20%	3.5	3.0	2.9	2.4

Falls die Anzahl der Messebenen größer als die Anzahl der Ausgleichsebenen ist, verbleiben an jeder Messebene einige Restschwingungen. Es ist nicht möglich, auf allen Punkten "Null" zu erhalten. Es könnte viele Möglichkeiten geben, wie diese Restschwingungen optimiert werden können. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, die sinnvoll sind. Sie können die Vektornorm L2 oder L ∞ der Restschwingungsvektoren minimieren.

Wir schreiben den Vektor der Restschwingungen als:

$$res = (res_1, res_2, \dots, res_{\text{number of points}})$$

dann ist die L2-Norm des Vektors der Restschwingungen definiert als:

$$\|res\|_2 = \sqrt{res_1^2 + res_2^2 + \dots + res_{\text{number of points}}^2}$$

und die L ∞ Norm des Vektors der Restschwingungen ist definiert als:

$$\|res\|_\infty = \max(|res_1|, |res_2|, \dots, |res_{\text{number of points}}|)$$

Dann bedeutet die Minimierung der L2-Norm, dass die Summe der Quadrate der Restschwingungen so gering wie möglich sein soll. Mit anderen Worten, dies ist die Methode der kleinsten Quadrate. Die Minimierung der L ∞ Norm bedeutet, dass Sie wollen, dass die maximale Amplitude aller Restschwingungen so gering wie möglich ist.

Das Instrument bietet Ihnen sowohl Ergebnisse mit der kleinsten L2- als auch der L ∞ -Norm. Sie können wählen, welches für Sie bequemer ist. Die Gewichte und Positionen der resultierenden Ausgleichsmassen für beide Normen für jede Ebene werden im oberen Teil des Bildschirms angezeigt.

Ausgleichsebene	1	2
Masse L2 [g]	33.8	68.3
Winkel L2 [°]	+76.5	+346.6
Masse L ∞ [g]	34.7	69.4
Winkel L ∞ [°]	+80.4	+348.1

Die Restschwingungen für beide Normen werden für jede Messebene im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

Restschwingungen [mm/s RMS]				
Messebene	A	B	C	D
L2	1.7	1.4	1.3	1.5
L2 5%	2.2	1.8	1.6	1.8
L2 10%	2.7	2.2	2.0	2.0
L2 20%	3.7	2.9	2.6	2.4
L ∞	1.5	1.5	1.5	1.5
L ∞ 5%	2.0	1.9	1.9	1.7
L ∞ 10%	2.5	2.3	2.2	2.0
L ∞ 20%	3.5	3.0	2.9	2.4

Die Zeile L2 zeigt Ihnen die Restschwingungen des L2-Ergebnisses an. Die Zeile L ∞ zeigt Ihnen die Restschwingungen des L ∞ Ergebnisses an.

Darüber hinaus gibt es drei weitere Zeilen für jede Norm. Sie stellen Restschwingungen für den Fall dar, dass Sie die Auswuchtmasse mit 5%, 10% oder 20% Ungenauigkeit montieren. Damit erhalten Sie die Information über die Empfindlichkeit der Restschwingungen auf die Einbaulage. Wenn die Werte in den nächsten Zeilen stark ansteigen, können Sie sagen, dass das System sehr empfindlich auf die Position der Ausgleichsmasse (Testmasse) reagiert und Sie bei der Montage vorsichtig sein sollten.

Ergebnisbildschirm

(Option: Anzahl der Messebenen ist gleich Anzahl der Ausgleichsebenen)

Bal2x2		
Gewicht und Position der Testmasse		
Ausgleichsebene	1	2
Masse [g]	25.4	475.8
Winkel [°]	+44.1	+320.0
Restschwingungen [mm/s RMS]		
Messebene	A	B
5%	7.1	11.2
10%	14.2	22.4
20%	28.5	44.8

Wenn die Anzahl der Messebenen gleich der Anzahl der Ausgleichsebenen ist, gibt es natürlich keine Restschwingungen. Man braucht sie nicht zu minimieren, weil sie alle Null sind. Es gibt also nur ein Ergebnis.

Dennoch ist es sinnvoll, die Restschwingungen als Empfindlichkeit für die Lage der Auswuchtmasse darzustellen.

Wuchtlauf 3 - Kontrollmessung

Wenn die Testmasse(n) auf den Ausgleichsebenen montiert sind, sollten Sie eine weitere Messung durchführen, bei der Sie die Wirkung der Ausgleichsmassen überprüfen. Drücken Sie den Knopf nach *unten* und führen Sie die Messung in bekannter Weise durch.

Bal2x4 - Wuchtlauf 3

Kontrollmessung

Messebene	A*	B*	C	D
Eingang	1	2	1	2
Amplitude [mm/s RMS]	2.0	1.0	1.0	1.0
Phase [°]	+60.0	+125.0	+59.0	+99.0

Trimmmessung

Nach der Messung von Lauf 3 können Sie mit dem Vorgang fortfahren (Pfeil nach unten drücken), wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind. Für diese nächsten Schritte sind keine Testmassenmessungen erforderlich. Nach jeder Messung wird die nächste Masse (Massen) empfohlen. Die Trimmbildschirme sind den weiter unten beschriebenen Bildschirmen sehr ähnlich.

Auswuchtfehler

Während des Auswuchtvorgangs können Fehler und Warnhinweise auftreten, wie im Kapitel [Auswuchtfehler](#) im [Auswucht](#)-Modul beschrieben.

Auswucht Menü

Die nächsten Funktionen sind für das geöffnete Projekt verfügbar. Drücken Sie den Auswucht-Knopf und das Menü mit weiteren Funktionen erscheint.

Auswuchtbericht

Erstellen Sie einen Auswuchtbericht im txt-Format und speichern Sie ihn unter VA5_DISC in den Ordner VA4balancer_protocol.

FASIT

FASIT bedeutet FAult Source Identification Tool. Dieser Modus soll Einsteigern helfen, den Maschinenzustand oder Lagerfehler zu bestimmen. Das FASIT-Modul gibt Ihnen auch Hinweise, was die wahrscheinlichste Schwingungsquelle ist, Unwucht, Fehlausrichtung oder Lockerheit. Die drei einzelnen Balken werden angezeigt.

Schwingungsgrenzwerte

Da es viele verschiedene Arten von Maschinen gibt, ist es unmöglich, die kritischen Schwingungsgrenzen für ein breites Spektrum von Maschinen zu bestimmen. Die Zuverlässigkeit wäre dann gering. Es könnte passieren, dass Sie Maschinen reparieren, die es nicht erfordern. Die Normen sollten eher für einen engen Bereich von Maschinen festgelegt werden.

Das Messgerät verwendet die Adash-Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind nicht aus einer bestehenden Norm übernommen worden. Sie sind das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung des Adash Ingenieurteams. Es ist schwierig, eine Definition der kritischen Werte zu erfinden, die einfach (d.h. nicht viele Parameter wie Drehzahl, Leistung, Lagertyp, Maschinentyp usw.) zuverlässig wären.

Auf den untenstehenden Abbildungen wird deutlich, wie wir Grenzwerte abgeleitet haben. Es sind drei Stufen des Maschinenzustands definiert: GUT, ALARM (Maschinen, die in diesem Bereich liegen, sind für einen Langzeitbetrieb nicht akzeptabel, sie könnten bis zu einem Zeitpunkt betrieben werden, an dem sie repariert werden können) und GEFAHR (Schwingungswerte in diesem Bereich werden als sehr gefährlich angesehen und können zu einer Beschädigung der Maschine führen). Die entsprechenden Farben sind den Verkehrssignalen abgeleitet - grün, gelb und rot.

Alle Grenzwerte beziehen sich auf den Drehzahlwert. Eine Maschine mit niedriger Drehzahl sollte geringere Vibrationen erzeugen als eine Maschine mit höherer Drehzahl.

Im Bereich der Diagramme haben Sie drei besondere Bereiche gefunden. Der GUT-Zustand ist der Raum bis zur gelben Linie, d.h. Betrieb ohne Einschränkung. Der Raum über der gelben, aber unter der roten Linie ist eine ALARM-Bedingung. Es ist möglich, die Maschine zu betreiben, muss aber genauer geprüft werden. Es ist notwendig, die Ursache für den schlechteren Zustand festzustellen und eine Reparatur (z.B. Lagerwechsel) oder Wartung (Auswuchten, Ausrichten) zu planen. Der Raum über der roten Linie ist ein GEFAHRENZUSTAND und die Maschine sollte nicht betrieben werden.


Die erste Abbildung enthält die Werte für den Gesamtzustand der Maschine und Sie suchen vor allem nach Unwucht, Ausrichtfehlern und mechanischer Lockerung. Sie werden "Kennwerte" genannt, weil wir sie an den meisten Messpunkten messen können. Die zweite Abbildung enthält die Grenzwerte eines Wälzlagerzustandes. Dieser Zustand ist lokal und kann nur an einem geeigneten Lagergehäuse gemessen werden.

Die Arbeit mit Zahlen ist einfach. Es ist notwendig, die Drehzahl zu kennen. Das Instrument bestimmt sie automatisch oder der Benutzer kann sie manuell eingeben. Auf der unteren horizontalen Achse sollte man den Punkt finden, welcher der Drehzahl entspricht. Oberhalb dieses Punktes finden Sie einen Schnittpunkt mit oranger und roter Grafik. Projektionen auf die vertikale Achse bestimmen Grenzwerte für den gelben oder roten Zustand. Wenn der gemessene Wert niedriger als gelb ist, ist der Zustand GUT - grün. Liegt der Wert über gelb, aber unter rot, ist die Bedingung ALARM - gelb. Wenn der Wert über dem roten Diagramm liegt, ist die Bedingung GEFAHR - rot.

Maschinengrenzwerte


Maschinengrenzen

Die Maschinengrenzwerte werden für den Schwinggeschwindigkeits-Effektivwert im Frequenzbereich von 10-1000Hz verwendet. Dieser Wert hilft, den vollständigen Zustand der Maschine zu definieren.

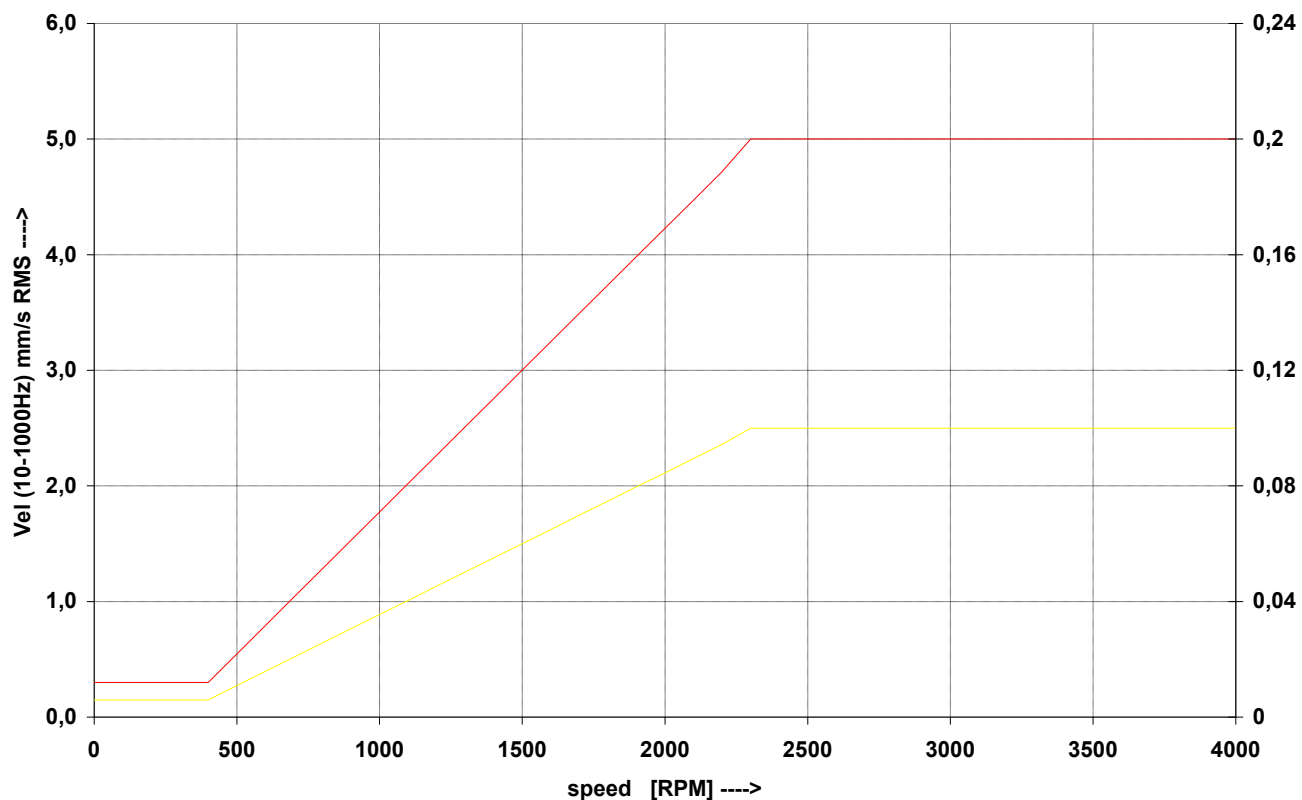

Wälzlager Grenzwerte

Die Wälzlagergrenzen werden für den Effektivwert der Beschleunigung im Frequenzbereich von 500-25600 Hz verwendet.

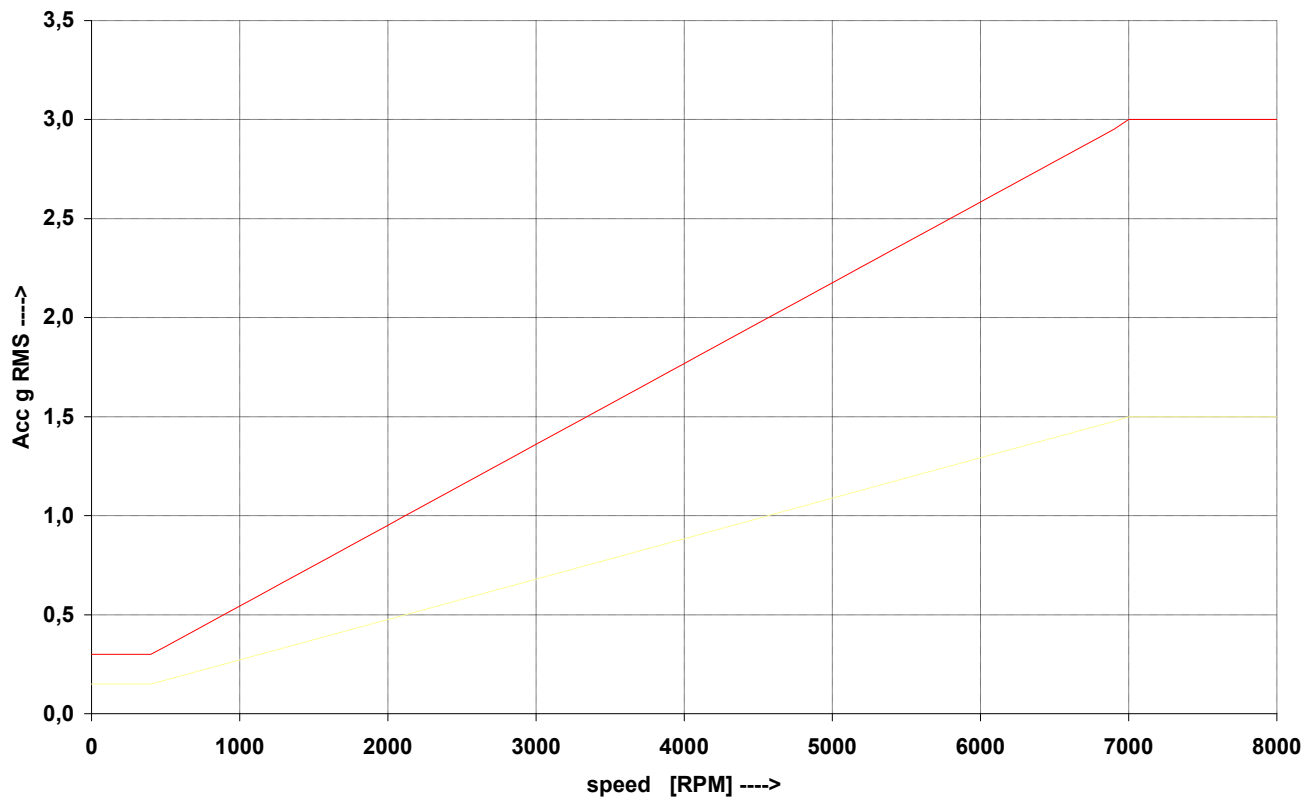

FASIT Einstellungen

Das Menü öffnet sich automatisch, nachdem Sie das FASIT-Modul aufgerufen haben. Das Menü kann mit der Taste **FASIT-Einstellungen** wiederholt geöffnet werden.

FASIT Settings	
Channel	1
Vel fmin [Hz]	10
Vel Limits Multiplier	1
Acc fmin [Hz]	500
Acc Limits Multiplier	5
Save	

Eingang

 
 
 
Die Nummer des Eingangskanal

Schwinggeschwindigkeit fmin [Hz]

Die Schwinggeschwindigkeitsmessung wird im Bereich von 10 - 1000 Hz vorgenommen, um den Gesamtzustand der Maschine zu erfassen. Dieser Bereich ist für Maschinen mit niedriger Drehzahl (unter 10 Hz = 600 U/min) nicht geeignet. Daher können Sie den unteren Wert von fmin separat einstellen.

Schwinggeschwindigkeit Grenzwerte Multiplikator

FASIT verwendet Adash-Schwingungsgrenzwerte, nach denen Alarme angezeigt werden. Die werkseitigen Maschinengrenzwerte können für einige Maschinen zu strikt oder zu wenig restriktiv sein. Daher können Sie sie bei Schwinggeschwindigkeitsmessungen mit dem Schwinggeschwindigkeit Grenzwerte Multiplikator anpassen. Werte größer als eins erhöhen die Grenzwerte und Werte kleiner als eins verringern sie. Ein Wert von eins bedeutet, dass der Grenzwert so bleibt, wie er in der Grafik der Maschinengrenzen angezeigt wird. Auf den folgenden Abbildungen können Sie die Wirkung des Multiplikators sehen. Der erste Balken für den Maschinenzustand zeigt einen Alarm, wenn der Multiplikator auf 1 gesetzt ist. Der zweite Balken zeigt dieselbe Messung, aber diesmal ist der Multiplikator auf 2 gesetzt, was bedeutet, dass der Grenzwert doppelt so hoch ist wie vorher. Dies bedeutet, dass FASIT weniger strikt ist und die Alarmstufe doppelt so hoch ist. Der dritte Fall zeigt die Situation, bei der der Multiplikator auf 0,5 eingestellt ist.



Beschleunigung fmin [Hz]

Standardmäßig wird die Beschleunigungsmessung im Bereich 500 - 25600 Hz durchgeführt, um Lagerfehler zu erkennen. Mit dem Beschleunigung fmin können Sie die minimale Frequenz des Filters ändern. In manchen Fällen kann es z. B. Schwingungen oberhalb von 500 Hz geben, die nicht von Lagerfehlern verursacht werden und Sie das auch wissen. Dann können Sie den Wert beschleunigung fmin auf 5000 Hz einstellen, um diese Schwingungen herauszufiltern.

Beschleunigung Grenzwerte Multiplikator

Gleich wie Schwinggeschwindigkeit Grenzwerte Multiplikator, aber für Wälzlager Grenzwerte verwendet.

Sensor Einstellungen

Stellen Sie im Menü Sensors die Parameter des verwendeten Sensors ein. FASIT misst Beschleunigung und Schwinggeschwindigkeit von einem Kanal. Wenn Sie einen Schwinggeschwindigkeitssensor verwenden, wird der Lagerzustand nicht erkannt. Für die Erkennung des Lagerzustands ist die Beschleunigungsmessung erforderlich.

Einheiten

Schwingungswerte werden in Einheiten gemäß Globale Einstellungen / Einheiten angezeigt.

metrisch

- Beschleunigung – g
- Schwinggeschwindigkeit – mm/s

imperial

- Beschleunigung – g,
- Schwinggeschwindigkeit – ips


Messung

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Messung zu starten. Die Drehzahl muss für die Verarbeitung bekannt sein. Die Drehzahlerfassung wird im Kapitel Drehzahlerkennung beschrieben.

FASIT Bildschirm

Unwucht, Fehlausrichtung und Lockerung

Das FASIT-Modul berät Sie auch darüber, was die wahrscheinlichste Schwingungsursache ist. Die drei einzelnen Balken werden angezeigt.

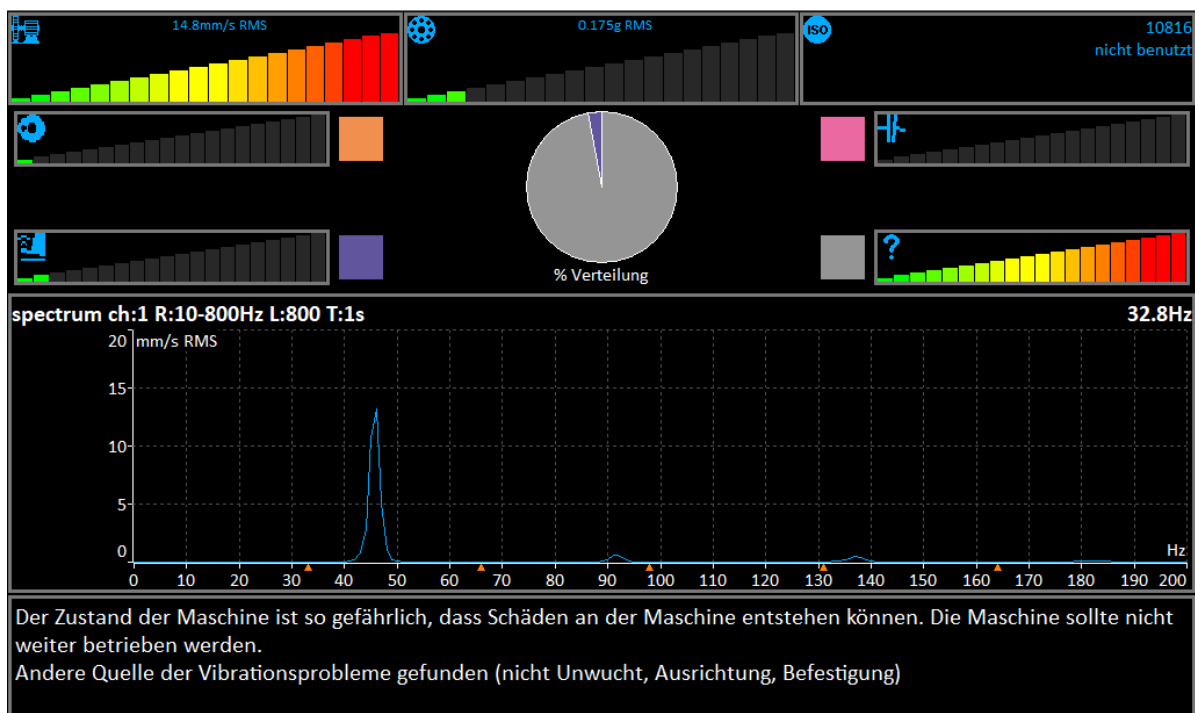

Jeder horizontale Balken zeigt den Schweregrad der einzelnen Elemente an. Er beginnt mit der grünen Farbe auf der linken Seite und endet mit der roten Farbe auf der rechten Seite.



Die Maschinenzustandsbalken, siehe unten Beschreibung der Maschinengrenzen.



Der Lagerzustandsbalken, siehe unten Beschreibung der Wälzlagergrenzen unten.



Der Schweregrad der Unwucht.



Der Schweregrad der Lockerung.



Der Schweregrad der Fehlausrichtung.



Der Schweregrad eines anderen Fehlertyps.



ISO 20816-Grenzwerte (siehe die ISO-Gesamtkennwertmessungen), die Farbe des Kreises bezieht sich auf die Maschinenzustandsklasse A,B,C,D (das Grün für A oder B, das Orange für C und das Rot für D). Auch die Informationen über Maschinengruppe und Fundament werden angezeigt. Der Grenzwert, der überschritten wird, wird ebenfalls unten angezeigt.

Das Kreisdiagramm zeigt die prozentualen Anteile des Schweregrades der einzelnen Fehler an. Die Farben im Tortendiagramm entsprechen den Farben des Rechtecks neben den einzelnen Diagrammen.

In der Mitte des Bildschirms werden der Wert 1x Amp+Phase und das Schwinggeschwindigkeitsspektrum mit Drehzahl und Harmonischen (durch rote Dreiecke gekennzeichnet) angezeigt.

Hinweis: Der Wert 1x Amp+Phase wird nur angezeigt, wenn die Drehzahl mit einer Tachosonde gemessen wird.

Stethoskop

Dieses Modul ermöglicht das Hören von Schwingungen. Verwenden Sie Standardkopfhörer und schließen Sie sie an den Audioausgang auf der Oberseite an.

Öffnen Sie das Stethoskop-Modul. Es erscheinen vier Anzeigen. Drücken Sie Enter. Jeder Eingangssignalpegel wird angezeigt.



Es wird die **echte Spitze (peak)** Signalart angezeigt. Mit den Tasten auf der linken Seite wählen Sie den Kanal zum Hören aus. Der gewählte Kanal wird in die Statusleiste übertragen.


Die Taste **Lautstärke** wechselt den Modus der Schaltflächen auf Lautstärkeregelung.

Verzögerung der Audioausgabe

Da die gesamte Signalverarbeitung digital geregelt ist, tritt eine Verzögerung des Signals auf. Typischerweise beträgt die Verzögerung 1 Sekunde. Sie können es eindeutig prüfen, sobald der Sensor anklopft, werden Sie dieses Klopfen nach der Verzögerungszeit hören.

Wiedergabe Einstellungen

Für die Wiedergabeeinstellungen drücken Sie die Taste **Wiedergabeeinstellungen**.

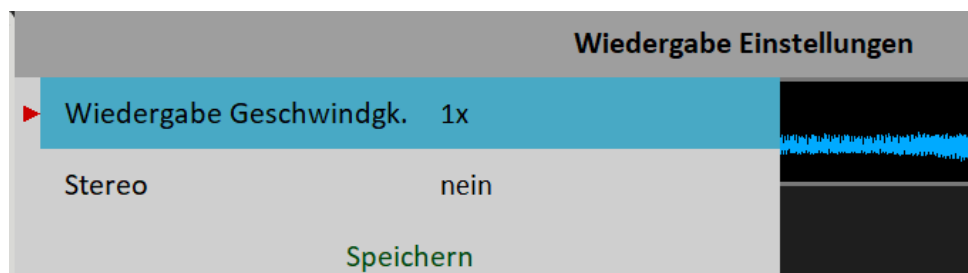


Wiedergabegeschwindigkeit

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Aufzeichnung abgespielt wird. Sie erhöht (größer als 1) oder verlangsamt (kleiner als 1) die Wiedergabegeschwindigkeit.

Stereo

ja, nein

Es ermöglicht zwei Kanäle für die Wiedergabe zu definieren, einen Kanal für den linken Kopfhörer und einen zweiten für den rechten. Die aktuelle Einstellung des linken/rechten Ausgangs wird in der Statuszeile links oben angezeigt (**L: AC 1, R: AC 2**). Der Hinweis Links in der linken unteren Ecke besagt, dass Sie in diesem Moment den linken Kanal eingestellt haben. Drücken Sie die Tasten **AC1 - AC4**, um die Nummer des **linken** Kanals zu ändern. Drücken Sie den Links/Rechts-Knopf und die linke Spur wechselt zu **rechts**. Dann können Sie mit den Tasten **AC1 - AC4** die Nummer des rechten Kanals einstellen.

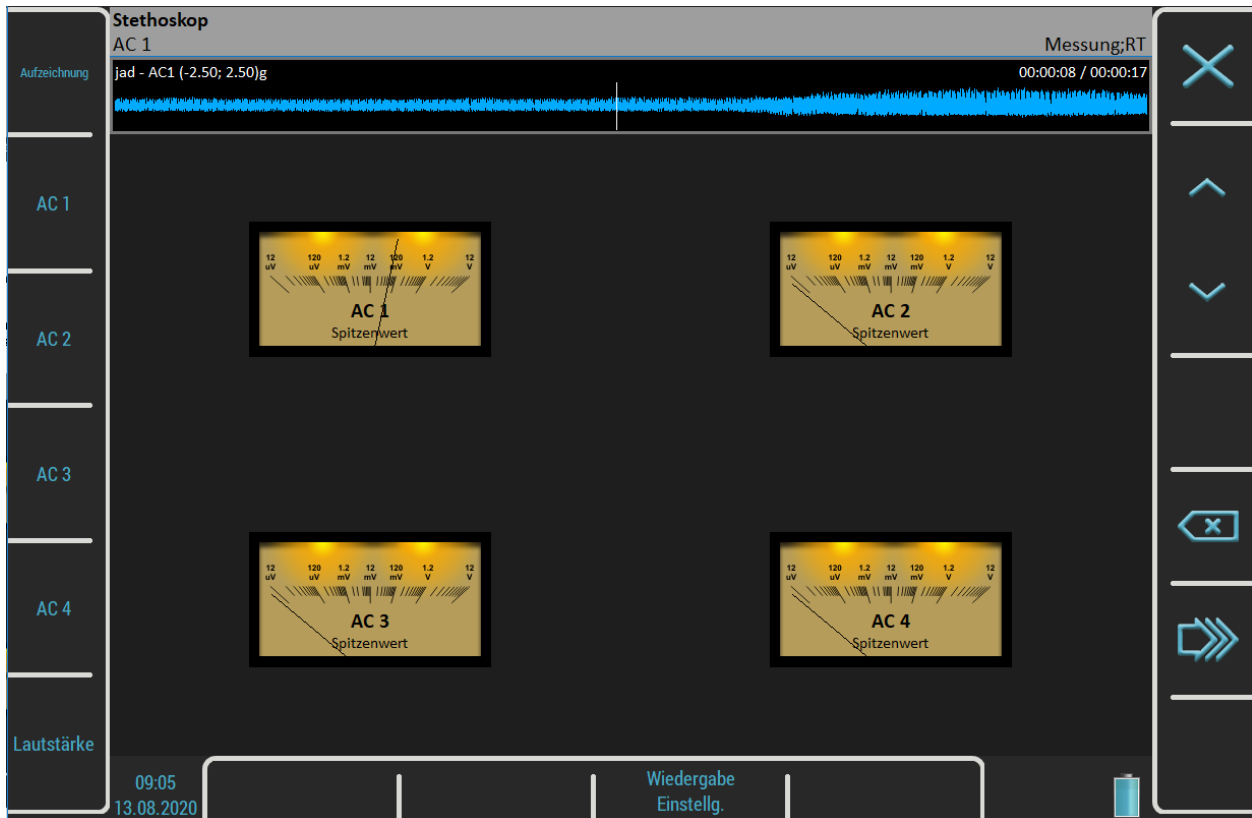

Wälzlager Schmierung

Es besteht ein zunehmender Bedarf an einem Instrument, das in der Lage ist, die Schmierung von Wälzlagern und auch den Zustand dieser Lager einfach zu überprüfen.

Jede Maschine hat in ihren Spezifikationen angegeben, wie viel Schmiermittel jedes einzelne ihrer Lager in einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden verbraucht. Eine Aufgabe jedes Technikers oder Ingenieurs ist es, alle geschmierten Stellen regelmäßig zu überprüfen und den Schmierstoff auf einem ausreichenden Niveau zu halten. Ein fehlen oder Überschuss von Schmiermittel sind schädlich für ein Wälzlager. Das Ergebnis ist immer eine übermäßige Beanspruchung des Lagers und folglich übermäßiger Verschleiß. Jede Schmierstelle hat ein Schmierzeitintervall (in Betriebsstunden) und auch eine Schmiermittelmenge, die nachgefüllt werden muss. Diese Art der Schmierungssteuerung hat einen erheblichen Nachteil.

Die Schmiermittelmenge, die ein Lager für den ordnungsgemäßen Betrieb tatsächlich benötigt, ändert sich während seiner Lebensdauer. Längere Schmierintervalle bei einer neuen Maschine reichen in der Regel nach mehreren Betriebsjahren für eine Maschine nicht mehr aus.

Es liegt auf der Hand, dass es sinnvoll wäre, den Zustand eines Lagers irgendwie feststellen zu können und nur so viel Schmierstoff nachzufüllen, wie tatsächlich benötigt wird. Kontrollierte Schmierung erhöht die Lagerlebensdauer und senkt die Kosten für Schmierung und Reparaturen.

Die Hauptverwendung dieses Wälzlagerschmierung-Moduls liegt im Nachschmierprozess. Während dieses Prozesses misst das Instrument den tatsächlichen Schmierzustand eines Lagers und teilt dem Bediener mit, wann die Schmierstoffmenge ideal ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass wir weder unter- noch überschmieren. Dieses Modul bestimmt genau die ideale Schmierstoffmenge, die benötigt wird.

Als Ergebnis werden Ihre Maschinen in ihrem besten Schmierzustand gehalten. Mit dem Wälzlagerschmierung-Modul können Sie den gesamten Schmierprozess vereinfachen und es reduziert normalerweise den Verbrauch von sehr teuren Schmierstoffen.


Ausführlichere Informationen zur Schmierung finden Sie im Handbuch A4910 - Lubri.

Zwei Möglichkeiten einen Sensor zu montieren

Zur Messung der Schmierung wird ein auf einem Lagergehäuse montierter Standard-Beschleunigungsmesser verwendet.

Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie dies durchführen können:

1. **Der Sensor ist auf einem Schmierkopf montiert.**
Diese Option ermöglicht einen schnellen Service, da der Schmierkopf zusammen mit dem Sensor bewegt wird. Der Nachteil ist ein teilweiser Empfindlichkeitsverlust, da der Schmierkopf das Messsignal abschwächt.
2. **Der Sensor wird neben der Schmierstelle auf einem Lagergehäuse montiert (Messplatte empfohlen).**
Diese Option ermöglicht eine perfekte Messung. Der Nachteil ist eine längere Vorbereitung, da der Schmierkopf und der Sensor getrennt montiert werden müssen.

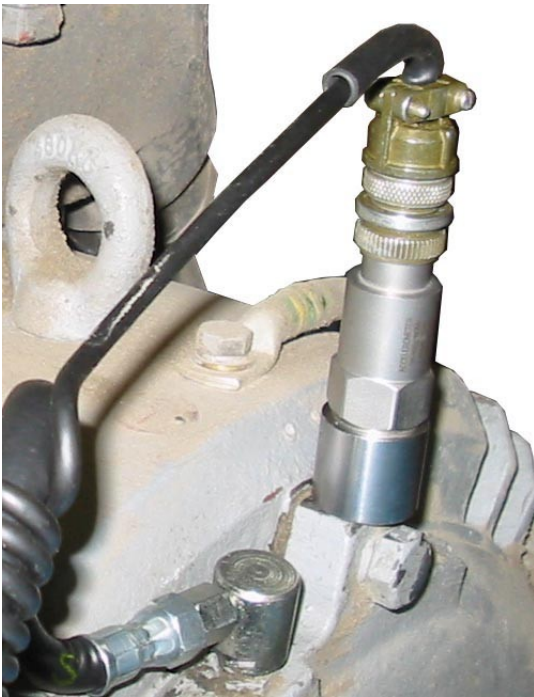


In der Nähe der Schmierstelle montierter Sensor

Wenn schwingungsdiagnostische Messungen an einer Maschine durchgeführt werden, dann ist bereits eine Messplatte montiert. Diese Platte kann auch für Schmiermessungen verwendet werden.

Prozedur


Montieren Sie den Sensor in der Nähe des Wälzlagers. Bereiten Sie die Fettpresse für den Einsatz vor.

Öffnen Sie das Wälzlagerschmierung-Modul und wählen Sie den Eingangskanal, der für die Messung verwendet werden soll. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Messung zu starten. Dann misst das Instrument einen tatsächlichen Schmierzustand.

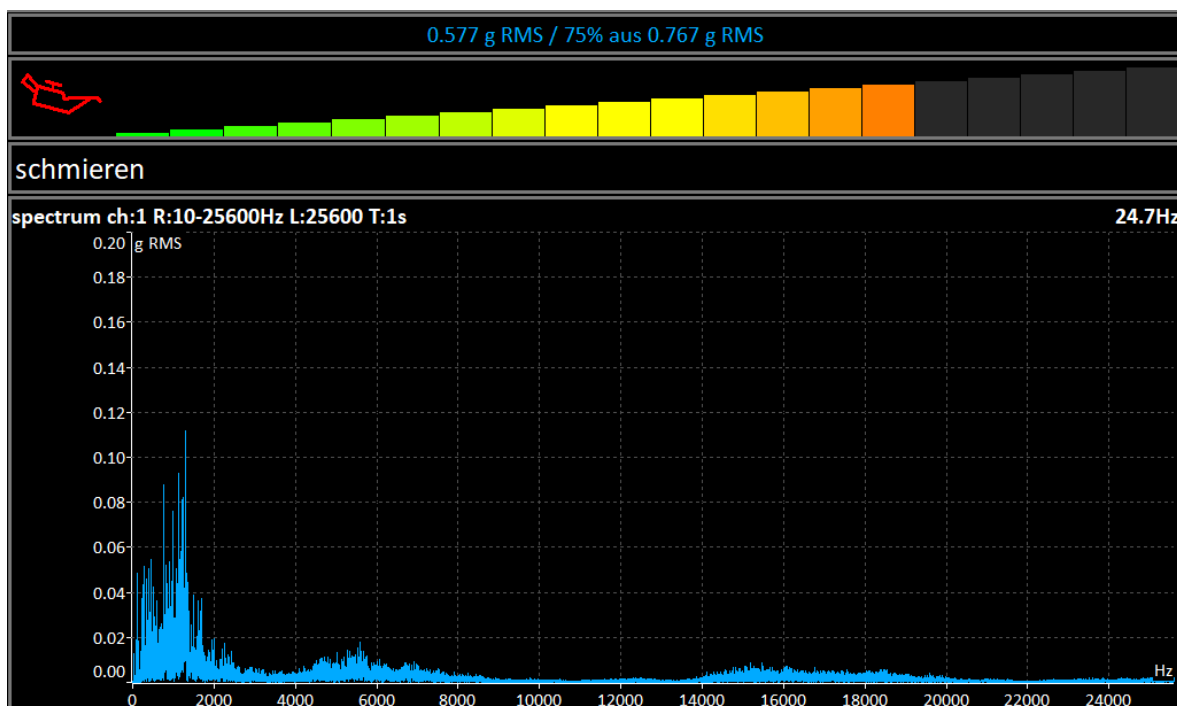

Das Instrument nimmt kontinuierlich einen g RMS-Wert im Frequenzband 500 - 25600 Hz und vergleicht ihn mit dem Ausgangswert. Die erste Zeile enthält den tatsächlichen g-Effektivwert und den Anteil zum Anfangswert in %. Unter der ersten Zeile befindet sich ein waagerechter Balken, der den tatsächlichen Schmierzustand anzeigt. Sein Pegel erreicht nach einem Prozedurstart immer ein Maximum. Die Empfehlungen werden ebenfalls unterhalb des Balkens angezeigt. Unten wird das Beschleunigungsspektrum angezeigt. Sie können sich die Änderungen des Spektrums während des Verfahrens ansehen.

Sie müssen langsam anfangen, Schmiermittel hinzuzufügen, während Sie die Anzeige des Balkendiagramm überwachen. Normalerweise ist am Anfang nicht viel los, was bedeutet, dass das Schmiermittel in Richtung des Lagers geschoben wird, aber es ist noch nicht da. In dem Moment, in dem das Schmiermittel das Lager erreicht, nimmt das Balkendiagramm ab (normalerweise verschwindet ihr roter Teil und nur der grüne Teil bleibt übrig). Sie müssen etwas mehr Schmiermittel hinzufügen, und wenn es nicht weiter abnimmt, beenden Sie den Schmiervorgang.

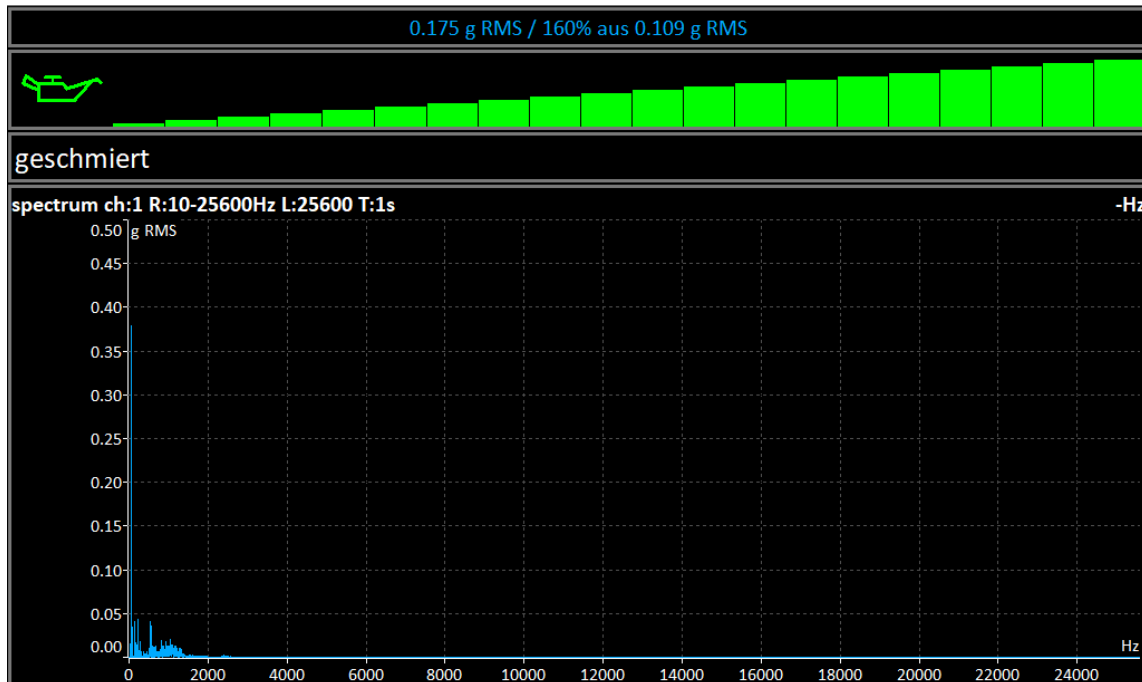

Hinweis! Wenn zu Beginn der Messung der Wert der Schwingungen niedrig ist und die Ölkanne grün ist, dann haben wir entweder ein neues oder ein sehr gut gefettetes Lager.

Oktavanalyse

Das Modul Oktavanalyse ist für Schallmessungen konzipiert. Es funktioniert genauso wie im Modul Analysator. Es ermöglicht exponentielle Mittelwertbildung.

Messeinstellungen

		Messaufgabe ändern
▶ Typ	Oktavspektrum sofort, kontinuierlich	
Eingang	1	
Einheit	mm/s	
Auflösung	1/1	
Frequenzbereich[Hz]	16-16000	
Frequenzwichtung	keine	
Mittelungsart	linear	
Mittelung	aus total t = 0.125 s	
Speichern		

Typ

Oktavspektrum

Schallpegel

Der Schalldruckpegel in dB ist definiert als $20\log_{10}(p_{RMS}/p_0)$, $p_0=0,00002$ Pa (p ist Schalldruck)

äquivalenter Schallpegel

Wenn sich der Schallpegel während eines Zeitintervalls ändert, dann ist der äquivalente Schallpegel der mittlere Schallpegel des gesamten Intervalls.

Kanal

1 - 4

Einheit

Die Maßeinheit (muss mit den Sensoreinstellungen kompatibel sein)

Auflösung

1/1, 1/3, 1/12, 1/24

Frequenzbereich

1-63 Hz, ..., 16-16000 Hz

Die Mittenfrequenz der tiefsten und höchsten Oktave

Frequenzgewichtung

keine, A, B, C, D

Das menschliche Ohr hat die als Lautstärke bekannten subjektiven Eigenschaften. Sie ist die Funktion von Schallintensität und Frequenz. Zum Beispiel wäre der 20Hz-Reinton mit einem Schallpegel von 20dB deutlich hörbar. Die 100Hz mit dem gleichen Pegel wären nicht hörbar, sie liegen unterhalb der Hörschwelle. Die Einheit der Lautheit ist Phon. Der Lautstärkepegel in Phon eines jeden Tons ist definiert als numerisch gleich dem Intensitätspegel in dB eines 1000Hz-Tons. Der Zweck der Gewichtung besteht darin, die Messwerte so nahe wie möglich an den Lautstärkepegel anzunähern.

In der Vergangenheit wurden vier Gewichtungen definiert:

- A** wird für Lautstärkepegel unter 55 Phon verwendet.
- B** wird für Lautstärkepegel zwischen 55 und 85 Phon verwendet.
- C** wird für Lautstärkepegel über 85 Phon verwendet.
- D** wird insbesondere für Fluglärm verwendet.

Heute wird die Gewichtung **A** jedoch häufig für Messungen unabhängig vom Pegel angegeben.

Mittelwertbildung

linear

Das arithmetische Standardmittel für jede Zeile

peak hold

Der Maximalwert während der Messung für jede Linie


exponential

Die kontinuierliche Messung, bei der die älteren Spektren weniger gewichtet sind als die neueren


Mittlung

aus oder Anzahl der Werte in einem Durchschnitt

Messung

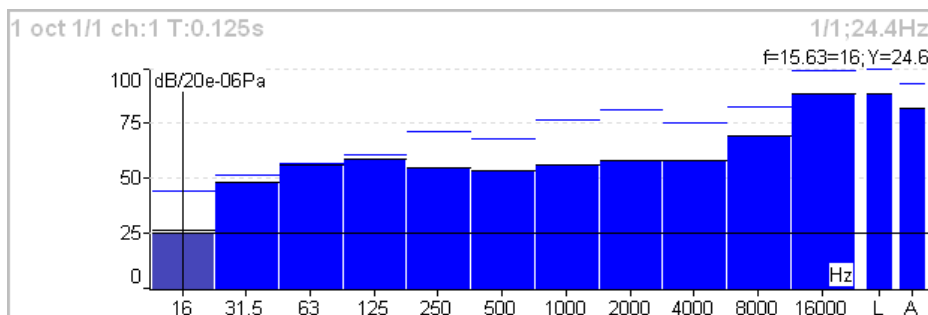

Jedes Spektrum ist mit zwei Balken auf der rechten Seite kombiniert. Der Gesamtschallpegel **L** und der verwendete Bewertungspegel **A - D** werden angezeigt. Der Strich über jeder Linie ist der maximale Peak, der während der Messung erreicht wurde.

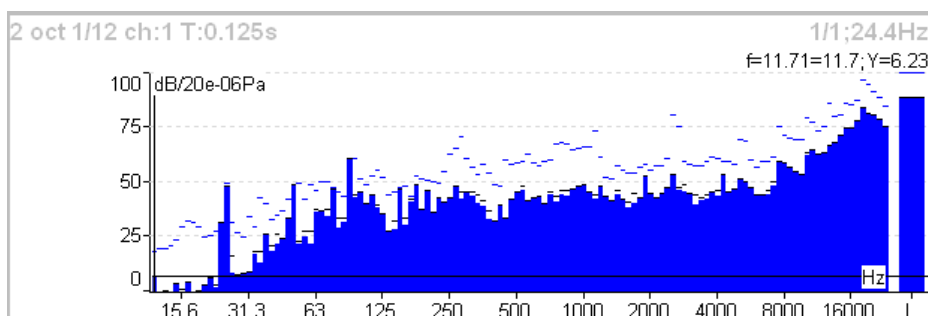

Algorithmus zur Oktavanalyse

Algorithmus zur Oktavanalyse

Die Oktavanalyse verwendet einen bestimmten Digitalfiltersatz. Jedes Filter hat eine bestimmte Mittenfrequenz und Bandbreite. Die Filter wurden gemäß ANSI S1.11:2004 und IEC61260:1995 entworfen.

Stoß Test

Es ermöglicht die Resonanzfrequenz des Maschinenkörpers zu ermitteln.

Der Test besteht aus zwei Teilen. Der Pegel der Amplitudenauslösung ist im ersten Teil zu finden. Das Antwortspektrum wird im zweiten Teil dargestellt.

Einstellungen

Das Menü Einstellungen wird geöffnet, nachdem Sie das Stoß Test Modul aufgerufen haben. Sie können es später über die Schaltfläche Neuer Test öffnen.

▶ Number of Channels	3
Channel 1	1
Channel 2	2
Channel 3	3
Hits	4
Unit	mm/s
Band fmin [Hz]	10
Range [Hz]	400
Negative Averaging	no
Save	

Anzahl der Kanäle

Die Anzahl der verwendeten Kanäle.

Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4

Nummer des Eingangskanals.

Stöße

Anzahl der Stöße. Entspricht der Anzahl der Signale für die Mittelwertbildung im Spektrum.

Bereich

Frequenzbereich (maximale Frequenz) der Analyse.

Einheit

Maßeinheit. Integration des Signals ist ebenfalls möglich.

Band fmin

Die untere Grenzfrequenz eines Bandpassfilters.

Negative Mittelwertbildung

Siehe MENÜ / Einstellungen / Trigger Einstellungen / Negative Mittelwertbildung

Amplitudentrigger

Im ersten Teil des Tests müssen wir den richtigen Wert für die Auslösung ermitteln. Das System stellt ihn automatisch ein. Starten Sie den Test mit der Enter-Taste. Machen Sie den Schlag und schauen Sie sich die Bewegung der Zeiger auf dem Bildschirm an. Machen Sie alle Schläge mit ungefähr der gleichen Kraft. Mehr als ein Treffer wird empfohlen (3-4). Drücken Sie Escape, um den ersten Teil zu beenden. Der zweite Teil beginnt automatisch.

Achtung! Alle Stöße sollten während des gesamten Tests mit ungefähr der gleichen Kraft ausgeführt werden.




Reaktionsspektrum

In Teil 2 erfolgen weitere Stöße. Das Spektrum mit Resonanzfrequenzen wird nach dem ersten Treffer angezeigt und die Mittelwertbildung wird für die nächsten Treffer verwendet. Schauen Sie auf die obere rechte Ecke und machen Sie den Schlag, wenn die Meldung "Waiting for trigger" angezeigt wird. Der Test wird nach Erreichen der angegebenen Anzahl von Treffern abgebrochen oder Sie können ihn jederzeit mit der Escape-Taste abbrechen.


Hinweis! Sie brauchen nicht auf die Meldung "Warten auf Trigger" zu warten. Die Trefferanzeige wird unmittelbar nach der Aktualisierung des Spektrums auf dem Bildschirm ausgeführt.

Hinweis! Bei der Signalverarbeitung wird ein 10-Hz-Hochpassfilter verwendet. Frequenzen unter diesem Wert werden entfernt.

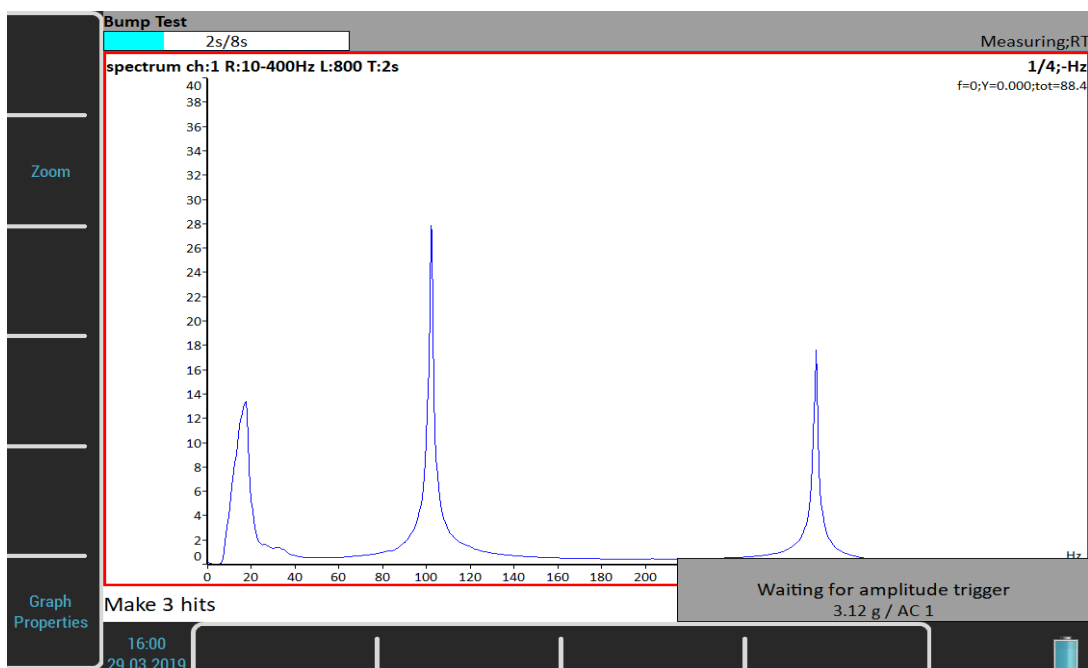

Analyse

Das Spektrum Diagramm hat die gleichen Eigenschaften wie in der Betriebsart Analysator. Die Verwendung der Diagramm-Eigenschaften/ Peak Liste hilft Ihnen bei der Ermittlung der erforderlichen Frequenzen.

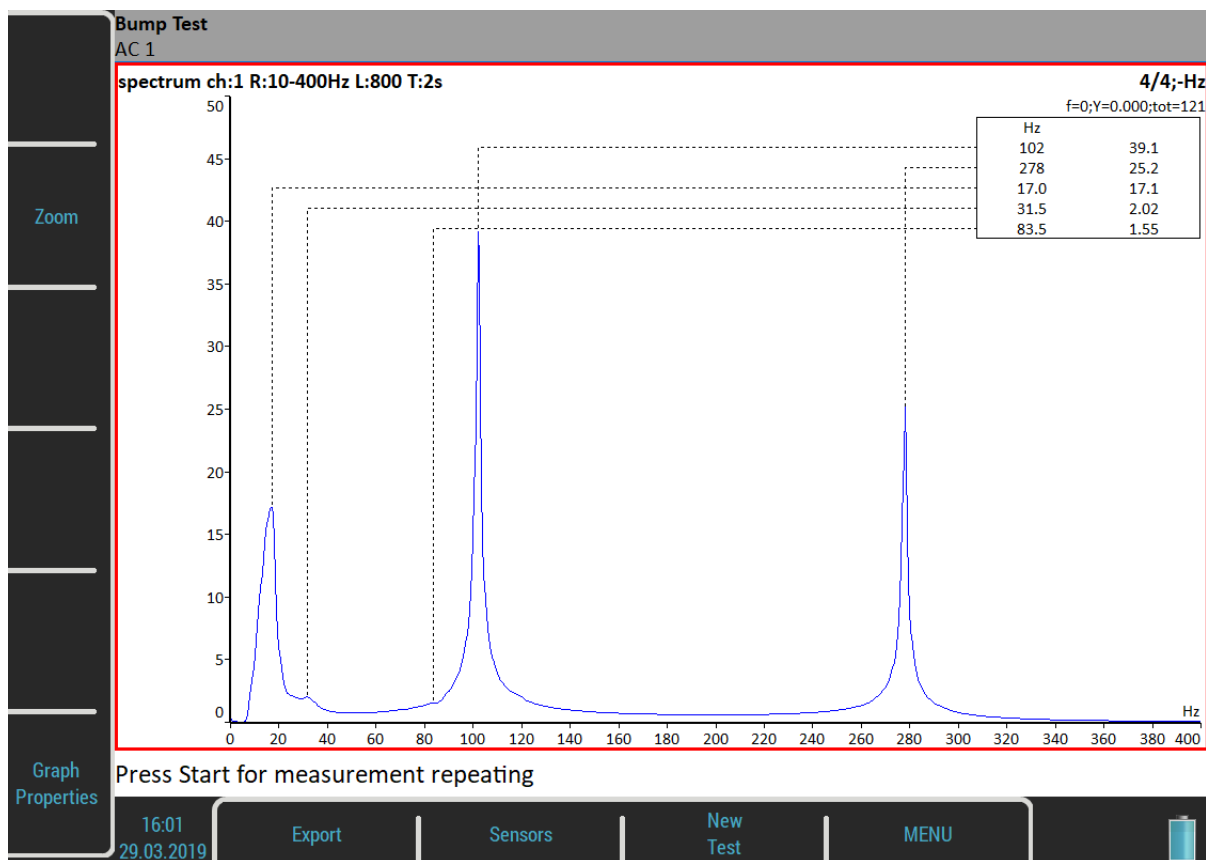

Schaltfläche

Eingabe

Wiederholt den zweiten Teil mit dem gleichen Triggerpegel.

Neuer Test

Startet einen neuen Test einschließlich der Initialisierung des Triggerpegels.

Exportieren

Exportiert das Spektrum nach VA5_DISC als Analysator-Projekt. Sie werden gebeten, den Namen einzugeben. Dieses Projekt kann in DDS importiert werden.

ADS

Das Modul ADS (Adash Deflection Shapes) ermöglicht die Messung einer Betriebsschwingungsanalyse der Maschine.

ADS Projekt

Das Projekt muss auf dem Computer erstellt werden. Die ADS-Software ermöglicht es, die Geometrie der Maschine (Punkte, Linien und Richtungen) zu erstellen.

Projekt import nach VA5

Kopieren Sie auf dem PC die Projektdatei (ADS Erweiterung) nach VA5_DISC entweder in den Stammordner oder in den Ordner VA4ads. Das Projekt wird nach Eingabe des ADS-Moduls in den Speicher des Instruments kopiert. Die Datei auf der VA5_DISC wird gelöscht.




Überschreiben der Geometriedaten

In der Regel erstellt der Anwender zunächst eine einfache geometrische Form und nimmt die Messungen vor. Nach diesem ersten Test ändert er die geometrischen Gegebenheiten (fügt die nächsten Punkte, Linien und Richtungen hinzu). Wenn das Projekt wieder in das Instrument importiert wird, wird nur die Geometriedatei neu erstellt. Die bereits aufgenommenen Daten werden nicht gelöscht.

Projekt Liste

Nach Eingabe des Moduls öffnet sich die Projektliste.

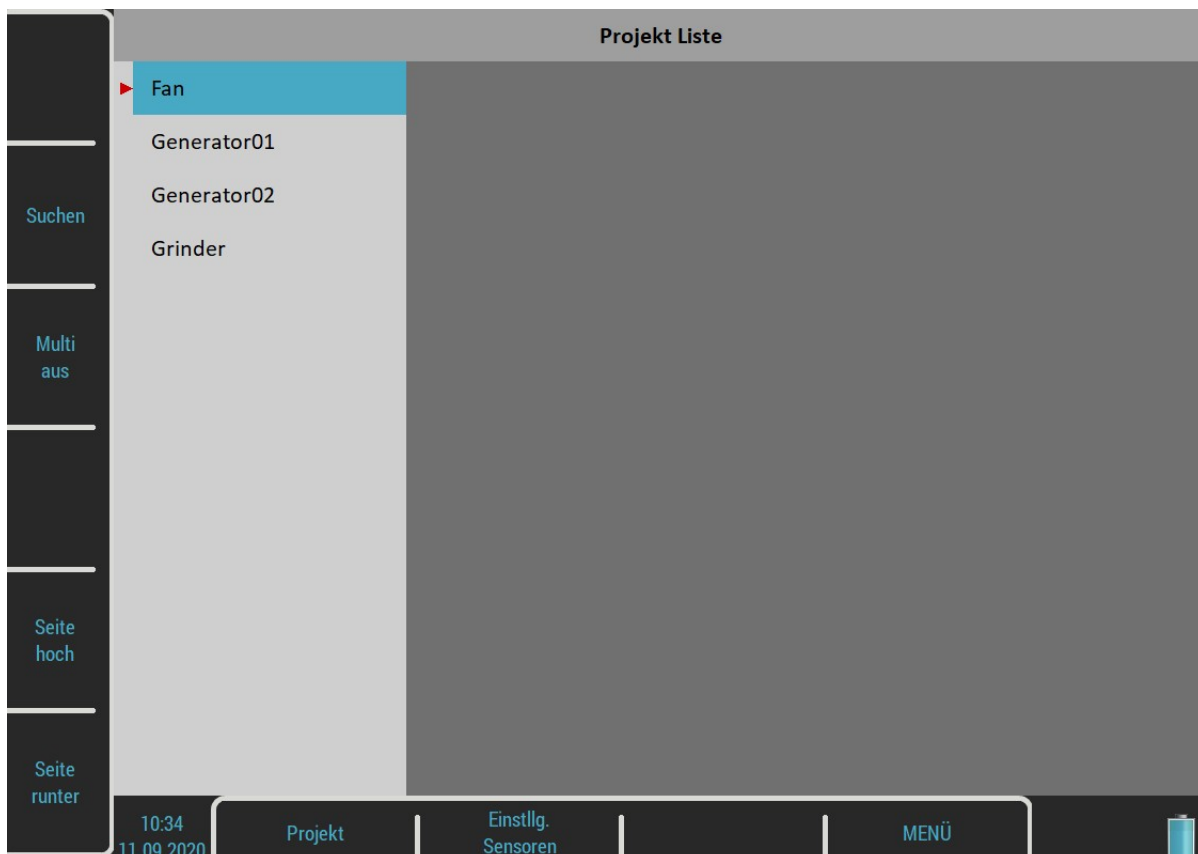

Projekt Menü

Drücken Sie die Schaltfläche Projekt, um das Menü zu öffnen. Sie können ein ADS-Projekt nur durch den Import von Geometriedaten vom Computer erstellen (siehe oben).

Kopieren

Kopiert das ausgewählte Projekt ohne Messdaten in ein neues Projekt.

Umbenenn

Benennt das ausgewählte Projekt um.

Löschen

Deletes selected project(s).

Daten löschen

Löscht das ausgewählte Projekt.

Daten exportieren

Exportiert Messwerte nach VA5_DISC. Eine Datei mit "name".dsd wird im VA4ads-Ordner gespeichert. Sie wird für den Import in die ADS-Anwendung vorbereitet.

Projekt exportieren

Exportiert das gesamte Projekt, sowohl Messwerte als auch Geometriedaten nach VA5_DISC. Dieses Projekt kann dann in der Anwendung Virtuelle Einheit verwendet werden.

ADS Einstellungen

Wählen Sie das gewünschte Projekt in der Projektliste aus und öffnen Sie es. Die Einstellungen der Messparameter sind erforderlich, wenn das Projekt zum ersten Mal geöffnet wird. Sie können die Einstellungen später jederzeit über die Schaltfläche ADS-Einstellungen ändern.

Achtung! Die Änderung der Messparameter erfordert das Löschen aller gespeicherten Messwerte, wenn diese nicht mit der neuen Definition kompatibel sind.

ADS Einstellungen	
Typ	Frq sofort, einmalig
Eingang	1
Fenster	hanning
Ausgang	2
Fenster	hanning
Ergebnistyp	H1
Bereich[Hz]	800 fs = 2048 Hz
Linien	800 t = 1 s, df = 1 Hz
Mittelung	4 total t = 4 s
Überlappung	0%
Bezugsrichtung	1
Frequenz für Animation [Hz]	50
Vibrations Skala	0.5

Speichern

Definition der Messung

Die Amp+Phase, Ordnungen oder Frf sind verfügbare Messarten für ADS. Alle Parameter sind die gleichen wie unter Analysator / Messung bearbeiten.

Achtung! Die Änderung von Messparametern erfordert das Löschen aller gespeicherten Messwerte, wenn diese nicht mit der neuen Definition kompatibel sind. Der einzige Parameter, den Sie ändern können, ohne Messwerte zu verwerfen, ist die Kanalnummer.

Referenzrichtung

Dieser Parameter ist nur für den Messtyp frf verfügbar. Ein Referenzsensor ist an einem Punkt (in einer Richtung) der Maschine angebracht und befindet sich die ganze Zeit an diesem Ort. Der zweite Sensor wird sequentiell in alle anderen Richtungen bewegt.

Vorsicht! Die Änderung der Referenzrichtungsnummer erfordert das Löschen aller gespeicherten Messwerte, da diese nicht mit der neuen Referenzrichtungsnummer kompatibel sind.

Frequenz für Animation

Gibt an, welche Frequenz von frf für die Animation auf dem VA5-Bildschirm verwendet werden soll. Diese Einstellung ist nur für die frf-Messung verfügbar. Im Falle von Amp+Phase oder Ordnungen wird die Drehfrequenz (1X) für die Animation verwendet.

Schwingungsmaßstab

<0, 1>

Skaliert Schwingungsamplituden in der Animation.


Ansichten

Es stehen drei Arten von Bildschirmansichten zur Verfügung. Verwenden Sie die Schaltfläche Ansicht, um diese zu wechseln.

Maschinen Ansicht

Die Geometriedaten werden angezeigt. Richtungsangaben enthalten Zahlen. Die Bezugsrichtung ist mit **R** gekennzeichnet.

Der gerade ausgewählte Punkt enthält einen kleinen Kreis. Die gerade ausgewählte Richtung wird mit einer anderen Farbe gezeichnet.

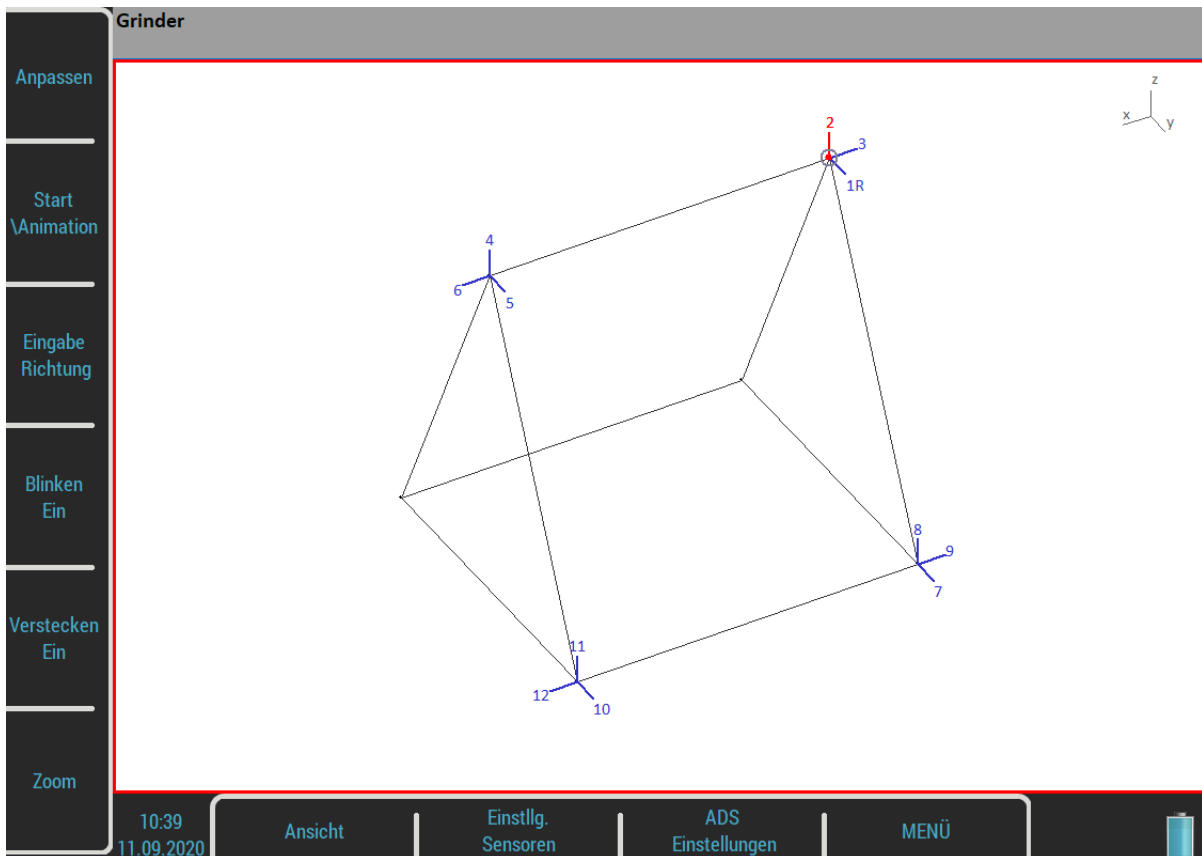


Messansicht

Eine Standardgrafik mit Messwerten wird angezeigt. Die Nummer der gewählten Richtung wird vor der Messungsart angezeigt (2 frf)



Maschinen- und Messansicht

Die beiden vorhergehenden Bildschirme werden zusammen angezeigt. Der Benutzer kann eines davon auswählen, um mit der Schaltfläche **Ansicht** einen Fokus (den roten Rand) zu erhalten und damit zu arbeiten.

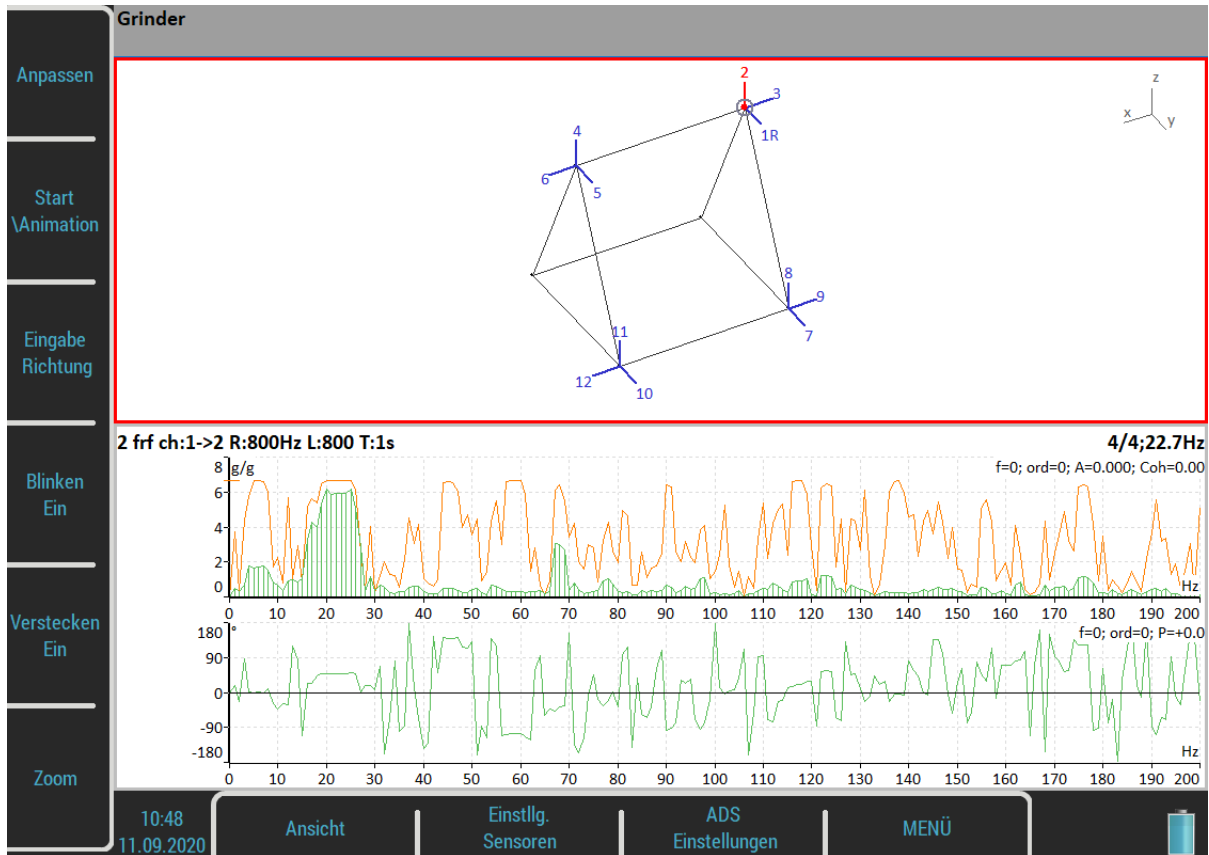

Automatischer Wechsel der Ansicht

Wenn die Messung beginnt, wird die Maschinenansicht durch die Messansicht ersetzt.

Schaltflächen für die Maschinenansicht

Passend

Auto-Zoom der Maschine im Fenster

Start/Stop Animation

Führt die Animation aus oder stoppt sie.

Richtung eingeben

Öffnet ein Dialogfeld zur manuellen Eingabe der Richtungsnummer. Sie können mehrere Richtungen gleichzeitig eingeben. Sie können diese mit . oder - trennen, z.B. Richtung1.Richtung2. Die Messung wird dann in allen eingegebenen Richtungen gespeichert.

Blinken an / Blinken aus

Die Richtungen, die noch nicht gemessen wurden, können blinken.

Einblenden / Ausblenden

Die Richtungen, die bisher gemessen wurden, können ausgeblendet werden.

Zoom

Schaltet die Schaltflächen auf **Zoom / Bewegen / Drehen** um. Drücken Sie die Tabulator- oder Rücktaste, um zum Anfangsmodus zurückzukehren. Zoom- und Bewegungsfunktionen sind auch über den Touchscreen verfügbar.

Linker / Rechter Pfeil - Richtung

Ändert die Richtungsnummer auf dem ausgewählten Punkt. Die neue Richtung kann auch über die Schaltfläche Richtung eingeben eingegeben werden.

Pfeil nach oben / unten - Punkt

Bewegt die Punktauswahl (blinkender Kreis). Wenn die neue Auswahl mit Enter bestätigt wird, dann wird die gewählte Richtung ebenfalls zu diesem Punkt verschoben.

Eingabe

Startet eine neue Messung in aktiver Richtung.

Schaltflächen für die Ansicht Messungen

Zoom

Schaltet Schaltflächen auf den Zoom um. Drücken Sie die Tabulator- oder Rücktaste, um zum Anfangsmodus zurückzukehren.

Diagramm Eigenschaften

Öffnen Sie das Dialogfeld Diagrammeigenschaften, das im Modul Analysator beschrieben wird.

180° an / 180°aus

Manchmal ist es nicht möglich, den Sensor in einer Richtung zu montieren, die in der Geometrie definiert ist. In der Regel ist es in einem solchen Fall möglich, den Sensor in entgegengesetzter Richtung zu montieren. Verwenden Sie dann diesen Bedienknopf und ändern Sie die Phase um 180 Grad.

Speichern

Speichert die Messung.

Die gespeicherten Messwerte werden beim Auswählen einer Richtung in einem Modell in einem Diagramm angezeigt. Bereits gemessene Richtungen werden im Modell farblich dargestellt. Wenn Sie eine gemessene Richtung auswählen, wird deren Signal im Diagramm angezeigt.

Richtungsnummer, Amplitude, Phase und Frequenz für die Animation werden in der Statusleiste für die ausgewählte Richtung angezeigt.

Grinder

2: A = 5.69 g 0-P, P = +45.0°, f = 50 Hz

Ultraschall

Am Anfang dieses Kapitels möchten wir einige Begriffe erläutern.

Höherfrequente Energie über 20kHz wird am besten mit einem Ultraschallsensor erfasst.

Die meisten nützlichen Informationen finden sich zwischen 30 und 50kHz.

Das Ultraschallmodul von VIBROEngineering ermöglicht die Überwachung der Ultraschallenergie.

Ultraschall nutzt Werkstoffe, Flüssigkeiten oder ein Gas zur Übertragung (nicht in einem Vakuum) und ist eine sehr effektive Methode für richtungsabhängige und kurze Schwingungsform. Es hat mehrere Dinge mit der Vibration gemeinsam.

Zum Beispiel erfordert es die Fähigkeit, die Ultraschallenergie zu erfassen, dass der Sensor fokussiert wird die Richtung der Signalquelle.

Feldanwendungen für die luftgestützte Ultraschalldetektion:

- Bedenken Sie, dass die Schallenergie leicht reflektiert und abgeschwächt wird.
- Wenn es darum geht, luftgestützte Ultraschallenergie zu erfassen, ist eine Regel der halben Entfernung mit doppelter Amplitude eine gute Wahl, dies wird als "Umkehrregel" bezeichnet.
- Denken Sie daran, dass Ultraschall in der Luft leicht reflektiert wird, wenn Sie ein Leck erkennen, können Sie sollte sich in die andere Richtung drehen, um festzustellen, ob der Ton von hinten kommt.
- Verwenden Sie Abschirmungen wie etwa einen Absorber, um den potenziellen Defekt von anderen Quellen zu isolieren.

Bei luftgestütztem Ultraschall erkennt der Mikrofonanschluss des Instruments:

- Luftleckagen
- Vakuumleckagen
- Elektrischer Lichtbogen
- Elektrizitätskorona
- Dichtheitsprüfung, bei der sich ein Signalgenerator innerhalb einer geschlossenen Einheit befindet, dann können durch Abtasten der versiegelten Bereiche von außen Leckagen erkannt werden.

Die Ultraschallsonde, die eine direkte Übertragung von Ultraschall ermöglicht, erkennt:

- Frühe Anzeichen einer schlechten Schmierung bei Wälzlagern
- Trittschall durch Defekte an Wälzlagern einschließlich Lagern mit Wellendrehzahlen unter 100 U/min.
- Leckage und Ausfälle des Kondensatableiters
- Getriebefehler
- Ventilleckage
- Fehlfunktionen von Stellgliedern

Sensor Einstellungen

Die Ultraschallmessung ist nur an AC1 verfügbar, der die spezifische Speisung für das Ultraschallmikrofon hat (siehe Eingangskanäle / IN1-Buchse). Wenn Sie das Modul aufrufen, wird der Sensor automatisch auf Pascal-Sensor umgestellt.


Used Sensor
on AC1: 200 mV / Pa, ICP off

Verwenden Sie den Sensor / AC1, um die Empfindlichkeit bei Bedarf zu ändern. Die neue Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Durchgang verwendet.

Hinweis! Der ursprüngliche Sensor ist eingestellt, wenn Sie das Modul verlassen.

Einstellungen

Sie können den Maßstab des angezeigten Balkendiagramms einstellen. Öffnen Sie das Menü über die Schaltfläche Ultraschall-Einstellungen.

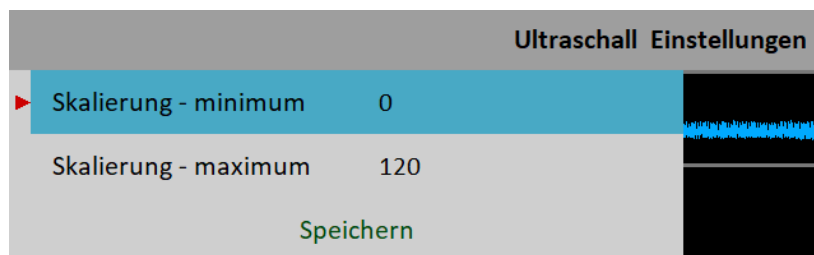


Maßstab – minimum

Der minimale Wert im Balkendiagramm.

Maßstab – maximum

Der maximale Wert im Balkendiagramm.

Messung

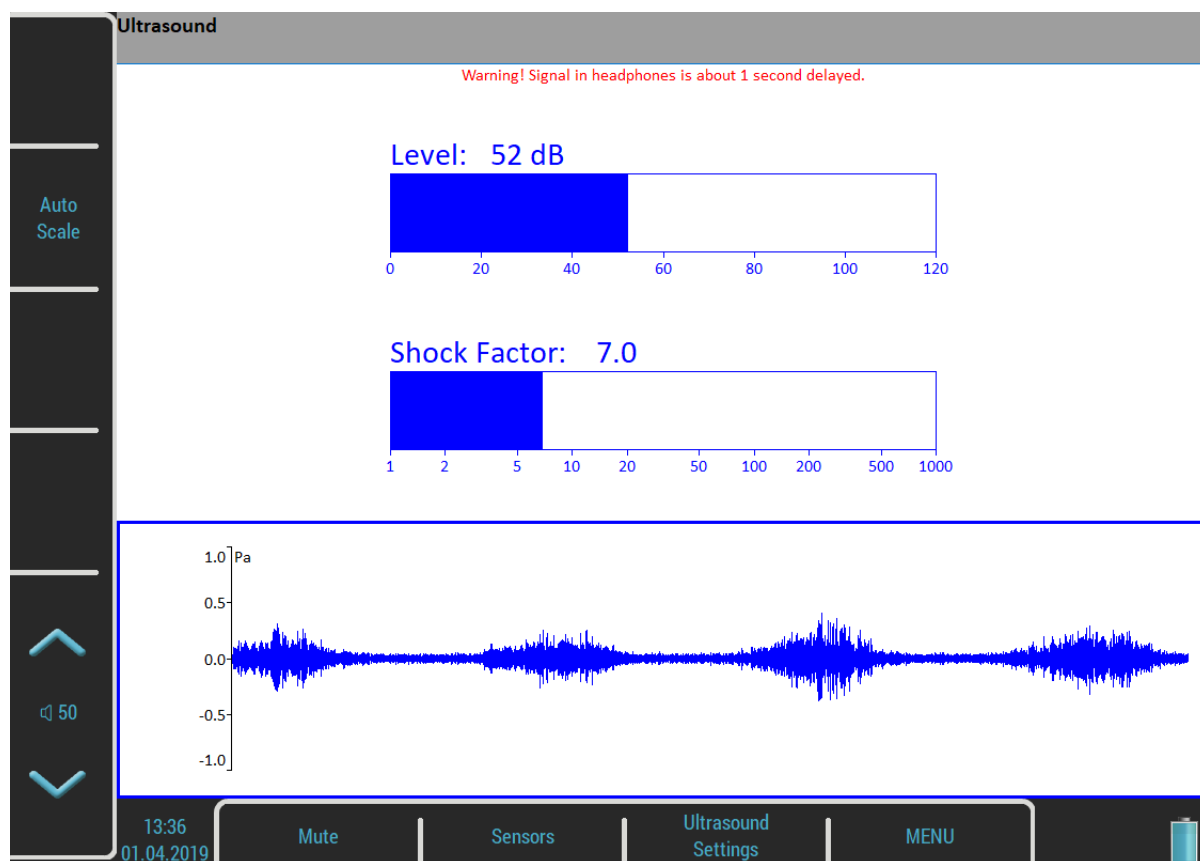

Drücken Sie die Eingabetaste. Zwei Werte werden angezeigt, der Schallpegel in dB und der Schockfaktor. Der Schockfaktor ist definiert als Spitzenwert geteilt durch den Effektivwert. Es bedeutet einen Wert 1,4 für reinen Sinus. Ein höherer Wert bedeutet, dass transiente Schockereignisse im Schallsignal vorhanden sind.

Die Zeitsignalförm wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Schaltfläche Automatische Skalierung, um die Skala der Grafik anzupassen.


Der Ultraschall wird zu den Frequenzen um 1kHz demoduliert und Sie können ihn über Kopfhörer hören. Verwenden Sie die Lautstärketasten, um den richtigen Lautstärkepegel einzustellen.

Drücken Sie Escape, um die Messung zu stoppen.

Achtung! Das Signal im Kopfhörer ist etwa 1 Sekunde verzögert. Das liegt an der digitalen Signalverarbeitung, welche diese Zeit benötigt.

Kamera

Das VA5 Messgerät ist mit einer optischen Kamera ausgestattet. Das Bild der Kamera erscheint automatisch einige Sekunden nach dem Öffnen des Moduls auf dem Bildschirm.

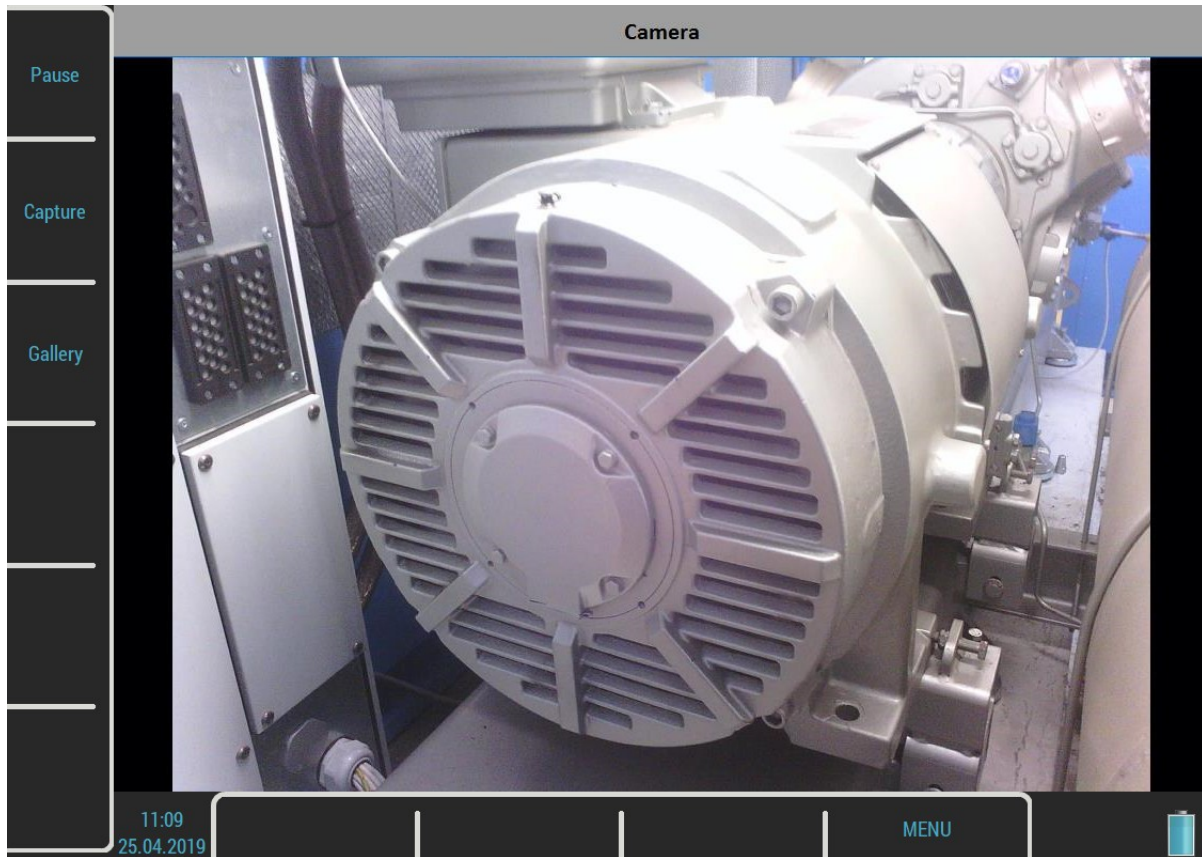

Schaltflächen

Pause / Ausführen

Speichert ein Bild von der Kamera und lässt es dann wieder anzeigen.

Aufnahme

Macht ein Foto. Alle Bilder werden im Ordner images auf der VA5_DISC gespeichert.

Galerie


Öffnen Sie eine Galerie, damit Sie sich die aufgenommenen Bilder ansehen können.

IR Kamera

Die Infrarot-Kamera kann an den Mikro-USB-Steckplatz auf der Oberseite des Geräts angeschlossen werden. Die IR-Kamera ist nicht Bestandteil des VA5-Standard Lieferumfang. Sie können diese bei Ihrem Händler bestellen.

Betrieb

- 1/ Schließen Sie die unterstützte IR-Kamera an den Mikro-USB-Steckplatz an.
- 2/ Starten Sie das IR-Kameramodul.
- 3/ Warten Sie einige Sekunden, bis sich die Kamera initialisiert hat.

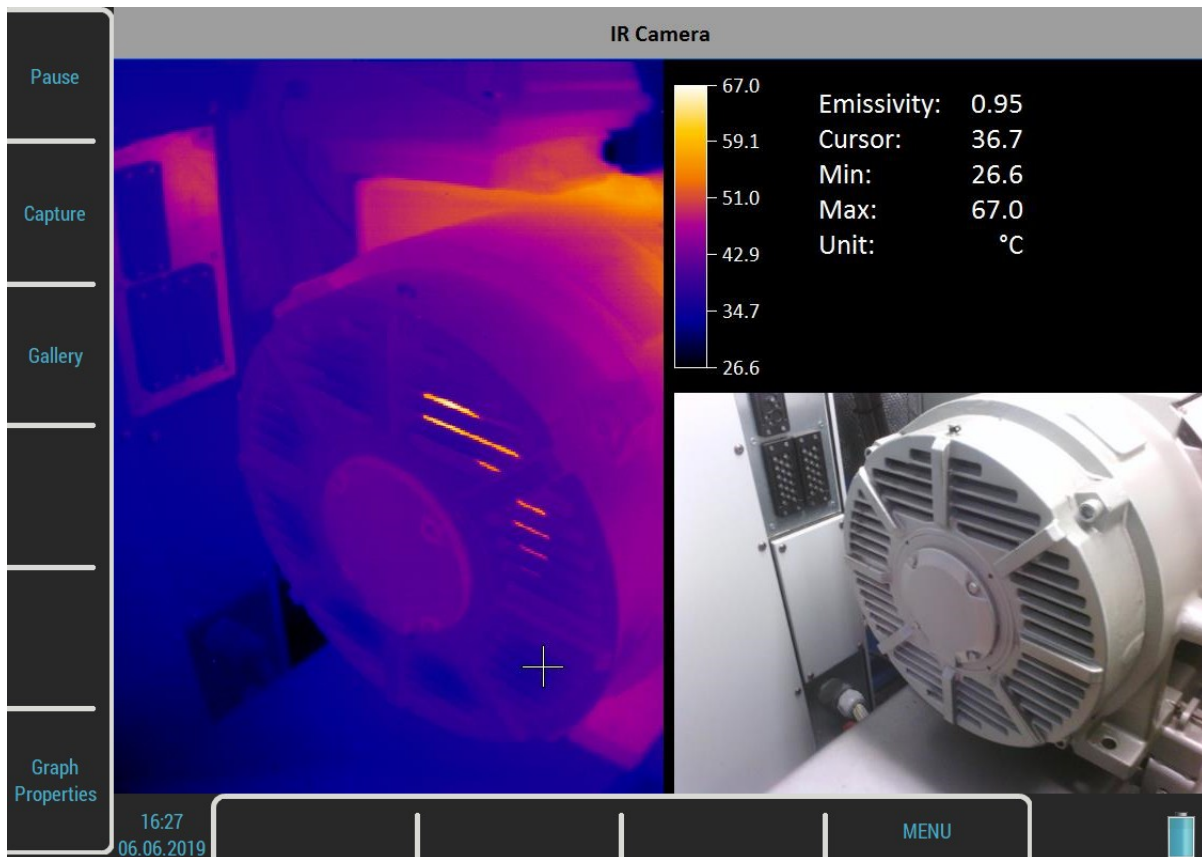

Das Bild der IR-Kamera findet in der linken Hälfte des Bildschirms statt. Das Bild der fast gleichen Szene von der optischen Kamera befindet sich in der unteren rechten Ecke. Die Informationstafel befindet sich in der oberen rechten Ecke. Sie sehen die minimale und maximale Temperatur sowie die Temperatur des Punktes unter dem Cursor. Verwenden Sie Pfeile oder tippen Sie auf den Touchscreen, um die Cursorposition zu ändern.

Fokus

Die unterstützte IR-Kamera verwendet einen manuellen Fokus. Sie können den Fokus einstellen (neu fokussieren), indem Sie das Objektiv drehen, um den Fokus für die Entfernung des Ziels zu verstellen.

Cursor

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder tippen Sie auf das IR-Bild, um das Cursorkreuz zu bewegen. Die Temperatur des Punktes unter dem Cursor wird in die Tabelle geschrieben.

Schaltflächen

Pause / Ausführen

Hält an und spielt dann die Szene erneut ab.

Aufnahme


Nimmt das Bild der Szene auf. Zwei Dateien werden im Ordner images auf VA5_DISC gespeichert. Eine Datei speichert die Rohtemperaturen von der IR-Kamera im speziellen thm-Format. Sie können mit dieser Datei in der DDS-Software arbeiten. Die zweite Datei ist das png-Bild des Bildschirms. Sie können sich das Bild ansehen, aber Sie sind nicht in der Lage, eine weitere Analyse durchzuführen.

Galerie

Öffnen Sie die Galerie, damit Sie sich aufgenommene Bilder ansehen können.

Kalibration

Öffnet ein Menü, in dem Sie eine von zwei möglichen Kalibrierungsarten wählen können.

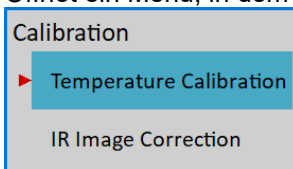

Achtung! Bei beiden Arten der Kalibrierung werden die Kalibrierkonstanten im Gerät und nicht in der Kamera selbst gespeichert. Daher müssen Sie die Kalibrierungsprozedur erneut durchführen, wenn Sie eine andere Kamera anschließen. Ebenso müssen Sie die neue Kalibrierungsprozedur durchführen, wenn Sie die Kamera an ein anderes Gerät anschließen.

Temperatur Kalibrierung

Die Alterung der Kameraelektronik kann eine ungenaue Temperaturmessung verursachen. Für diesen Fall können Sie dieses Kalibrierungswerkzeug für IR-Kameras verwenden. Im Kalibrierungsprozess werden Sie gebeten, IR-Bilder von zwei Objekten mit unterschiedlicher Temperatur zu machen und deren reale Temperaturen in das Gerät einzugeben. Diese beiden Objekte sollten nach Möglichkeit aus dem gleichen Material mit der gleichen Farbe und Oberflächenstruktur hergestellt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Oberfläche der Kalibrierobjekte mit schwarzem Klebeband abzudecken. Für die Kalibrierung müssen Sie die reale Temperatur dieser Objekte kennen.

Machen Sie zwei Aufnahmen (die Schaltfläche " Aufnahme" ändert sich in "Aufnahme 1" und später in "Aufnahme 2") und geben Sie für jede den Temperaturwert an der Cursorposition ein.

Der Kalibriervorgang endet automatisch nach Eingabe der zweiten Temperatur. Neue Kalibrierkonstanten werden berechnet und verwendet. Die Prozedur kann mit der Escape-Taste beendet werden. Die Schaltfläche Kalibrierung zurücksetzen löscht die Kalibrierkonstanten aus dem Gerät.



Achtung! Kalibrierungskonstanten werden im Instrument und nicht in der Kamera selbst gespeichert. Daher müssen Sie das Kalibrierverfahren erneut durchführen, wenn Sie eine andere Kamera anschließen. In ähnlicher Weise müssen Sie das neue Kalibrierverfahren durchführen, wenn Sie die Kamera an ein anderes Instrument anschließen.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, die reale Temperatur von Objekten zu messen, gibt es eine Lösung für Sie. Stellen Sie den Emissionsgrad auf 0,96 ein und machen Sie eine IR-Aufnahme der kochenden


Wasseroberfläche und weisen Sie eine Temperatur von 100°C (212°F) zu. Als zweites Kalibrierungsbild nehmen Sie die Wasseroberfläche von schmelzendem Eis auf und weisen die Temperatur 0°C (32°F) zu.

IR Bildkorrektur

Manchmal können Sie einen Korona Effekt oder schlechte Pixel auf dem IR-Bild feststellen. Die Funktion IR-Kamerakorrektur sollte dieses Problem lösen.

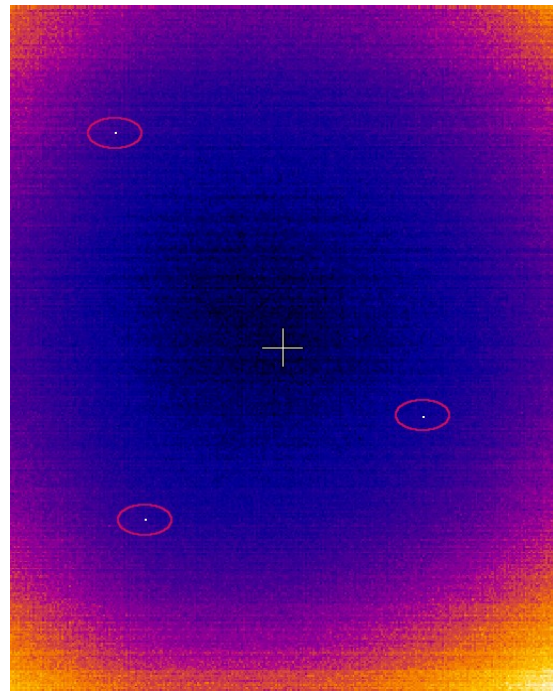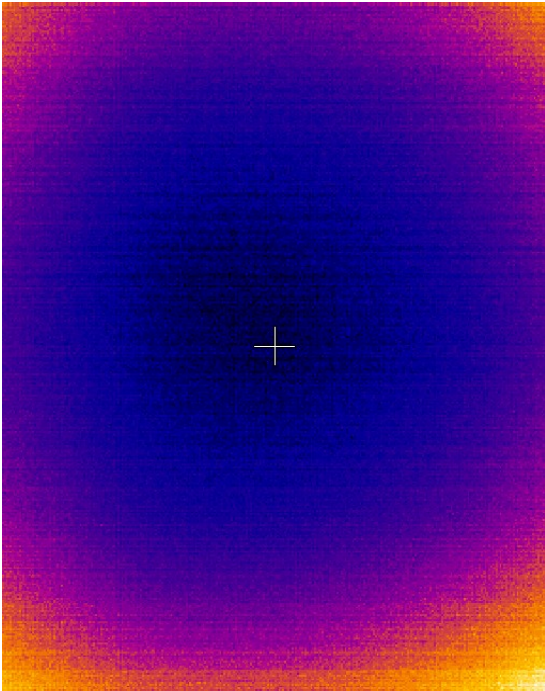

Während dieses Vorgangs stellen Sie einfach die IR-Kamera so ein, dass sie eine einheitliche Szene (z. B. die Wand) sieht. Dann drücken Sie Kalibrieren und das Bild sollte korrigiert werden. Die einheitliche Szene sollte dann wie folgt aussehen:

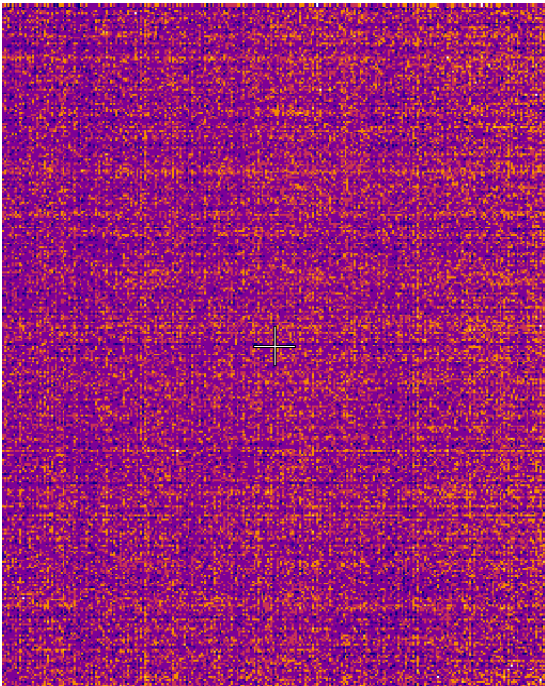

Achtung! Der Korona Effekt kann durch die noch nicht aufgewärmte IR-Kamera verursacht werden. Warten Sie nach dem Start der Infrarotkamera mindestens 5 Minuten, bevor Sie die IR-Bildkorrektur ausführen.

Diagrammeigenschaften

Einheit

Wählen Sie die Temperatureinheit.

Emissionsgrad

Der Emissionsgradwert des beobachteten Ortes wird benötigt, um die richtige Temperatur zu berechnen.

Farbspektrum

Wählen Sie die Farben der Bilder, **farbig** oder **schwarz** und **weiß**.


Maßstab

auto, **benutzer**

Die **automatische** Skalierung gewährleistet den höchstmöglichen Kontrast des Bildes. Mit der Benutzerskala haben Sie für jede Temperatur eine feste.

Galerie


Die Bilder von der Kamera, der IR-Kamera und auch alle Screenshots (MENU / Ausführen / Screenshot) können in der Galerie betrachtet werden. Sie können die Bilder als Icons oder ein Bild auf dem Bildschirm betrachten. Verwenden Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf ein Bild, um es zu maximieren. Benutzen Sie dann die Escape-Taste, um den Icon-Modus wiederherzustellen.

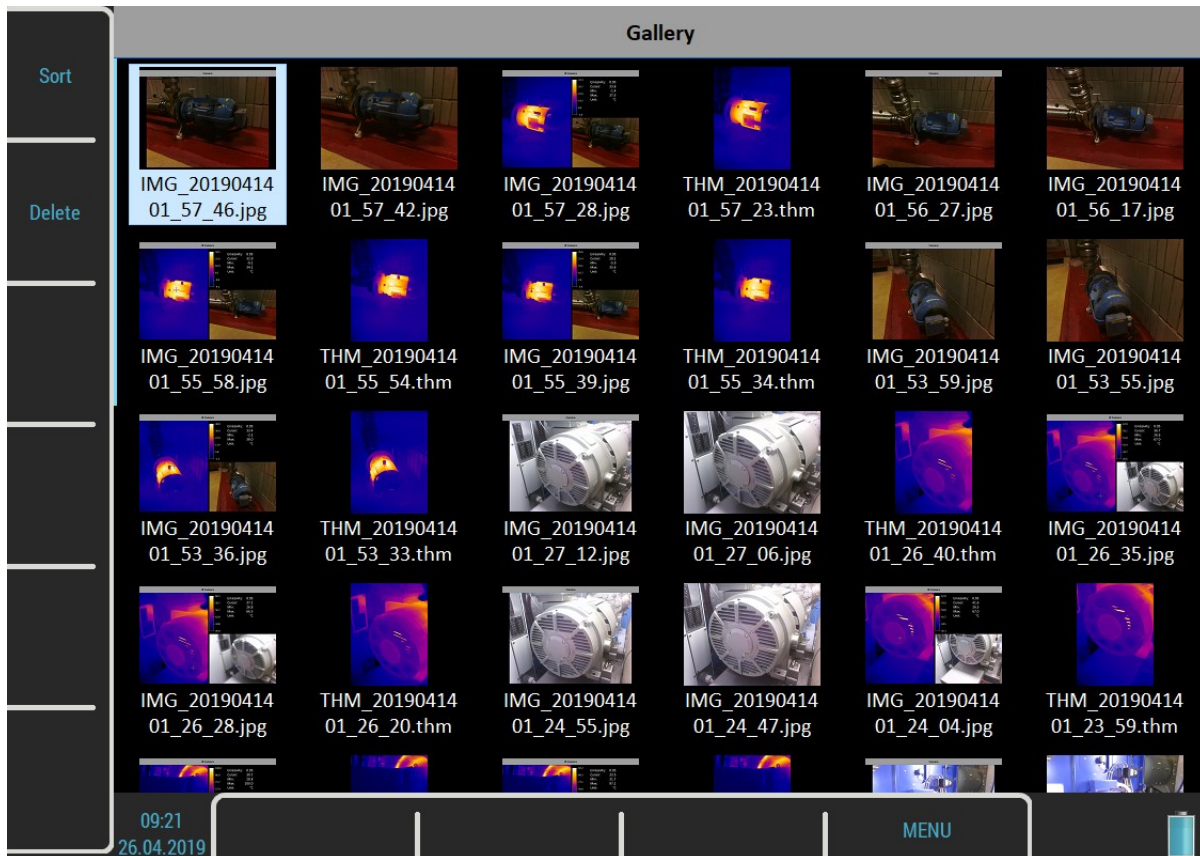

Schaltflächen

Sortieren


Sie können die Bilder nach Namen oder nach Zeit, in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

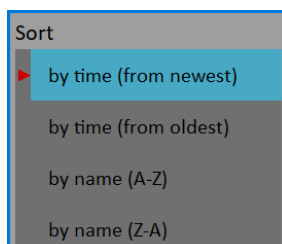

Löschen

Löscht das ausgewählte Bild.

Schaltflächen für maximales IR-Kamerabild

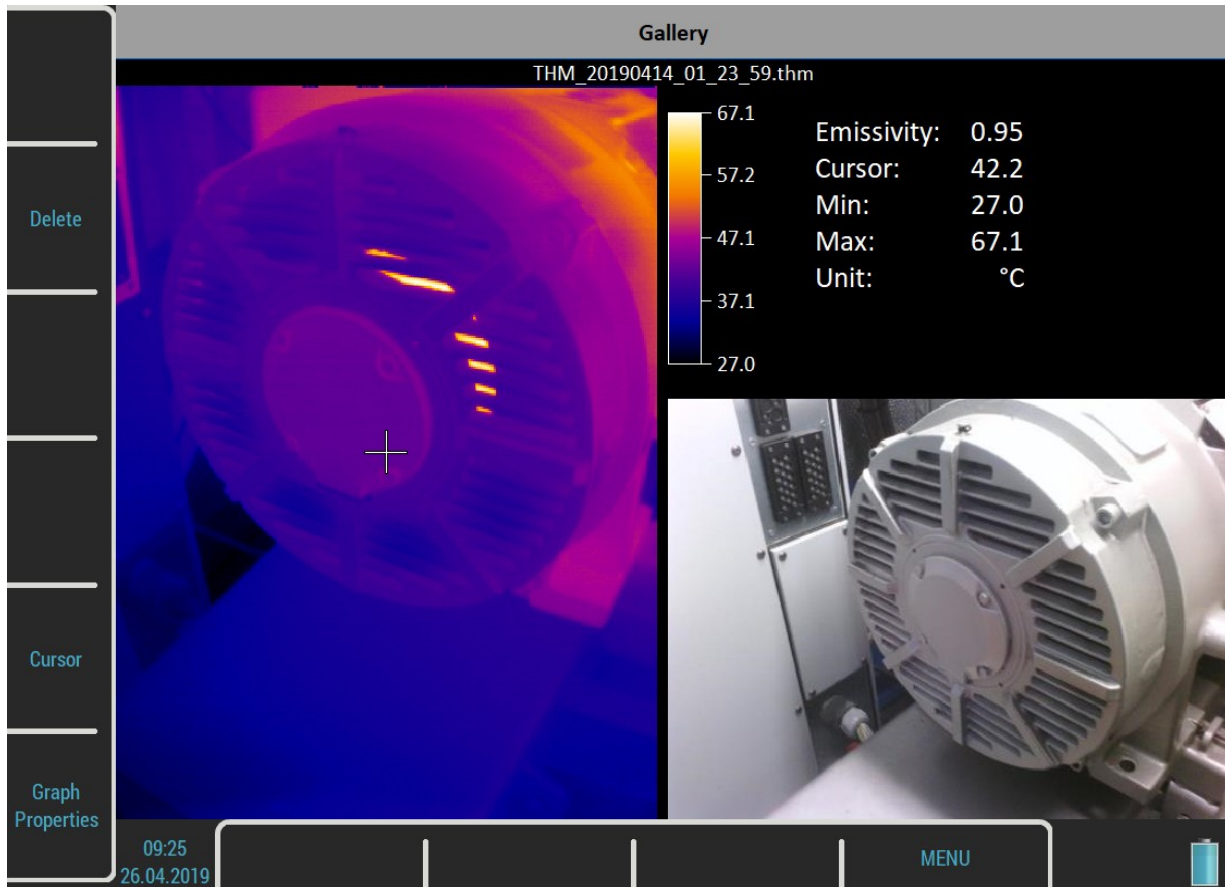

Cursor

Wenn ein Bild von der IR-Kamera maximiert ist, können Sie den Cursor auch bewegen. Drücken Sie die Cursor-Taste, um die Pfeile in einen Cursor-Modus zu schalten. Drücken Sie dann die gleiche Taste, die jetzt Galerie heißt, um zurückzukehren. Sie können den Modus auch durch Antippen des Bildschirms wechseln. Tippen Sie auf das Bild der IR-Kamera, um in einen Cursor-Modus zu wechseln, oder tippen Sie außerhalb des Bildes, um in einen Galerie-Modus zu wechseln.

Diagrammeigenschaften

Öffnet ein Menü für Grafikeigenschaften wie im Modul IR-Kamera.

MCSA

Das Modul MCSA (Motorstrom-Signaturanalyse) wird zur Bestimmung von Fehlern in Induktionsmotoren durch Analyse der Statorströme verwendet. Sie benötigen für die gesamte Analyse eine Dreiphasenmessung, aber die meisten können mit nur einer einzelnen Strommessung durchgeführt werden. Für die Strommessungen werden Stromzangen verwendet.

Das Modul wertet gebrochene Rotorstäbe oder gerissene Rotorringe, kurzgeschlossene Windungen in Statorwicklungen, Luftspaltexzentrizität und Stromqualität aus.

Sensor Einstellungen

Das MCSA-Modul basiert auf Strommessungen, daher müssen Sie geeignete Stromsensoren definieren. Wenn Sie das Modul vom Hauptbildschirm aus betreten, werden vordefinierte Sensoren automatisch eingestellt. Ein Nachrichtenfeld "Verwendete Sensoren" informiert Sie darüber.

Hinweis! Der Beschleunigungssensor auf AC4 hat vorerst keinen Verwendungszweck. Er kann in Zukunft verwendet werden.

Used Sensors

on AC1: 10 mV / A, ICP off
on AC2: 10 mV / A, ICP off
on AC3: 10 mV / A, ICP off
on AC4: 100 mV / g, ICP on

Wenn Sie unterschiedliche Sensoren verwenden möchten, können Sie diese im Menü einstellen.

Hinweis! Das Menü Sensoren ist nicht sofort nach dem Bestätigen des Mitteilungsfeldes verfügbar, da zuerst das Menü MCSA-Einstellungen erscheint.

Hinweis! Nachdem Sie die Sensoren geändert haben, wird Ihre neue Konfiguration gespeichert und beim nächsten Mal als vordefinierte Sensoren verwendet.

Hinweis! Alle im MCSA-Modul eingerichteten Sensoren gelten nur in diesem Modul. Wenn Sie das Modul zurück zum Hauptbildschirm verlassen, werden die vorherigen Sensoren wieder in den Zustand vor dem Betreten des Moduls zurückgesetzt. Wenn Sie also eine weitere Analyse in anderen Modulen durchführen möchten, müssen Sie die Sensoren im Menü Sensoren einrichten, ohne das das MCSA-Modul geöffnet ist.

MCSA Einstellungen

Das Menü MCSA-Einstellungen erscheint automatisch nach Bestätigung der verwendeten Sensoren. Geben Sie einige Parameter ein, die im MCSA-Algorithmus benötigt werden. Dieses Menü kann auch später durch Drücken der Taste MCSA-Einstellungen geöffnet werden.

MCSA Einstellungen	
3 Phasen	ja
Phase 1	1 unzulässiger Sensor
Phase 2	2 unzulässiger Sensor
Phase 3	3 unzulässiger Sensor
Pole	2
Rotorstab	undef
Netzfrequenz [Hz]	erkennen unzulässiger Sensor
Drehfrequenz [Hz]	Tacho
Speichern	

3 Phasen

ja, nein

Wenn Sie alle drei Phasen verwenden möchten, um eine vollständige MCSA-Analyse durchzuführen, wählen Sie Ja. Eine Phasenmessung ermöglicht es nicht, Phasenverschiebungen und Amplitudenunterschiede zwischen den Phasen zu überprüfen. Daher ist es nicht möglich, Statorfehler auszuwerten.

Phasen 1 – 3

1, 2, 3, 4

Wählen Sie die Kanalnummer für jede Phase.

Ein Hinweis "**unzulässiger Sensor**" erscheint, wenn auf diesem Kanal kein aktueller Sensor definiert ist.

Phase 1	1 unzulässiger Sensor
---------	--------------------------

Pole

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, user

Anzahl der Pole des ausgewerteten Motors.

Die Zahl muss durch zwei teilbar sein.

Rotorstab

undef, benutzer

Anzahl der Rotorstäbe des analysierten Motors

Diese Informationen aus dem Katalog sind möglicherweise nicht immer verfügbar. Wenn Sie diesen Parameter undefiniert lassen, kann die Messung normalerweise fortgesetzt werden, aber die Exzentrizität kann nicht bewertet werden.

Netzfrequenz

erkennen, benutzer

Geben Sie den Wert der Netzeingangsfrequenz ein (Stromnetz). Wenn Sie den Wert nicht kennen, kann Ihnen die Auswahl von automatisch erkennen helfen.

Das Signal für die Erkennung wird vom Eingangskanal der **Phase 1** genommen. Eine Anmerkung "von AC 1" informiert Sie darüber (die Zahl in der Anmerkung ist immer gleich dem Wert von Phase 1).

Line Frequency [Hz]	detect from AC 1
---------------------	---------------------

Die **Netzfrequenzerkennung** ist ähnlich wie die Drehzahlerkennung, die im eigenständigen Kapitel beschrieben wird.

Ein Hinweis "**unzulässiger Sensor**" erscheint, wenn auf dem Kanal der Phase 1 kein Stromsensor definiert ist.

Netzfrequenz [Hz]	erkennen unzulässiger Sensor
-------------------	---------------------------------

Die Netzfrequenzerkennung läuft vor der MCSA-Messung.

Drehfrequenz

tacho, benutzer

 
Geben Sie den Wert der Drehfrequenz (Rotordrehzahl) ein. Wenn Sie den Wert nicht kennen, verwenden Sie die Tachosonde.

Die Drehzahl der Tachosonde wird vor der MCSA-Messung ermittelt.

Messung


Drücken Sie die Eingabetaste, um die Messung zu starten. Bei Bedarf läuft zuerst die Netzfrequenz und / oder Drehzahlerfassung.

Die Dauer einer Messung kann von etwa einer Sekunde bis zu einigen zehn Sekunden variieren. Sie hängt von den gemessenen Motoreigenschaften ab. Bei längeren Messungen wird in der Statusleiste ein Countdown-Balken angezeigt.



Die Messung wird automatisch gestoppt, wenn sie beendet ist, oder Sie können sie durch Drücken der Escape-Taste unterbrechen.

MCSA Bildschirm

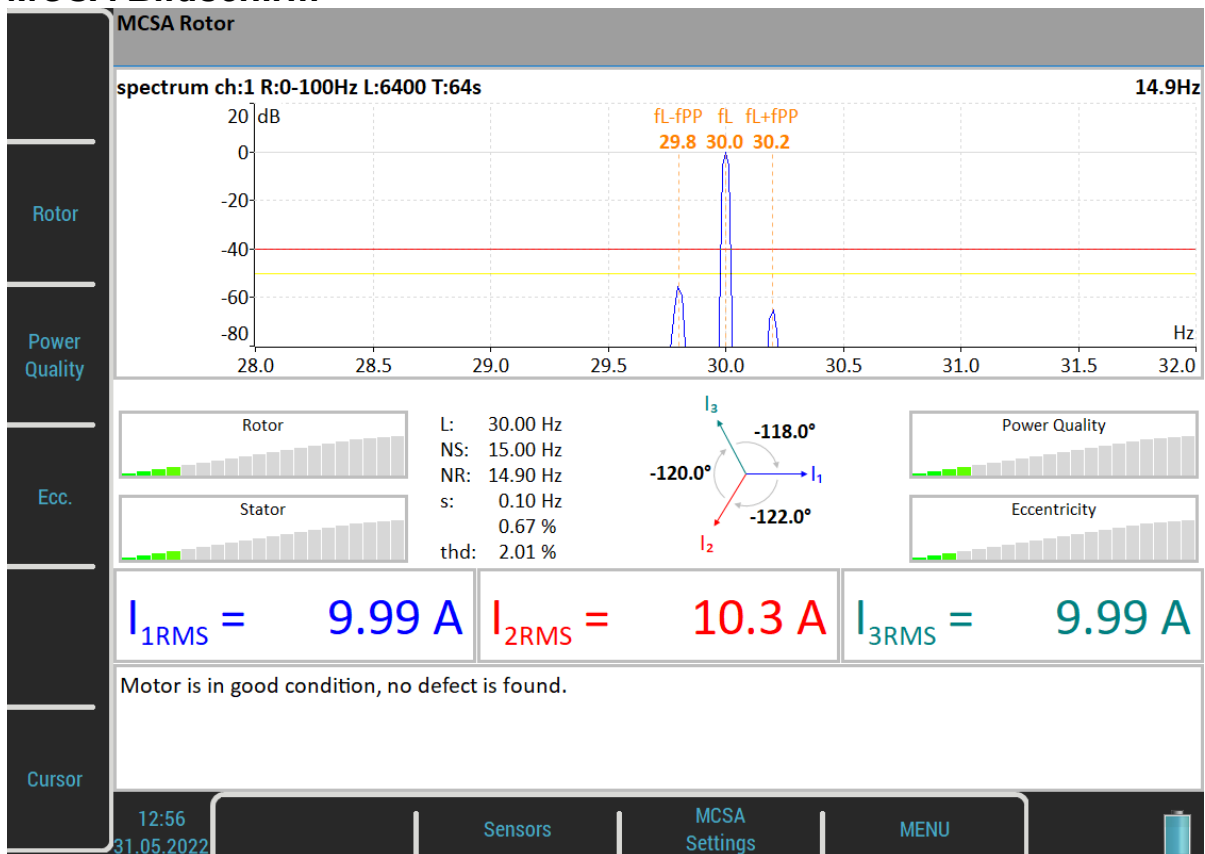

Sie können das angezeigte Spektrum wechseln, indem Sie die Taste **Rotor**, **Netzqualität** oder **Ecc.** drücken. Die aktuelle Auswahl wird als "MCSA Rotor" usw. in die Statusleiste angezeigt.

Durch Drücken der Cursor-Taste können Sie einen Cursor in Spektren ein- oder ausschalten. Sie können den Cursor verwenden, um das Spektrum wie im Analysator Modul.

Die Schaltfläche **Sensoren** öffnet das Menü Sensoren. Dies ist die Standardverknüpfung, die geändert werden kann.


Mit der Schaltfläche **MCSA-Einstellungen** wird das MCSA-Menü geöffnet.

Die Taste **MENÜ** öffnet das globale Hauptmenü.

Der Bildschirm enthält mehrere Anzeigeelemente. Lassen Sie uns diese besprechen.

Rotorspektrum

Es wird standardmäßig angezeigt. Drücken Sie den Rotor-Knopf, um ihn wieder anzuzeigen, wenn ein anderes Spektrum gewählt wurde.

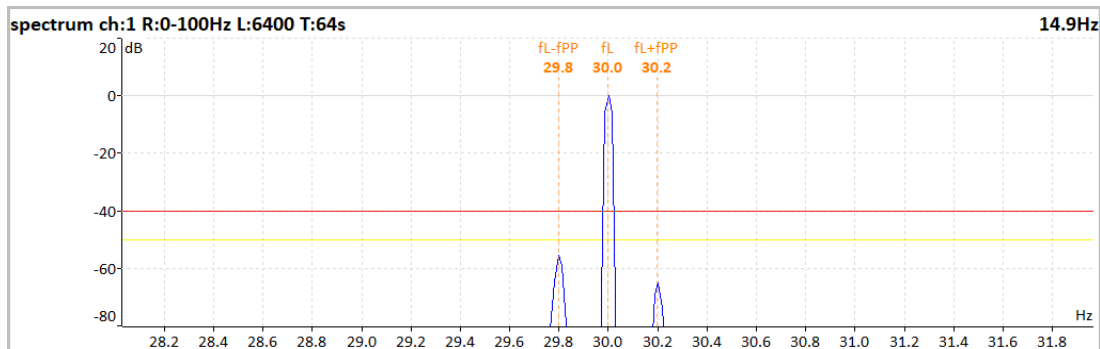

Es ist ein Frequenzspektrum um die Netzfrequenz. Das Spektrum wird in dB mit der Netzfrequenz als Referenzwert angezeigt.

Drei Frequenzen sind markiert:

fl bedeutet Netzfrequenz.

fl +/- fPP bedeutet Polpass-Seitenband um die Netzfrequenz.


Zwei Grenzwerte sind markiert:

- **-50 dB** für Warnung
- **-40 dB** für Gefahr

Es gibt eine einfache Regel. Wenn der Unterschied zwischen den Haupt- und Seitenbandkomponenten größer als 50 dB ist, weist der Rotor keine Fehler auf, wenn der Unterschied im Bereich zwischen 40 und 50 dB liegt, ist wahrscheinlich ein Stab gebrochen, und bei einem Unterschied von weniger als 40 dB sind mehrere Stäbe oder der Abschlussring gebrochen (Erklärung in Review of **Motor Current Signature Analysis** statement von Dubravko Miljković, Kroatien, erwähnt).

Spektrum der Netzqualität


Drücken Sie die Taste Netzqualität, um diese anzuzeigen.

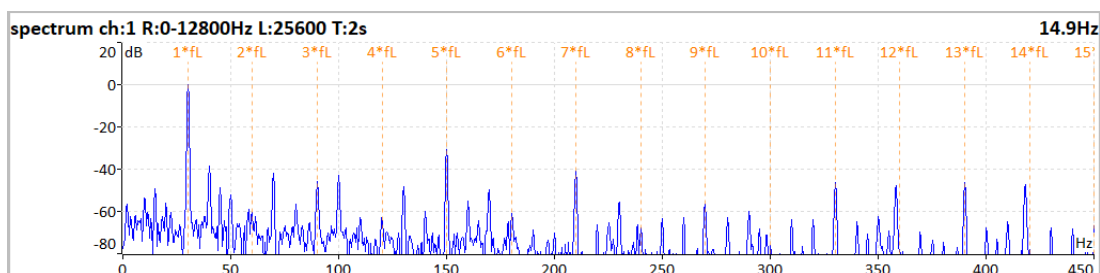

In diesem Spektrum sind Harmonische der Netzfrequenz markiert.


Exzentrizitäts-Spektrum

Drücken Sie die Taste Ecc. zur Anzeige.

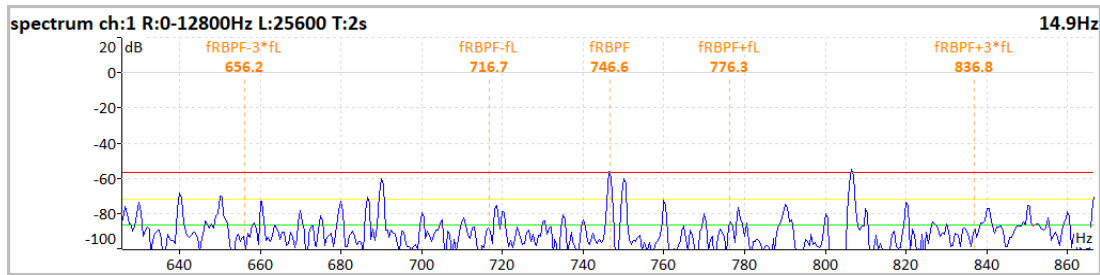

In diesem Spektrum sind die für die Exzentrizität charakteristischen Frequenzen markiert. Das bedeutet die **Rotorstabdurchlassfrequenz (fRBPF)** und ihre ungeraden Seitenbänder (**fRBPF +/- fL** und **fRBPF +/- 3fL**). Grenzwerte für die Exzentrizitätserkennung sind ebenfalls markiert.

Schweregrad Balken

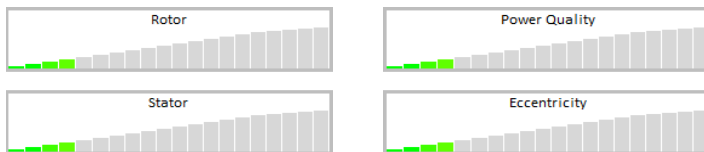

Jeder horizontale Balken zeigt den Schweregrad der einzelnen Elemente an. Es beginnt mit der grünen Farbe auf der linken Seite und endet mit der roten Farbe auf der rechten Seite.


Der Schweregrad des Rotors wird anhand der Werte auf den Seitenbändern des Poldurchlaufs ermittelt.

Der Stator-Schweregrad wird aus der Differenz von 3 Stromwerten ermittelt.

Die Stromqualität wird anhand der gesamten harmonischen Verzerrung des Stromsignals ermittelt.

Die Exzentrizität wird aus den Werten der Exzentrizitäts-Kennfrequenzen ermittelt.

Phasendiagramm

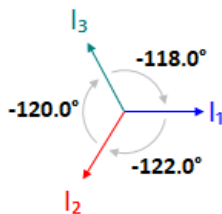

Sie können Phasenverschiebungen zwischen Phasen überprüfen. Außerdem entspricht die Pfeilrichtung im Phasendiagramm der Drehrichtung des Motors, egal ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

Frequenztabelle und thd

L: 30.00 Hz
 NS: 15.00 Hz
 NR: 14.90 Hz
 s: 0.10 Hz
 0.67 %
 thd: 2.01 %

- **L** Netzfrequenz
- **NS** Synchron Drehzahl
- **NR** Rotordrehzahl
- **s** Schlupf

- **thd** Totale harmonische Verzerrung

Aktuelle Werte


$I_{1RMS} = 9.99 \text{ A}$	$I_{2RMS} = 10.3 \text{ A}$	$I_{3RMS} = 9.99 \text{ A}$
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Die aktuellen RMS-Werte aller Phasen werden angezeigt.


Informationsfenster

Motor is in good condition, no defect is found.

 
Alle festgestellten Fehler sind hier in Textform zusammengefasst. Die angezeigte Meldung beschreibt die Zustände der Schweregradebalken und bringt einige zusätzliche Informationen.



 
Achtung! Es liegt wahrscheinlich eine Widerstandsänderung in der Rotorwicklung vor. Rotorstäbe oder -ringe könnten gebrochen sein.




Achtung! Rotorstäbe sind gebrochen.

 

 
Achtung! Eine Statorwicklung hat wahrscheinlich eine Stromungleichheit. Dieser Fehler könnte durch eine Änderung des Wicklungswiderstandes verursacht werden.



 
Gefahr! In der Statorwicklung befinden sich wahrscheinlich kurzgeschlossene Windungen. Ein weiterer Kurzschluss ist möglich.



 
Achtung! Phasenströme enthalten Harmonische. Sie werden wahrscheinlich durch Umrichterbeeinflussung oder elektromagnetische Asymmetrie im Motor verursacht.



 Gefahr! Phasenströme enthalten Harmonische. Sie werden wahrscheinlich durch Umrichterbeeinflussung oder elektromagnetische Asymmetrie im Motor verursacht.



 Achtung! Der Motorluftspalt kann variabel sein. Er wird durch einen exzentrischen Rotor verursacht.



Gefahr! Der Motorluftspalt ist variabel. Er wird durch einen exzentrischen Rotor verursacht.

Fehler und Warnungen

Instabile Netzfrequenz oder Drehzahl

Instabile Netzfrequenz oder Drehzahl der Leitung

Die MCSA-Analyse kann durch eine instabile Netzfrequenz oder Drehzahl beeinflusst werden. Wenn einer dieser Werte variiert, werden Sie durch einen Benachrichtigungstext über dem rechten Schweregrad-Balken informiert.



Darüber hinaus wird nach Abschluss der Messung ein Mitteilungsfeld angezeigt.


Unstable line frequency

Unstable speed

hohe Drehzahl

Wenn die Drehzahl zu nahe an der Synchrodrehzahl liegt, d.h. der Schlupf gegen Null geht, wird der Fehler "hohe Drehzahl" ausgegeben. In diesem Fall können Rotorfehler nicht erkannt werden.

Einphasige Messung

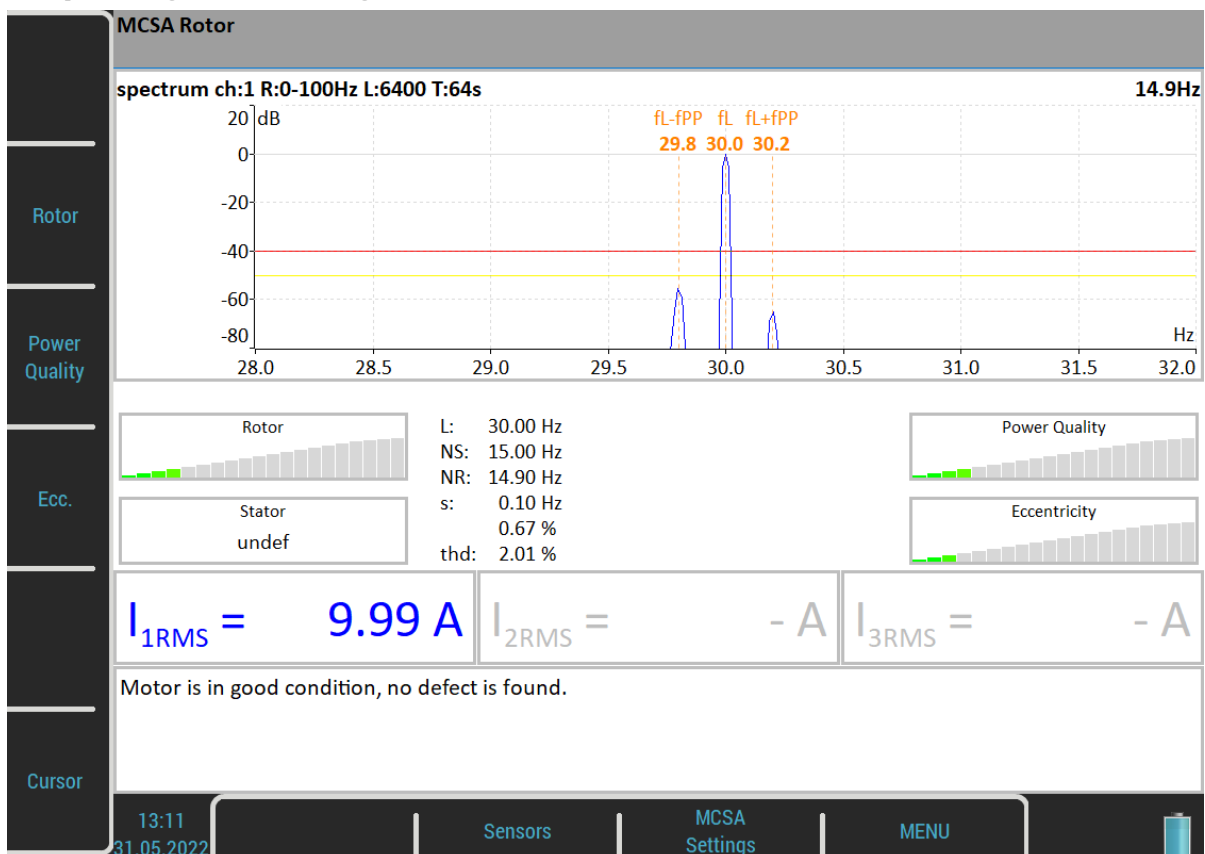

Falls Sie eine Phasenmessung verwenden, sind einige Indikatoren nicht verfügbar. Der Statorschweregrad ist nicht definiert. Natürlich fehlen das Phasendiagramm und die Stromwerte.

A4404 – SAB und Virtuelle Einheit

Die Virtuelle Einheit nutzt dieselbe Software, die auch im **VA5**-Schwingungsanalysator verwendet wird. Sie können die Virtuelle Einheit im Demo-Modus verwenden und sich die Arbeitsumgebung des VA5-Geräts ansehen. Mit anderen Worten: Sie können die Virtuelle Einheit kostenlos herunterladen und installieren und sich alle Messfunktionen des Geräts ansehen.

Sie können die Virtuelle Einheit auch zur Nachbearbeitung Ihrer Aufzeichnungen vom realen Instrument aus verwenden.

Darüber hinaus ist die Virtuelle Einheit für die Messung mit dem **A4404 - SAB** ausgelegt.

Installation

A4404 – SAB Treiber Installation

Verbinden Sie das SAB mit dem Computer über ein USB-Kabel. Die Treiber sollten automatisch aus dem Internet installiert werden. Falls Sie keine Internetverbindung haben oder ein Problem auftritt, folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Laden Sie die Treiberdatei von <https://adash.com/downloads/third-parties-software> oder von dem mitgelieferten SAB-USB Stick herunter.
2. Entpacken Sie die Datei irgendwo auf Ihrem Computer (z.B. C:\A4404).
3. Schließen Sie die A4404 - SAB über ein USB-Kabel an Ihren PC an.
4. Das Fenster "Assistent zum Hinzufügen von Hardware" sollte sich öffnen, wenn auf Ihrem PC keine Treiber gefunden werden. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
5. Wählen Sie "Von einer Liste oder einem bestimmten Ort installieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
6. 6. Aktivieren Sie "Diesen Ort in die Suche einbeziehen".
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" und wählen Sie den Ordner, in dem Sie den Treiber dekomprimiert haben.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und warten Sie auf den Abschluss der Installation.
9. Sie können die heruntergeladene Datei und den Ordner mit dem unkomprimierten Treiber löschen (nicht erforderlich).

Installation Virtuelle Einheit

Laden Sie die Virtuelle Einheit von der Adash-Webseite <http://www.adash.com/downloads/adash-software> oder vom SAB-Installationsflash-Laufwerk herunter. Führen Sie die Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Sie werden aufgefordert, den Installationszielpfad (Standardwert ist C:\Program Files (x86)\Adash\Virtual Unit) und den Pfad für den Arbeitsordner einzugeben, in dem alle Daten der Anwendung gespeichert werden (Standardwert ist C:\ProgramData\Virtual Unit). In diesem Ordner werden nach dem ersten Durchlauf zwei Unterordner erstellt, Daten und VA5_DISC. Der Datenordner entspricht dem internen Datenträger des Instruments und der Ordner VA5_DISC entspricht dem Flash-Laufwerk des Instruments (siehe Allgemeine Informationen / Anschluss an den Computer).

Hinweis! Sie brauchen weder Routen noch andere Projekte nach VA5_DISC in der Virtuellen Einheit zu exportieren. DDS kann sie direkt im Datenordner finden.

Lizenz Datei

Jedes A4404 - SAB-Gerät wird mit einer eindeutigen Lizenzdatei geliefert. Die virtuelle Einheit benötigt die Lizenzdatei adashx123456.a44, um die A4404 - SAB zu betreiben (die 123456 ist die Seriennummer der A4404). Kopieren Sie diese Datei vom mitgelieferten Flash-Laufwerk in den Arbeitsordner in den Ordner data\VA4licence.

Update

Um die Software zu aktualisieren, führen Sie einfach die Installationsdatei mit der neueren Version aus. Die alte Version wird ersetzt. Die Anwendungsdaten gehen nicht verloren.

Betrieb

Wenn Sie den A4404 - SAB verwenden möchten, schließen Sie ihn an, bevor Sie die Anwendung "Virtuelle Einheit" starten. Der Computer mit angeschlossenem SAB und laufender Virtual Unit verhält sich dann wie ein VA5-Gerät. Das Live-Signal wird nur mit dem A4404 - SAB gemessen. Ohne dieses Gerät ist es möglich, Aufzeichnungen nachzubearbeiten. Die Installation der Virtual Unit enthält eine Aufzeichnung (Default Rek) zur Demonstration. Sie können hier weitere Aufzeichnungen herunterladen <http://adash.com/download/Records.zip>. Sie können auch Ihre eigenen Aufzeichnungen aus dem Instrument nachbearbeiten.

VA5 Virtuelle Einheit und VA5 Pro verbindung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Projekte zwischen dem Instrument und der virtuellen Einheit aufgeteilt werden können. Schließen Sie das Instrument über ein USB-Kabel an den Computer an. Das Instrument wird als VA5_DISC (Wechseldatenträger) auf Ihrem System gefunden. Es ist möglich, die Daten zwischen dem Arbeitsordner der virtuellen Einheit und der VA5_DISC des Instruments zu kopieren.

Kopieren von Projekten in das Instrument

Kopieren Sie den Projektordner data\VA4analyser\ProjectName aus dem Arbeitsordner der virtuellen Einheit in den Ordner VA4analyser auf der VA5_DISC des Instruments. Achtung! VA5_DISC ist hier das reale Wechseldatenträgergerät, NICHT der Ordner der virtuellen Einheit! Sie müssen eine leere Datei mit dem Namen script.dds im Projektordner auf der VA5_DISC des Instruments erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Projekt nach Eingabe des Analysator Moduls auf die interne Festplatte des Instruments importiert wird. Dieselbe Datei wird von DDS erstellt.

Runup- (Ordner VA4runup), Route- (Ordner VA4route) und Oktavanalyse- (Ordner VA4octave) Projekte werden auf die gleiche Weise kopiert.

Beispiel:

Sie haben eine Route mit dem Namen Power Station in der virtuellen Einheit und möchten sie auch in einem realen Instrument haben.

1. Verbinden Sie das Instrument über ein USB-Kabel mit dem Computer. Das Instrument muss ausgeschaltet sein oder sich auf dem Hauptbildschirm befinden.
2. Ein neues USB-Laufwerk namens VA5_DISC erscheint unter den Festplatten des Computers.
3. Öffnen Sie den VA4route-Ordner auf der VA5_DISC.
4. Öffnen Sie den Ordner data\Va4route im Arbeitsordner der virtuellen Einheit. Suchen Sie den Ordner Power Station in diesem Ordner.
5. Kopieren Sie den Ordner "Power Station" in den VA4route-Ordner auf der VA5_DISC.
6. Erstellen Sie die leere Datei script.dds in VA4route\Power Station auf VA5_DISC.
7. Geben Sie das Route-Modul in das Gerät ein.
8. Die Power Station Route wird automatisch importiert und in der Projektliste angezeigt.

Kopie der Projekte und Aufzeichnungen aus dem Instrument

Achtung! Projekte müssen zuerst auf das VA5_DISC exportiert werden, genauso wie der Export für DDS.

Kopieren Sie den Ordner VA4analyser\ProjectName aus dem Ordner VA5_DISC des Instruments in den Arbeitsordner der virtuellen Einheit. In diesem Fall brauchen Sie keine Datei script.dds wie beim Kopieren in das Instrument zu erstellen. Runup (VA4runup-Ordner), Route (VA4route-Ordner), Octave Analysis (VA4octave-Ordner), Balancer (VA4balancer-Ordner) und Recorder (VA4recorder-Ordner) werden auf die gleiche Weise kopiert.

Beispiel:

Sie haben eine Route mit dem Namen Power Station im Instrument und möchten sie auch in Virtual Unit haben.

1. Öffnen Sie den Ordner data\Va4route im Arbeitsordner der virtuellen Einheit.
2. Öffnen Sie das Routenmodul im Instrument.
3. Wählen Sie die Route Kraftwerk.
4. Exportieren Sie die Route mit dem Menüpunkt Route / Export in VA5_DISC.

5. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
6. Ein neues USB-Laufwerk mit der Bezeichnung VA5_DISC erscheint unter den Festplatten des Computers.
7. Öffnen Sie den VA4route-Ordner auf der VA5_DISC. Suchen Sie in diesem Ordner den Ordner Power Station.
8. Kopieren Sie den Ordner "Power Station" aus dem Arbeitsordner der virtuellen Einheit in den Ordner data\Va4route.
9. Öffnen Sie das Routenmodul in der virtuellen Einheit. Die Route Kraftwerk befindet sich in der Liste mit anderen Routen.

Anhang A: Technische Spezifikation

Eingänge

Dynamische Kanäle (AC)

Anzahl der synchronen parallelen Kanäle (AC):	4 AC
Frequenzbereich (-3dB):	0.35 - max 90000 Hz (196 kHz Abtastfrequenz)
Eingangsbereich:	+/- 12V (nur ein Bereich, keine Verstärkung)
Messzeit:	voll Synchron
A/D Auflösung:	24 bit Eingang, 64 bit doppelte Genauigkeit (keine Verstärkung benötigt!)
Dynamischer Bereich:	120 dB
Kanal Konfiguration:	Spannung oder ICP (individuell für jeden Kanal)
Eingangsschutz:	bis zu 30 V
Eingangsimpedanz:	100 kOhm
Eingangsart:	Beschleunigung, Schwinggeschwindigkeit, Weg, alle anderen Arten von Wechselspannung
Integration:	einfache, doppelte, vollen-digitale Integration
2D Verarbeitung:	Achsdrehung entsprechend der Montage des Sensors
Genauigkeit:	< 0.5 %
ICP/ CCS:	18 V, 3.8 mA
Benutzer HP Filter:	0.35Hz - 12800 Hz
Benutzer TP Filter:	25Hz - 90000 Hz
Anschluß Buchsen:	robustes Push-Pull System

Tacho / Drehzahl Kanal

Anzahl:	1 unabhängiger Tachoeingang
Drehzahlbereich:	0.01Hz - 1000 Hz
Eingangsimpedanz:	80 kOhm
Eingangsart:	Spannung
Eingangsbereich:	+ 10V (nur ein Bereich, keine Verstärkung) oder +/-30V (Tachosignal + DC) mit optionalen Tach. Sig. Wandler
Genauigkeit:	<0.5 %
Trigger level:	0.1 -9.9 V, benutzerdefiniert
Eingangsschutz:	bis zu 48 V
Anschluß Buchse:	robustes Push-Pull System

Statische Kanäle (DC or 4-20mA)

Anzahl:	4 DC oder 4-20mA (muß bei Bestellung angegeben werden)
Eingangsbereich:	+/- 24 V oder 4-20mA
Eingangsimpedanz:	100kOhm (V-DC), 250 Ohm (4-20mA-DC)
A/D Auflösung:	12 bit Eingang
Genauigkeit:	0.1% fsd
Eingangsschutz:	bis zu 30 V

Messfunktionen

Geschwindigkeit der Datenanalyse:	0.1 sek für 25600 Linien FFT Spektrum
Amplitudeneinheiten:	Metrisch, Imperial (English) or EU
Frequenzeinheiten:	Hz, CPS, RPM, CPM, Ordnungen
Amplitudenskala:	Beschleunigung, Schwinggeschwindigkeit, Weg, benutzerdefiniert
Skalierung:	Linear oder Log, beide X und Y Achsen
Cursor:	Einzel, Harmonische, Seitenbänder

Triggerung:	kontinuierlich
	Tacho
	Amplitude (positiv oder negativ)
	extern (Spannung)
Signal Bereich:	voll, kein Autorange
Datenerfassung:	echtes RMS, echtes PEAK, echtes PEAK-PEAK Kennwert oder Bandpassmessung
	benutzerdefinierte Hoch-, Tief- und Bandpassfilter für die Bandpassmessung
	Zeitsignal (8 388 608 Abtastungen max)
	echt Zeit FFT
	3D Diagramm (Wasserfall, Kaskade)
	Ordnungsanalyse
	Amplituden + Phasenwerten der Drehzahlfrequenz
	Drehzahlmessung
	prozess statisch DC oder 4-20mA Werte
	Hüllkurvendemodulation
	ACMT-Verfahren für Lagerermittlung von
	Maschinen mit niedriger Drehzahl
Zeitsignal Samples:	256 – 8 388 608
Zeitsignal (ACMT) länge:	max 131 072 sek (36 Stunden)
Spektrum Bereich:	25 – 90 000 Hz
Spektrum Linien:	100 – 3 276 800
Liste der Spektralspitzen:	ja
Spektrum Einheiten:	RMS, 0-P and P-P
Fenster:	Rechteck, Hanning, Exponential, Transient
Ordnungsanalyse Parameter:	1/2 - 10th Ordnung
Mittelung:	1-255
Überlappung:	ja
Smax-, Abstands- und statische Wellenanzeige für Wegsensoren:	ja

Rekorder:

Abtastfrequenz:	Benutzerdefiniert im Bereich 64Hz - 196 kHz
Beispiel für die Aufzeichnungslänge:	3 GB für 1 Stunde Aufnahme mit 64kHz
	Abtastung (4ch AC+4ch DC+1ch Tacho Signal)
	(100 GB Speicher ermöglicht über 30 Stunden)
	volle 64kHz Aufzeichnung, niedrigere Abtastrate ermöglicht viel längere Aufzeichnung)

Auswuchten:

Ebenen:	1 oder 2
Drehzahlbereich (Toleranz kleiner 3% bis 1Khz):	0,5 Hz - 1000 Hz
Auswuchtberater für automatische Fehlererkennung:	ja
Auswucht-Qualitätsfaktor nach ISO 21940:	ja
Ausgleichsvektorgrafik für die Berichterstattung über Auswuchtprozesse:	ja
Auswuchtbericht:	ja
Trimm Funktion:	ja
Vektoraufteilung (z.B. zu Klingenpositionen):	ja
Manuelle Eingabe:	ja
Intuitive grafische Benutzeroberfläche:	ja
Testgewicht:	entnehmen oder bestehen lassen

Generell:

Prozessor:	Atom 1.9 GHz
RAM:	2 GB
Anzeige:	TFT Farbe 191 x 134 mm (9.1" diagonal), Auflösung 1125x800
Datenspeicher (Interne SSD):	64 GB
Datenspeicher (VA5_DISC flash):	16 GB
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	Li-Ion Batterie (mehr wie 8h Messungen möglich)
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C, 15°F-120°F
EMC:	ČSN EN IEC 61326-1:2022, CE geprüft
Abmessungen:	280 x 205 x 55 mm
Gewicht:	2.2 kg

Kamera:

Auflösung:	5 mpx, 2592 x 1944 px
Fokus:	auto

IR Kamera:

Feld-Format:	384 x 288 px
Temperaturbereich:	-10°C ~ 250°C (-10°C ~ 150°C)
Linse:	6.8mm F 1.3
NETD:	< 50mK

Drahtloser (Wi-Fi) Sensor:**Beschleunigungssensor für X- und Y-Richtung**

Bereich maximal:	± 16 g
Frequenzbereich:	0 ÷ 6,4 kHz
Geräuschpegel:	bis zu 75 µg/√Hz für den Bereich ± 2 g

Beschleunigungssensor für die Z-Richtung

Bereich maximal:	± 50 g
Frequenzband:	0 ÷ 15 kHz
Rauschpegel:	bis zu 25 µg/√Hz für einen Bereich von ± 50 g

Drahtlose Kommunikationsschnittstelle

Standard:	IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi, WPA2
Frequenzbereich:	2,4 bis 2,4835 GHz, maximale Sendeleistung
Sendeleistung:	19,5 dBm@11b, 16,5 dBm@11g, 15,5 dBm@11n

Arbeits- und Lagerbedingungen

Reichweite:	bis zu 15 Meter
Batterielebensdauer im Standby:	8 Stunden
Akkulaufzeit während der Messung:	3 Stunden
Temperatur (mit Li-Ion-Akku):	-10 bis +70°C
Luftfeuchtigkeit:	10 - 100% RH
Schutzart:	IP67, staubdichtes Gehäuse, resistent gegen das Eintauchen in Wasser


Abmessungen und Gewicht

Abmessungen:	40 x 42 x 27 mm (BxTxH)
Gewicht:	190 g


Anhang B : Konventionen zur Phasenmessung

Einkanalige Messung mit Tacho


Nehmen wir das als $y=\cos(\omega t)$ definierte Zeitsignal an. Wir verwenden die Kosinusfunktion, weil die FFT Funktion diese auch verwendet. Es vereinfacht die Berechnungen und das Verständnis dafür.

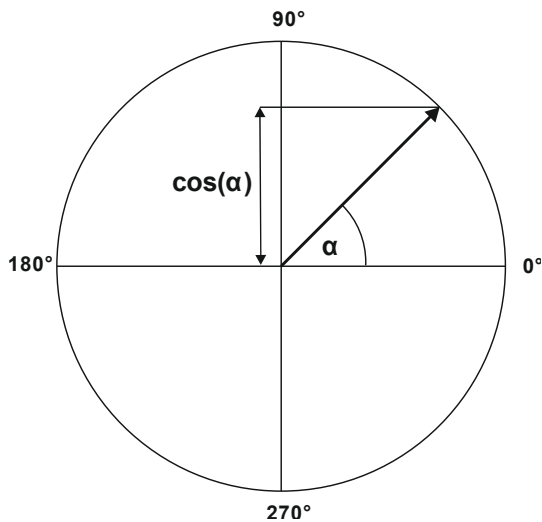


Unsere Startposition des Drehvektors V wird 90° sein, wir werden ihn als T_0 markieren.

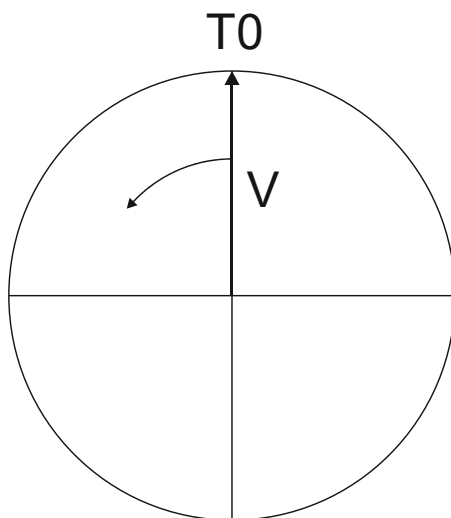

Wenn sich der Vektor V zum Beispiel 3 Mal dreht, dann erhalten wir das Zeitsignal wie folgt.

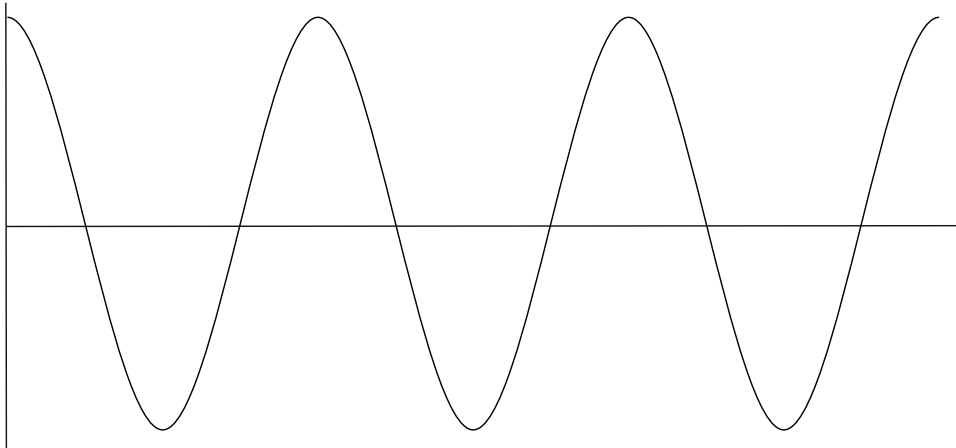


Jetzt übernehmen wir das Tachosignal an. Den Tacho-Impuls, den wir in die T0-Position bringen.

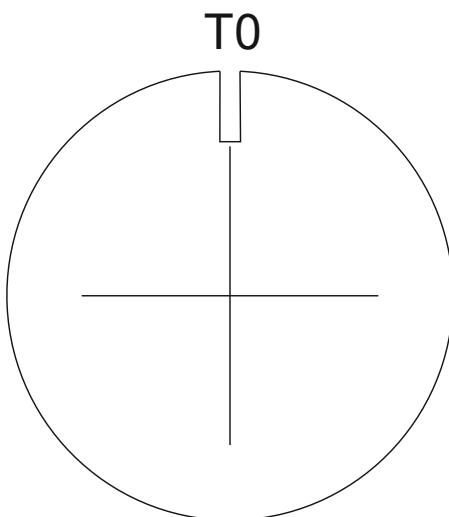


Entsprechendes Zeitsignal mit Tachoimpulsen befindet sich auf dem folgenden Bild.

Nun beginnen wir, die Phasenverschiebung (gekennzeichnet als φ) des Zeitsignals gegenüber dem Tachosignal anzunehmen. Die Signalformel ändert sich zu $y = \cos(\omega t + \varphi)$. Das vorige Bild entspricht $\varphi = 0^\circ$. Und dieser Wert wird auf dem Bildschirm des Instruments angezeigt. Wenn sich die Tachoimpulse in den maximalen Zeitsignalpositionen befinden, dann ist der Phasenwert gleich Null.

Gehen Sie nun von $\varphi = 45^\circ$ aus. Wir verwenden die Einheit Grad, um es für alle Leser einfach zu machen. Das Bogenmaß muss in exakter mathematischer Formel verwendet werden.

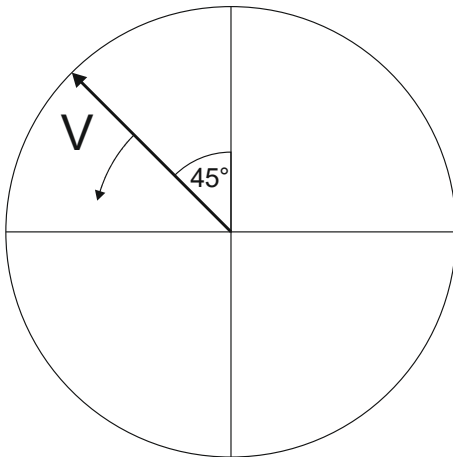


Auf dem nächsten Bild ist das entsprechende Zeitsignal mit Tachoimpulsen.

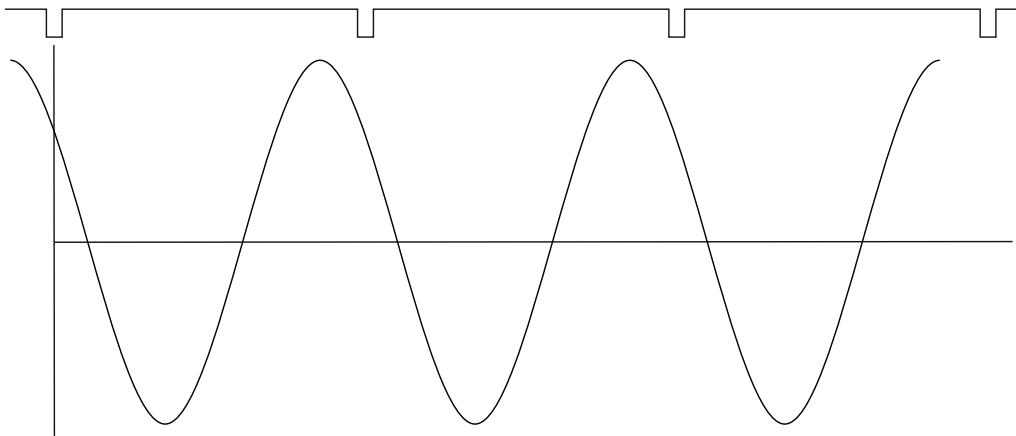


Das Zeitsignal ist dem Tachosignal des 45° voraus (vorausseilend). Der 45° Winkel erscheint in diesem Fall auf dem Bildschirm des Instruments.

Nun nehmen wir den $\varphi = -45^\circ$ an.

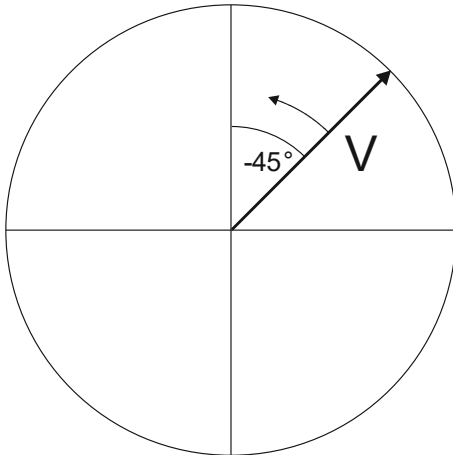

Auf dem nächsten Bild ist das entsprechende Zeitsignal zu sehen.

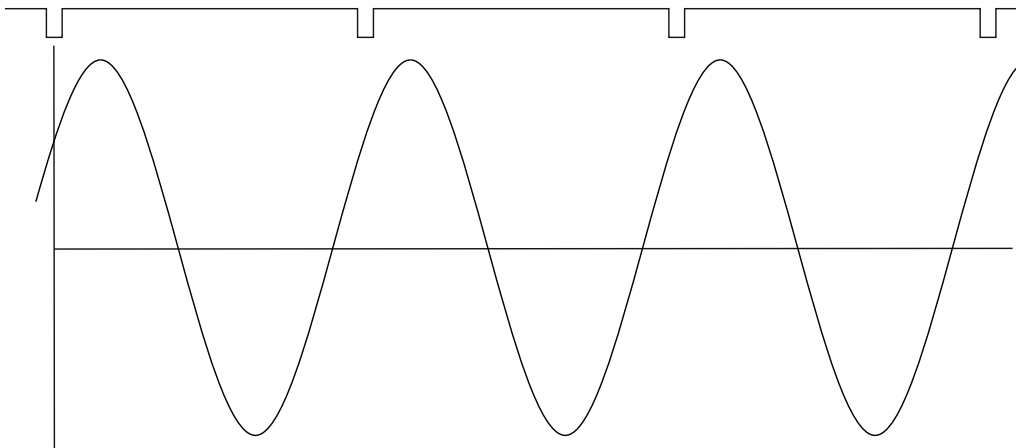

Das Zeitsignal ist zeitverzögert. In diesem Fall erscheint auf dem Bildschirm des Instruments der Wert -45° .

Dieser Ansatz wird für die einkanalige Messung als Amplitude+Phase und Ordnungen verwendet.

Zweikanalige Messung

Wir müssen immer die Kanäle von A und B definieren. Zum Beispiel verwenden wir Kanal 1 als A und Kanal 2 als B. Sie müssen immer die Kanalnummern von A und B vergeben. Man kann es sich als Black Box vorstellen, und man muss den Phasengang dieses Kanals messen.

Das sehen Sie zum Beispiel auf dem Display:

$\Phi_B - \Phi_A: +59.9^\circ$

Die Logik ist die gleiche wie bei der einkanaligen Messung. Das A hat die gleiche Funktion wie das Tachosignal. Diese 60° bedeutet, dass B dem A um 60° voraus ist (vorausseilend).

Dieser Ansatz wird bei zweikanaligen Messungen als Phasenverschiebung und frf verwendet.

Letzte Gedächtnisstütze

In diesem Kapitel sprechen wir über Zeitsignale und ihre Position in der Zeit. Wir haben ein Wort wie "Signal ist voraus", "vorausseilend" und auf der anderen Seite dieses Signal verzögert verwendet.

Das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten:

Zum Beispiel 60° voraus zu sein ist dasselbe, wie um 300° verzögert zu sein. Vergessen Sie nicht, dass wir mit einer periodischen reinen Kosinus-Zeit-Wellenform arbeiten.

Anhang C: Symbole und Abkürzungen

Eingänge

AC1 – AC4	Wechselspannungssignal, Kanal 1 – 4
DC1 – DC4	Gleichspannungssignal, Kanal 1 – 4

Abkürzungen in Diagrammen

ch	Kanal, Eingang
NS	Anzahl der Samples
R	Anzahl der Umdrehungen
L	Anzahl der Linien
B	Frequenzband
R	Frequenzbereich
FS, fs	Abtastfrequenz
Y	y-Wert an der Cursor Position
t	Cursor Position der Zeitachse
f	Cursor Position der Frequenzachse
df	Frequenzauflösung (delta)
A	Ein A-Wert an der Position des Cursors (Orbit, stat. Wellenlage)
B	Ein B-Wert an der Position des Cursors (Orbit, stat. Wellenlage)
A	Ein Amplitudenwert an der Position des Cursors (Spektrum, frf)
P	Phasenwert an der Cursor-Position
Coh	Kohärenzwert an der Cursor-Position
Re	Realer Wert an der Cursor-Position
Im	Imaginärer Wert an der Cursor-Position
X	Aus den Signalen A und B berechneter X-Wert zur Achse X (Orbit, stat. Wellenlage)
Y	Aus den Signalen A und B berechneter X-Wert zur Achse Y (Orbit, stat. Wellenlage)
S	Drehzahlwert
D	Differenzwert
d	delta Cursor Länge
b	Wert des durch den Delta-Cursor begrenzten Bandes im Spektrum
tot	Gesamtwert des gesamten Bandes im Spektrum
RMS, 0P	rms- und 0P-Wert im durch den Delta-Cursor begrenzten Zeitsignal
totRMS, tot0P	rms und 0P-Wert im gesamten Zeitsignal